

Nr zlecenia: 26035/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/02

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul.Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c. mgr inż. Sroka Agnieszka



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YCAMFC11969013
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	DW281YW
Model pojazdu:	Jumper 33 2.2 HDI MR`07 E4 3.3t	Nr Info-Ekspert:	008-01850
Wersja:	33 L2H2	Rok produkcji:	2011
Data pierwszej rejestracji		2011/05/31	
Data ważności badania technicznego		2024/05/10	
Rodzaj nadwozia		furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy	
Dop. masa całk. / Ładowność		3300 kg / 1360 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi		3450 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		2198 ccm / 74kW (101KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E4	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	13	Światła z regulacją kąta pochylenia
3	Fotel pasażera podwójny	14	Światło dodatkowe STOP

4	Immobilizer	15	Tapicerka z materiału
5	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Komputer pokładowy	17	Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
7	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	18	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Obrotomierz	19	Zawieszenie tylne wzmocnione
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
10	Przygotowanie do montażu radia	21	Zbiornik paliwa 90l
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Minerva 225/70 r15	0,5
Przednie prawe:	*Minerva 225/70 r15	0,5
Tylne lewe:	*Minerva 225/70 r15	0,5
Tylne prawe:	*Minerva 225/70 r15	0,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczna weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, korozja		
4	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej	Korozja	
5	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej	Korozja	
6	Dach		Wgnieciony głęboko		
7	Błotnik tylny	L	Wgnieciony głęboko, zarysowania liczne, oberwana listwa		

8	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	Skorodowana blacha	
9	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione głęboko		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Błotnik przedni	L	70	
3	Drzwi przednie	L	70	
4	Poszycie boku	L	60	
5	Błotnik tylny	L	60	
6	Drzwi tyłu nadwozia		70	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	70	
11	Drzwi tyłu nadwozia		60	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Zderzak tylny		Wgniecenie, zarysowanie		

Uszkodzona dźwignia hamulca ręcznego
Wytarcie koła kierownicy

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
5	Akumulator		Niesprawny		

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Zużyty bieżnik		
2	Opona koła przedniego	P	Zużyty bieżnik		
3	Opona koła tylnego	L	Zużyty bieżnik		
4	Opona koła tylnego	P	Zużyty bieżnik		

JAZDA KONTROLNA

Brak mozlwiosci wykonania jazdy próbnej. Pojazd wyeksploatowany z uszkodznym silnikiem. Wymaga gruntownego remontu.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pojazd z licznymi uszkodzeniami.
- 2.Pojazd wymaga diagnostyki serwisowej.
- 3.Dane weryfikowano danymi CEP

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10

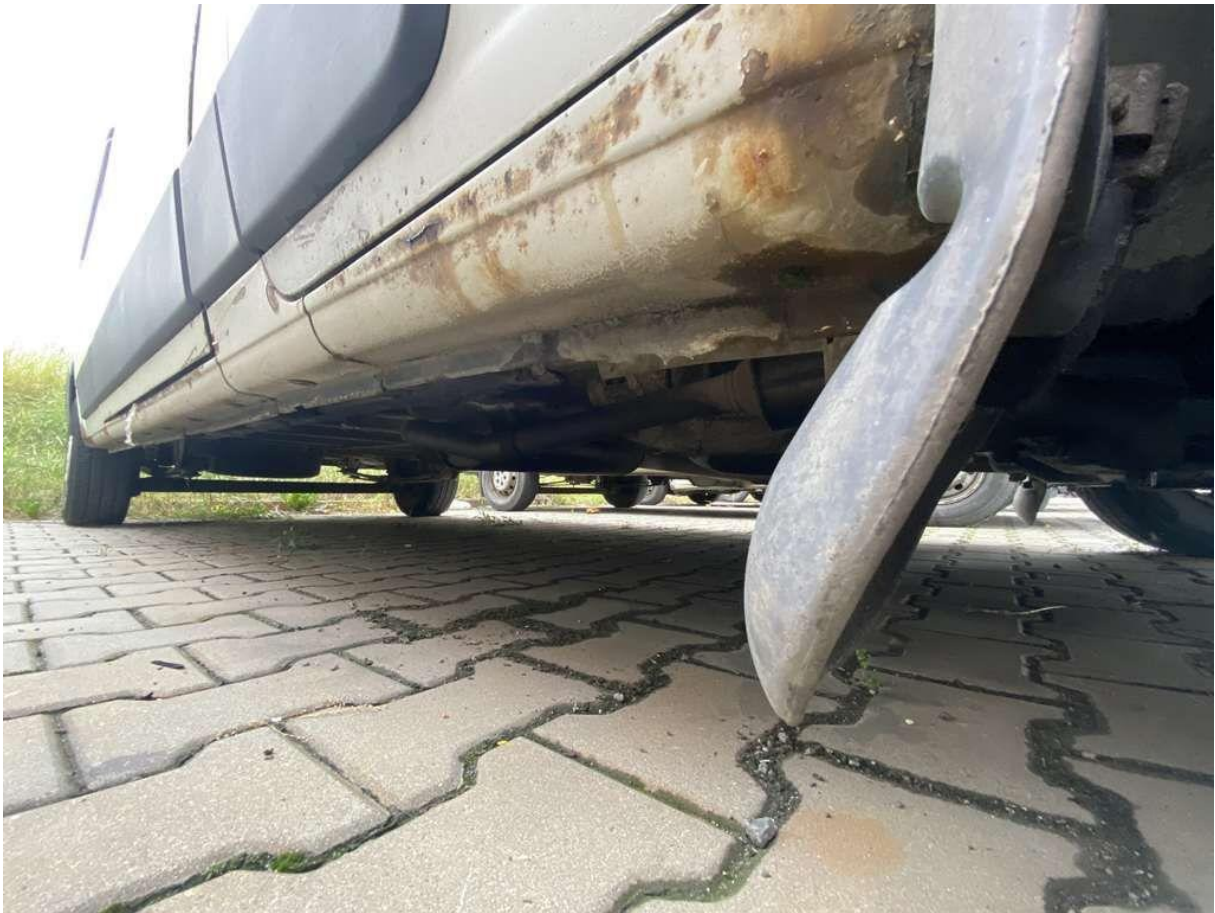

Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23

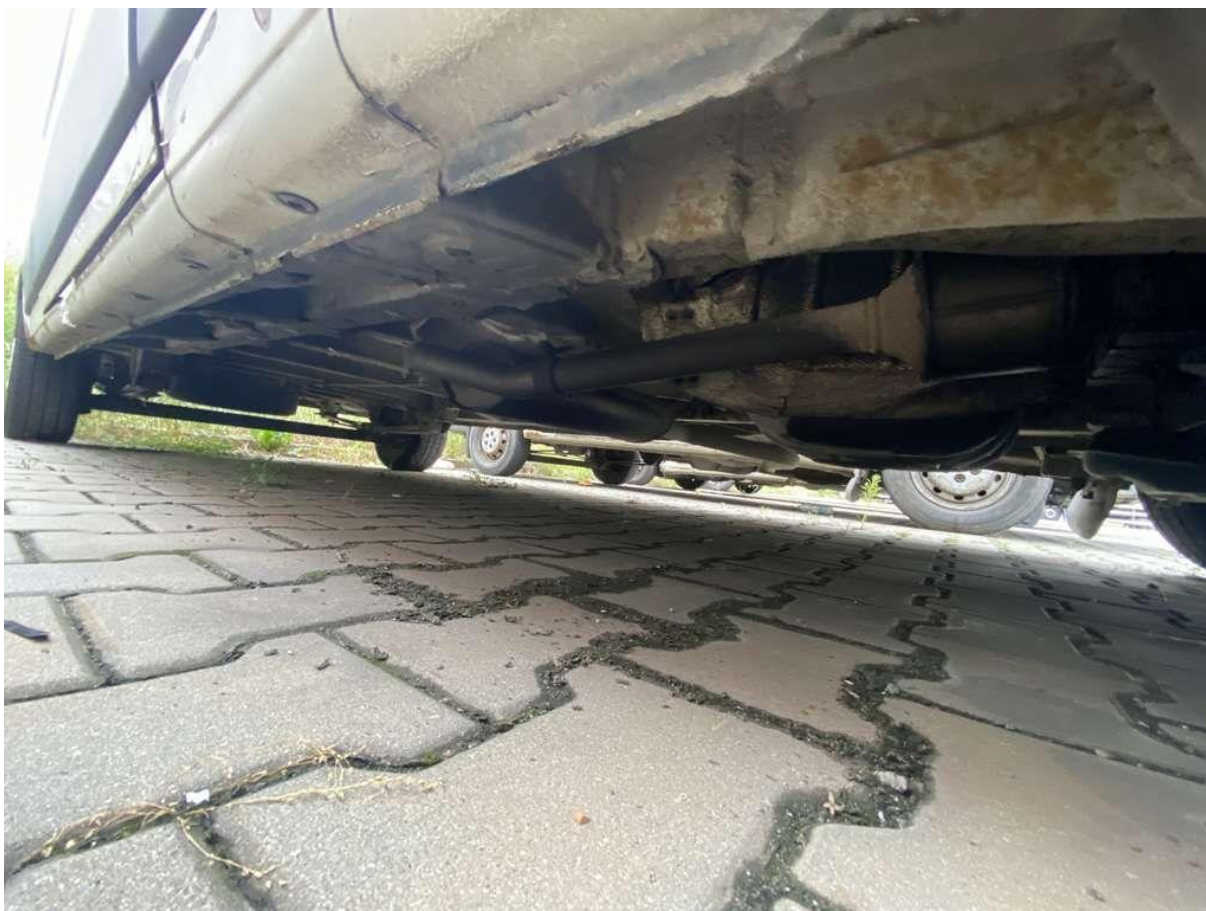

Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

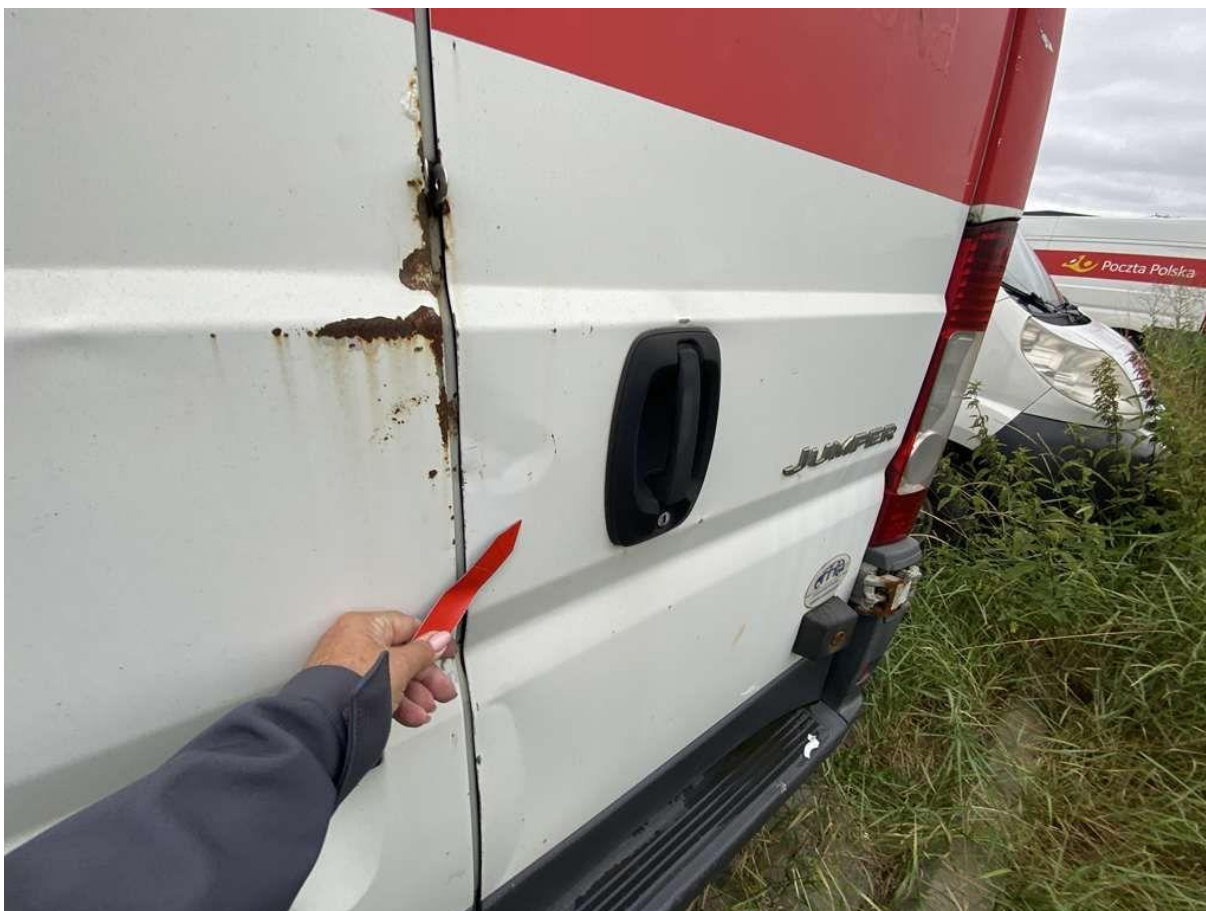


Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46

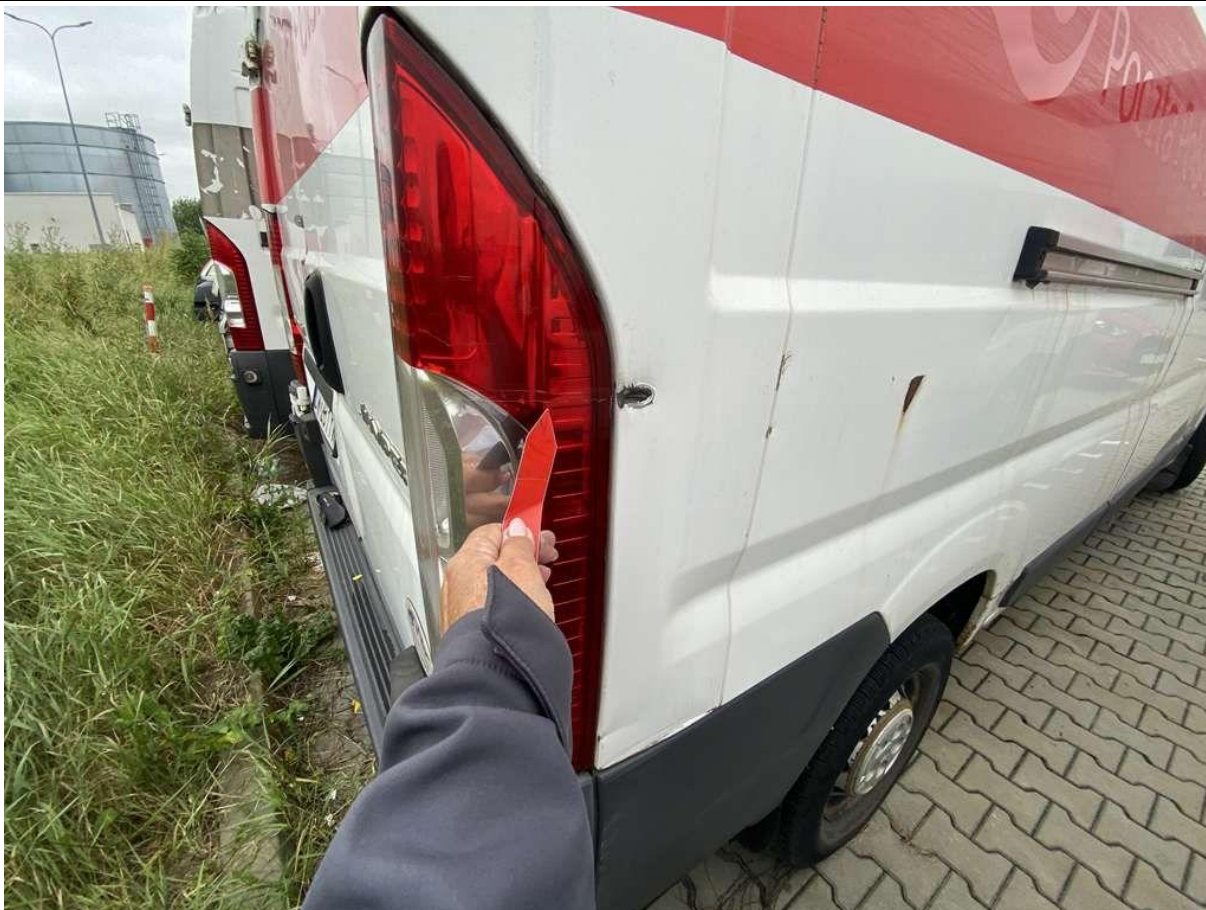

Fot. nr 47

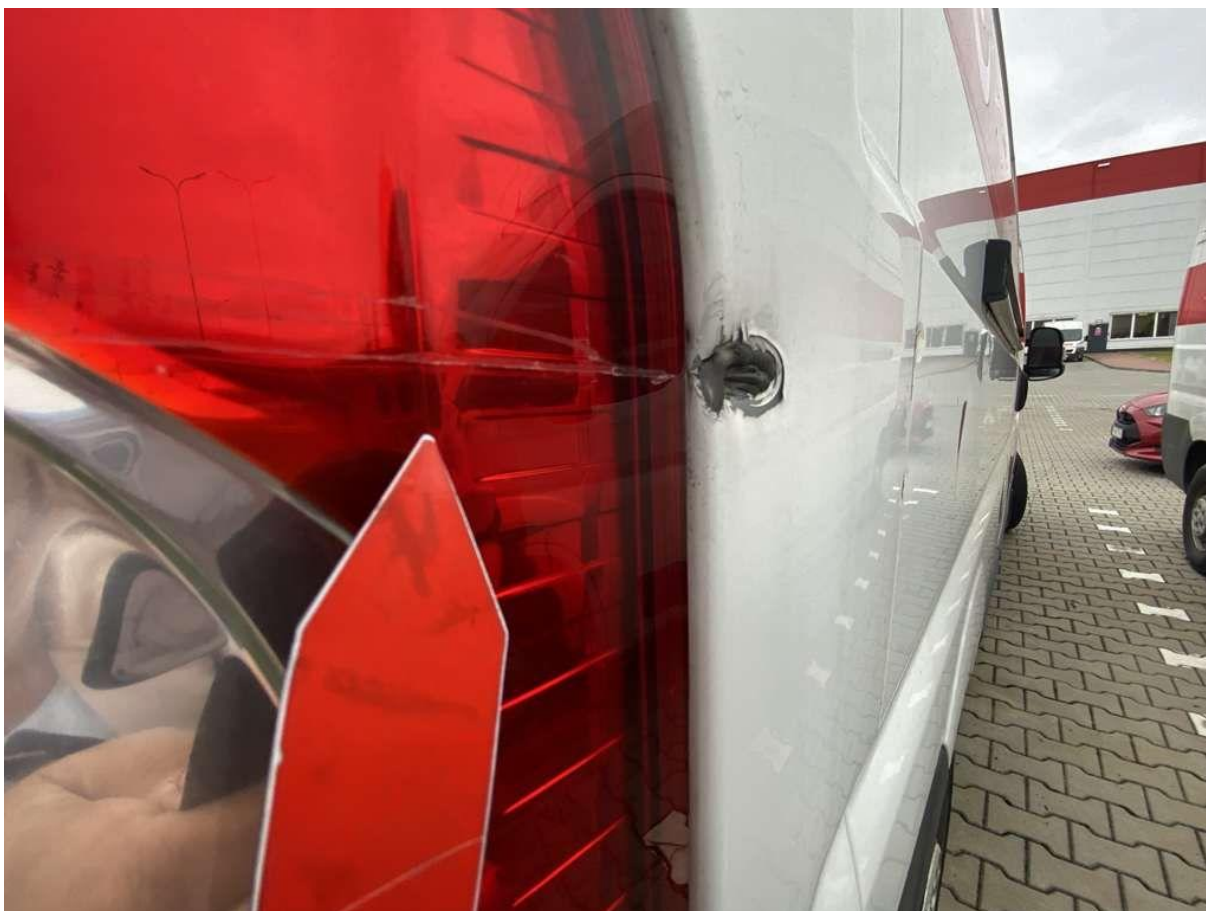

Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26035/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/02

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.