

Nr zlecenia: 26019/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/12

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YCAMFC11941294
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	KR8F014
Model pojazdu:	Jumper 35 2.2 HDI Kat. MR`07 E4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-01862
Wersja:	35 L3H2	Rok produkcji:	2010
Data pierwszej rejestracji		2011/03/03	
Data ważności badania technicznego		2026/01/23	
Rodzaj nadwozia		furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy	
Dop. masa całk. / Ładowność		3490 kg / 1410 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi		4035 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		2198 ccm / 74kW (101KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E4	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|---------------------------------|
| 1 | Drzwi boczne prawe przesuwne |
| 2 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne |
| 3 | Fotel pasażera podwójny |

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|--|
| 12 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 13 | Światła z regulacją kąta pochylenia |
| 14 | Światło dodatkowe STOP |

4	Immobilizer	15	Tapicerka z materiału
5	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Komputer pokładowy	17	Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
7	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	18	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Obrotomierz	19	Zawieszenie tylne wzmocnione
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
10	Przygotowanie do montażu radia	21	Zbiornik paliwa 90l
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BARUM SNOVANIS 225/70 R15 112/110 R	8,0
Przednie prawe:	*BARUM SNOVANIS 225/70 R15 112/110 R	8,0
Tylne lewe:	*BARUM SNOVANIS 225/70 R15 112/110 R	3,0
Tylne prawe:	*BARUM SNOVANIS 225/70 R15 112/110 R	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione głęboko		
5	Słupki przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Słupki przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Słupki D	L	Odkształcony		

8	Słupek D	P	Odkształcony		
9	Próg	L	Skorodowany		
10	Próg	P	Skorodowany		
11	Dach		Odkształcony, korozja oraz złuszczenia powłoki lakieru		
12	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia	
13	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia, urwana listwa dolna	
14	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Błotnik przedni	L	720	
3	Drzwi przednie	L	220	
4	Poszycie boku	L	170	
5	Błotnik tylny	L	150	
6	Drzwi tyłu nadwozia		140	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	440	
11	Drzwi tyłu nadwozia		280	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
3	Zderzak tylny		Pęknięty		
4	Lampa zespolona tylna	L	Brak		
5	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięcie		

Brak wycieraczek

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Rozerwane		
3	Fotel przedni	P	Rozerwany		
4	Pokrycie fotela przedniego	P	Zabrudzone		

5	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zdekompletowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Akumulator		Zużyty		

Zdekompletowane wnętrze w pojeździe, brak licznika braki w wyposażeniu



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Brak powietrza		

JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie była możliwa. Pojazdu nie daje się uruchomic. Konieczna szczegółowa weryfikacja serwisowa. Przekazano informacje o uszkodzeniu silnika w pojeździe, zużyciu łożysk skrzyni biegów oraz konieczności naprawy układu zawieszenia oraz hamulcowego. Układ wydechowy skorodowany.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd ze śladami intensywnej eksploatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka usterek oraz ingerencja w stan blacharsko-lakierniczy.

Pojazd z wymienionym licznikiem

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10

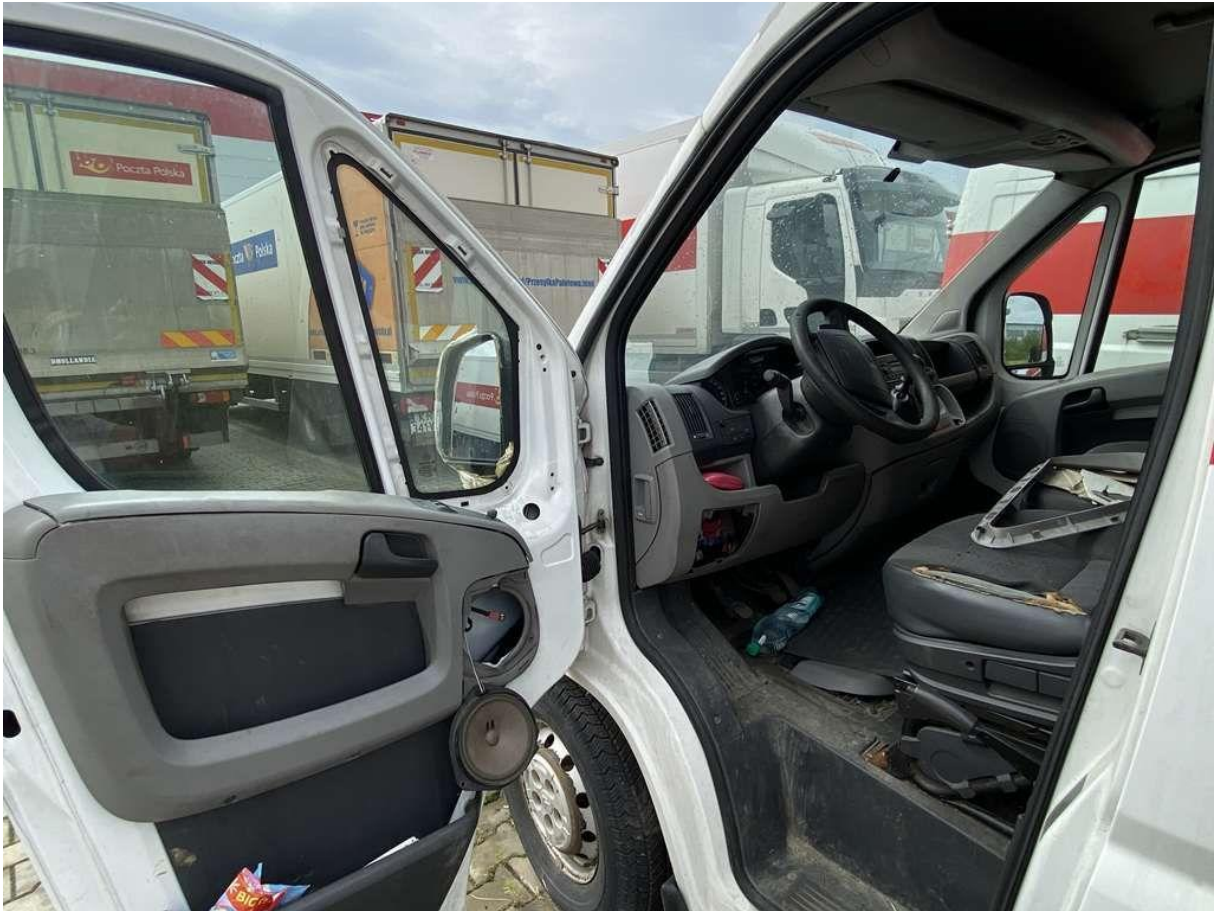


Fot. nr 11

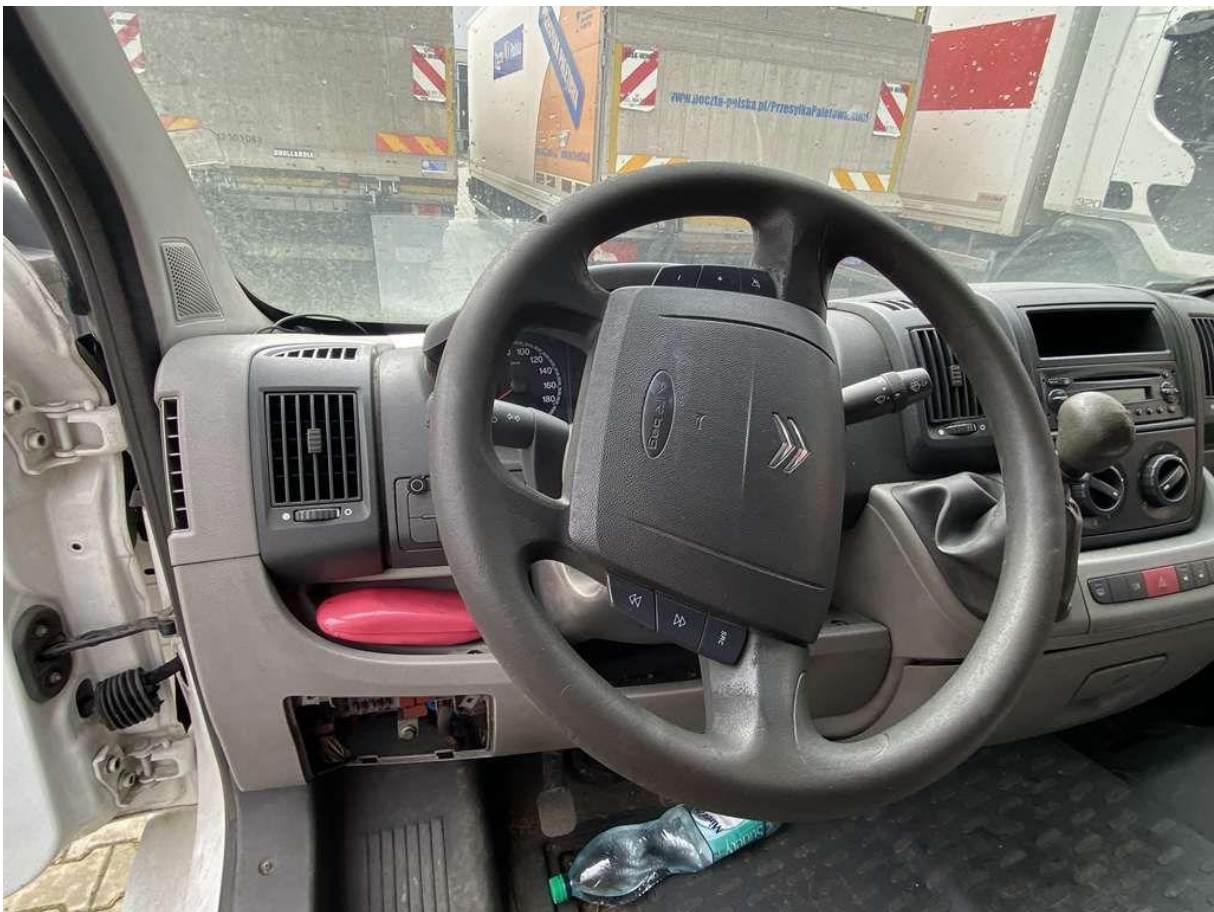


Fot. nr 12



Fot. nr 13

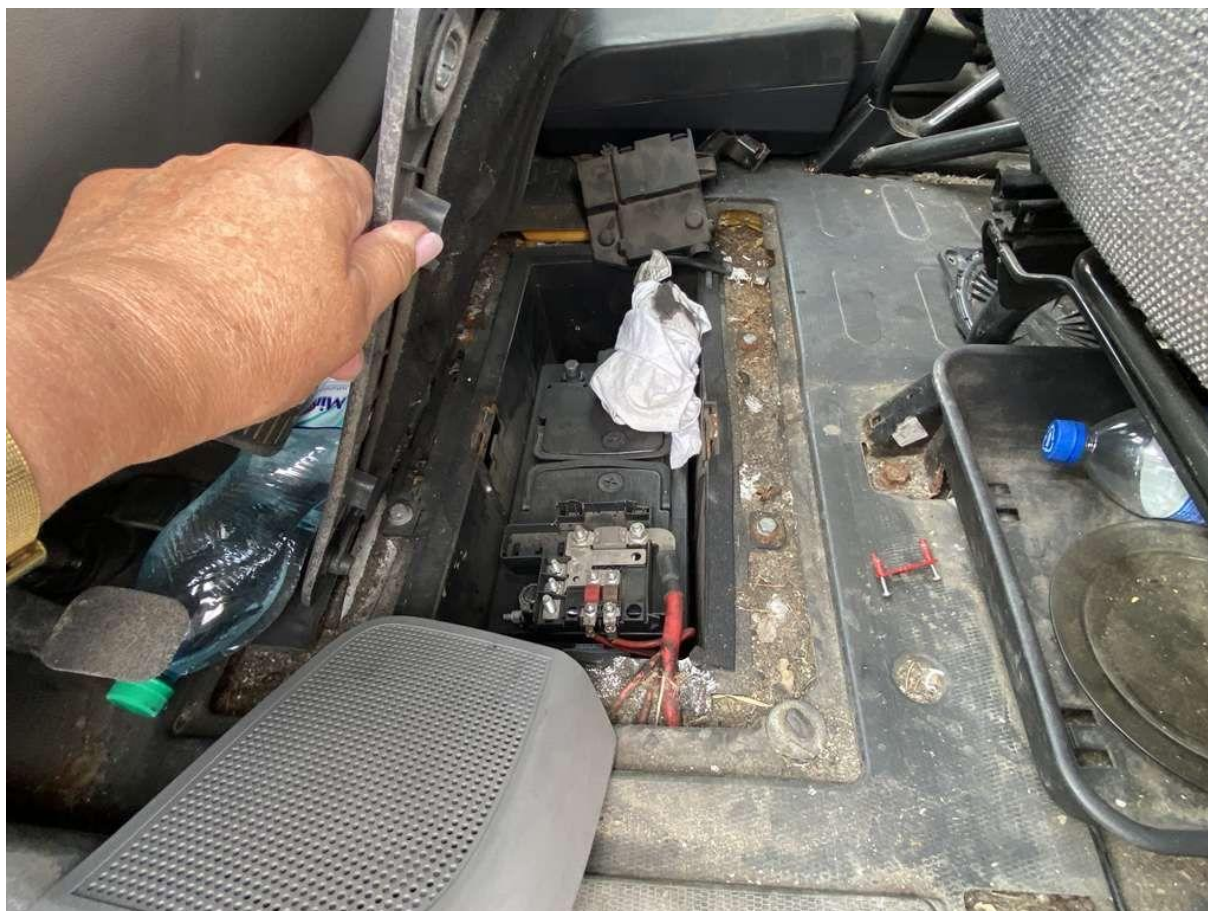

Fot. nr 14

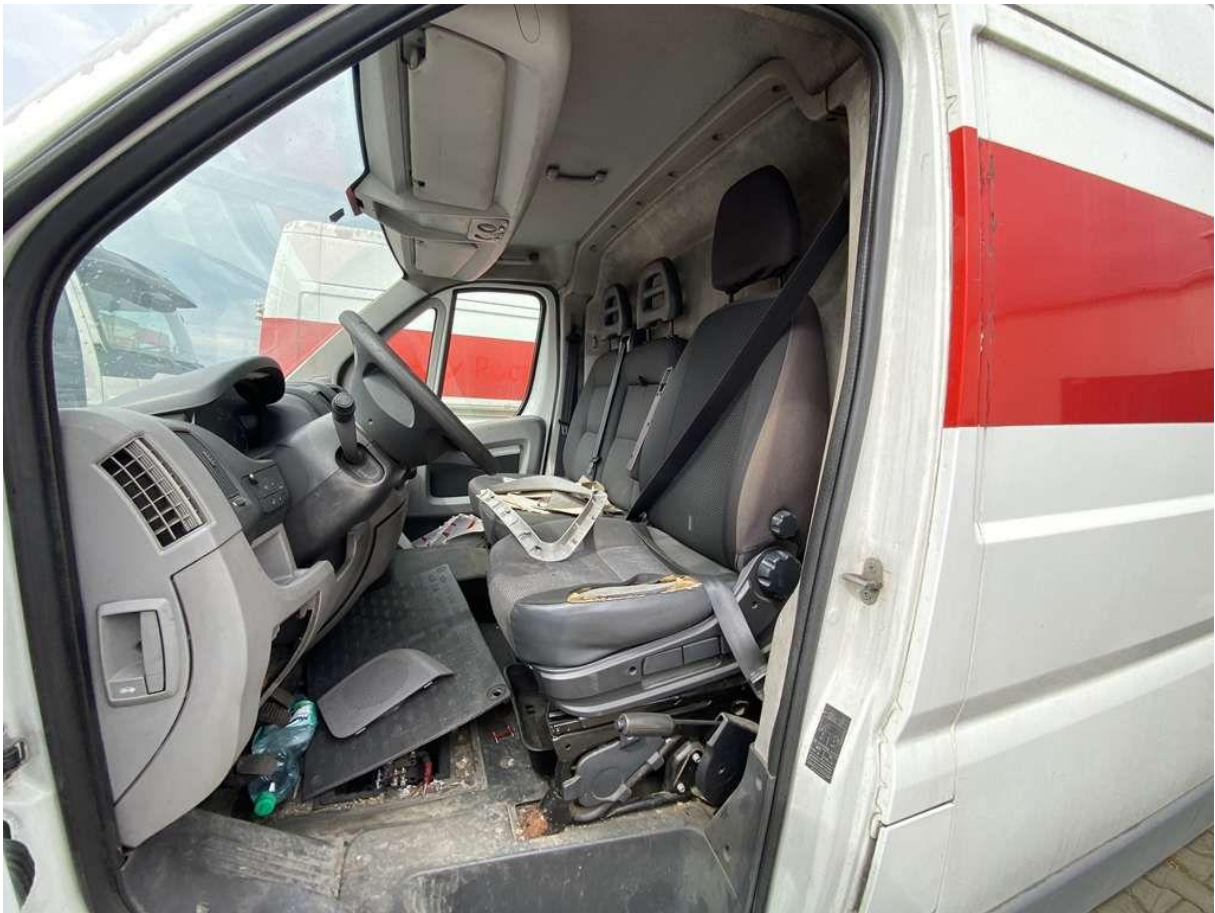


Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17

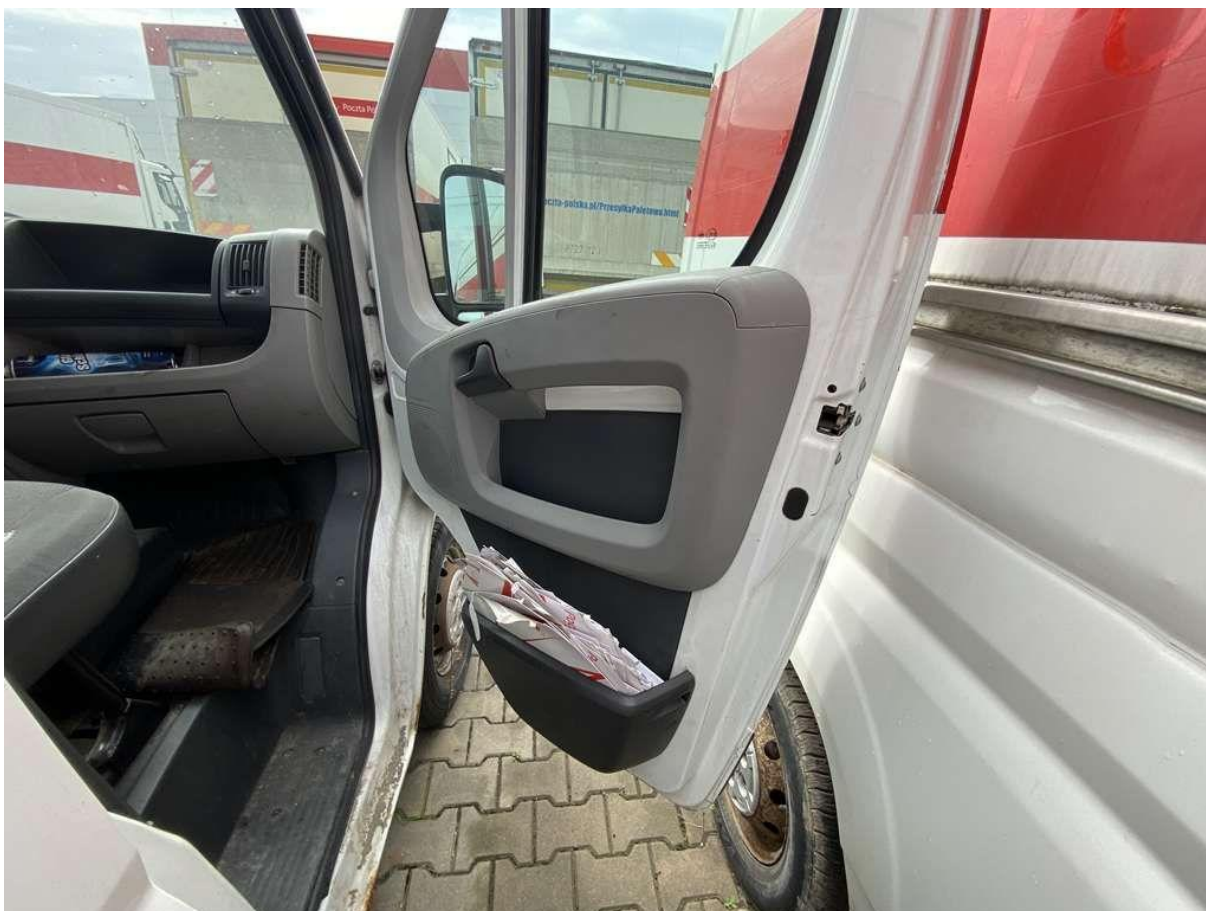


Fot. nr 18

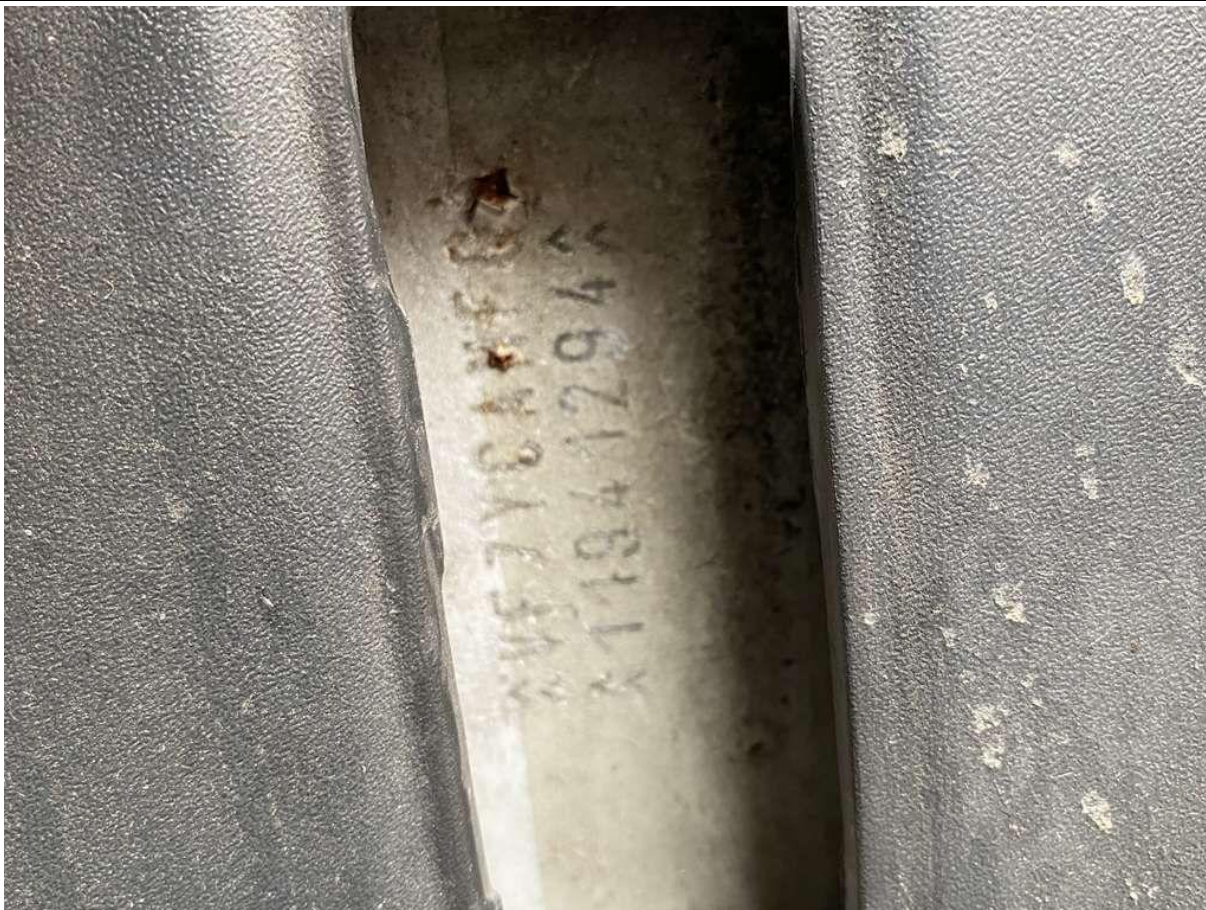

Fot. nr 19



Fot. nr 20

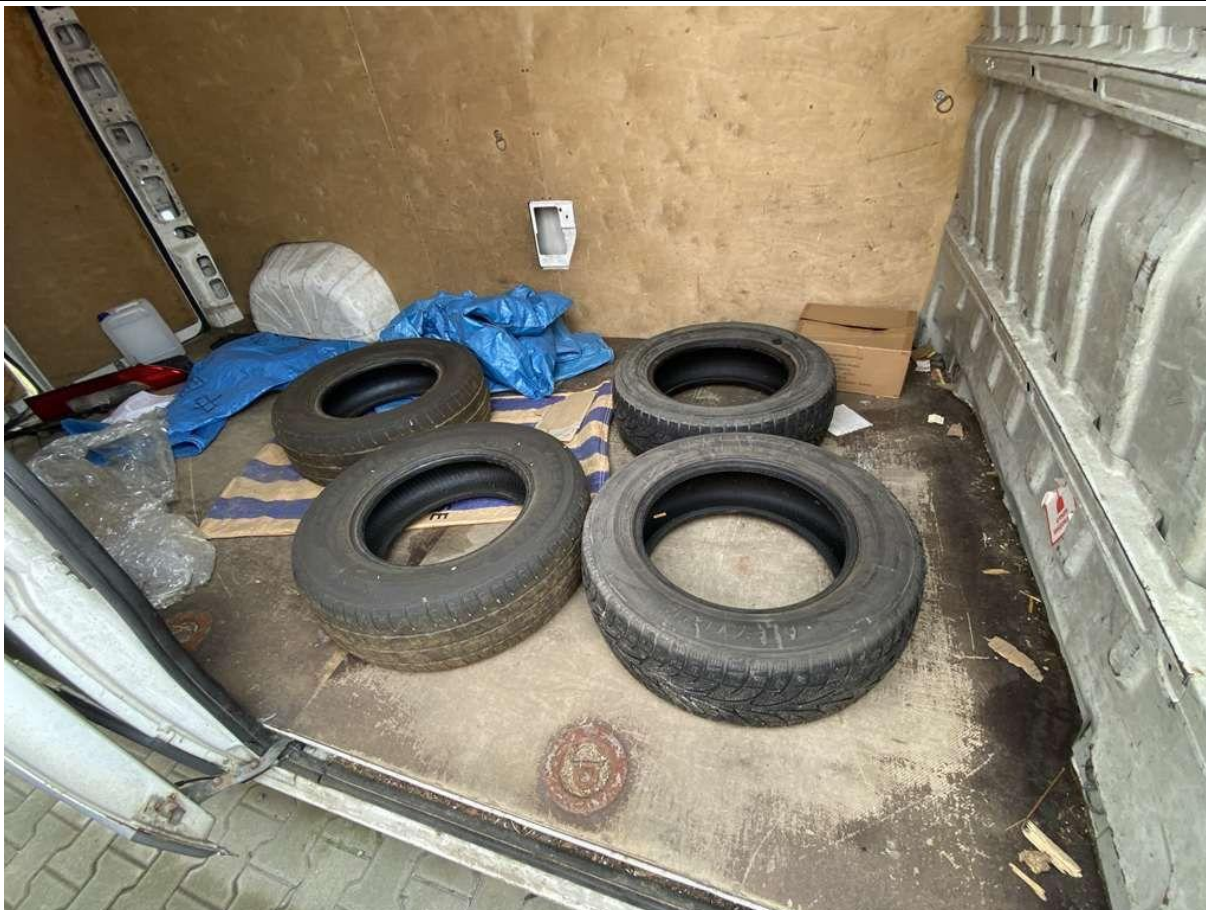

Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30

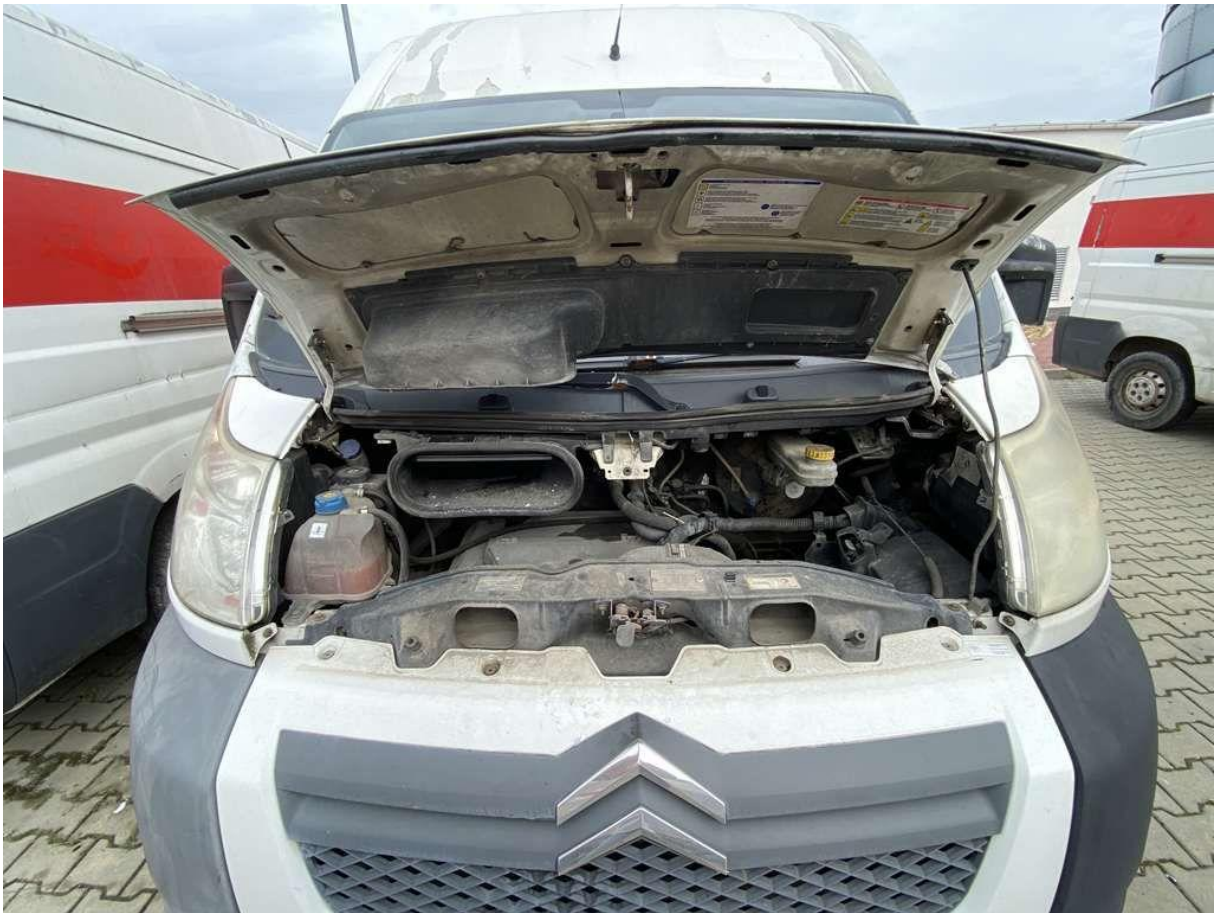

Fot. nr 31



Fot. nr 32

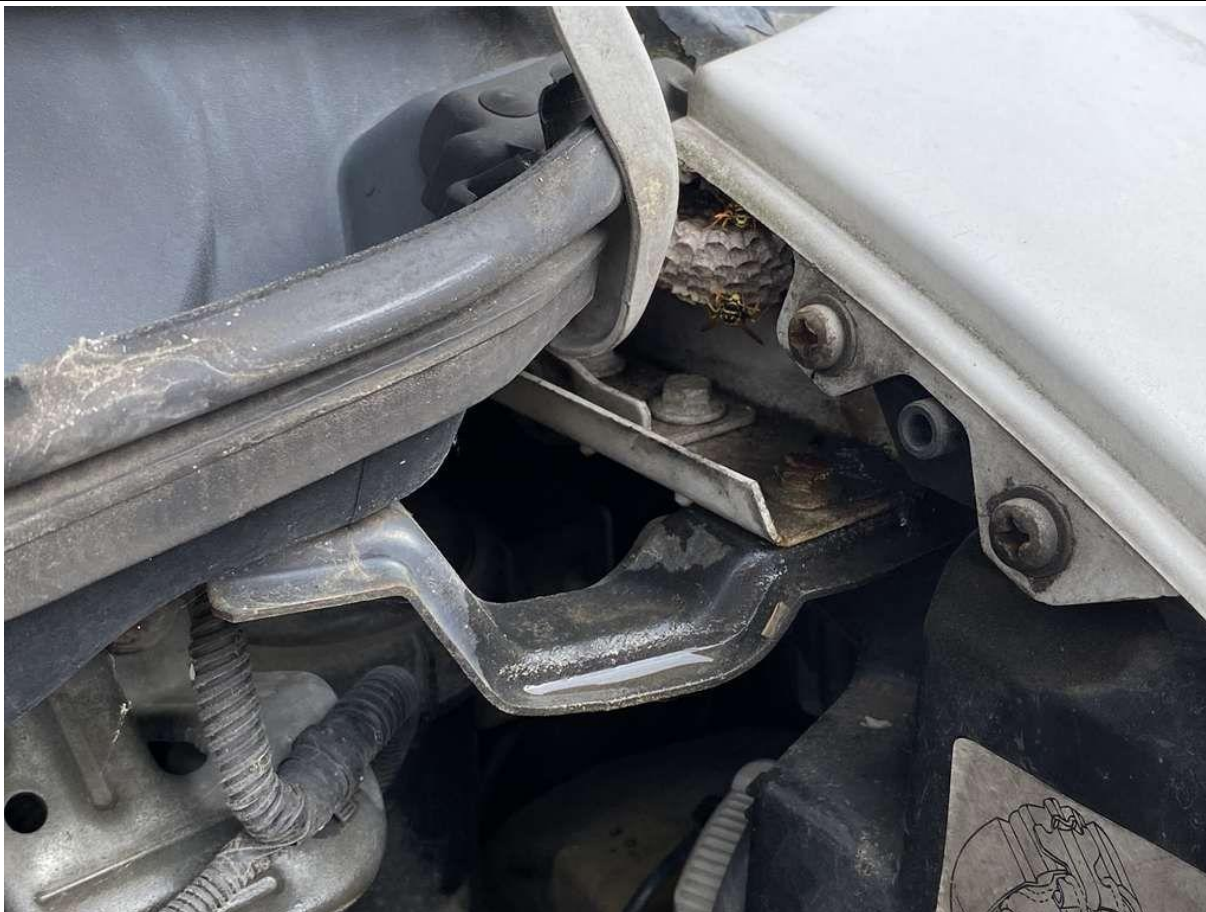

Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.