

Nr zlecenia: 26078/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/03

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

"APPRA.EU" S.C Ekspert Rzeczoznawcy Motoryzacji



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YB1MFB12G73220
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	WND70263
Model pojazdu:	Jumpy 2.0 BlueHDi MR`16 E6 2.8t	Nr Info-Ekspert:	008-03654
Wersja:	XS Comfort	Rok produkcji:	2018
Data pierwszej rejestracji	2018/05/16		
Opis rodzaju pojazdu	Przewóz ładunków		
Charakter wykorzystania	Przewóz ładunków		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 2+1 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3300 kg / 1400 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2925 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 90kW (122KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 1-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni
- 4 Kolumna kierownicy regulowana
- 5 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 6 Komputer pokładowy
- 7 Ogranicznik prędkości
- 8 Poduszka powietrzna kierowcy
- 9 Poduszka powietrzna pasażera
- 10 Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 11 Przygotowanie do montażu radia
- 12 System priorytetowego hamowania BOS
- 13 System wspomagania nagłego hamowania AFU
- 14 System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
- 15 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 16 Światła do jazdy dziennej
- 17 Tapicerka materiałowa "Mica" łączona z ekoskórą Carla
- 18 Uchwyty do mocowania ładunków
- 19 Wskaźnik zmiany biegu
- 20 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 System p/poślizgowy ASR + ESP
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 2 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SUNWIDE 225/70R15C 112/110 VANSNOW	6,0
Przednie prawe:	*SUNWIDE 225/70R15C 112/110 VANSNOW	6,0
Tylne lewe:	*SUNWIDE 225/70R15C 112/110 VANSNOW	7,0
Tylne prawe:	*SUNWIDE 225/70R15C 112/110 VANSNOW	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**KOREKTY RÓŻNE:**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Naprawy konieczne- korekta dodatkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony głęboko		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Wygięty		
7	Próg	P	Wgniecenia		
8	Dach		Wygięty		
9	Błotnik tylny	L	Wgnieciony głęboko		
10	Błotnik tylny	P	Odkształcony		

11	Ściana boczna nadwozia	L	Wgnieciona głęboko		
12	Ściana boczna nadwozia	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione głęboko		
14	Pas tylny		Wgnieciony głęboko		
15	Podłoga		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		
16	Podłoga tylna		Wgnieciona głęboko		
17	Szkielet boku tylny	L	Wgnieciony głęboko		
18	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona głęboko		
19	Szkielet boku tylny	P	Wgniecenia		
20	Wnęka koła tylna	P	Wgniecenia		
21	Podłoga bagażnika		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Pojazd po kolizji . Uszkodzenia nadwozia z deformacją przestrzenną w cz.przedniej-Podłużnice przednie L+P-złamane . Pojazd niesprawny technicznie .Odczyt wskazań licznika niemożliwy.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		60μm	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Błotnik tylny	L	60	
6	Drzwi tyłu nadwozia		60	
7	Błotnik przedni	P	140	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Drzwi tyłu nadwozia		60	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgniecenie		
2	Wspornik zderzaka przedniego		Odkształcony		
3	Lusterko prawe		pęknięte szkło		
4	Reflektor	L	Brak		
5	Lampa kierunkowskazu przedniego	L	Brak		
6	Obudowa lusterka bocznego	L	Połamana		
7	Ramiona i pióra wycieraczek szyby przedniej		Brak-zdemontowane		
8	Lampa zespolona tylna	L	Brak		
9	Szyba drzwi bocznych	P	Odpryski warstwy zewnętrznej		
10	Komputer pokładowy		Zużyty		

11	Lampa zespolona tylna	L	Brak		
----	-----------------------	---	------	--	--

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Brak		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Pokrycie fotela przedniego	P	Poplamione		
4	Sterowanie nagrzewnicy i klimatyzacji		Niesprawne		
5	Sterowanie nagrzewnicy i klimatyzacji		Niesprawne		
6	Zawór klimatyzacji		Zdemontowane		
7	Pompa spryskiwacza szyb		Brak		
8	Akumulator		Zdemontowany-brak w miejscu mocowania		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Niesprawny		
2	Wał korbowy	Niesprawny		
3	Głowica silnika	Niesprawna		
4	Chłodnica powietrza	zdemontowana		
5	Chłodnica wody	Zdemontowana		
6	Wentylator chłodnicy	zdemontowany		
7	Obudowa wentylatora chłodnicy	zdemontowana		
8	Sprzęgło	zdemontowane		

Jednostka napędowa- zdemontowana , rozbrojona- brak weryfikacji.Osprzęt wraz z silnikiem i skrzynią biegów ułożony luzem w przestrzeni bagażowej.

**UKŁAD NAPĘDOWY**

Zdemontowana z pojazdu- do weryfikacji

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Zgięta		
2	Podłużnica ramy	P	Zgięta		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Oś tylna	L	Uszkodzona		
2	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
3	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		

5	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
---	---------------------	---	-------------	--	--

BEZ UWAG

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Porysowane		

BEZ UWAG

JAZDA KONTROLNA

Jazdy testowej nie wykonano . Pojazd powypadkowy. Silnik z osprzętem zdemontowany

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
4	Dowód odprawy celnej	NIE
5	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
6	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
7	Podnośnik samochodowy	NIE
8	Instrukcja obsługi	NIE
9	Gaśnica	NIE
10	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
11	Apteczka	NIE
12	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
RP
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Zgodne
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zgodne

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7

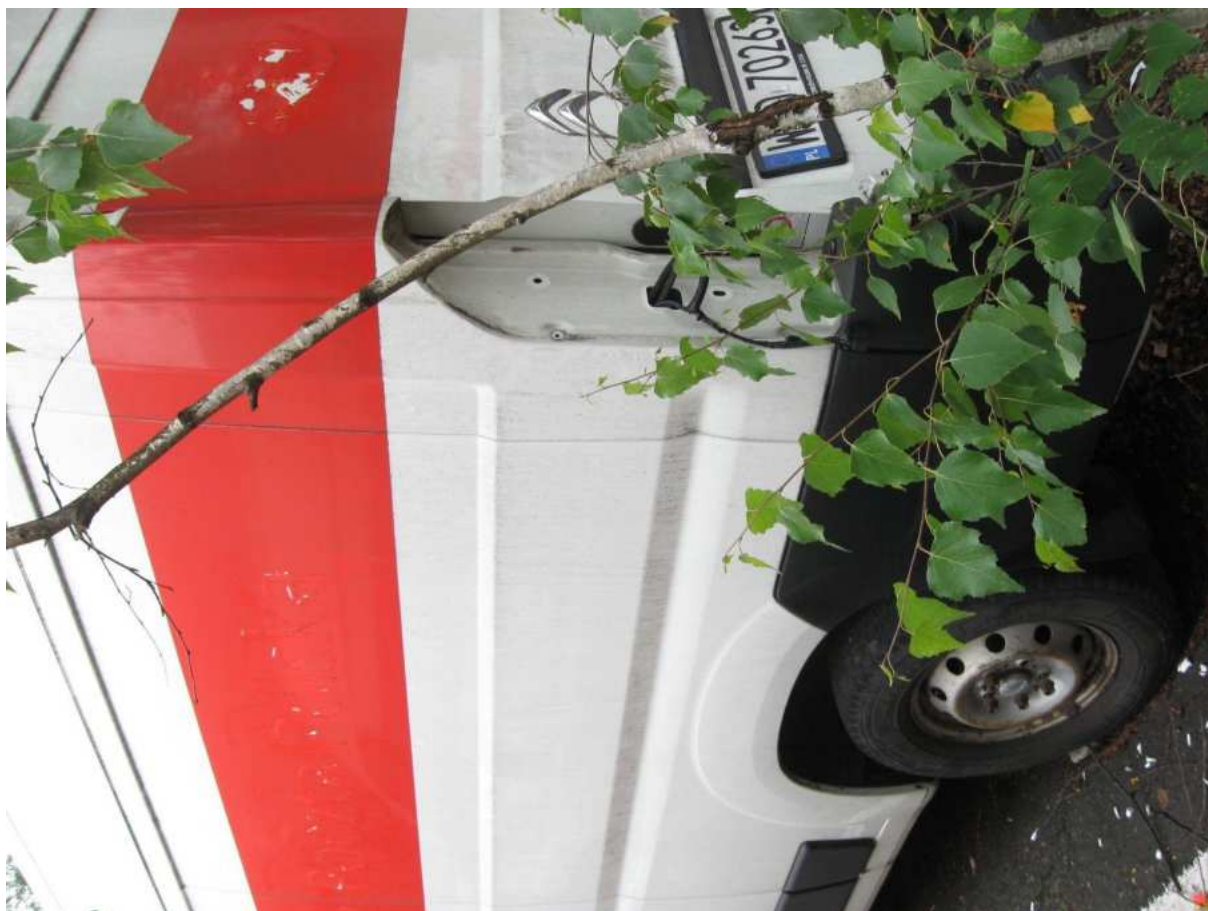

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17

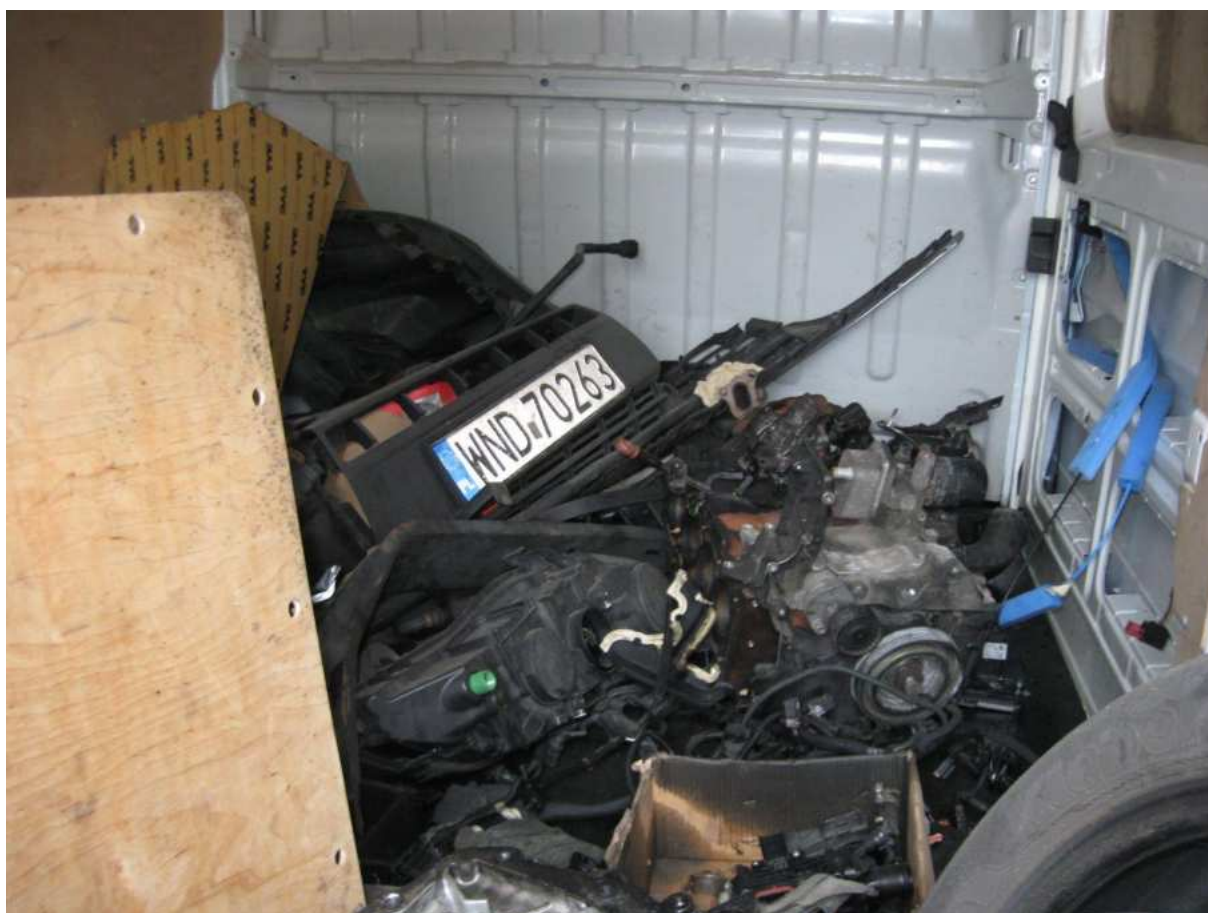

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

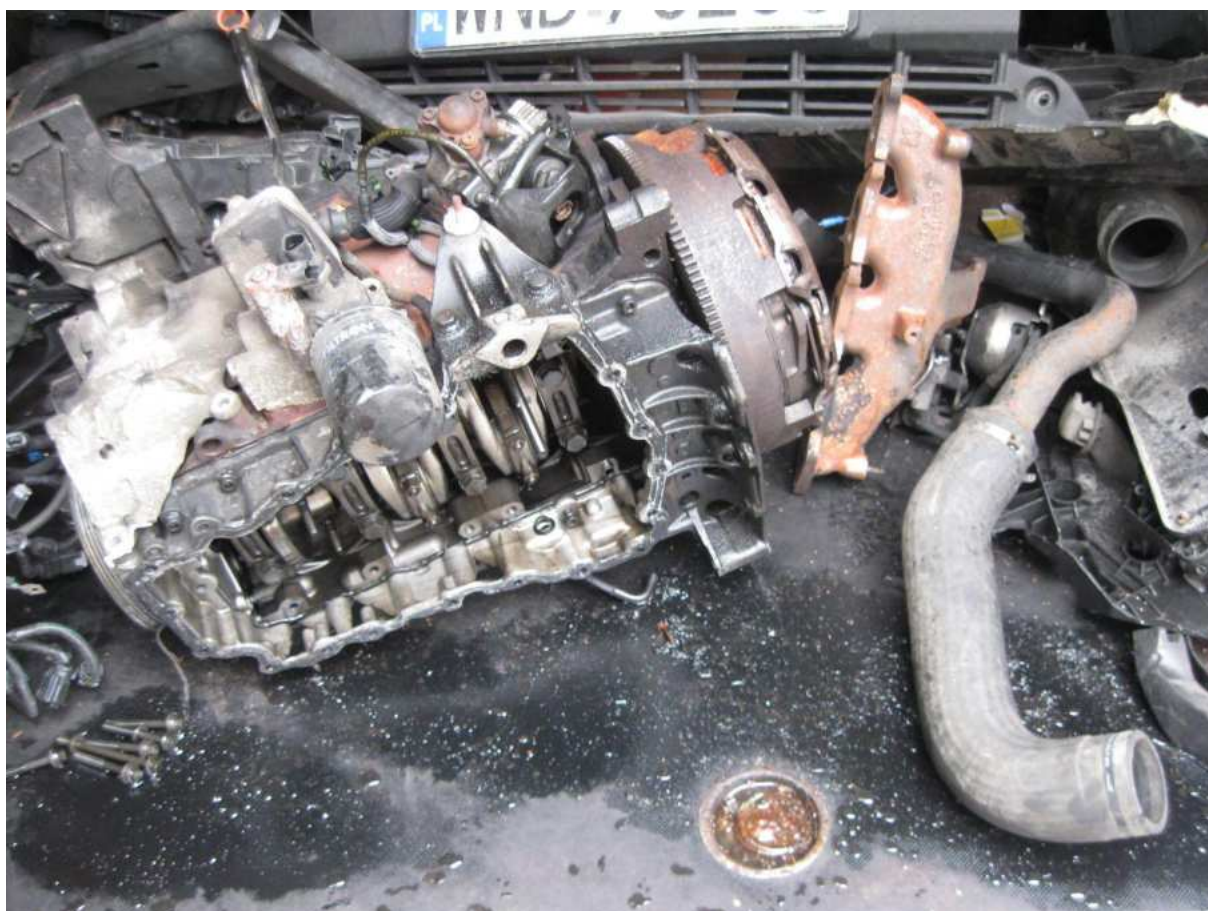

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47

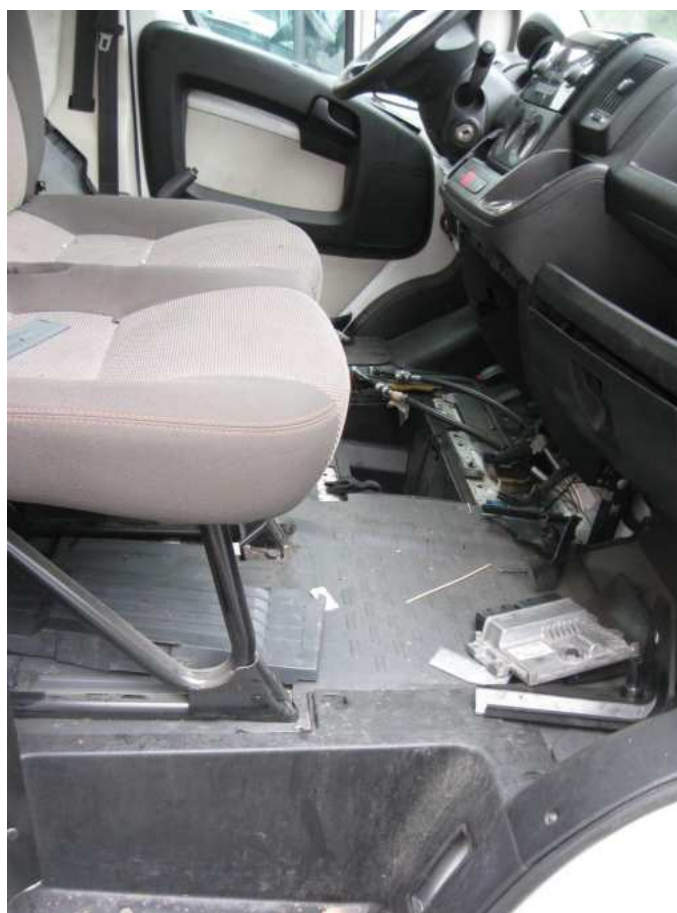

Fot. nr 48



Fot. nr 49

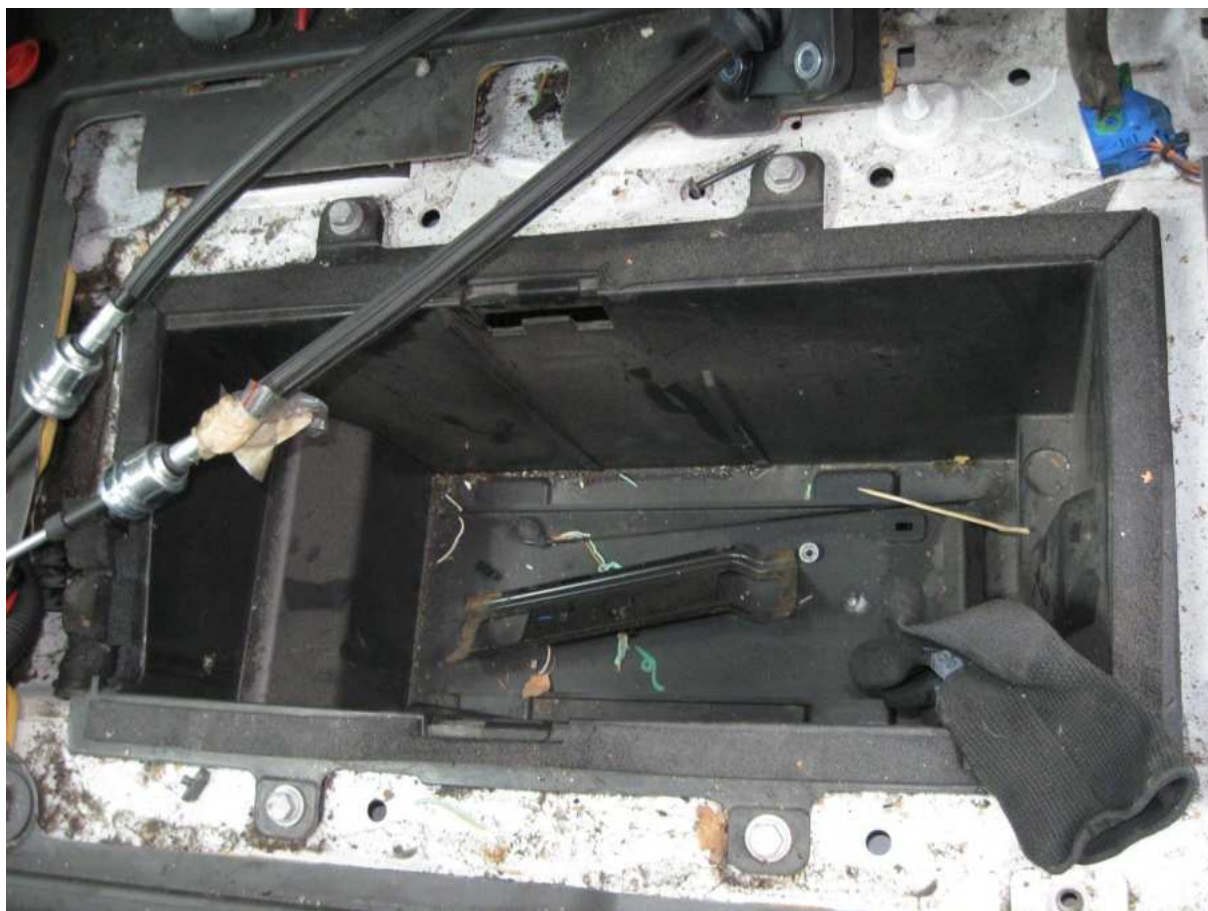

Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

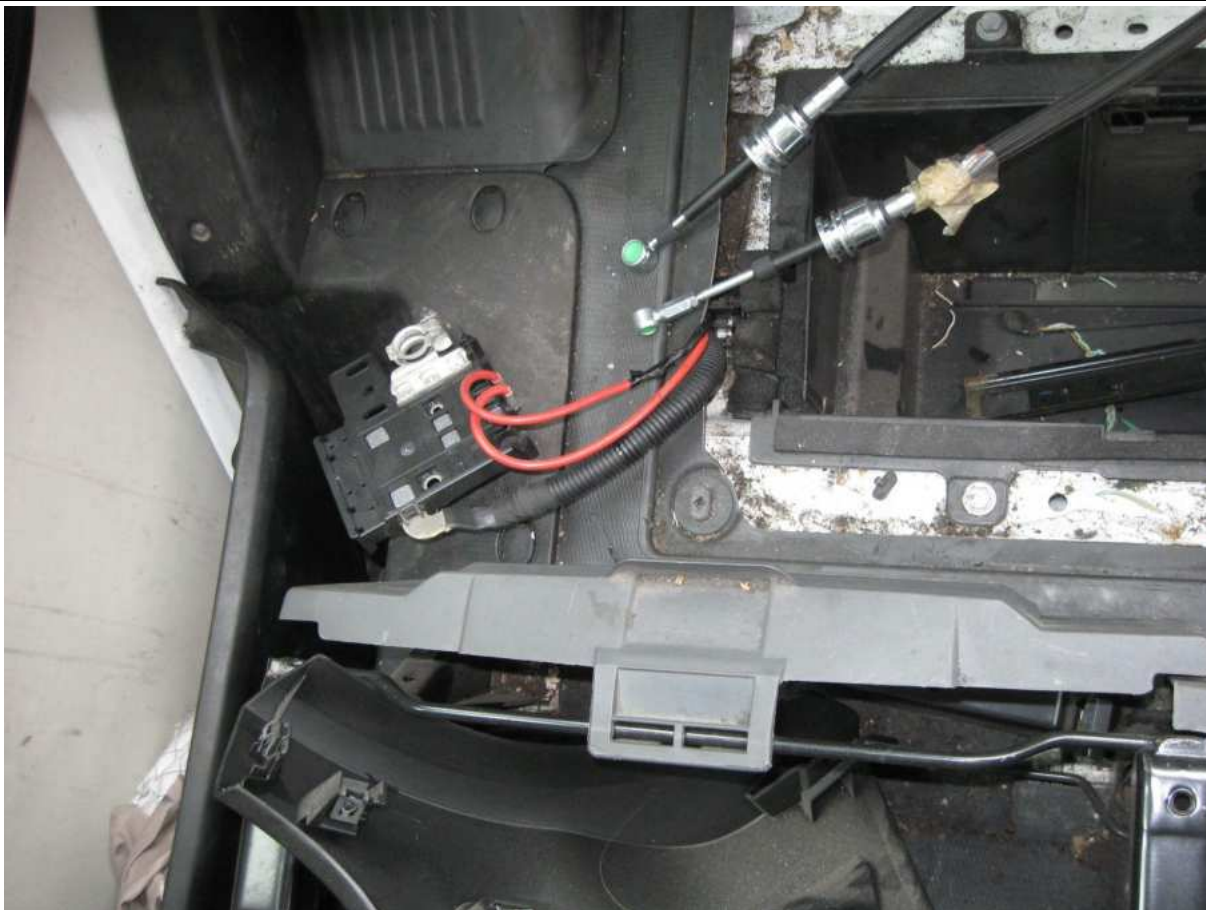

Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

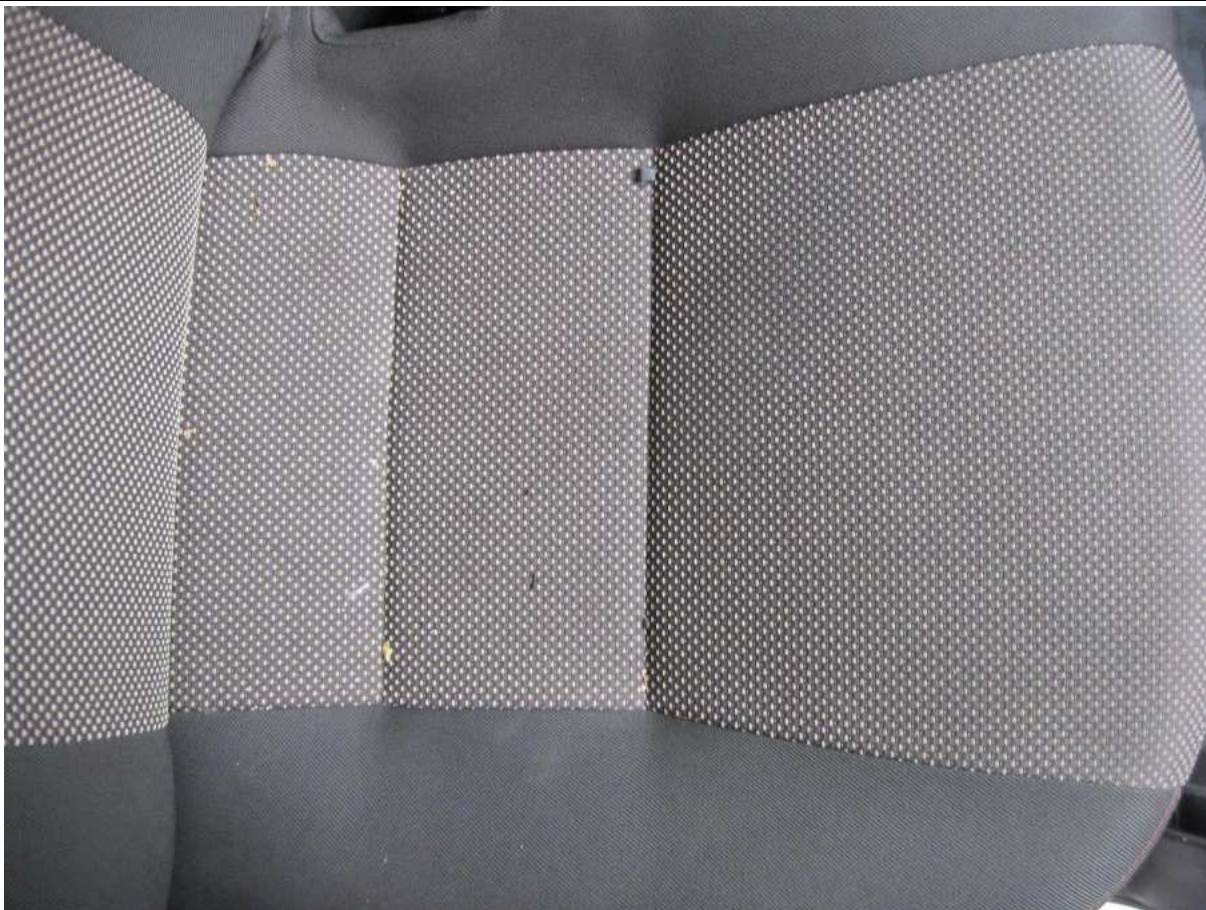

Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

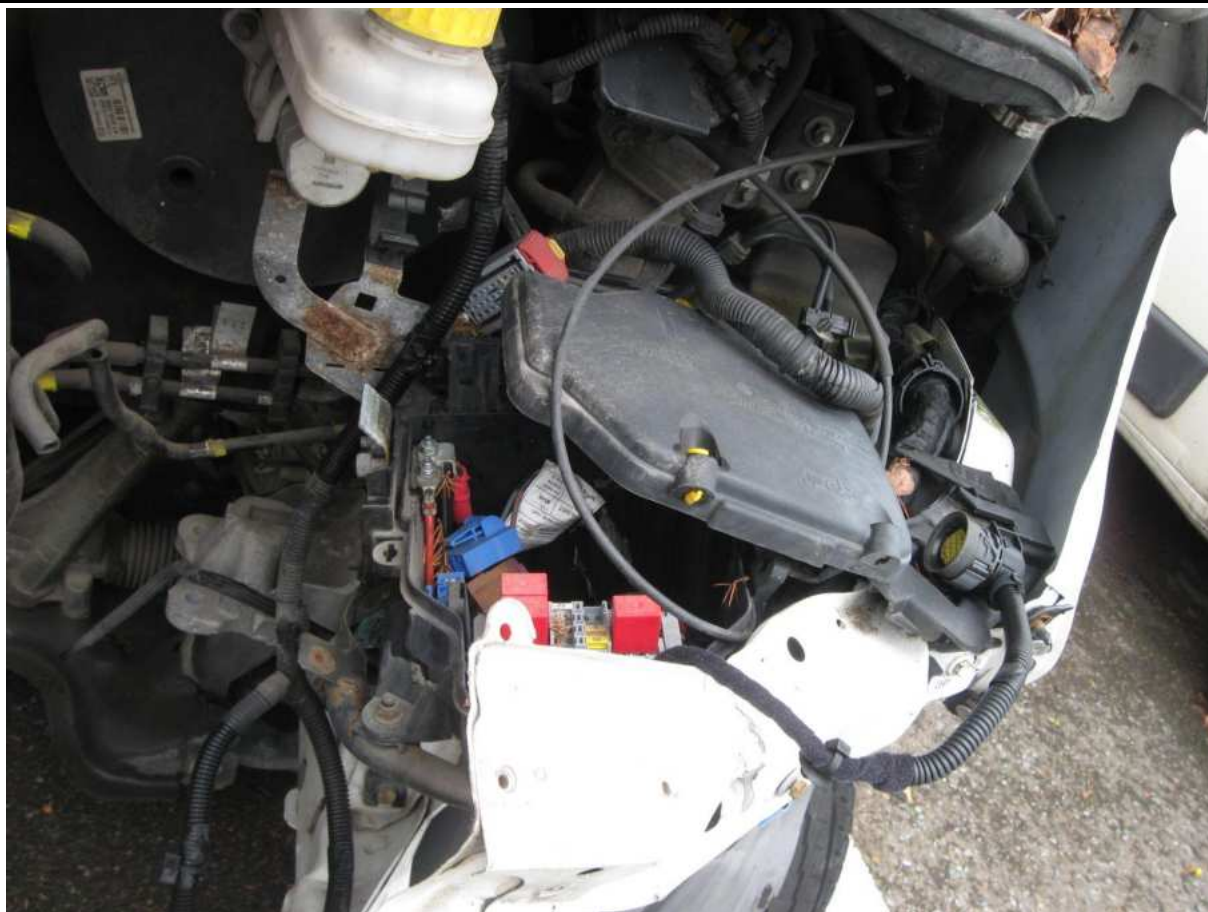

Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

			
m.p. DATA PODPIS	m.p. DATA PODPIS	m.p. DATA PODPIS	
TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	
TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	
A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data posiadania pojazdu / zezwolenia na pojazd, D - data wycofania, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna moc silnika, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu o ważności pojazdu, K - numer homologacji konstrukcyjnej pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - oznaczenie mocy do celów na kW/kg, S1, S2 - liczba miejsc siedzących w pojazdzie, T1, T2 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołu pojazdów, U - kategoria pojazdu, V - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - przebieg od momentu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.			
WND 70263			

Pouczenie:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni
 od dnia wydania dowodu rejestracyjnego, wszelkie zmiany danych
 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 85

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: 26078/CarArena STANDARDz dnia: 2025/07/11

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi opiniujący.
2. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.