

Zleceniodawca:

Rzecznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCSMFC12403836
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	LU367GA
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02721
Wersja:	L3	Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji	2013/05/15		
Data ważności badania technicznego	2024/05/02		
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3490 kg / 1845 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel pasażera podwójny	3	Szyby przyciemniane
2	Poduszka powietrzna kierowcy		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Michelin 215/70 R15C	6,3
Przednie prawe:	*Michelin 215/70 R15C	6,2
Tylne lewe:	*Premiorri 225/70 R15C	6,2
Tylne prawe:	*Premiorri 225/70 R15C	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Brak silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
3	Pokrywa przednia		Brak		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, wgniecionie		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
11	Próg	L	Zarysowany, skorodowany		
12	Próg	P	Zarysowany, skorodowany		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, łuszczenia		
14	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski, pocięty, korozja		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski w trakcie cz. naprawy, pocięty,		

prostowane					
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, pocięta		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Lewe - brak, prawe pocięte		
19	Listwa pod reflektorem	L	Wyłamamna		
20	Listwa drzwi tyłu	P	Wyłamana, zdeformowana		
21	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Błotnik przedni	L	68	
2	Drzwi	L	70	
3	Błotnik przedni	P	70	
4	Próg	P	70	
5	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		58 - 79	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Brak		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Brak		
3	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
4	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
5	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
6	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana		
7	Listwa ochronna tylna prawa		Wyłamana		

Osprzęt przodu zdemontowany, znajduje się w cz. ładunkowej.
Brak wszystkich lister ochronnych i lusterek
Okleina reklamowa pozdierana, ślady po okleinie
Klamki drzwi PL, TP - brak



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Porwane		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		

6	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Postrzępiony		
---	----------------------------	---	--------------	--	--

Airbag kierowcy - brak

Osłony dolne lewe deski rozdzielczy - brak

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |

Brak zespołu napędowego, pojazd zdekompletowany

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|----|------------------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | NIE |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Faktura (rachunek) zakupu | NIE |
| 5 | Dowód odprawy celnej | NIE |
| 6 | Umowa kupna-sprzedaży | NIE |
| 7 | Zestaw narzędzi fabrycznych | NIE |
| 8 | Podnośnik samochodowy | NIE |
| 9 | Instrukcja obsługi | NIE |
| 10 | Gaśnica | NIE |
| 11 | Trójkąt ostrzegawczy | NIE |
| 12 | Apteczka | NIE |
| 13 | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | NIE |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16

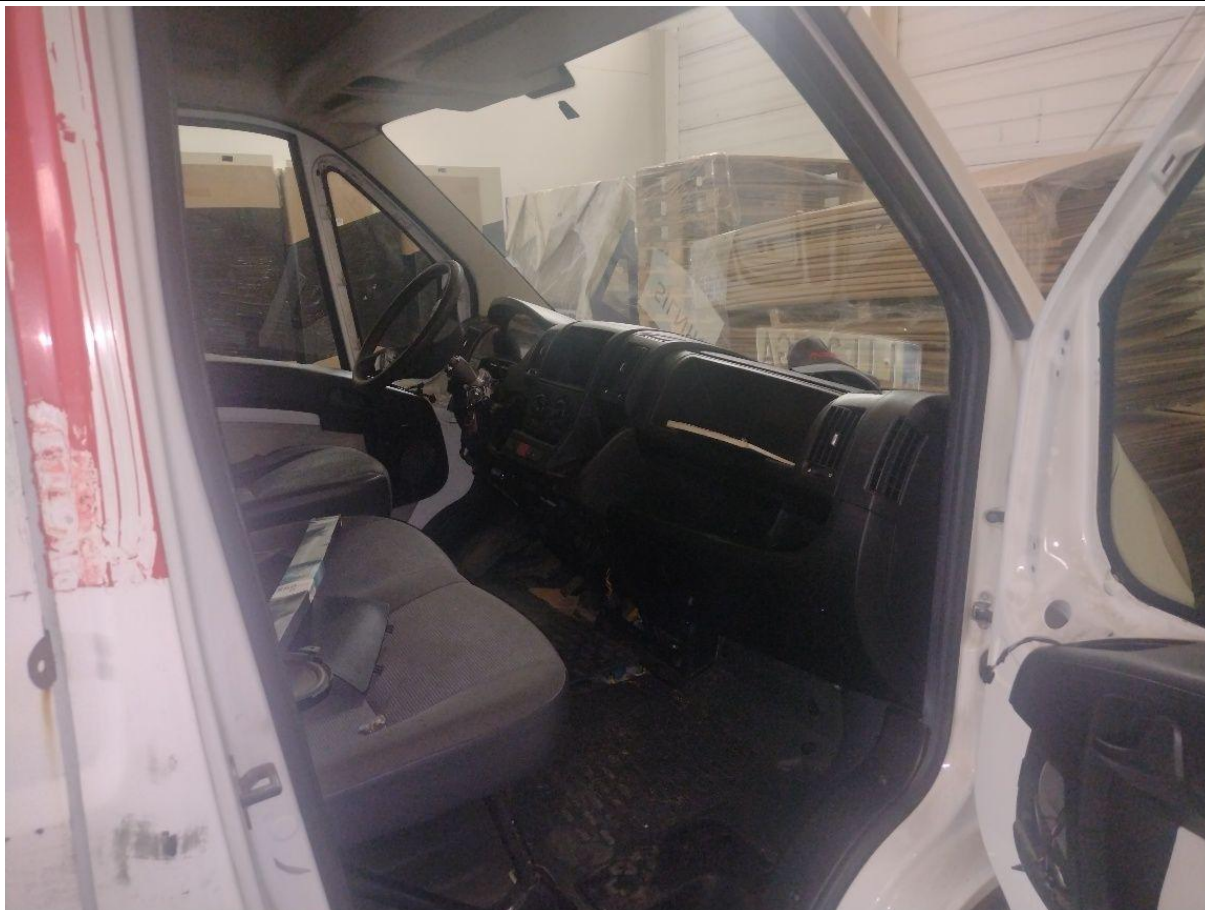


Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19

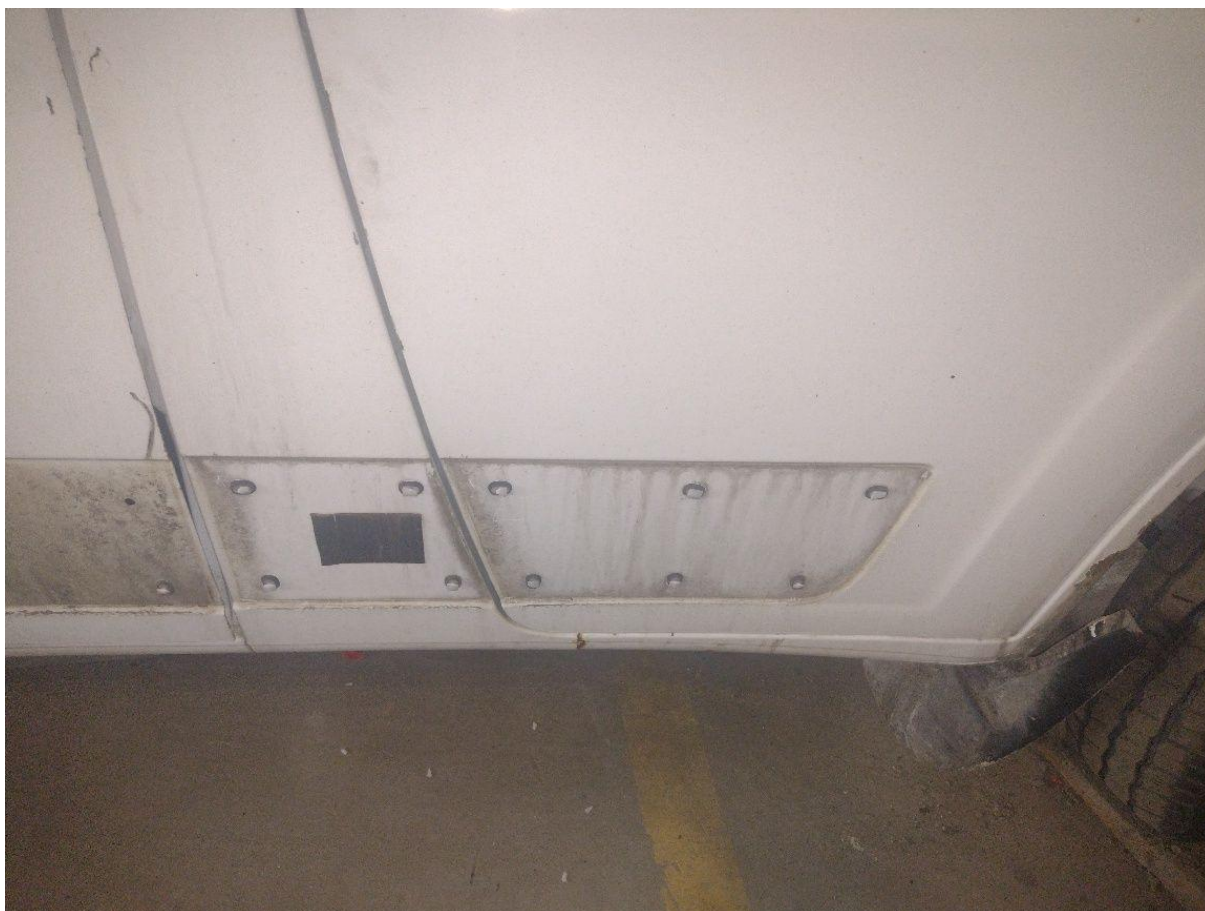

Fot. nr 20

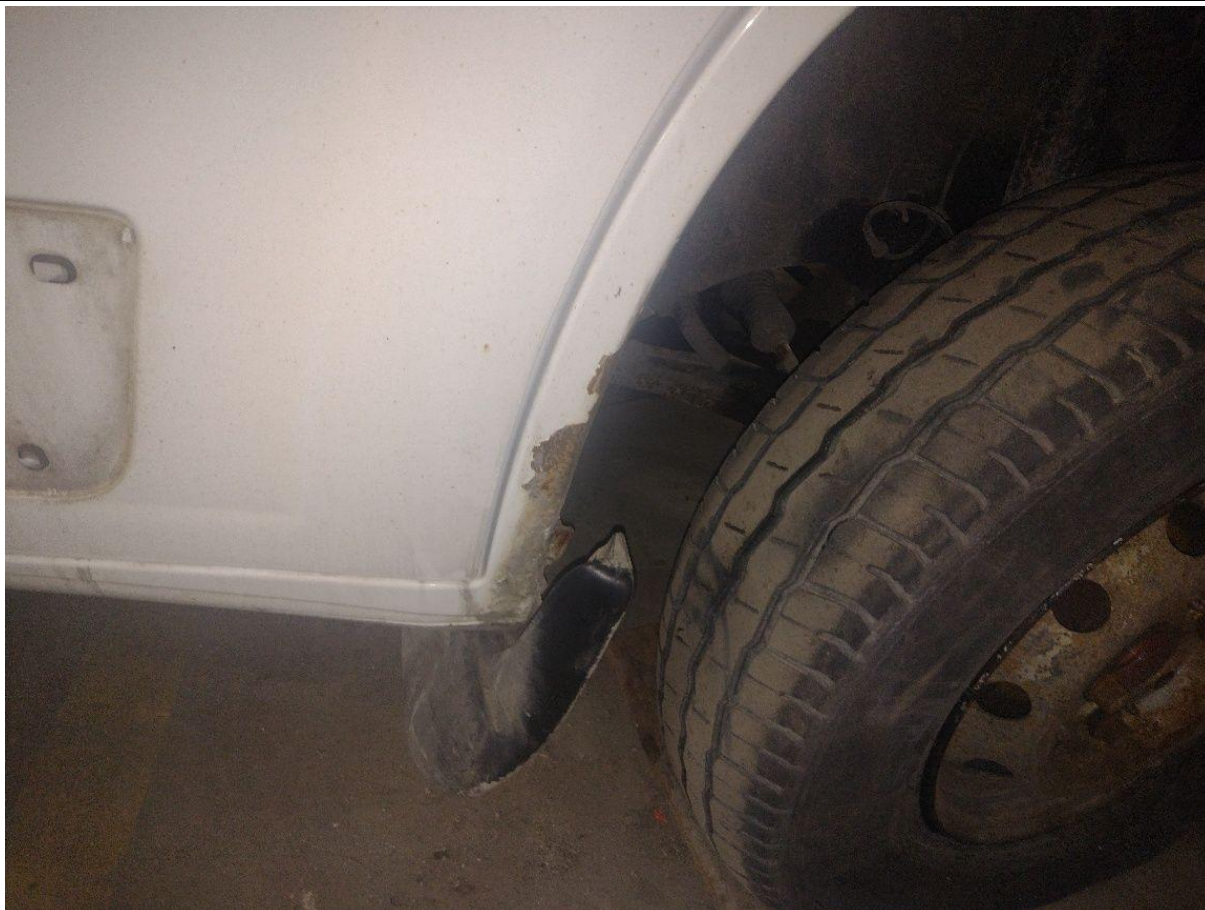

Fot. nr 21

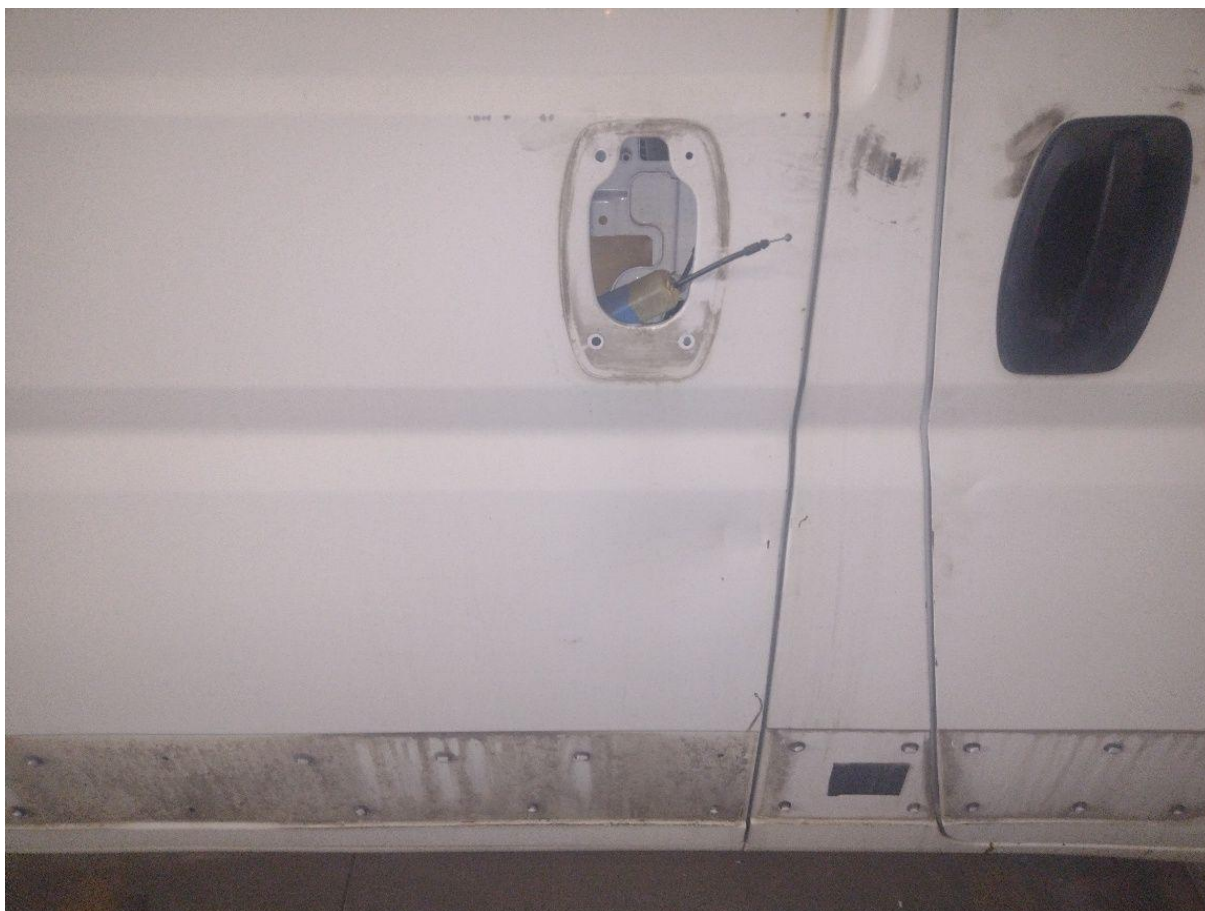

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

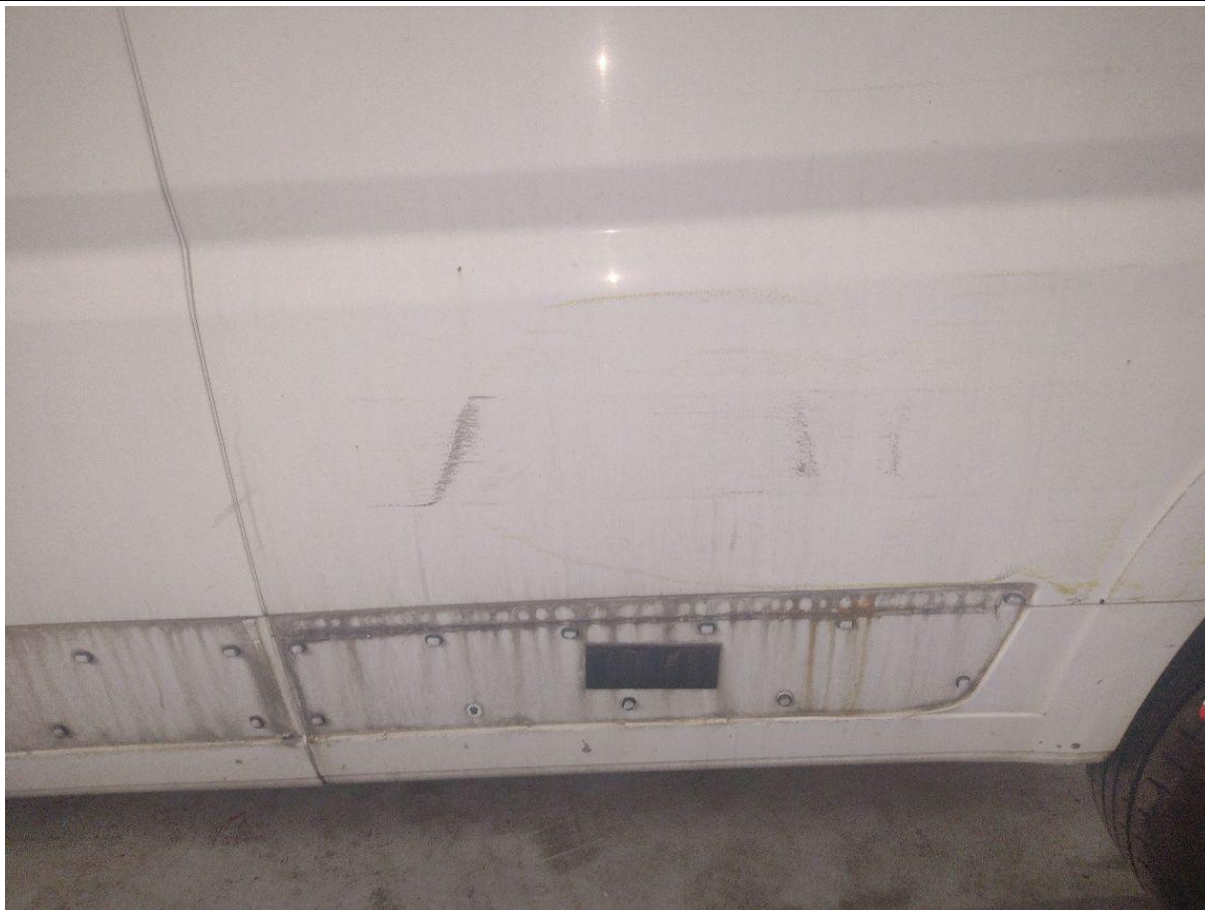

Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

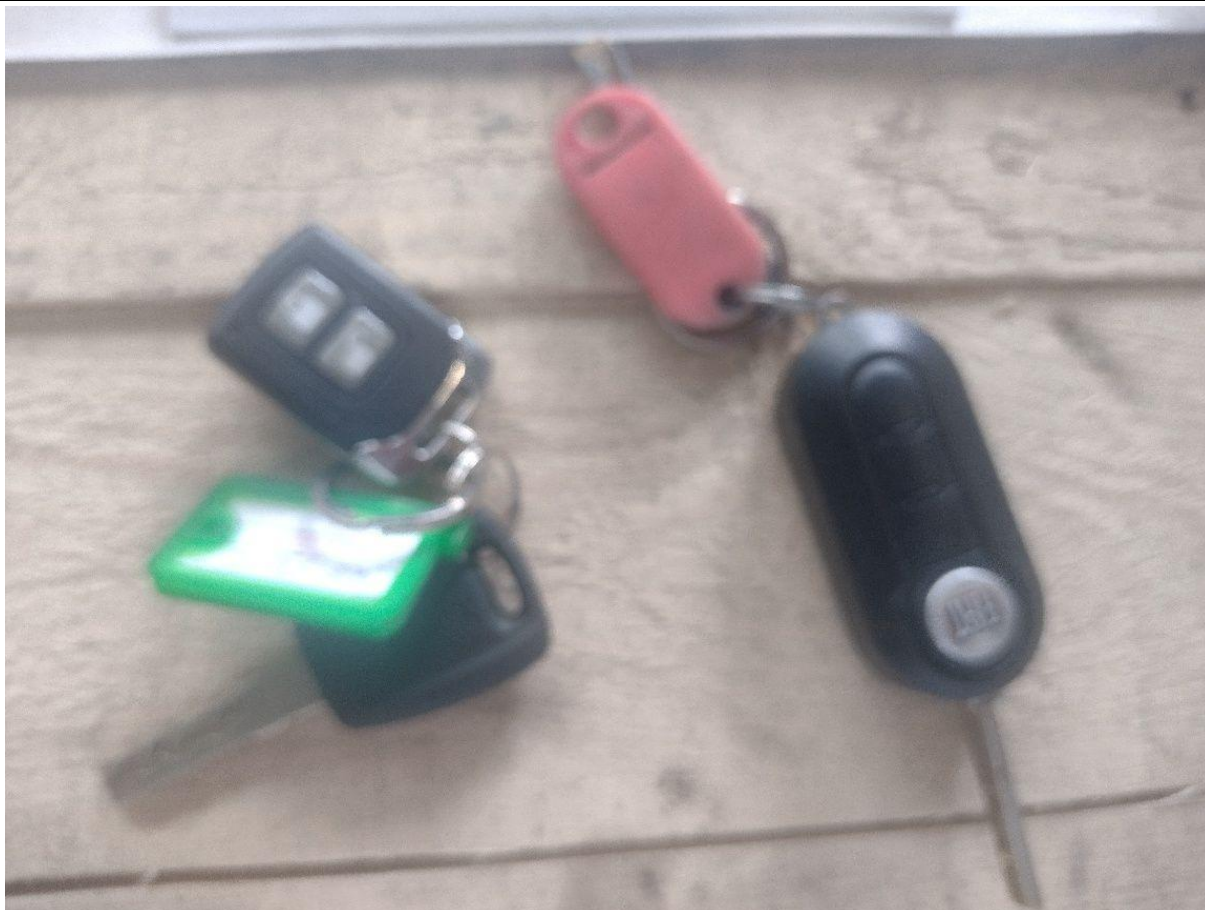

Fot. nr 49

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: LU367GA

z dnia: 2025/07/28

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.