

Zlecniodawca:

Rzecznawca:
appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YBSMFB12412180
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	GDA05237
Model pojazdu:	Boxer 333 2.2 HDI MR`07 E5 3.3t	Nr Info-Ekspert:	029-02664
Wersja:	L2H2	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza	160910 km		
Data pierwszej rejestracji	2013/05/15		
Data ważności badania technicznego	2025/05/10		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3300 kg / 1390 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3450 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	4	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Fotel pasażera podwójny	5	Szyby przyciemniane
3	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Tracmax All Season 225/50 R15C	4,0
Przednie prawe:	*Tracmax All Season 225/50 R15C	4,0
Tylne lewe:	*Tracmax All Season 225/50 R15C	3,5
Tylne prawe:	*Tracmax All Season 225/50 R15C	3,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski,		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony, skorodowany		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, korozja		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
11	Próg	L	Zarysowany,		
12	Próg	P	Zarysowany,		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, korozja, pocięty		
14	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski, korozja, pocięty		

15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski, , pocięty		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, korozja		
19	Listwa pod reflektorem	L	Wylamamna		
20	Listwa drzwi tyłu	P	Wylamana, zdeformowana		
21	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
 Liczne rozległe łuszczenia lakieru i korozja nadwozia



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	6100	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Poszycie boku	L	120	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Drzwi tyłu nadwozia		170	
8	Błotnik przedni	P	150	
9	Drzwi przednie	P	120	
10	Drzwi tylne	P	320	
11	Błotnik tylny	P	930	
12	Drzwi tyłu nadwozia		250	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70	
14	Ściana tylna kabiny		70	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, połamany		
2	Reflektor	P	łuszczący odbłyśnik		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Połamana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany, połamany		
6	Poszycie zderzaka tylnego		Zdeformowany, zarysowany		
7	Lampa zespolona tylna	L	połamana		
8	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
9	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		

10	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
11	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana		
12	Listwa ochronna tylna prawa		Wyłamana		

Wnętrze przestrzeni ładunkowej: Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. tapicerki boków zabrudzone, porysowane, połamane
Połamane wykładziny drzwi tyłu



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Porwane		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		

Brak zasłepki bezpieczników w desce rozdzielczej
Brak fotela kierowcy



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Wycieki spod uszczelnień



RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

Kołpaki połamane

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się, brak luczyków

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	0
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.
Okazano dowód rejestracyjny, brak kluczyka od pojazdu

1. Pojazd z rynku Polskiego.
2. Ilość właścicieli - 2
3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9

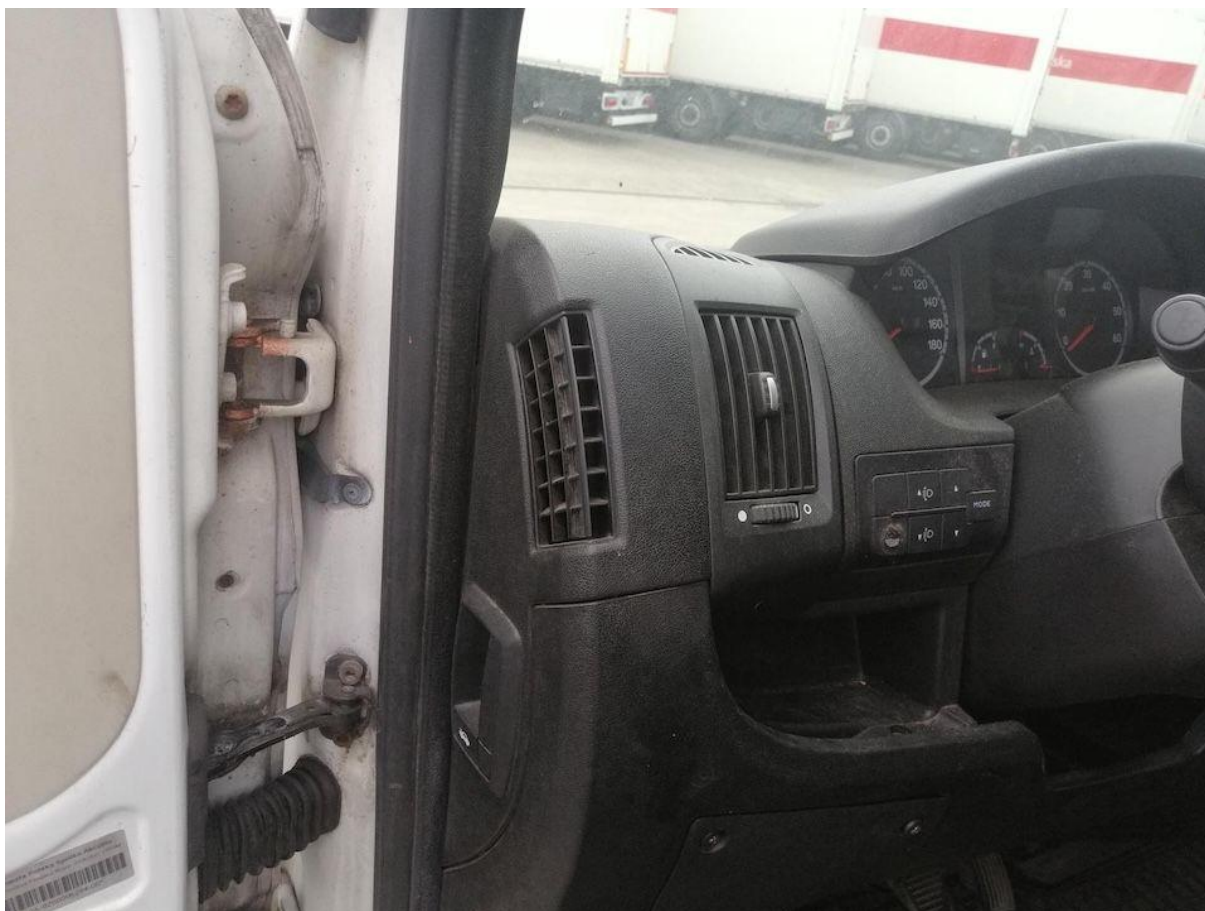

Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

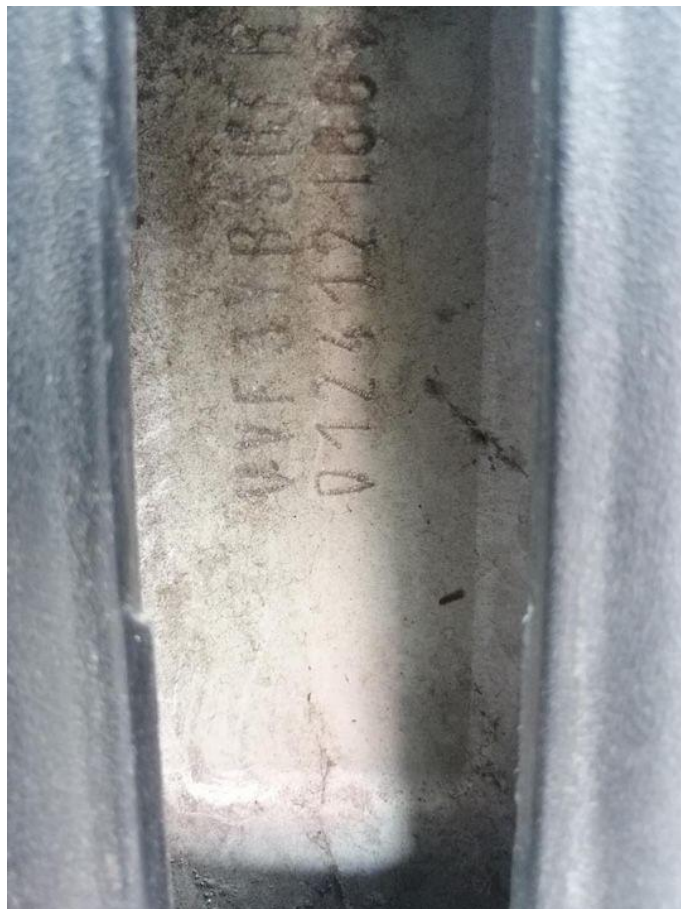

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: GDA05237

z dnia: 2025/08/05

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.