

WAUZZZ4G3FN073574

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	221.365 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	4.800 km
Typ/Modell	A6 Avant	HU (Bericht lag vor)	04/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4G3FN073574	Leistung / Hubraum	160 kW / 2.967 ccm
Erstzulassung	08.04.2015	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	04/2024, 197.716 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Grill - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn (Links) - lose - instandsetzen
5	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair
6	Motor	Motor - unrunder Lauf - Diagnose durchführen
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Alle Verkleidung) - Kratzer - kein Abzug
2	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Kratzer - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Kratzer - kein Abzug
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
6	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug
7	Sitz vorn	Sitzbezug links - Kratzer - kein Abzug
8	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, nicht fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
3	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
4	Front, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
2	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
3	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
4	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 101Y	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	A6 Avant	Laufleistung (abgelesen)	221.365 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4G3FN073574	Erstzulassung	08.04.2015

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	121 µm
2	Dachholm links	123 µm
3	Dachholm rechts	191 µm
4	Heckklappe/-tür	69 µm
5	Kotflügel links	380 µm
6	Kotflügel rechts	107 µm
7	Motorhaube	87 µm
8	Schweller links	108 µm
9	Schweller rechts	81 µm
10	Seitenwand links	183 µm
11	Seitenwand rechts	295 µm
12	Tür hinten links	77 µm
13	Tür hinten rechts	87 µm
14	Tür vorne links	113 µm
15	Tür vorne rechts	84 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

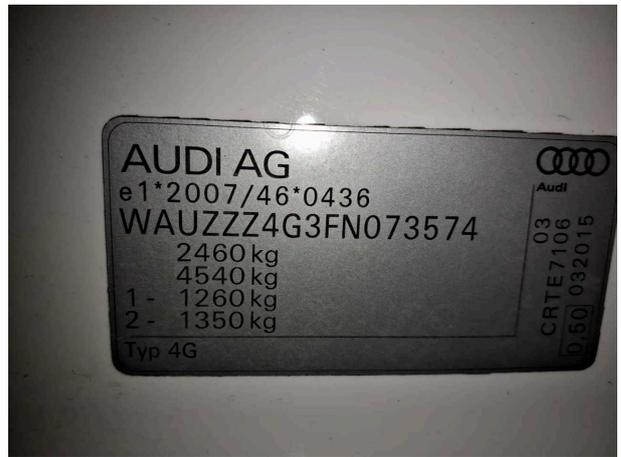


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

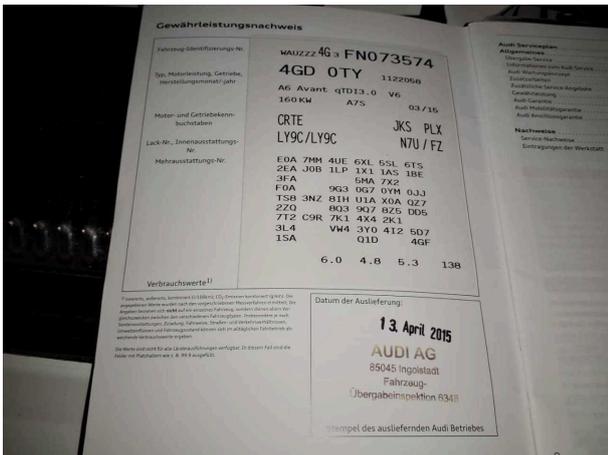


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente

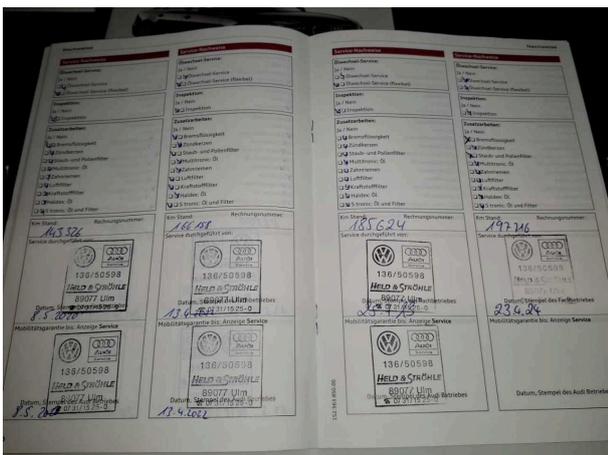


Abbildung 17: Dokumente

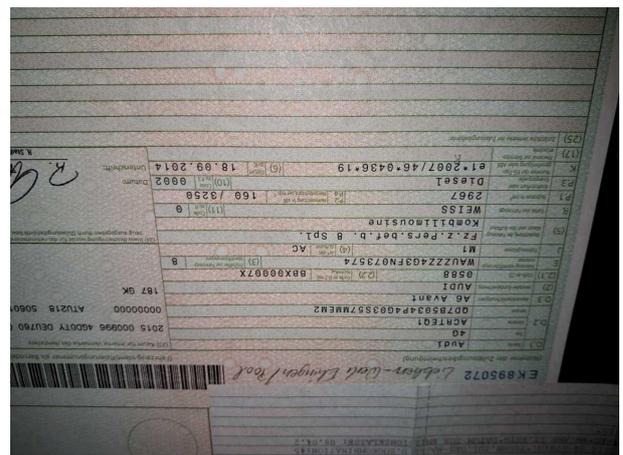


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung

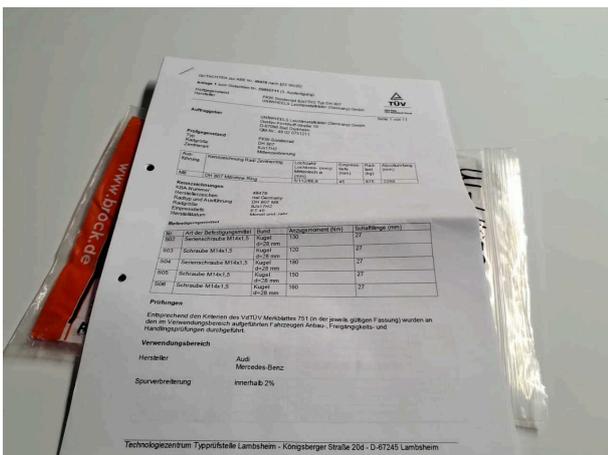


Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Links) - lose - instandsetzen



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Links) - lose - instandsetzen



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts



Nachlackierung 2: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Kotflügel links



Nachlackierung 3: Seitenwand links



Nachlackierung 3: Seitenwand links



Nachlackierung 4: Seitenwand rechts



Nachlackierung 4: Seitenwand rechts