

TMBLK9NS1M8013465

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	287.757 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	2.700 km
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Bericht lag vor)	11/2025
Fahrgestellnummer	TMBLK9NS1M8013465	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	20.10.2020	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	02/2025, 260.433 km	Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Festpreis	Leichtmetallfelge 19" (Alle 4x Felgen) - Korrosion - Wertminderung
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Scheinwerfer	Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Unterhalb) - Kratzer - instandsetzen und lackieren
6	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Alle Verkleidungen) - Kratzer - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - kein Abzug
5	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug
6	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
7	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103V	Hankook	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/50 R19 99V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	145/80 R18 103M	Sonstige	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	287.757 km
Fahrgestellnummer	TMBLK9NS1M8013465	Erstzulassung	20.10.2020

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	117 µm
2	Dachholm links	110 µm
3	Dachholm rechts	113 µm
4	Heckklappe/-tür	107 µm
5	Kotflügel links	133 µm
6	Kotflügel rechts	128 µm
7	Motorhaube	125 µm
8	Schweller links	74 µm
9	Schweller rechts	81 µm
10	Seitenwand links	120 µm
11	Seitenwand rechts	118 µm
12	Tür hinten links	120 µm
13	Tür hinten rechts	122 µm
14	Tür vorne links	119 µm
15	Tür vorne rechts	128 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

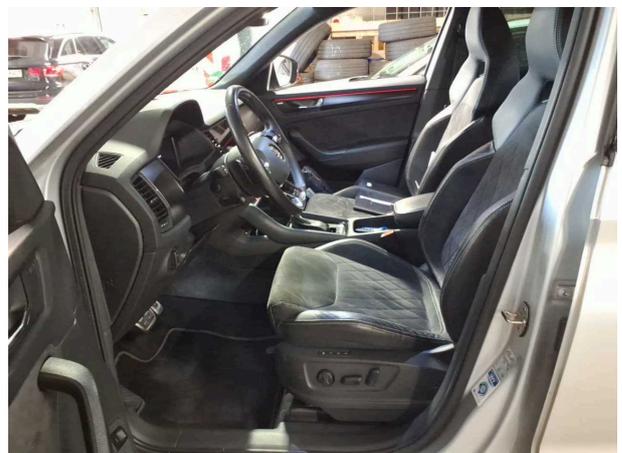


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

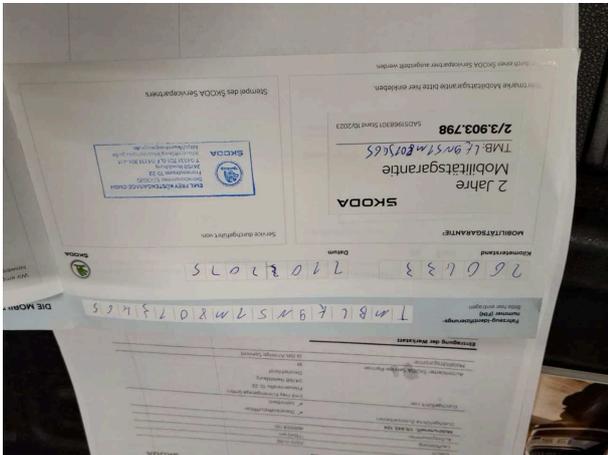


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Zusatzbereifung



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Festpreis: Leichtmetallfelge 19" (Alle 4x Felg...
- Korrosion - Wertminderung



Beschädigung #1: Festpreis: Leichtmetallfelge 19" (Alle 4x
Felgen) - Korrosion - Wertminderung



Beschädigung #1: Festpreis: Leichtmetallfelge 19" (Alle 4x Felg...
- Korrosion - Wertminderung



Beschädigung #1: Festpreis: Leichtmetallfelge 19" (Alle 4x
Felgen) - Korrosion - Wertminderung



Beschädigung #1: Festpreis: Leichtmetallfelge 19" (Alle 4x Felg...
- Korrosion - Wertminderung




Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

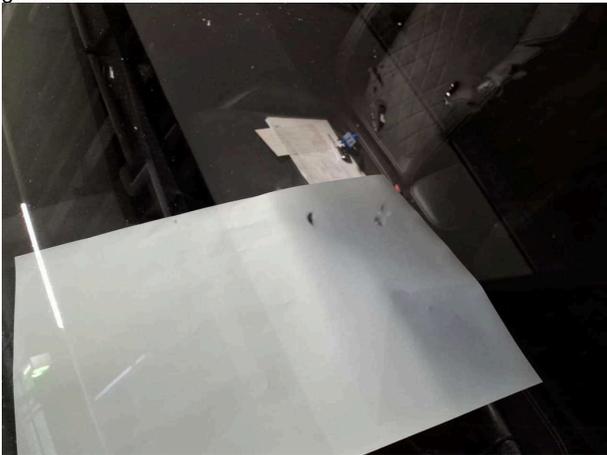

Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Beschlagen, und rechts) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterhalb) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterhalb) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren