

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215791/7/25-11401	Data raportu	23-07-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	21-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/50907/25/07/11	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH3813GLJ059748
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 17-20
Typ, wersja	i30 1.4 T-GDI GPF GET!
Numer rejestracyjny	WD8327R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1353 ccm/103 kW
Stan licznika	228 045 km
Data 1. rej./rok prod.	13-08-2019/2019
Data nast. bad. techn.	12-08-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Elektryczne szyby z czujnikiem zabezpieczającym przed przycisnięciem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni z elementami chromowanymi, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Integracja z telefonem Apple/Android, Interfejs Bluetooth, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelików dziecięcych, Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomagania kierownicy, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Radio z 8 calowym kolorowym ekranem dotykowym i kamerą cofania, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Spoiler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw zegarów supervision z centralnym kolorowym wyświetlaczem 4,2, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła drogowe inteligentne, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	205/55 16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	205/55 16 91V	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	205/55 16 91V	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.3
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Szyba barwiona drzwi przednich L	zarysowanie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
9	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
10	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
11	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a silver alloy wheel. The wheel features a five-spoke design with a central hub. The spokes are wide and taper towards the center. The tire is black and appears to be in good condition. The background is dark and out of focus.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

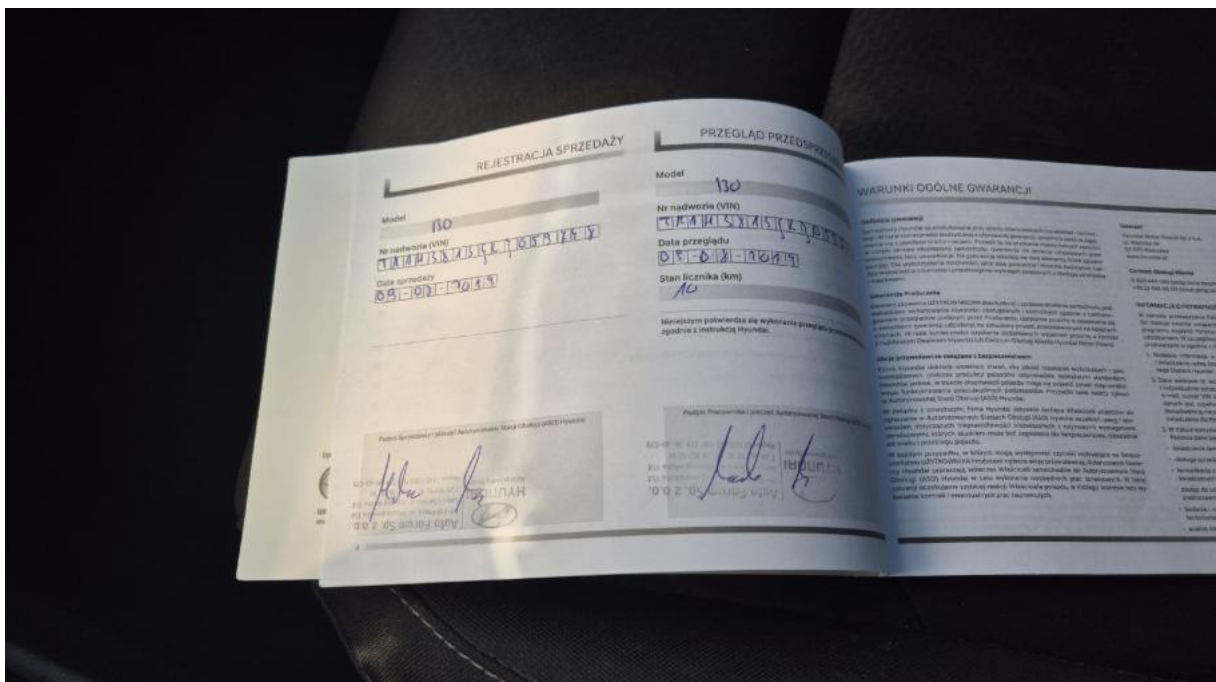

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

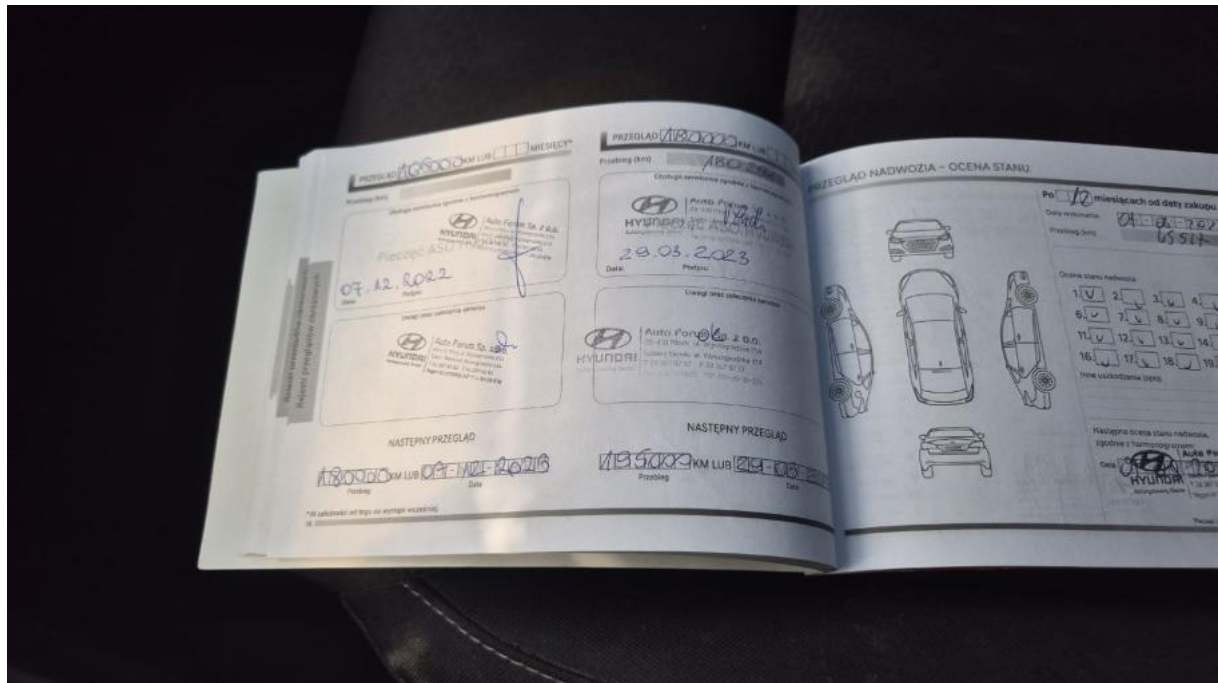

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

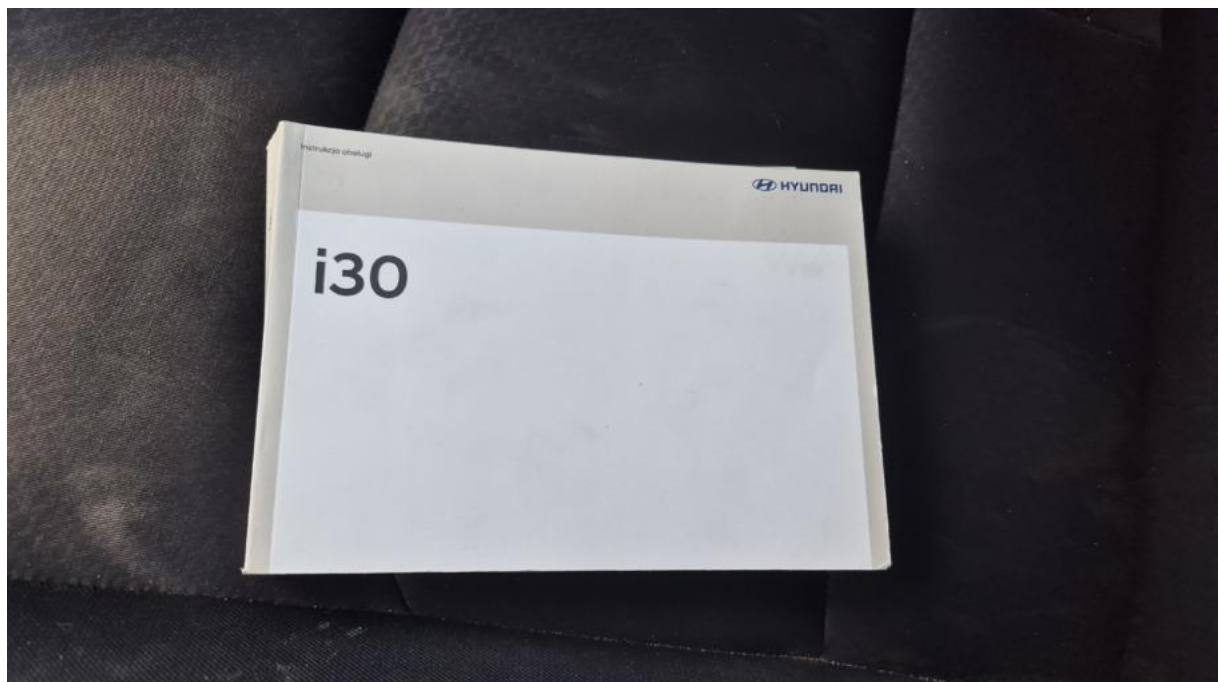

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Szyba boczna przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 50

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 52

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1