

Nr zlecenia: 70/20/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 20.08.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WB A31AH050CN39861
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ4E035
Model pojazdu:	530 Diesel MR`21 E6d G30	Nr Info-Ekspert:	003-06329
Wersja:	xDrive Luxury Line Steptronic	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	45771 km		
Data pierwszej rejestracji	30.08.2023, (w Polsce: 08.01.2024)		
Data ważności badania technicznego	04.01.2026		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2505 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Autoalarm	30	Podstawa lusterka, wykończenie słupków B i prowadnica szybyw błyszczącym kolorze czarnym
3	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	31	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	32	Przełącznik właściwości jezdnych
5	Dywaniki welurowe	33	Przycisk Start/Stop
6	Emergency call	34	System kontroli ciśnienia w oponach

7	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	35	System kontroli trakcji
8	Immobilizer	36	System ochrony pieszych pasywny
9	Kierownica wielofunkcyjna	37	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
10	Klamki podświetlane	38	Szyby atermiczne
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji	39	Światła tylne LED
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	40	Tapicerka ze skóry Dakota
13	Komputer pokładowy	41	Tarcze kół aluminiowe 18" "W-Spoke 632"
14	Końcówki układu wydechowego chromowane pojedyncze, w kształcie rombu, 2 szt.	42	Telefonia komfortowa
15	Kurtyny powietrzne boczne	43	Tempomat z funkcją hamowania
16	Listwy ozdobne Fineline Ridge z listwą akcentową w perłowym chromie	44	Trójkąt ostrzegawczy
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	45	Tuner radiowy cyfrowy DAB
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	46	Uchwyt na napoje
19	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	47	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
20	Obramowania szyb chromowane	48	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
21	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
22	Osłona chłodnicy z chromowanymi przednimi bokami wzdłużnych wsporników osłony chłodnicy	50	Wykończenie odpowietrznika w chromie na wysoki połysk
23	Osłona wnęki okiennej i listwa wykończeniowa przedniej i tylnej ramy okiennej z aluminium wysoki połysk	51	Wykończenie zewnętrzne Chrome Line
24	Oświetlenie Ambiente	52	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
25	Oświetlenie powitalne	53	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec	54	Zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi w kolorze Chrome
27	Pilot radiowy z przyciskami w błyszczącym chromie.	55	Zderzak tylny z ozdobą w kolorze Chrome
28	Podłokietnik centralny przedni	56	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
System nawigacji satelitarnej
Wyświetlacz wskaźników 12,3"
Monitor pokładowy 12,3" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information
Usługi Concierge Services
Funkcja Remote 3D View
Przygotowanie do Apple CarPlay
Usługi zdalne
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Asystent parkowania z kamerą cofania
Kamera cofania
Asystent parkowania
- Asystent świateł drogowych
- Audio System Harmon Kardon Surround Sound

- Głośniki 16 szt.
Audio System Harmon Kardon Surround Sound
Wzmacniacz audio 464W cyfrowy
- 4 Dach szklany regulowany elektrycznie
- 5 Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotele przednie komfortowe
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 6 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 7 Galwanizowane wykończenie elementów obsługi
- 8 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 9 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 10 Lakier metalizowany
- 11 Ogrzewanie postojowe
- 12 Pakiet Ambient Air (dopłata)
- 13 Reflektory laserowe BMW
- 14 System domykania drzwi
- 15 System Dostęp komfortowy
- 16 Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata)
Tempomat aktywny
System Stop & Go
System ostrzegania o ograniczeniach prędkości Speed Limit
System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
Asystent martwego pola lusterek
Asystent zmiany pasa ruchu
Asystent kierowania i pasa ruchu
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
System ochrony przed kolizją boczną aktywny
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł.
kier. przy prędkości powyżej 70
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu
Asystent zatrzymania awaryjnego
- 17 Tarcze kół aluminiowe 19" "Multi Spoke 633" (dopłata)
- 18 Wyświetlacz BMW Head-Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 245/40 R19 98Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	7,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR 245/40 R19 98Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	7,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 245/40 R19 98Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	6,0
Tylne prawe:	*GOODYEAR 245/40 R19 98Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Dodatkowy komplet kół	(+)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

W wycenie uwzględniono dodatkowy komplet kół 4szt. :

Opony Pirelli Sotto Zero 245/45 R18 100V, wysokość bieżnika 5-7mm

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

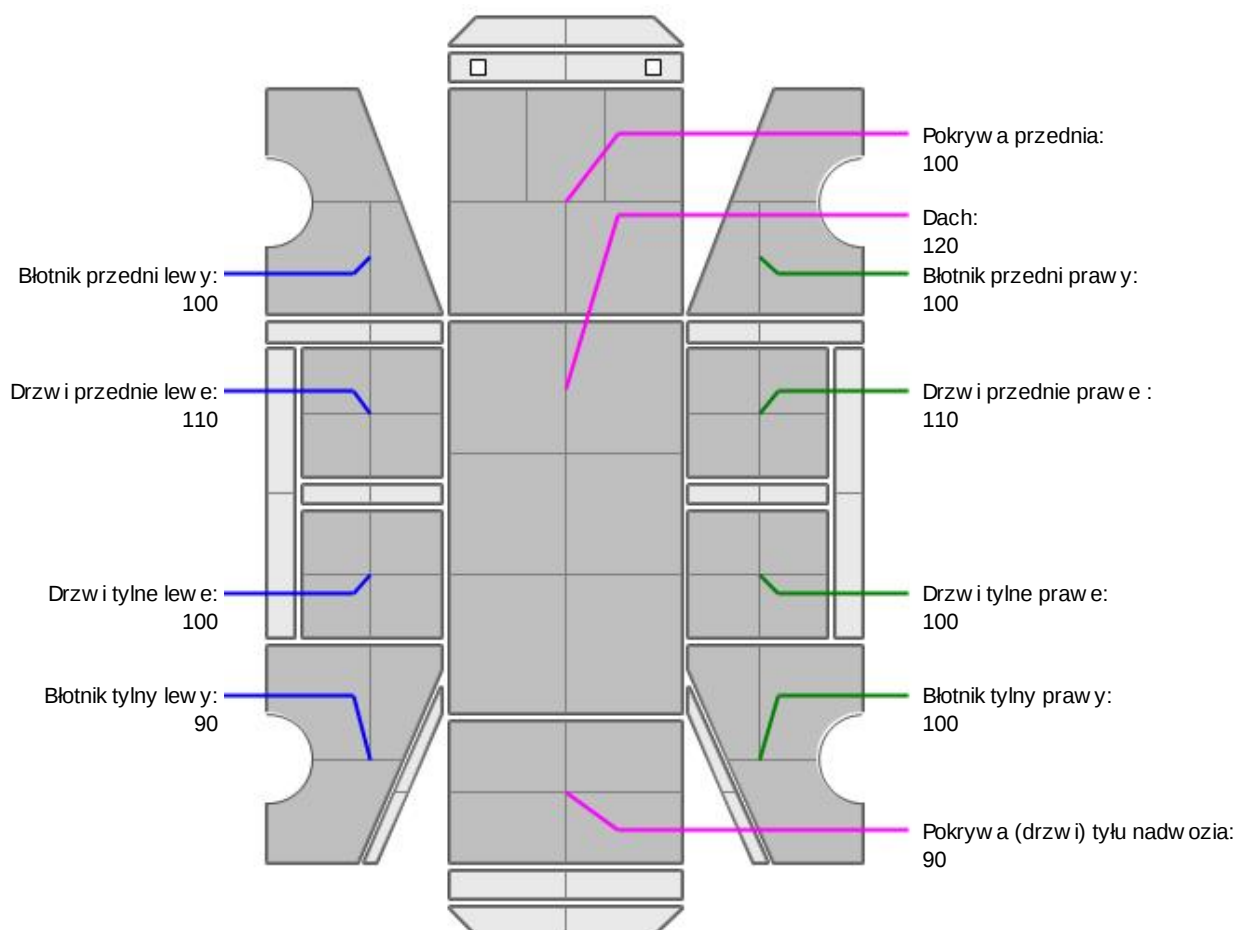

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Szyba przednia		Odpryski, pęknięcie		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK Zagraniczna |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27

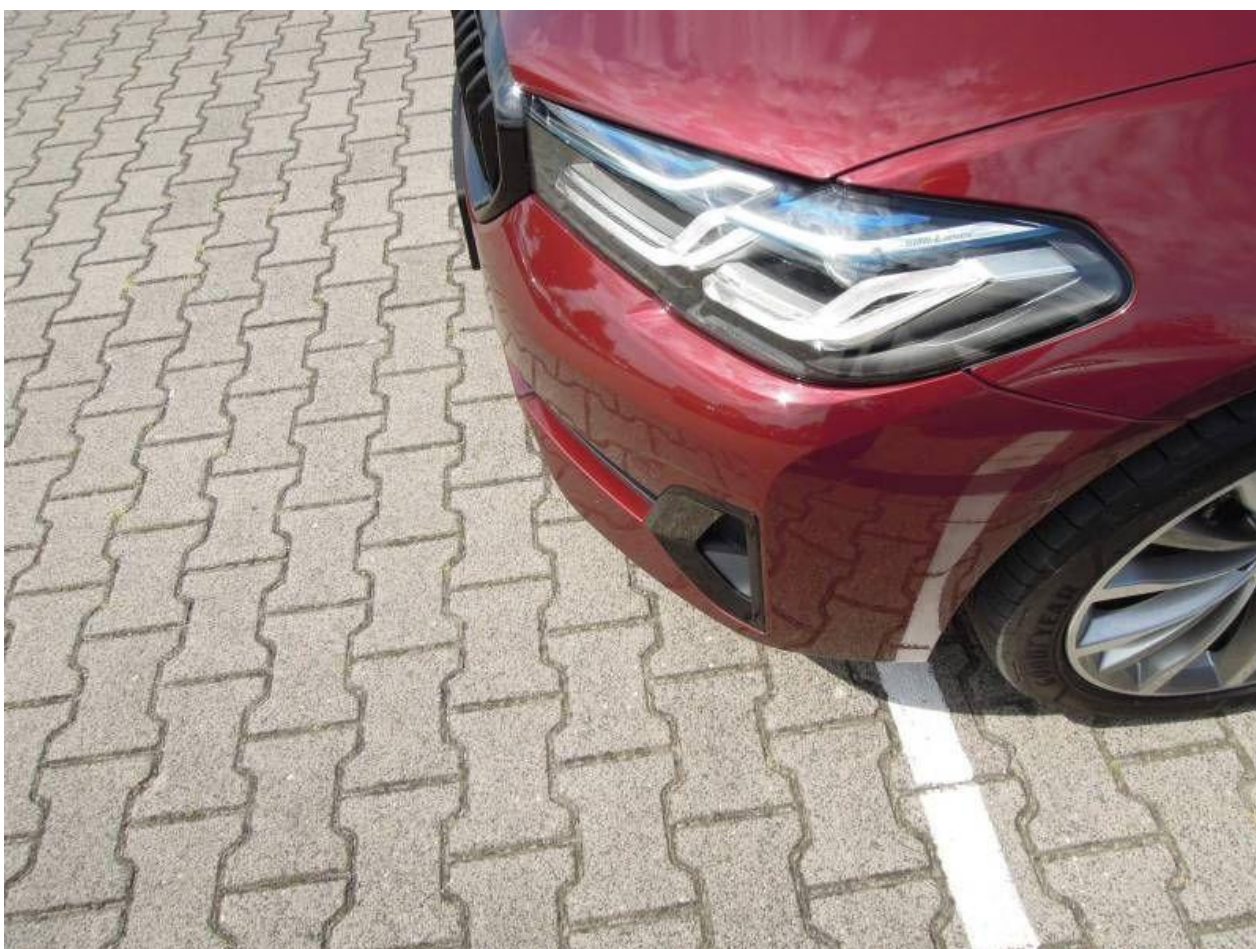

Fot. nr 28

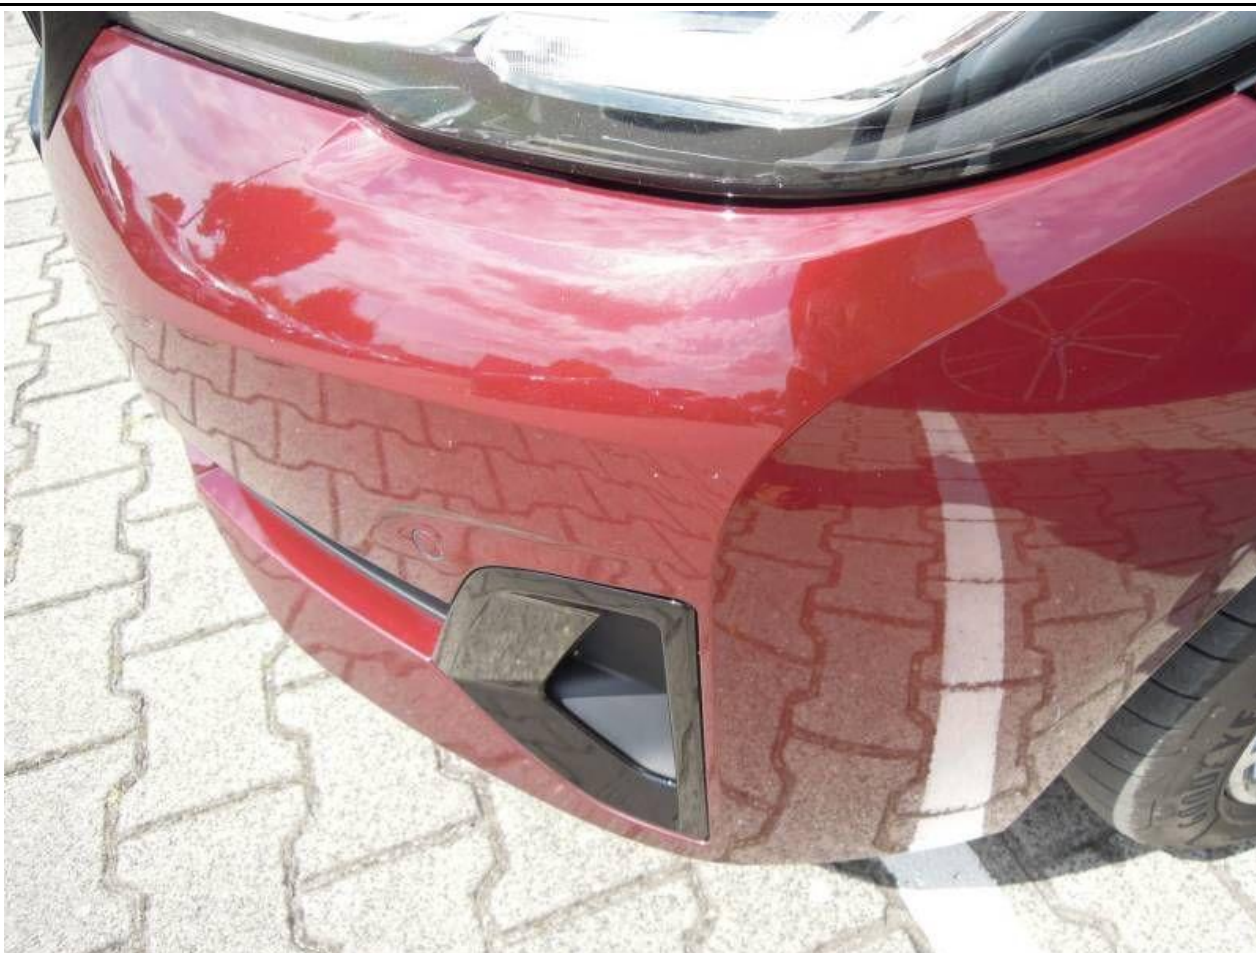

Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

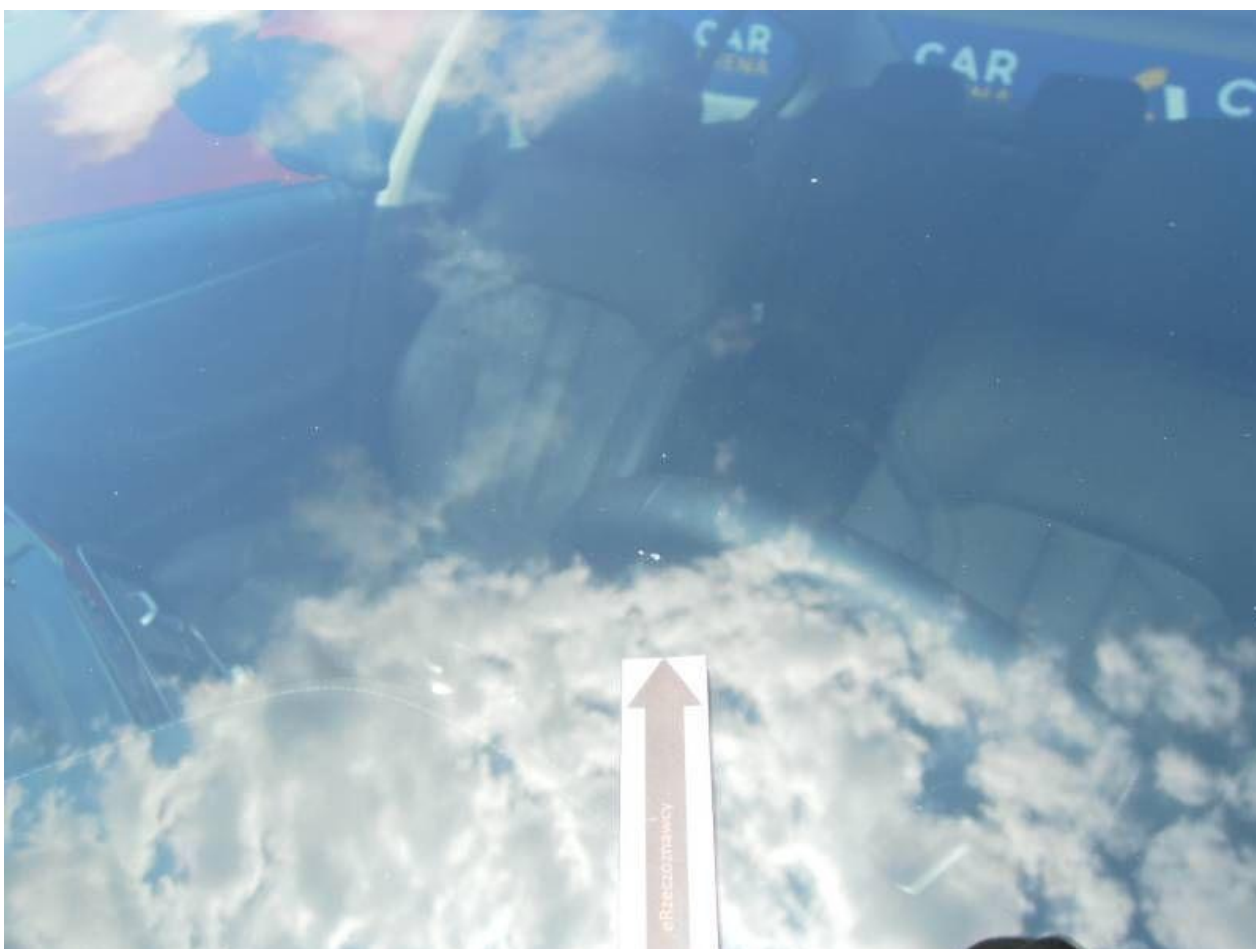


Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38

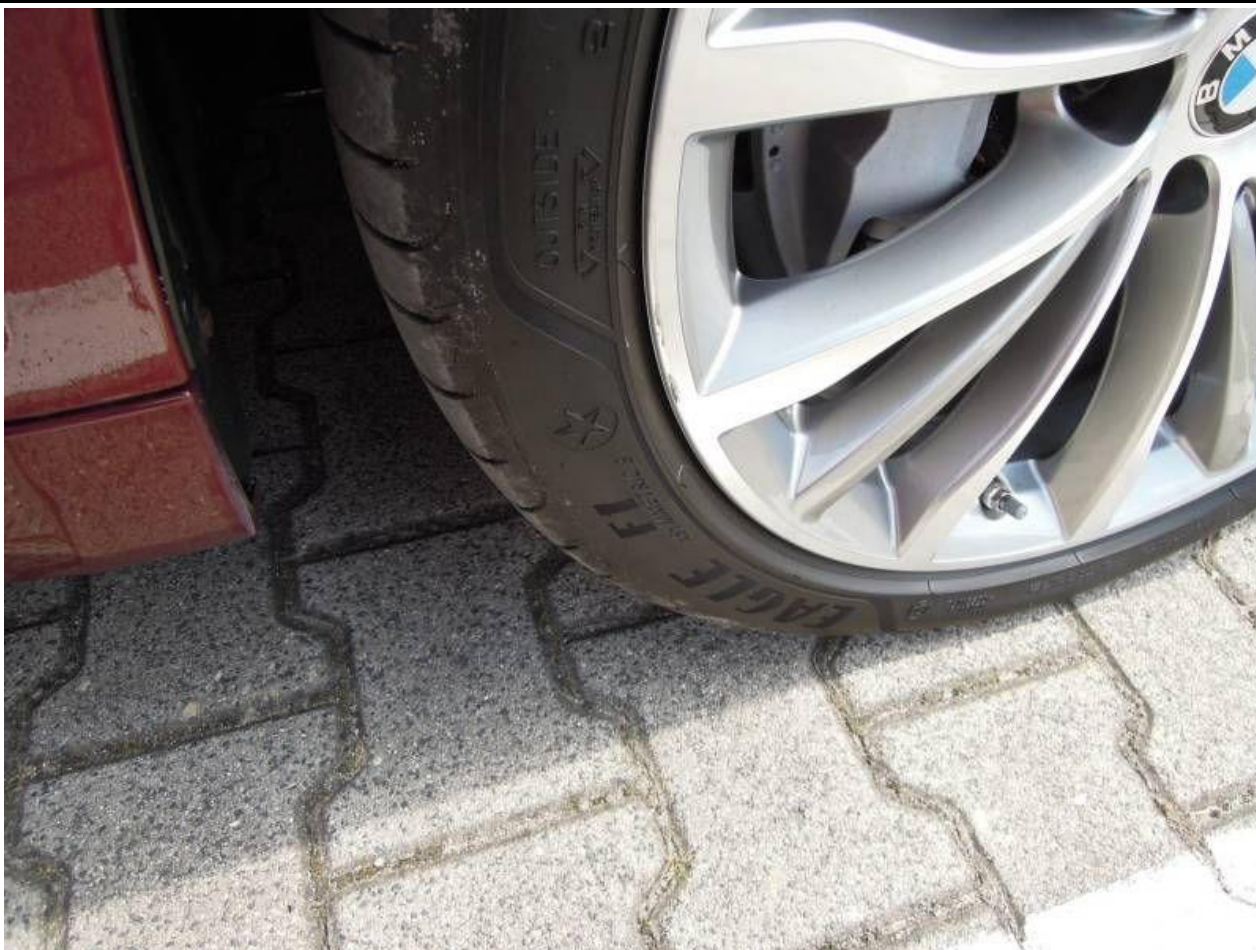

Fot. nr 39

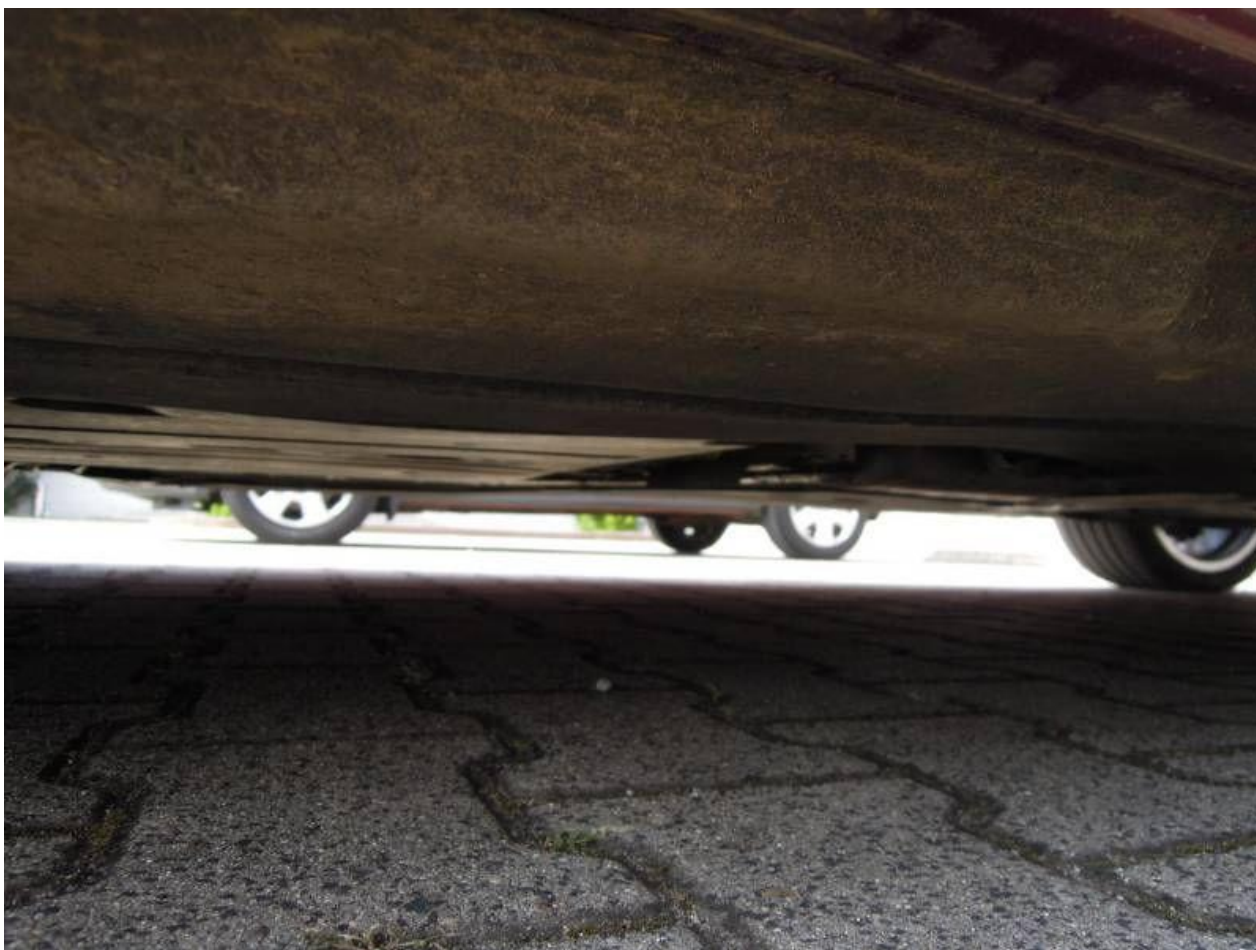

Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu