



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001933013
Besichtigt am: 05.05.2025 11:59
Berichts-Nr: 8295296
FIN: TMBJH9NP8P7008436



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	19.09.2022
Laufleistung:	26.954 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.500 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Berganfahrassistent
"REAR VIEW CAMERA MID"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Bordliteratur in Deutsch
"Virtual Cockpit"	Bordwerkzeug
12 Volt-Steckdose(n)	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Business Columbus
2-Speichen-Multifunktionslederlenker mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chromrahmen um die Seitenfenster
3 Schlüssel	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Dachreling, eloxiert
7-Gang-Automatikgetriebe	Dachspoiler
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung hinten,Basis 1
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Drehstromgenerator 140 A
Aktive Reifenkontrollanzeige	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ambientelicht Ausführung 2	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Assistenz	-
Außen-Sound Standard	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Style	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (68Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Ohne 2. Batterie
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne Adapter
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Komfort Plus	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Garagentoröffner
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitz
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladeboden
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Uhr
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Matrix-Beam	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Halter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pannen-Set
Mittelkonsole	Preisstützung
Motorenstart Standard	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web radio	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Normal-Lackierung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Notrufsystem eCall+	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne "drive select"	Schalthebelknopf/-Griff in Leder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheit
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild
Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Textilfußmatten "LOUNGE STEP"
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
TOP LED Rückleuchte
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfstand Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundaufstattung
Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt
Vorbereitung für Anhängerkupplung
Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem "ISOFIX" auf Beifahrersitz
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Warnleuchten (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckscheibe	Kratzer	Ersetzen
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
4	Kotflügel hinten links	Kratzer	Lackieren
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür hinten rechts	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH9NP8P7008436

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Innen links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

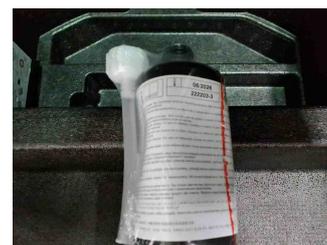

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen




2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren

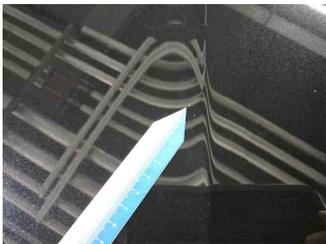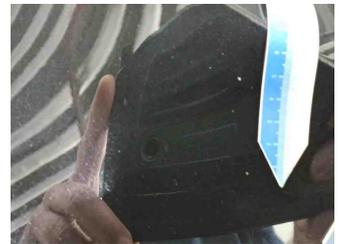

3 - Stoßfänger hinten - Abrieb - Instandsetzen + lackieren



4 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Lackieren

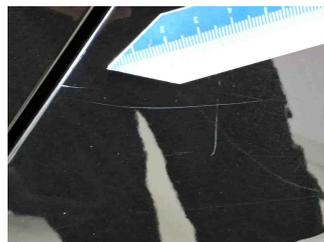



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8295296
vom: 06.05.2025

5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Tür hinten rechts - Steinschlag - Auslegen + Polieren

