

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                           |                  |                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 215709/7/25-11401                                         | Data raportu     | 10-07-2025                      |
| Rzeczoznawcy  | mgr inż. Krzysztof Orzeszyna<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 10-07-2025                      |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/48748/25/07/04                               | Miejsce oględzin | MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO... |

### Dane pojazdu

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | VF3LCYHJPJS339639             |
| Marka, model                | PEUGEOT 308 SW 17-21          |
| Typ, wersja                 | 308 SW 1.5 BlueHDi Active S&S |
| Numer rejestracyjny         | DW8WK79                       |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1499 ccm/96 kW         |
| Stan licznika               | 144 436 km                    |
| Data 1. rej./rok prod.      | 30-08-2018/2018               |
| Data nast. bad. techn.      | 06-08-2025                    |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                       |
| Lakier                      | szary/METALIK                 |
| Skrzynia biegów             | manualna                      |



### Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Domykanie okien przy zamykaniu samochodu, Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne szyby - tył, Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylem oparc, wysokości, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazdo 12V, Hill Assist, Kierownica 3-ramienna skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne satynowe, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio), Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, REF - system rozdzielu sił hamowania, Roleta bagażnika, Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika, Szyba przednia akustyczna, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone, Wspomaganie układu kierowniczego, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, pakiet, Lakier metalizowany, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłogę

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | IMPERIAL, ALLSEASON DRIVER | 205/55 16 91V | 6,0 mm           |
|          | lewe  | IMPERIAL, ALLSEASON DRIVER | 205/55 16 91V | 6,5 mm           |
| tylna    | prawe | IMPERIAL, ALLSEASON DRIVER | 205/55 16 91V | 6,0 mm           |
|          | lewe  | IMPERIAL, ALLSEASON DRIVER | 205/55 16 91V | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie lewe                   | 150 - 200                                  |
| 2    | Drzwi tylne lewe                      | 150 - 200                                  |
| 3    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 200                                  |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                  | Opis uszkodzeń                 | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Tarcza koła aluminiowa przód L | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA        | 2             |

|   |                                   |                                        |    |   |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------|----|---|
| 2 | Tarcza koła aluminiowa przód R    | rysa/odprysk, ubytki materiału         | NA | 2 |
| 3 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R   | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie |    |   |
| 4 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R      | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie |    |   |
| 5 | Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R | rysa/odprysk                           |    |   |
| 6 | Błotnik tylny R                   | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie |    |   |
| 7 | Pokrywa wlewu paliwa R            | rysa/odprysk                           |    |   |
| 8 | Tarcza koła aluminiowa tył L      | rysa/odprysk                           |    |   |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**

Dowód rej. Str. 1




## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

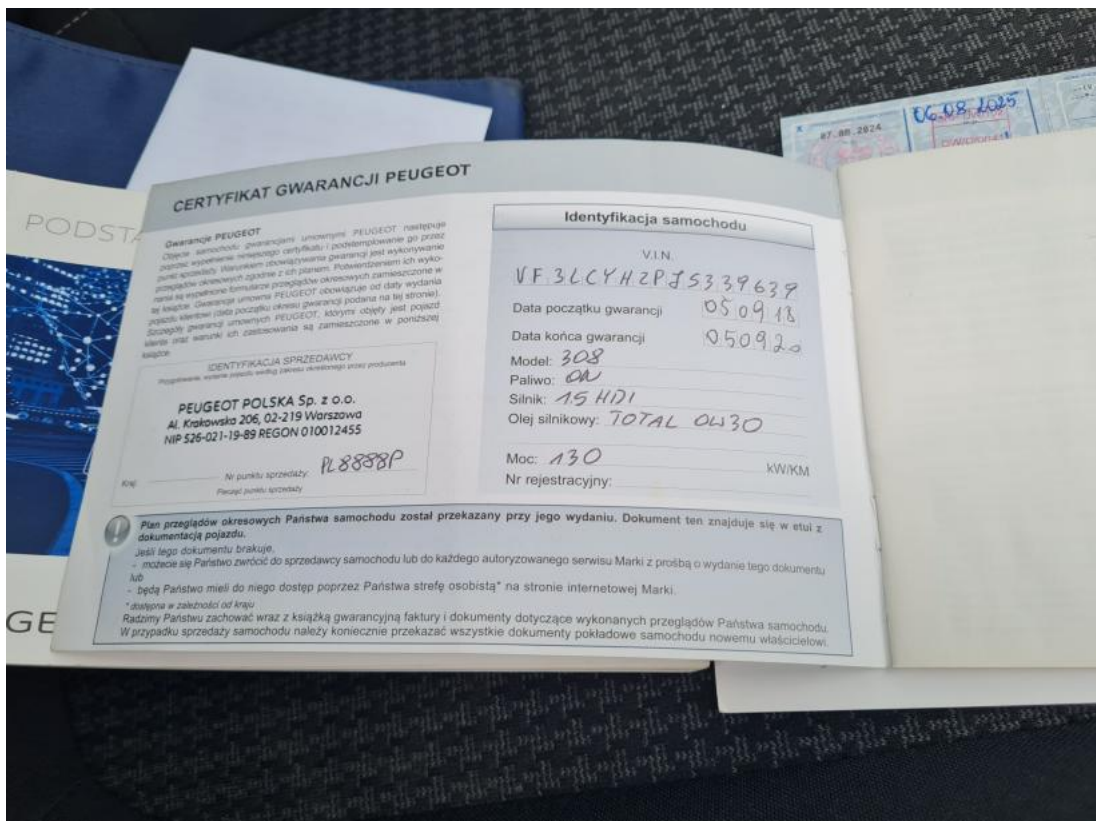

**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu

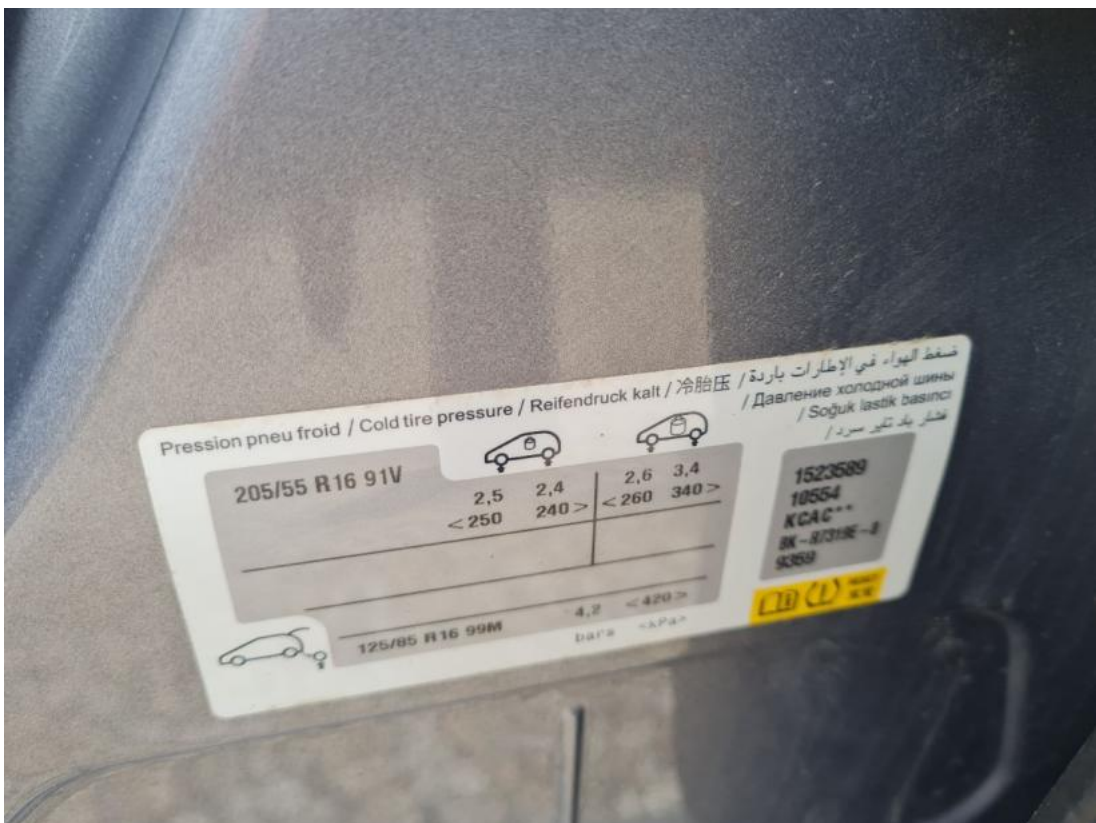

**Fot. 38**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44**

Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 46**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 52**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 54**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 56**

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60**

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1