

W0VEFYHT2NN539469

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	51.248 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	36.140 km
Typ/Modell	Combo	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2026
Fahrgestellnummer	W0VEFYHT2NN539469	Leistung / Hubraum	75 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	12.09.2022	Polster/Farbe	Stoff / Dunkelgrau-Schwarz
Letzte Wartung	06/2024, 24.123 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - verformt - erneuern
2	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - beschädigt - erneuern
3	Motorhaube	Kühlergrill - beschädigt - erneuern
4	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - beschädigt - erneuern
5	Karosserie	Schlossträger - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Karosserie	Querträger - verformt - erneuern
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - erneuern
8	Karosserie	A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Seitenwand links	Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
14	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
15	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
16	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
17	Klimasystem	Kondensator - verformt - erneuern
18	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
19	Motorkühlung	Kühler - verformt - erneuern
20	elektronische Systeme	elektronische Systeme - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Front, Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/65 R15 91H	Fulda	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	195/65 R15 91H	Falken	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug war bei Begutachtung verschmutzt/nass. Weitere Schäden können vorhanden sein. Bewertung sowie Beurteilung evt. instand gesetzter Unfallschäden nur eingeschränkt möglich.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Combo	Laufleistung (abgelesen)	51.248 km
Fahrgestellnummer	W0VEFYHT2NN539469	Erstzulassung	12.09.2022

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	90 µm
2	Dachholm links	90 µm
3	Dachholm rechts	104 µm
4	Heckklappe/-tür	89 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	108 µm
7	Motorhaube	108 µm
8	Schweller links	67 µm
9	Schweller rechts	60 µm
10	Seitenwand links	87 µm
11	Seitenwand rechts	98 µm
12	Tür vorne links	89 µm
13	Tür vorne rechts	89 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

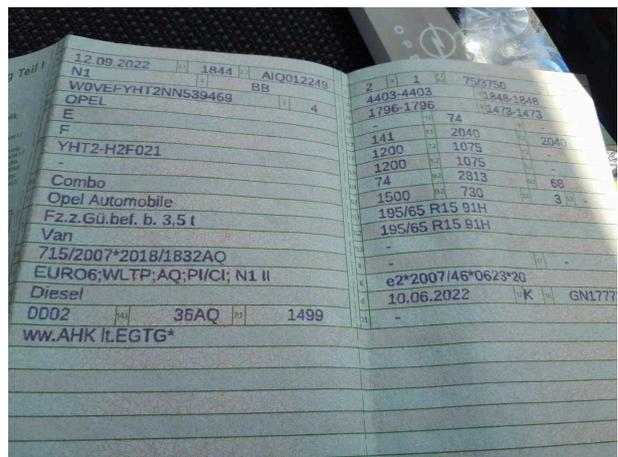


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente

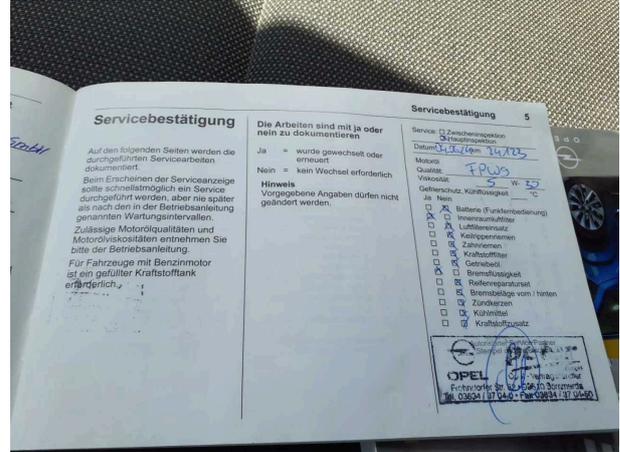


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern



Beschädigung #2: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Kühlergrill - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Kühlergrill - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Karosserie: Schlossträger - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Karosserie: Schlossträger - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Querträger - verformt - erneuern




Beschädigung #6: Karosserie: Querträger - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern

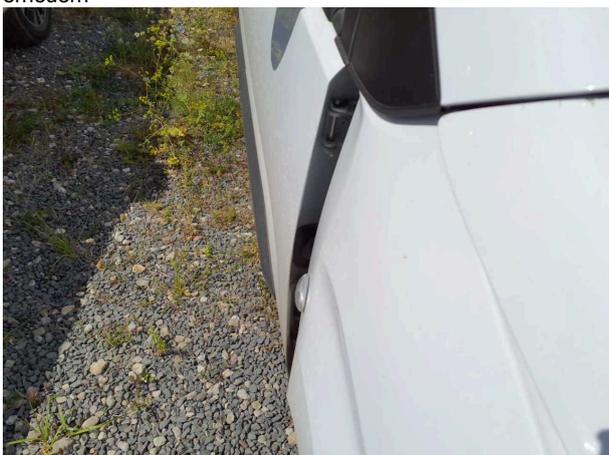

Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Karosserie: A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Karosserie: A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Karosserie: A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

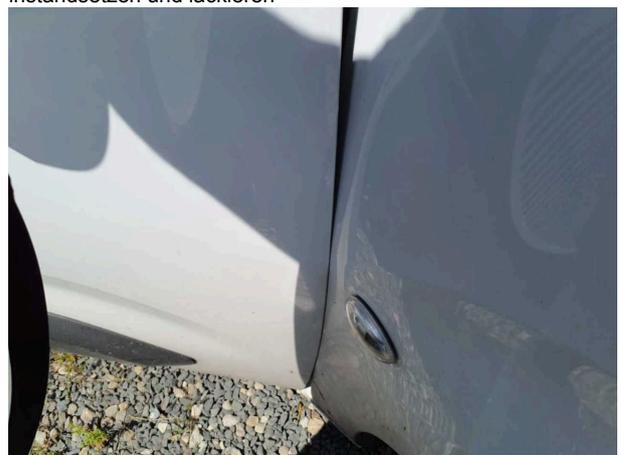

Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #14: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #14: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch...
- Smart Repair



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #16: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #17: Klimasystem: Kondensator - verformt - erneuern



Beschädigung #17: Klimasystem: Kondensator - verformt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #19: Motorkühlung: Kühler - verformt - erneuern



Beschädigung #20: elektronische Systeme: elektronische Systeme - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen