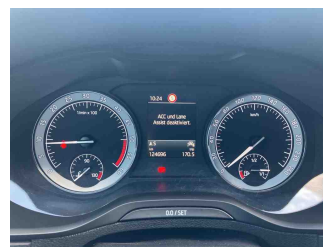


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001993009
Besichtigt am:	25.06.2025 10:55
Berichts-Nr:	8579529
FIN:	TMBJJ7NU5M5058619

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ATL
Erstzulassungsdatum:	24.06.2021
Laufleistung:	124.696 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.382 mm
Fahrzeughöhe:	1.605 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.994 kg
Radstand:	2.630 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST", Dyn. Fernlichtreg., Innenspiegel automatisch abblendbar, "LIGHT AND RAIN ASSIST"

"KESSY FULL" ohne SAFE System

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SUNSET"

"TRAVEL ASSIST High" (Side Assist, ACC, Verkehrszeichenerkenn., Park+Lane Assist + adapt. Spurführung, DQ mit Emerg. Assist)

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung

3. Kopfstütze hinten

4 Türen

4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM
 ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T
 D1/TI9/T11/T3C

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfalleimer in der Türverkleidung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagenpaket 3

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-
 /einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Automat. ausfahrbare Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und
 Speed-Limiter

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Businesspaket Columbus

Chrom-Paket (Ausführung 2)

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Durchladefunktion für Beifahrersitz (LHD)

Dynamiklenkung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 350" -- Fahrzeugteile
 --

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

ESC

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrerkniefahrer

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrprofilwahl und hydr. Dämpferregelung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Family Paket II

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
 elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibenheizung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte
 Sicherheitsausstattung
 Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
 Hinterachse "Standard"
 Hinterachsgewicht Ausführung 1
 Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
 Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
 Innenspiegel automatisch abblendbar
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, elektrisch betätigt
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
 Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
 Klimakomfortscheibe
 Komfortsitze vorn
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlerschutzgitter
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung
 LED Hauptscheinwerfer
 Leergewichtsbereich 1
 Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz
 Leichtmetallräder "MYTIKAS" 7J x 18" - 4 Stk.
 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht
 (AFS 1)
 Linkslenker
 Luftfilter für staubreiche Länder
 Luxusausstattung
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelarmlehne vorn "JUMBO BOX" - 230 V Steckdose mit
 USB
 Modul Boden hinten Ausführung 7
 MPV
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"

Navi Columbus + Web radio
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung
 Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall
 Ohne Ablagekästen im Kofferraum
 Ohne Adapter
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Durchladeeinrichtung
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Emblempaket
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Fußmatten
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Halter
 Ohne Innenleuchte im Fußraum
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladeboden
 Ohne Ladedose
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Stabilisator hinten
 Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Parklenkassistent
 Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
 Progressivlenkung (+ DCC Fahrwerk, DMS, LED
 Scheinwerfer, LED Nebelscheinwerfer mit "CORNER") (für 4x4
 Antr. + OFF ROAD)
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
 Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schmales Notrad
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf
 Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausrüstung
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für eine Anhängerkupplung
 Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem
 "ISOFIX" auf Beifahrersitz
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Nein**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
7	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen
8	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
9	Alufelge hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	634,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	1.710,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NU5M5058619

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

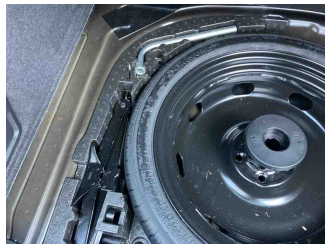


Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

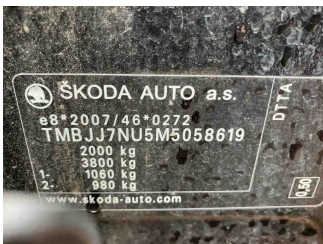


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

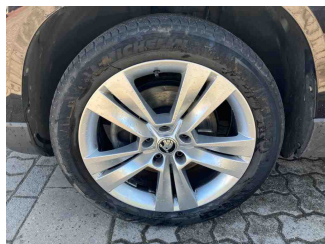


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

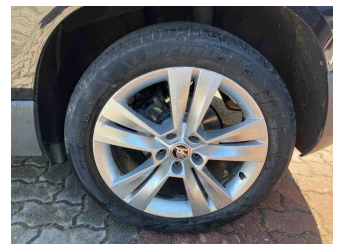

Räder - Rad montiert hinten
links

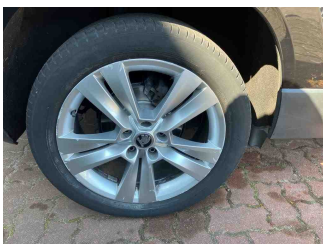


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

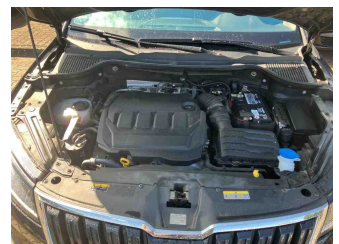


Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8579529
vom: 25.06.2025

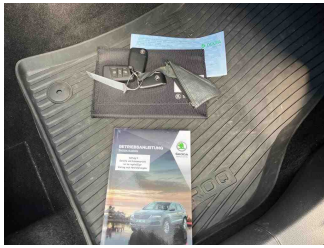

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

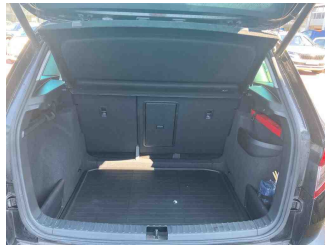

Innenraum - Kofferraum

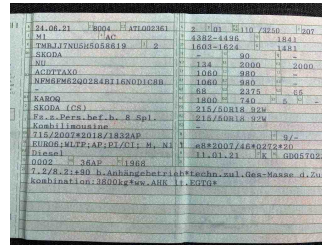


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür vorne links

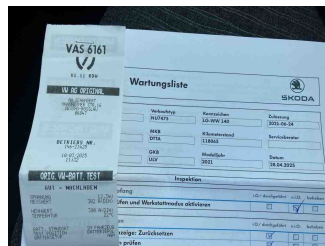


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

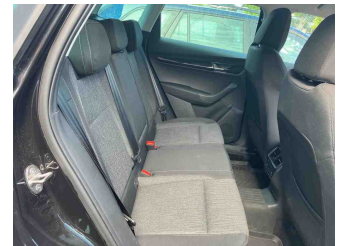

Innenraum - hinten

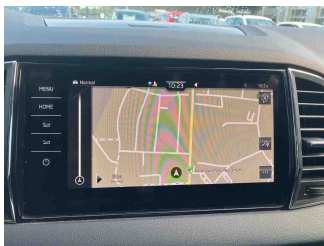

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

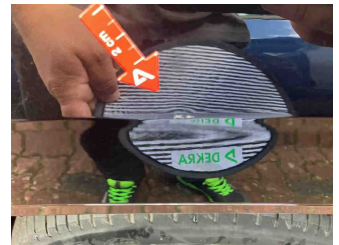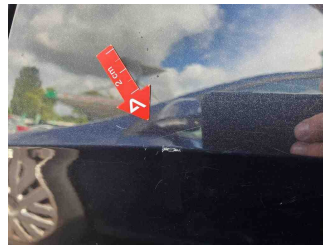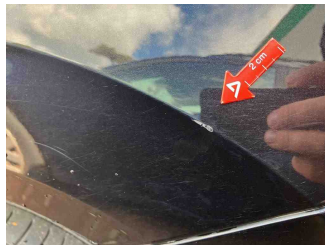

3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar


Materialabtrag

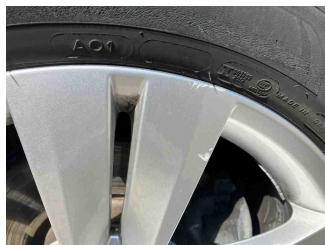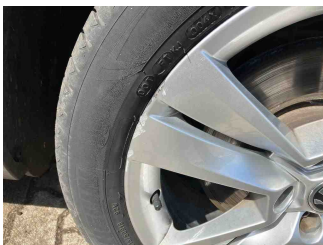

4 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Materialabtrag

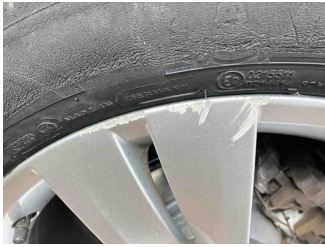

5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Reifen porös, zu oft am Bordstein geschliffen





7 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifen porös, zu oft am Bordstein geschliffen

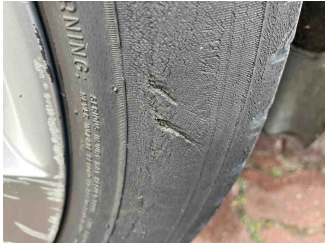

8 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Spotrepair

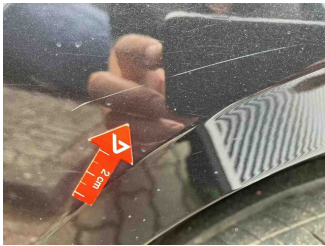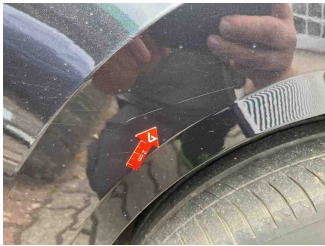

9 - Alufelge hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Kratzer sind oberflächlich, polierbar
-----------	---------------------------------------

