


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002028292
Besichtigt am: 22.07.2025 11:30
Berichts-Nr: 8743853
FIN: WVVZZZ3CZPE068213

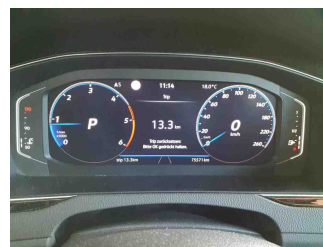Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	27.06.2023
Laufleistung:	75.571 km
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanswarz/Titanswarz/Titanswarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation
"IQ.DRIVE"-Paket, ohne "Side Assist"
und Fußgängererkennung
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
3 Kopfstützen hinten
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
8 Lautsprecher
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgasnorm EU6 AP
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
Außen-Sound Standard
Außen Spiegel auf Fahrerseite asphärisch
Außen Spiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend
Außen Spiegel rechts, konvex
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 420A (70Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
Berganfahrassistent
Betriebserlaubnis Nachtrag
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Bordwerkzeug
Business
Chromleisten an den Seitenfenstern
Dachhimmel in Mistralgrau
Dachreling schwarz
Dämpfung hinten, Basis 1
Dämpfung vorn
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Diebstahlwarnanlage
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für FM-Empfang
Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Doppelton-Signalhorn
Drehstromgenerator 140 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fertigungsablauf Standard
Frontantrieb
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Fußgängererkennung
Fußhebelwerk "Standard"
Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Gepäckraumauskleidung in Textil
Gepäckraumboden aufstellbar
Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendend



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,
Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den
Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem
Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-
Sicherung
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhen-einstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Business"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per
Smartphone
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höhen-einstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	175,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE068213

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

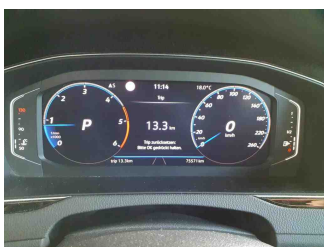

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

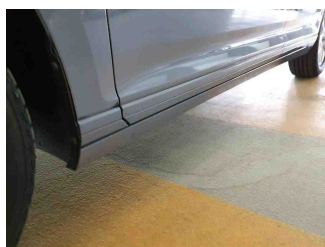


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

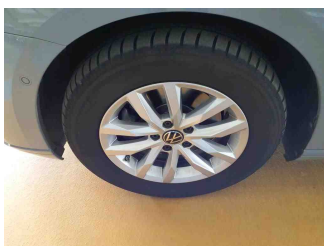

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

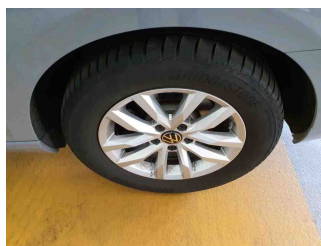

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

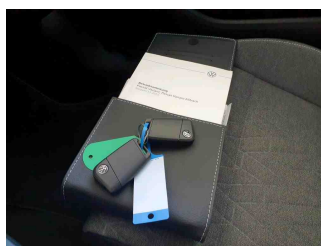

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8743853
vom: 22.07.2025

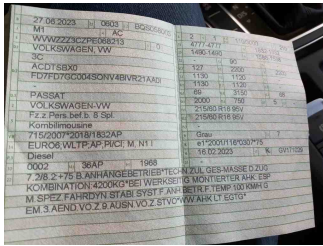


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

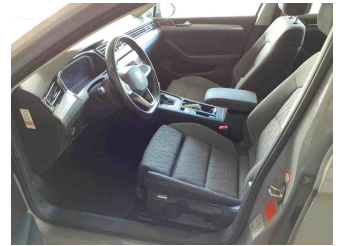

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

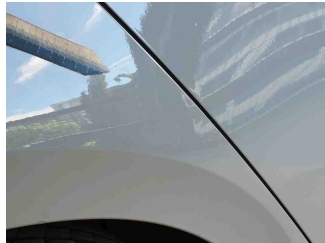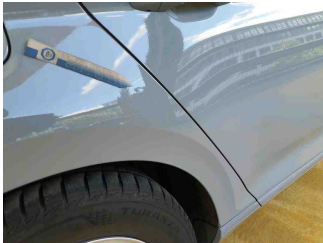

3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

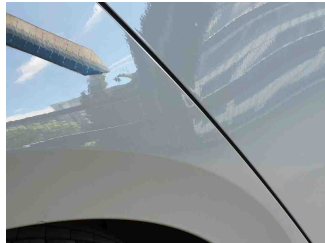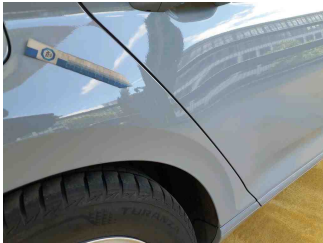

4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

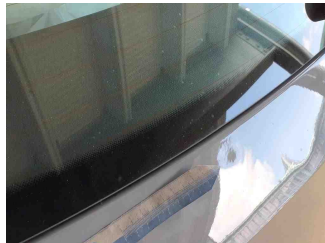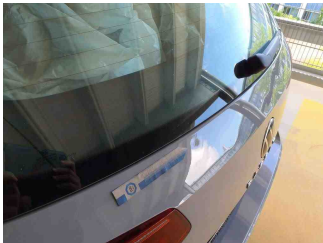

5 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen

