

Zleceniodawca:

Rzecznawca:
appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	WMAN05ZZ5BY261636
Marka:	MAN	Nr rejestracyjny:	DW276XW
Model pojazdu:	12.180 TGL E5 12.0t	Nr Info-Ekspert:	148-01962
Wersja:	12.180 BB	Rok produkcji:	2011
Data pierwszej rejestracji	2011/04/13		
Data ważności badania technicznego	2026/06/26		
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy		
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)		
Dop. masa całkow.	11990 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 3600 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	4580 ccm / 132kW (179KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	5	System hamulcowy elektroniczny EBS
2	Hamulec silnikowy	6	Tachograf
3	Komputer pokładowy	7	Wspomaganie układu kierowniczego

4 Obrotomierz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Klimatyzacja
- 2 +Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Leao Ride-Wings KL5200 245/70 R17,5 136/134M	7,8
Przednie prawe:	*Leao Ride-Wings KL5200 245/70 R17,5 136/134M	8,1
Tylne LZ:	*Naprawa uszkodzeń opisanych w stanie technicznym.	8,4
Tylne LW:	*Naprawa uszkodzeń opisanych w stanie technicznym.	8,4
Tylne PZ:	*Naprawa uszkodzeń opisanych w stanie technicznym.	8,4
Tylne PW:	*Naprawa uszkodzeń opisanych w stanie technicznym.	8,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Tabliczka znamionowa zastępcza	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Słupek przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Słupek przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Narożnik przedni kabiny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Narożnik przedni kabiny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Słupek C	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Słupek C	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Ściana tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Boczne drzwi zabudowy nie otwierają się
Zabudowa silnie porysowana, zmatowiała, z pozostałością reklamy

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		99	
2	Drzwi	L	98	
3	Drzwi	P	98	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zmatowiały, porysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana, połamana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Stopień boczny	L	zmatowiały, porysowany		
5	Stopień boczny	P	zmatowiały, porysowany		

Okleiny reklamowe częściowo pozrywane, zniszczone
Lakier na całej kabinie silnie zmatowiały i porysowany.
Listwa p-rowerowa prawa pocięta

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Wycieki spod uszczelnień

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

Elementy zawieszenia przedniego i tylnego skorodowane.

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się
Winda nie działa - brak możliwości sprawdzenia działania

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK	Nieaktualna
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2	
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE	
5	Dowód odprawy celnej	NIE	
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE	

7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	TAK
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10

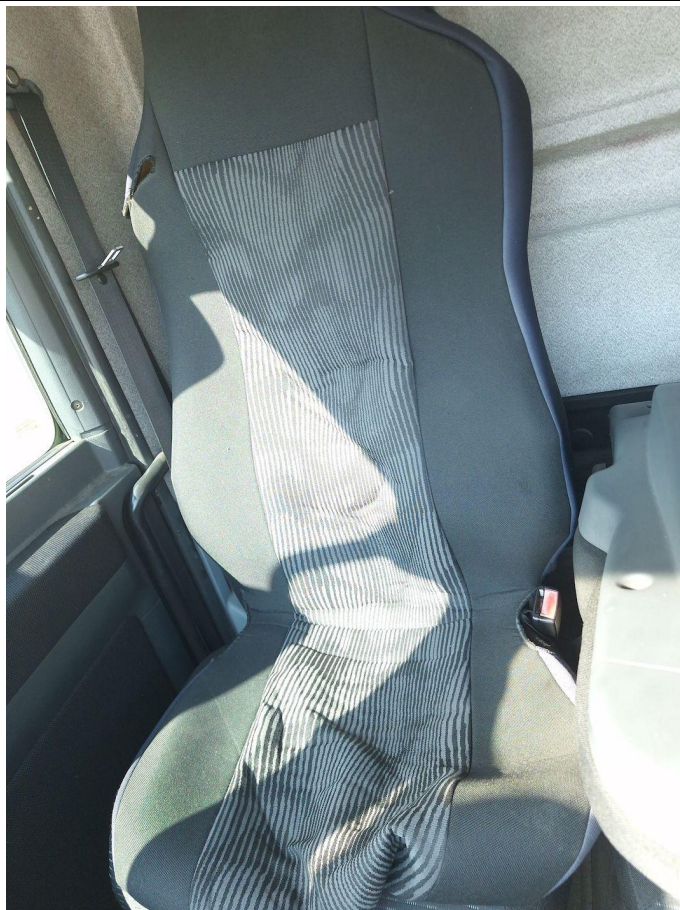

Fot. nr 11

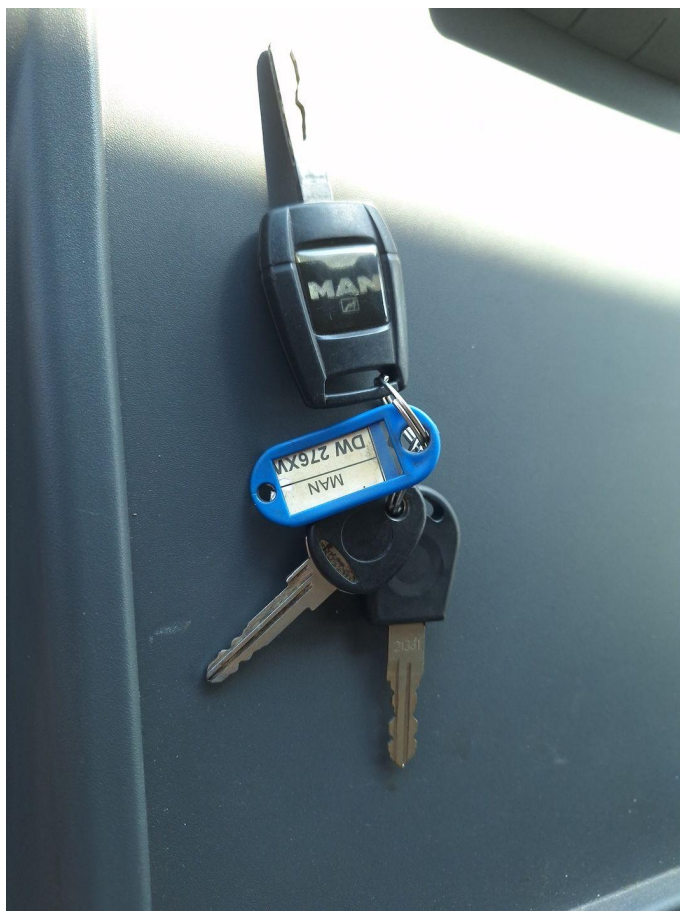

Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25

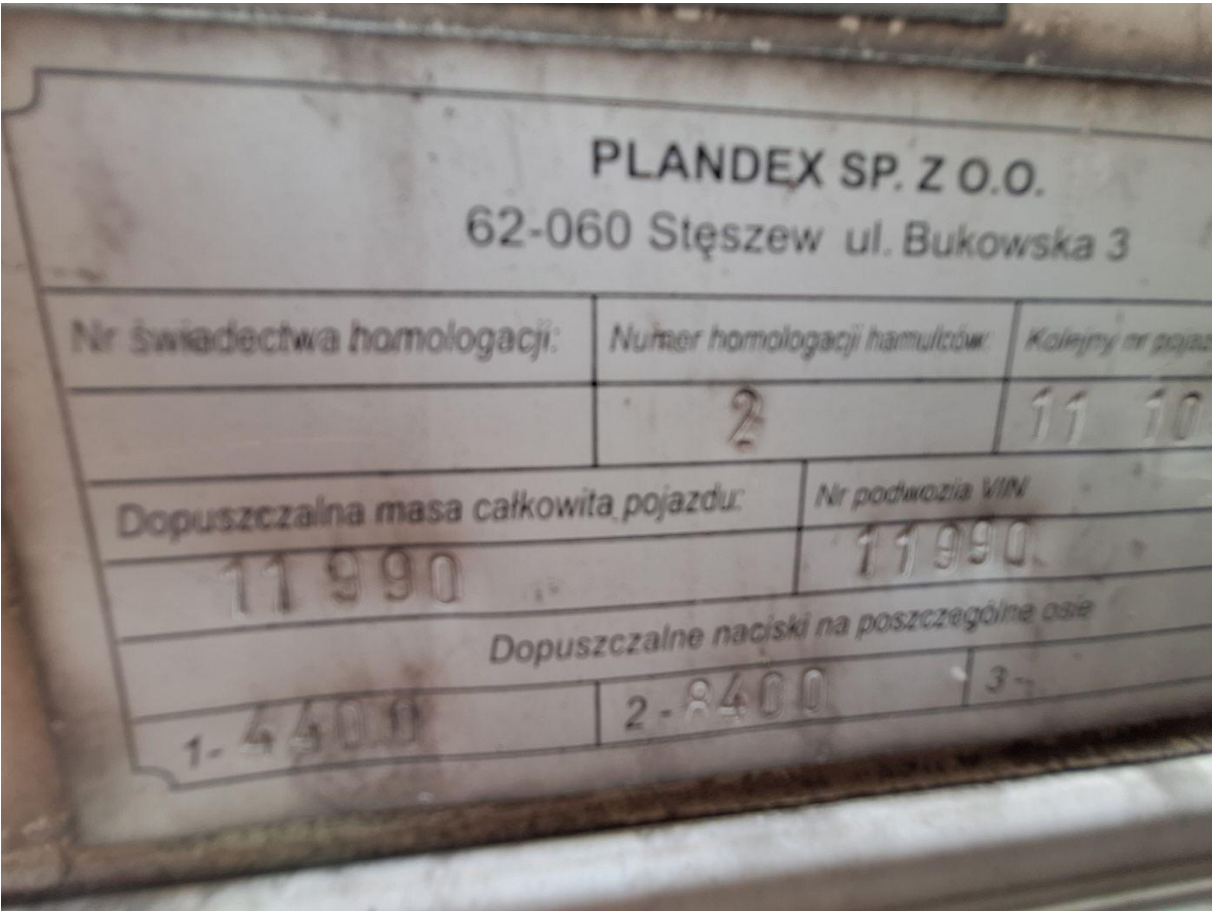

Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: DW276XW

z dnia: 2025/07/04

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.