

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216163/9/25-11401	Data raportu	03-09-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/60448/25/08/18	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF13FL01854649784
Marka, model	RENAULT Trafic dCi 115 Euro ...
Typ, wersja	Trafic L2H1 2,9t Pack Clim
Numer rejestracyjny	WD2364R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/84 kW
Stan licznika	222 700 km
Data 1. rej./rok prod.	21-04-2016/2016
Data nast. bad. techn.	20-03-2026
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS+EBV+wspomaganie nagłego hamowania, Airbag kierowcy, Automatyczna blokada drzwi w czasie jazdy, Dodatkowe gniazdo USB w konsoli centralnej, Drzwi tylne 180 st., nieprzeszkłone, ESC+Extended Grip, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Fotel kierowcy zawieszony komfortowo, Klimatyzacja, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Kołpaki ozdobne pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterko martwego pola Wide View, Schowek pod fotelem pasażera, Schowki w przednich drzwiach, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, Siedzenie pasażera typu biuro ze schowkiem i wnęką na notebook+schowek pod siedziskiem, Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka materiałowa Java, Uchwyty do mocowania ładunku, Układ wspomagania ruszania pod górę, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Ścianka działowa bez okna z otworem do przewożenia długich przedmiotów, Hak holowniczy, Pakiet Control, Podłoga drewniana w strefie ładunkowej, Stacja multimedialna

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIREMAX, VAN 916 FM	205/65 16 107R	6,0 mm
	lewe	FIREMAX, VAN 916 FM	205/65 16 107R	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, MARATON	205/65 16 107T	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, MARATON	205/65 16 107T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wyłumienie (od strony sil.)	rozerwanie	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.1
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Antena dachowa	ubytki materiału	WY	0.1
5	Nakładka dolna drzwi przednich R	nawiercony(e) otwór/otwory	WY	0.2
6	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	zarysowanie, pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.2
7	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. R	niekompletne, pęknięcie	WY	

8	Ośłona ściany bocznej, dolna L	nawiercony(e) otwór/otwory	WY	0.2
9	Zderzak, róg L	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.6
10	Zderzak, róg R	zarysowanie	WY	0.3
11	Lampa tylna, dół R	połamana(y)	WY	
12	Tylny pas odblaskowy boczny R	pęknięcie	WY	0.2
13	Kratka nawiewu wewnętrzna L	uszkodzone sterowanie powietrza, niekompletna	WY	0.5
14	Podsufitka kabiny	nawiercony(e) otwór/otwory	WY	
15	Tapicerka siedziska 1.rząd R	ubytki materiału	WY	0.5
16	Krta wlotu powietrza	nietrzymały montaż	NA	0.2
17	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
18	Dach kabiny	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.3
19	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wady lak., rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
20	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
21	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
22	Sciana boczna L	wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
23	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
24	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
25	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, pęknięcie, ślady korozji	NA	1
26	Ośłona dźwigni zmiany biegów	nietrzymały montaż	NA	0.2
27	Próg R	ślady korozji	NA	0.5
28	Okładzina zderzaka przedniego	odbarwienie		
29	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
30	Przegroda, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
31	Zderzak, środek	wgniecenie/odkształcenie		
32	Szkielet z wnęką koła L	rysa/odprysk		
33	Szkielet z wnęką koła R	rysa/odprysk		
34	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

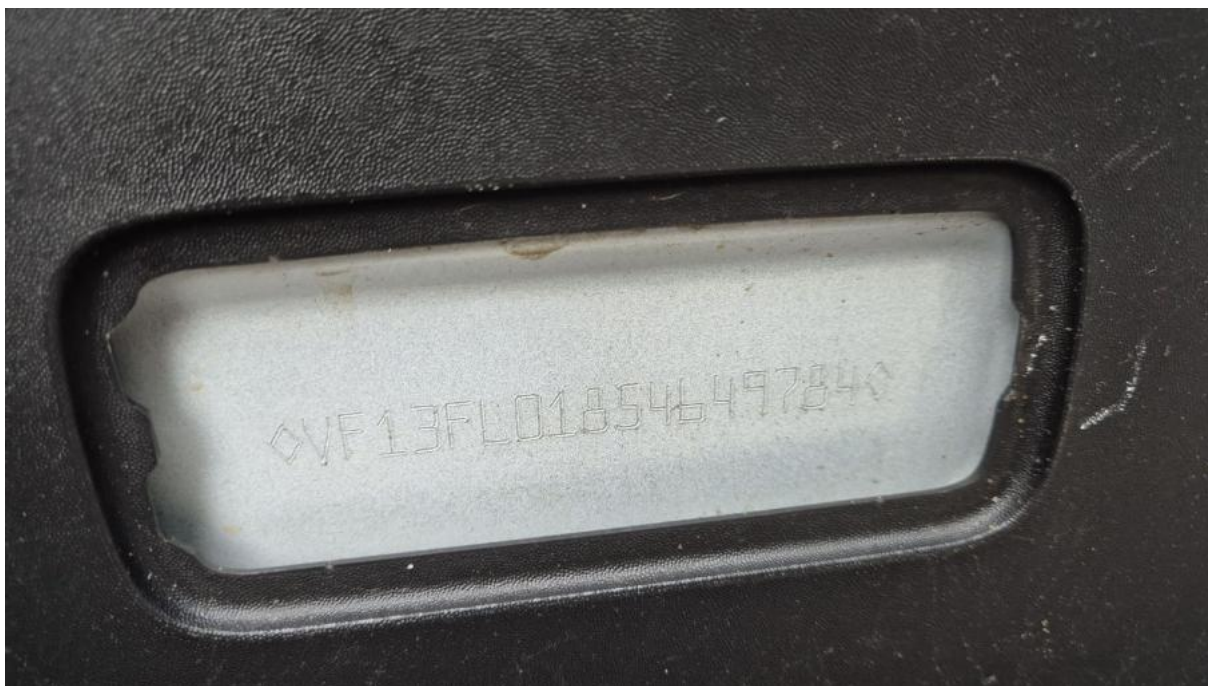

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

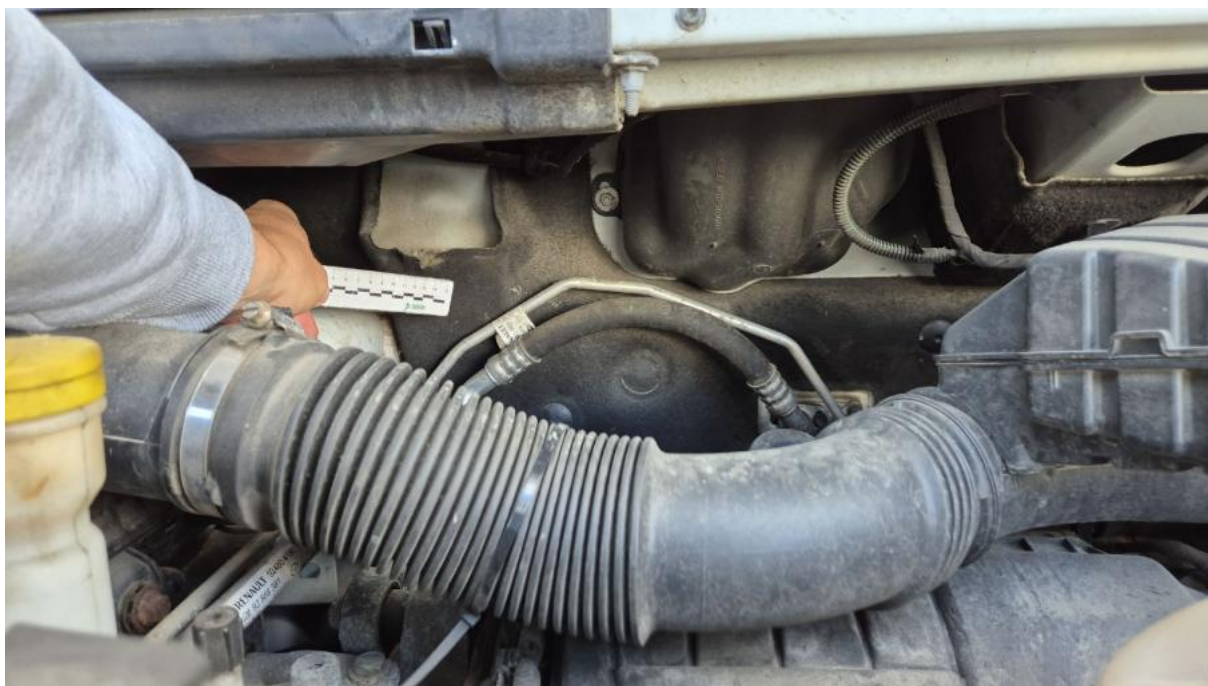

Fot. 27

Zdjęcie do protokołu



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Krata zderzaka prz. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 32

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 34

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi przednich P - Inne 1



Fot. 42

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lusterko zew P - Inne 1



Fot. 44

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Słupek środkowy P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Lampa zespolona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Antena - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Inne 1



Fot. 54

Dach - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2



Fot. 58

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 64

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Mieszek dźwigni zmiany biegów - Inne 1



Fot. 66

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 68

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu lewe - Inne 1



Fot. 72

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Drzwi tyłu prawe - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Ściana działowa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1