

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216164/9/25-11401	Data raportu	03-09-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/60501/25/08/18	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0L6VZU1AH9610543
Marka, model	OPEL Combo Van 1.4 Euro 6 ...
Typ, wersja	Combo Tour Van 1.4 L1H1
Numer rejestracyjny	WD5409N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/70 kW
Stan licznika	188 434 km
Data 1. rej./rok prod.	06-03-2017/2016
Data nast. bad. techn.	18-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os., Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, z ręcznie otwieranym oknem, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V, Kłapa tylna oszklona, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Osłona przestrzeni bagażowej, Roleta bagażnika, Schowek nad głową kierowcy i pasażera, Schowki w przednich drzwiach, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Pakiet Essentia Plus, System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ROAD PERFORMANCE	195/65 15 91V	5,0 mm
	lewe	KORMORAN, ROAD PERFORMANCE	195/65 15 91V	5,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ROAD PERFORMANCE	195/65 15 91V	5,0 mm
	lewe	KORMORAN, ROAD PERFORMANCE	195/65 15 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Dach	150 - 200
4	Drzwi tylne lewe	150 - 200
5	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	WY	2.5
2	Nadkole wewn. L	pęknięcie	WY	0.5
3	Kołpak koła przód L	pęknięcie	WY	0.1
4	Kołpak koła tył R	pęknięcie	WY	0.1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.6
6	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
8	Wykładzina bagażnika	zabrudzenie	NA	0.5
9	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
10	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
11	Próg L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

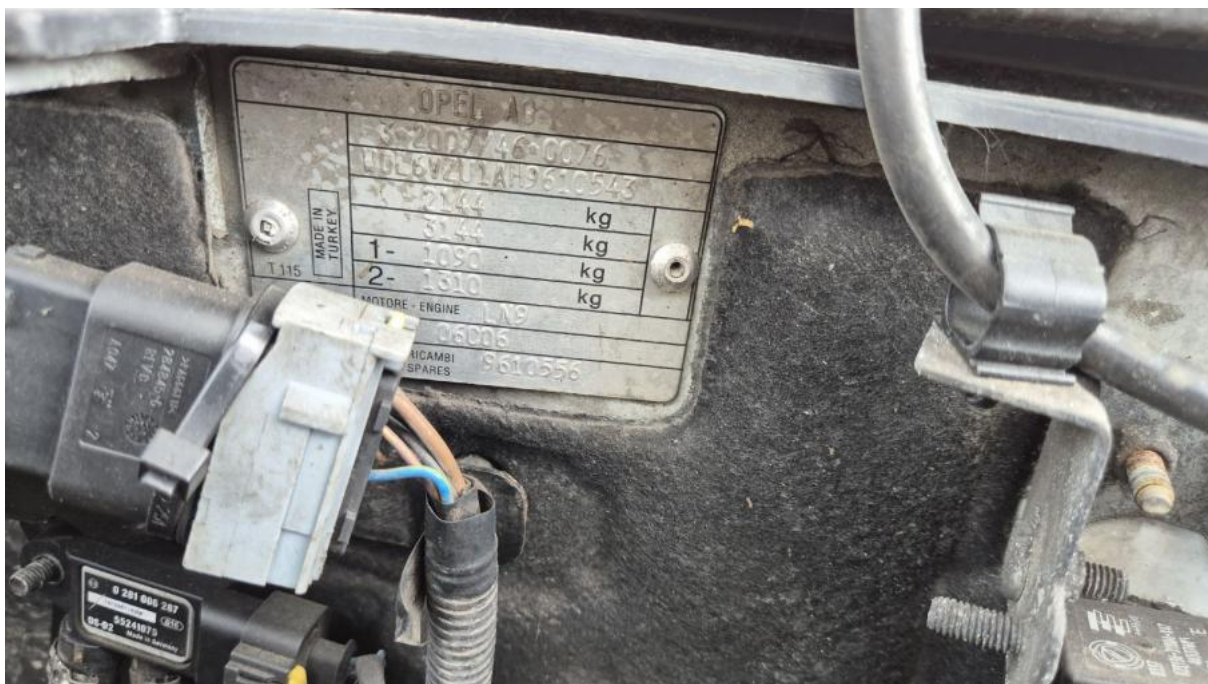

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

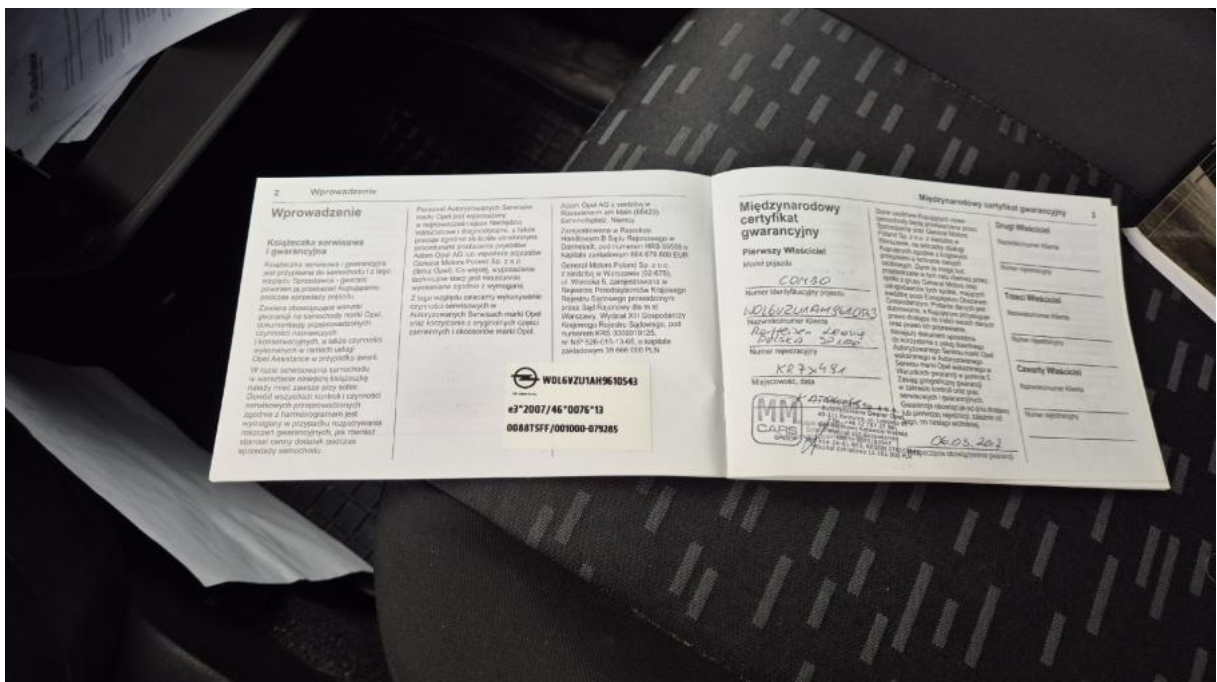

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Kołpak tylny P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kółpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1