

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06943/8/25-15201	Data raportu	29-08-2025
Rzeczoznawcy	Emilian Wesołowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	21-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/60760/25/08/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EB3J1059279
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.5 T Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WD8514S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/121 kW
Stan licznika	203 456 km
Data 1. rej./rok prod.	30-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	28-04-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdyspersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektroniczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdko USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmieglne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Sterowanie radiem z kierownicy, System Opel OnStar, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morrocana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne, środkowy, Zestaw Dobrej Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ROTALLA, SETULA 4 SEASON	245/45 R18 100Y	4,0 mm
	lewe	ROTALLA, SETULA 4 SEASON	245/45 R18 100Y	4,0 mm
tylna	prawe	ROTALLA, SETULA 4 SEASON	245/45 R18 100Y	5,0 mm
	lewe	ROTALLA, SETULA 4 SEASON	245/45 R18 100Y	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.4
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
5	Dywaniki podłogi przód L	przepalenie	WY	1.4
6	Dach	liczne, wgniecenie	NA	3
7	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
8	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
9	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
10	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
11	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie		
12	Poszycie drzwi tylnych L	odpryski lakieru		
13	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie		
14	Próg L	zarysowanie		
15	Próg R	odpryski lakieru		
16	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
17	Błotnik tylny L	wgniecenie		
18	Błotnik tylny R	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
19	Pokrywa tylna	wgniecenie		
20	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
21	Nakładka wew.pasa tylnego	zarysowanie		
22	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

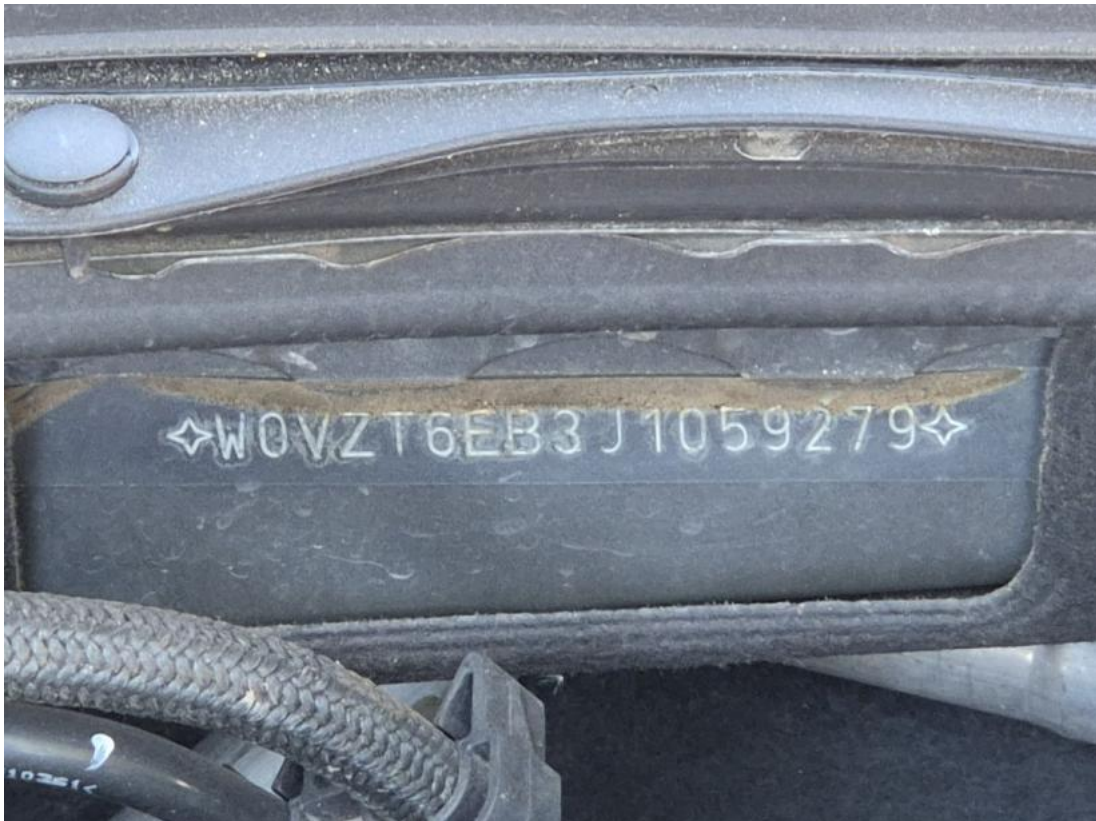

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

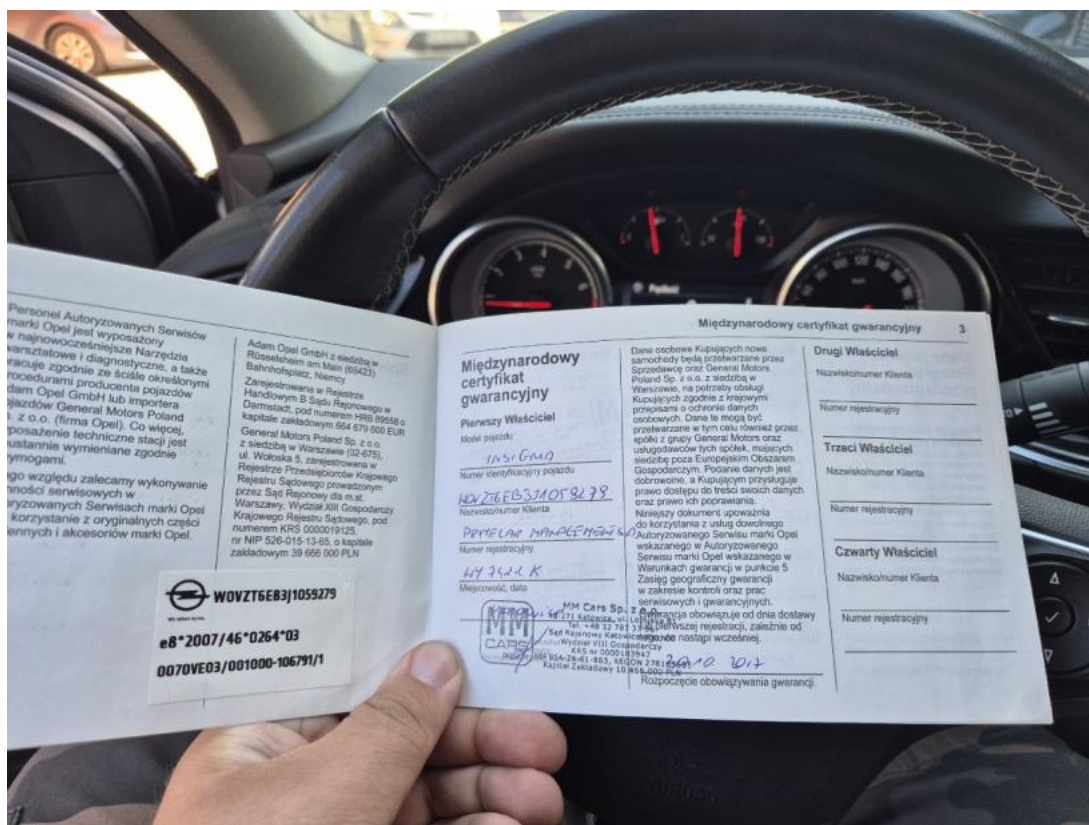

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

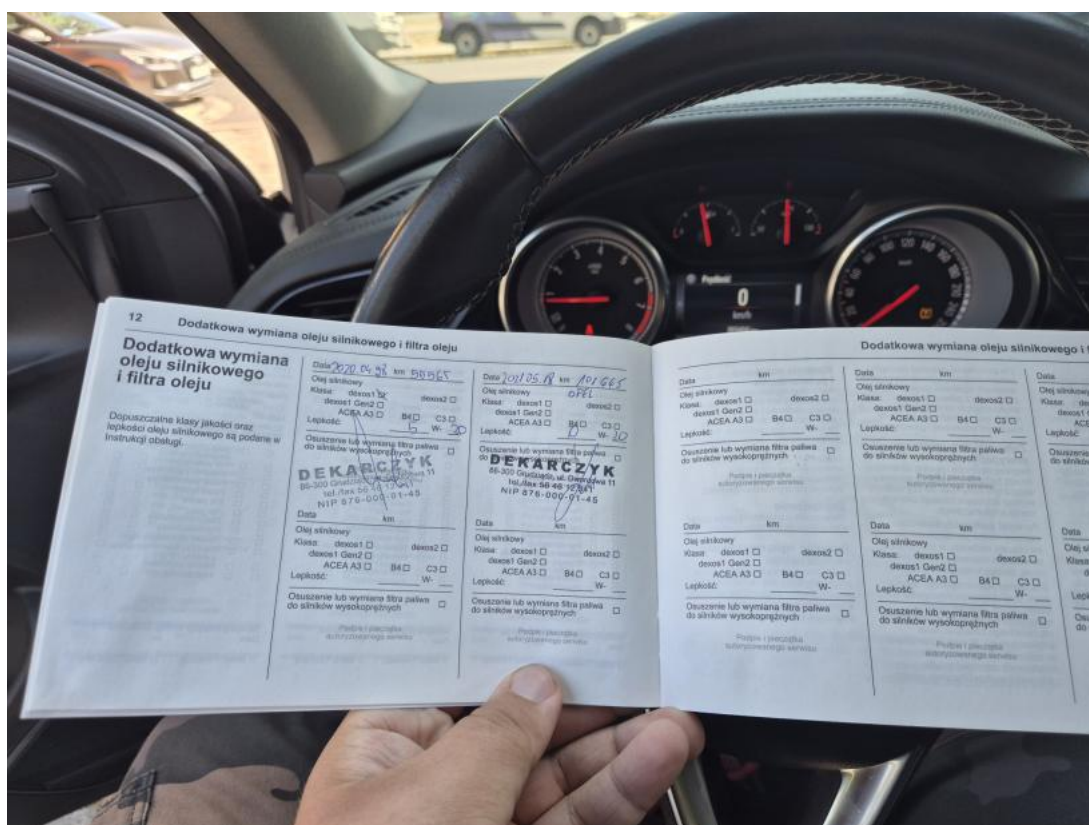

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 74

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2