

Nr zlecenia: 26115CarArST_CBY09986

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	F V 3 Y C S M F C 1 2 5 6 4 4 3 6
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	CBY09986
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02683
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji		2014/01/31	
Rodzaj nadwozia		furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy	
Dop. masa całk. / Ładowność		3490 kg / 1525 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi		4035 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		2198 ccm / 81kW (110KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E5	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Fotel pasażera podwójny
- 3 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 4 Przegroda przestrzeni bagażowej
- 5 Szyby przyciemniane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Klimatyzacja
- 2 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 3 +Odtwarzacz płyt CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Milever 225/70 R15C 109/107R	4,5
Przednie prawe:	*Milever 225/70 R15C 109/107R	4,5
Tylne lewe:	*Milever 225/70 R15C 109/107R	2,0
Tylne prawe:	*Milever 225/70 R15C 109/107R	2,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Wcześniejsze naprawy blach-lak	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski,		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony, skorodowany		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, korozja		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
11	Próg	L	Zarysowany,		
12	Próg	P	Zarysowany,		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, korozja		

14	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski, korozja, pocięty		
15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, korozja		
19	Podłoga		Wygięta		
20	Listwa pod reflektorem	L	Wylamamna		
21	Listwa drzwi tyłu	P	Wylamana, zdeformowana		
22	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		
23	Drzwi boczne	P	Odkształcone		
24	Ściana boczna tylna	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
25	Ściana boczna tylna	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
26	Rama szyby czołowej		Odpryski powłoki lakierowej		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
Liczne rozległe łuszczenia lakieru i korozja nadwozia



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		50	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	60	
5	Błotnik tylny	L	1220	
6	Drzwi tyłu nadwozia		60	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Drzwi przednie	P	60	
9	Drzwi tylne	P	60	
10	Błotnik tylny	P	60	
11	Drzwi tyłu nadwozia		60	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70	
13	Ściana tylna kabiny		70	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Reflektor	P	łuszczący odbłyśnik		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	połamana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Połamana		
5	Poszycie zderzaka tylnego		Zdeformowany, zarysowany		

6	Lampa zespolona tylna	P	Brak		
7	Szyba przednia		Zarysowana		
8	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
9	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
10	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana		
11	Listwa ochronna tylna prawa		Wyłamana		

Wnętrze przestrzeni ładunkowej: Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. tapicerki boków zabrudzone, porysowane, połamane
Listwy boku prawego - brak



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		

Widoczne ślady intensywnej eksploatacji



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Silnik unieruchomiony- do weryfikacji - znaczny przebieg wg danych CEPIK



UKŁAD NAPĘDOWY

Pojazd unieruchomiony- do weryfikacji (znaczny przebieg)



RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

Bez uwag



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		
---	----------------------	--	-------------	--	--

Brak możliwości weryfikacji - pojazd na placu składowym-unieruchomiony



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Porysowane		

Brak możliwości weryfikacji. pojazd unieruchomiony



UKŁAD HAMULCOWY

Brak Możliwości uruchomienia pojazdu

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się, brak luczyków

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	0
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Sprawdzono z natury-zgodne
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Sprawdzono z Weryfikacja za pośrednictwem CEPIK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Sprawdzono z Weryfikacja za pośrednictwem CEPIK

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

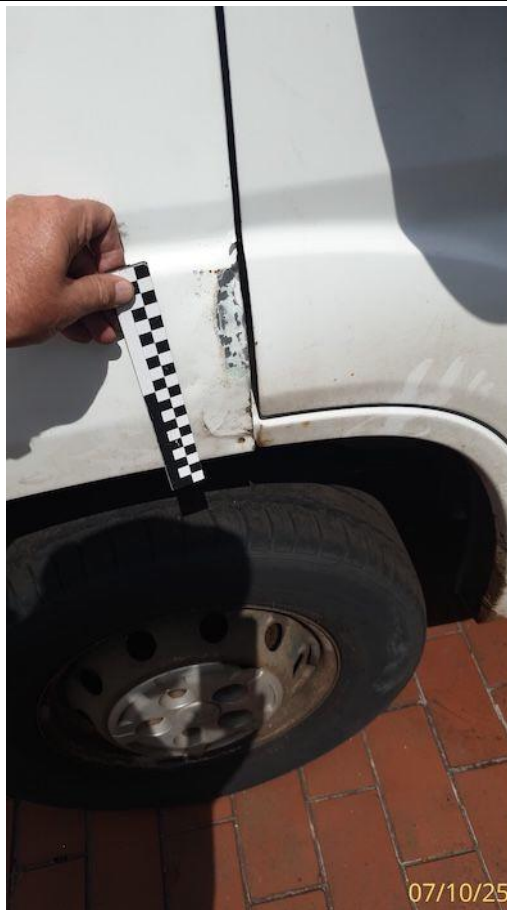

Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26115CarArST_CBY09986

z dnia: 2025/07/30

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.