

Zlecniodawca:

Rzeczoznawca:

appraeu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YC5MFC12940068
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR3PL45
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`14 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02991
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2015
Data pierwszej rejestracji	2015/09/21		
Data ważności badania technicznego	2025/09/13		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1525 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	9	Komputer pokładowy
2	Drzwi boczne lewe przesuwne	10	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	11	Przegroda przestrzeni bagażowej
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	12	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Fotel pasażera z regulacją odcinka	13	System wspomagania ruszania pod górę

6	Imobilizer	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kolumna kierownicy regulowana	15	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	16	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 Pakiet Multimedialny Ekran Dotykowy
Głośniki 4 szt.
Sterowanie radiem w kierownicy
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
System Bluetooth
Wyświetlacz wielofunkcyjny 5"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Onyx All Season NY-AS687 215/70 R15C 109/107R	9,0
Przednie prawe:	*Onyx All Season NY-AS687 215/70 R15C 109/107R	9,0
Tylne lewe:	*SUNWIDE VAN SNOW 225/70/R15C 112/110 R	5,0
Tylne prawe:	*TOMKET 225/70 R15C 112/110 R	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski		
3	Pokrywa przednia		Pogięta		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski		

5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski		
11	Próg	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
12	Próg	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, wgniecenia w cz. tylnej		
14	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski		
15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, wgniecenia		
19	Wzmocnienie czołowe		Pogięte, zdemontowane		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami

Zderzak P, atrapa, połamane, zdewmontowane, rozebrane są na podłodze cz. bagażowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		60	
3	Błotnik przedni	L	70	
4	Drzwi przednie	L	60	
5	Błotnik tylny	L	70	
6	Drzwi tyłu nadwozia		70	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	70	
9	Drzwi tylne	P	70	
10	Błotnik tylny	P	190	
11	Drzwi tyłu nadwozia		70	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		58 - 79	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, połamany,		
2	Reflektor	L	Brak		
3	Reflektor	P	Brak		
4	Lampa kierunkowskazu przedniego	L	Połamany kierunkowskaz		

5	Lampa kierunkowskazu przedniego	P	Brak kierunkowskazu		
6	Zderzak tylny		Połamany		
7	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
8	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		

Zderzak przedsni i atrapa, połamane, zdemontowane, umieszczone w cz. ładunkowej



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Porwane		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
8	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Postrzępiony		

Oslony dolne lewe deski rozdzielczy - brak
Tapicerka drzwi PL zabrudzona



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Osprzęt przodu chłodnice kpl.pogięte, zdemontowane, umieszczone w cz. ładunkowej



RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd zdekompletowany, niesprawny

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	0
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.
Okazano dowód rejestracyjny, brak kluczyka od pojazdu

1. Pojazd z rynku Polskiego.
2. Ilość właścicieli - 2
3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd powyapdkowy w trakcie oględzin zdekompletowany
Osprzęt przodu połamany, zdemontowany, umieszczony w cz. ładunkowej

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 **Pochodzenie pojazdu**
Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20

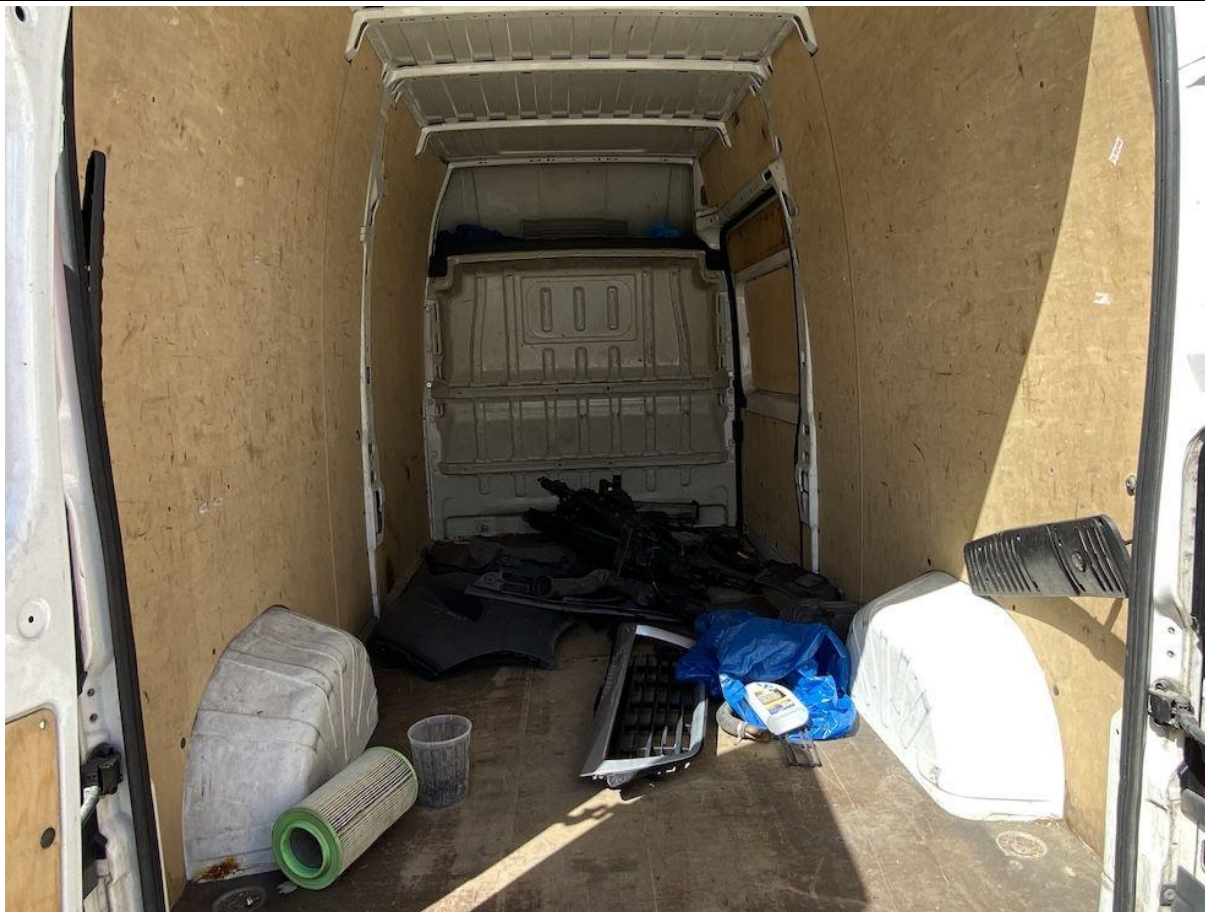


Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23

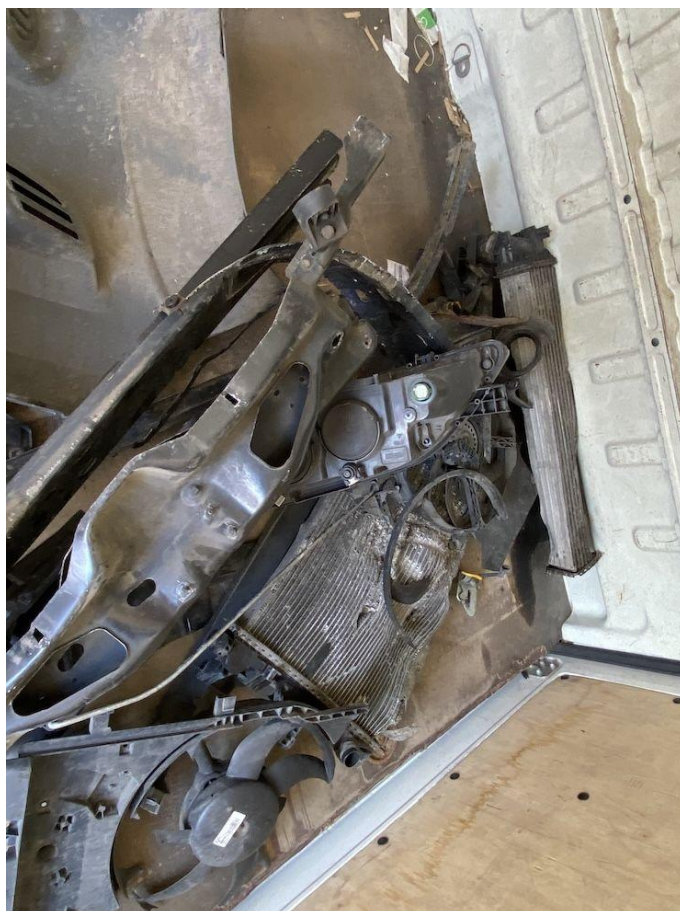

Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: KR3PL45

z dnia: 2025/07/28

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.