

Nr zlecenia: 26056/CarArena STANDARD

Zleceniodawca:

Rzecznawca:

"APPRA.EU" S.C Eksperti Rzecznawcy Motoryzacji



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCSMFC12579932
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR7GK25
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02683
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji	2014/02/20		
Data ważności badania technicznego	2024/02/07		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1489 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	4	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Fotel pasażera podwójny	5	Szyby przyciemniane
3	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 270 stopni
- 2 Klimatyzacja
- 3 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 4 Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Austone 215/70 R15C 109/107R	9,0
Przednie prawe:	*Austone 215/70 R15C 109/107R	9,0
Tylne lewe:	*Austone 215/70 R15C 109/107R	7,0
Tylne prawe:	*Austone 215/70 R15C 109/107R	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Korekta konieczna weryfikacja - serwis	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Błotnik przedni	P	Ogniska korozji		
3	Pokrywa przednia		Wgniecioną, ślady korozji		
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Wygięte		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione, rozerwane, ślady korozji		
8	Słupki środkowe	P	Wgniecione		
9	Próg	L	Ogniska korozji		
10	Próg	P	Ogniska korozji		
11	Błotnik tylny	L	Wgniecione		
12	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji		

13	Ściana boczna nadwozia	L	Ogniska korozji		
14	Ściana boczna nadwozia	P	Ogniska korozji		
15	Drzwi przesuwne		Wgniecione, ogniska korozji		
16	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		
17	Wnęka koła tylna	P	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		170	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	60	
5	Poszycie boku	L	210-760	
6	Błotnik tylny	L	180-830	
7	Drzwi tyłu nadwozia		50	
8	Błotnik przedni	P	60	
9	Drzwi przednie	P	60	
10	Drzwi tylne	P	60	
11	Błotnik tylny	P	250-1160	
12	Drzwi tyłu nadwozia		100	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Pęknięte, zarysowane		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta, zarysowana		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Rozbity kierunkowskaz		
6	Poszycie zderzaka tylnego		Wgniecenie, zarysowane		
7	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
8	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
9	Kłamka zewnętrzna drzwi przesuwnych		Pęknięta		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Połamana obudowa siedziska		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Rozdarcie materiału, zabrudzone		
3	Pokrycie fotela przedniego	P	Zabrudzone		
4	Wykładzina boku przednia	L	Zabrudzona		

5	Wykładzina boku tylna	L	Zabrudzona		
6	Wykładzina boku tylna	P	Zabrudzona		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Połamane, zarysowane		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Połamane, zarysowane		
9	Poszycie tapicerskie drzwi przesuwanych		Zabrudzone, brak panelu dolnego		
10	Akumulator		Zużyty		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Pojazd w dniu oględzin niejezdny, niewykłuczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin.

**UKŁAD NAPĘDOWY**

Pojazd w dniu oględzin niejezdny, niewykłuczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w dniu oględzin niejezdny, brak możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy próbnej.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41

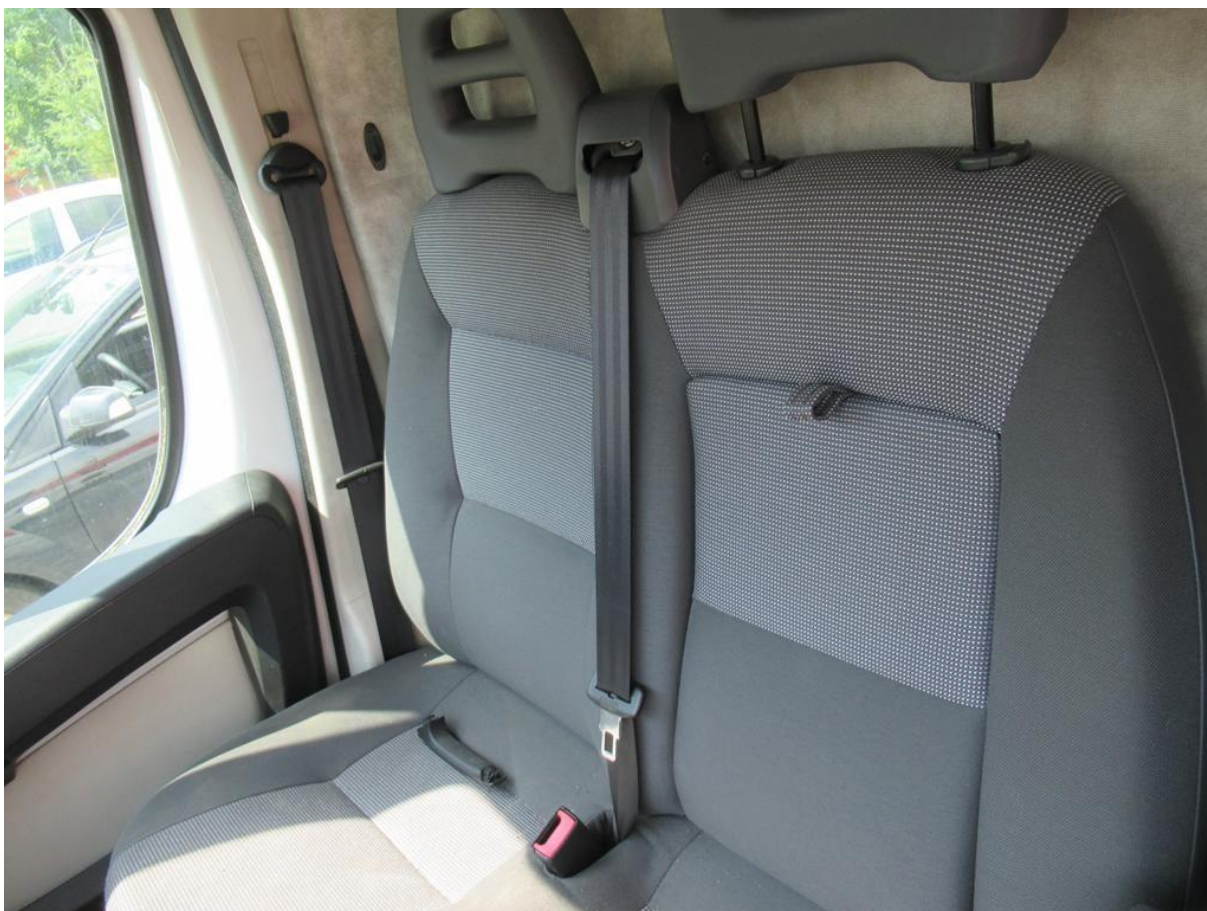

Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

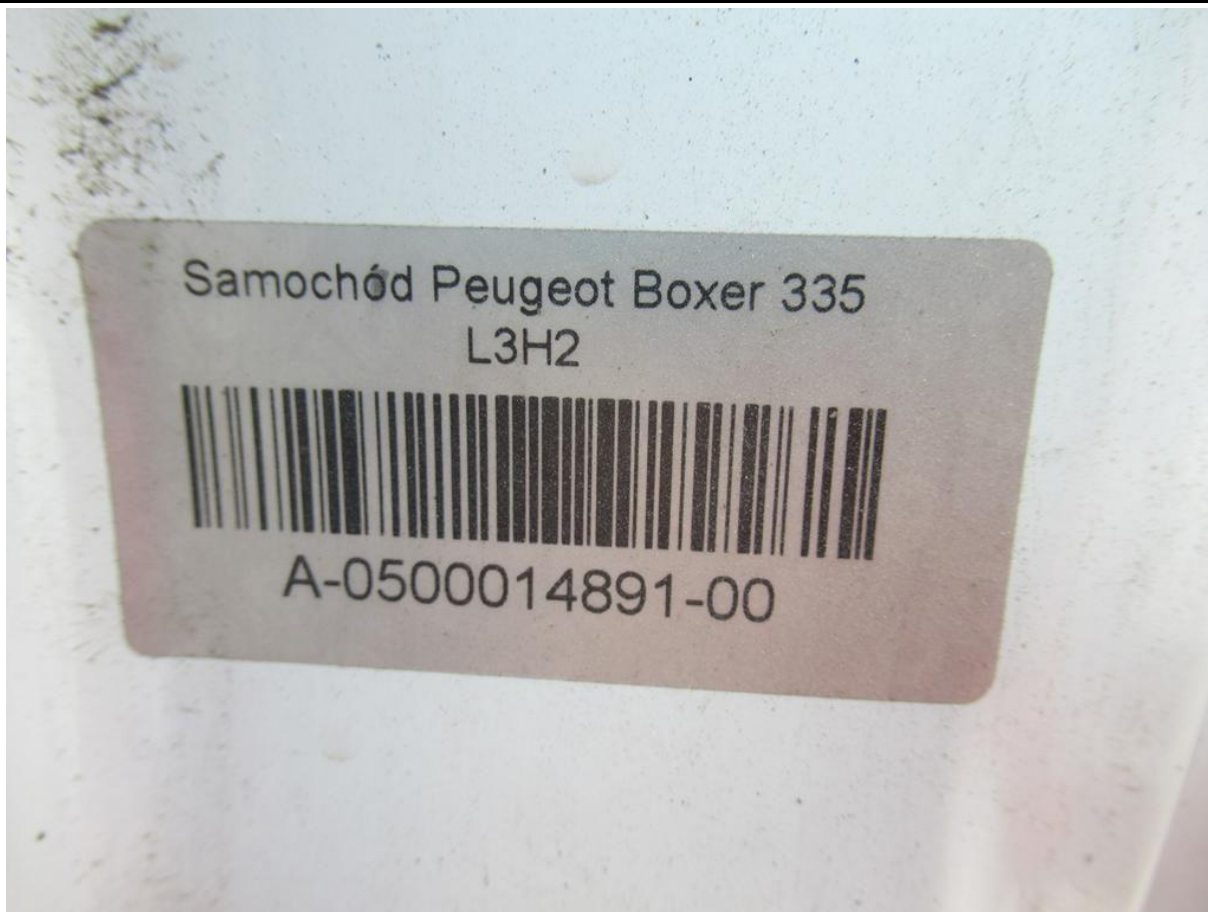

Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

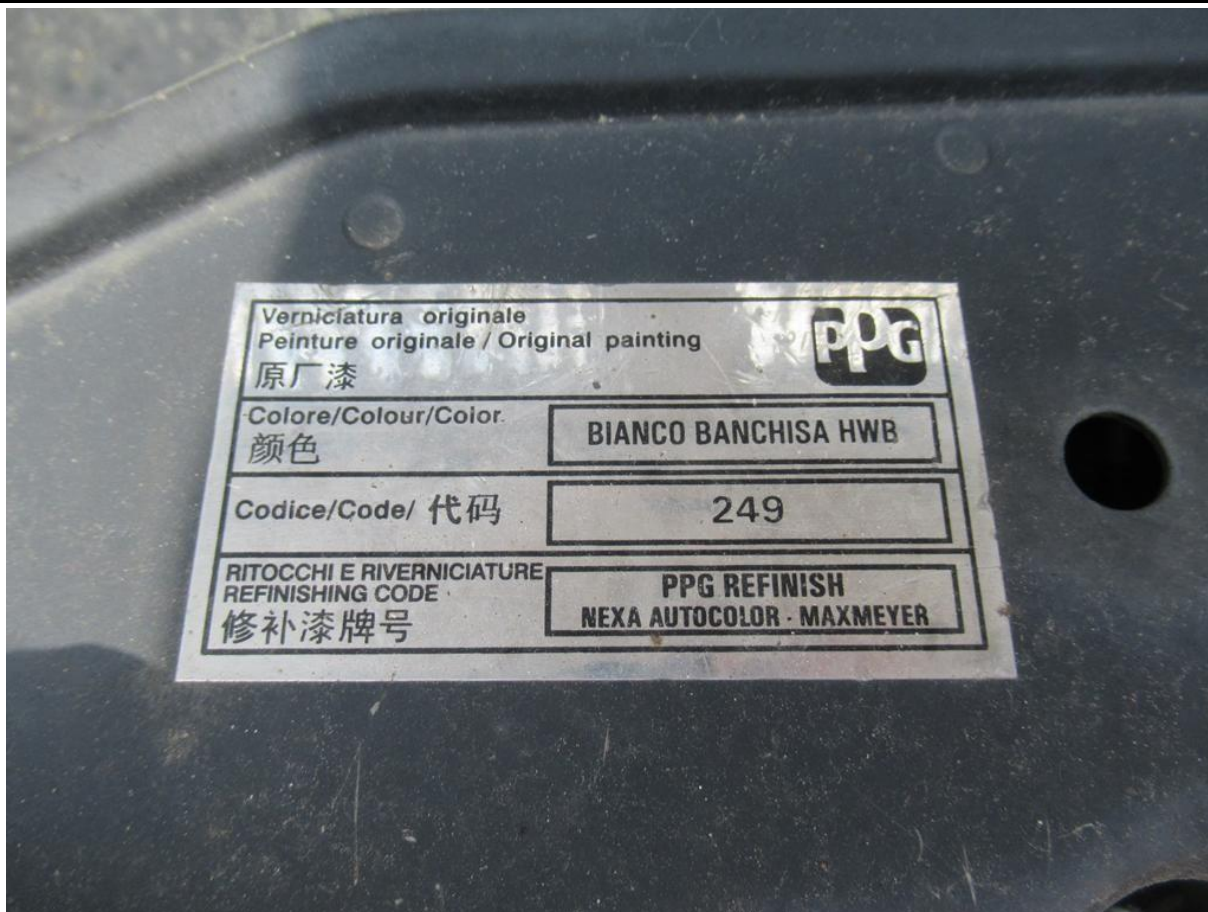

Fot. nr 67

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu



EKSPERCI RZECZOZNAWCY MOTORYZACJI

Wycena numer: 26056/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/07

26056/CarArena STANDARD