

WWZZZAAZH082776

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	187.812 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-12.700 km
Typ/Modell	UP!	HU (Bericht lag vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZAAZH082776	Leistung / Hubraum	55 kW / 999 ccm
Erstzulassung	17.05.2017	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Radkappe) - beschädigt - erneuern
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
4	Kotflügel links	Kotflügel links - Lackmangel - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - Smart Repair
6	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
8	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verschmutzt - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Radkappe) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 81T	Semperit	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	165/70 R14 81T	Semperit	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	UP!	Laufleistung (abgelesen)	187.812 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZHD082776	Erstzulassung	17.05.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	118 µm
2	Kotflügel links	115 µm
3	Kotflügel rechts	117 µm
4	Motorhaube	109 µm
5	Seitenwand links	118 µm
6	Seitenwand rechts	112 µm
7	Tür vorne links	116 µm
8	Tür vorne rechts	113 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Dokumente

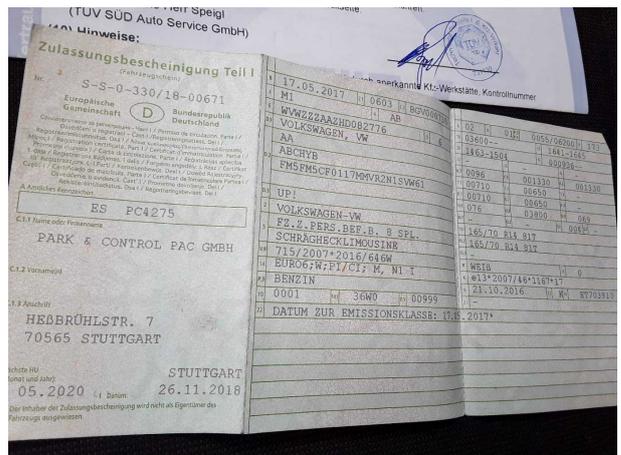


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Radkappe) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Radkappe) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Kotflügel links: Kotflügel links - Lackmangel - Smart Repair




Beschädigung #4: Kotflügel links: Kotflügel links - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - Smart Repair

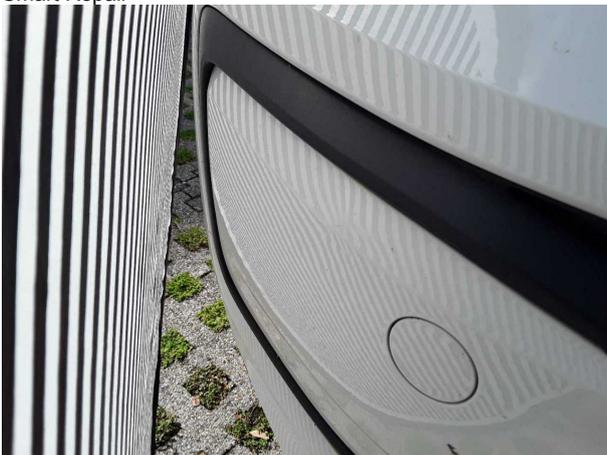

Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - Smart Repair



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern