



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001937916
Besichtigt am: 14.05.2025 10:06
Berichts-Nr: 8346789
FIN: TMBJW7NX8NY086295



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

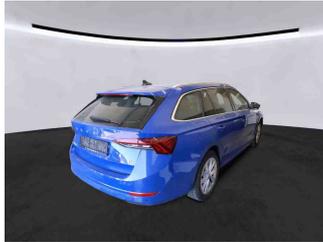

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	04.05.2022
Laufleistung:	42.694 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	332 Tag(e)



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordwerkzeug
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Chrompaket
"REAR VIEW"	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET"	Dachreling
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten,Basis 1
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippenfür das DSG	Dämpfung vorn
4 Türen	DC/DC Wandler 3,0 KW
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
6-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrerkniefairbag
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Ausströmer	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 320A (59Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	FPK-Medium
Beheizbare Windschutzscheibe	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Halbleiter
	Head-Up Display



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Heckscheibenwischer "AERO"	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Heckspoiler	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nicht Heissland
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Normal-Lackierung
Infotainment Columbus	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagenpaket/box
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Car2X
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kleinlederpaket (3-Speichen-Beheizbares Sportmultifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon, mit Tiptronic)	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Skisack
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luxusausstattung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannen-Set
Mittelarmlehne vorn	Parken & Sicht
Mittelkonsole	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radstand
Multipler Matrix-Beam	Rechtsverkehr
Nachrüstung Anhängervorrichtung, abnehmbar und abschließbar	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web Radio	Reifen 205/55 R17 91V
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder
	Reise



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typrüfstand Deutschland

Umwelt bonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus. Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2026**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenschweller rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.500,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.100,00
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.100,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.700,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX8NY086295

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

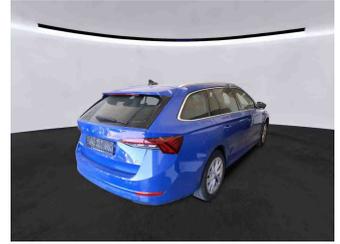

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

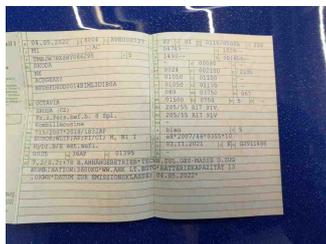

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenschweller rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

verschärft, optische Beeinträchtigung. Gehört nicht zur Ausstattung.





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8346789
vom: 14.05.2025

3 - Tür hinten links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

