

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002005490  
**Besichtigt am:** 22.07.2025 17:05  
**Berichts-Nr:** 8743870  
**FIN:** WAUZZZF41NA043711



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	A4
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BPK
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	20.06.2022
<b>Laufleistung:</b>	72.242 km
<b>Farbe:</b>	Tangorot Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Tangorot Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	120 kW (164 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.762 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.435 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.847 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.070 kg
<b>Radstand:</b>	2.820 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	atlasbeige-atlasbeige/schwarz-atlasbeige/schwarz/atlasbeige
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	17.800 KM

## » Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dachreling in Aluminium
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Dekoreinlagen Holz Eiche grau naturell
Abgaskonzept, EU6 AP	Diebstahlwarnanlage
Ablage- und Gepäckraumpaket	Dieselmotor
Abwicklung Serie	Digitaler Radioempfang
AdBlue-Tank	Doppelton-Signalhorn
advanced	Dynamiklenkung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Akustikverglasung für Türscheiben vorne	Einfüllstützen-Modul 1 ohne Einsatz
Akzentflächen schwarz matt	Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn
Ambiente-Lichtpaket plus	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet
Anhängervorrichtung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- Schriftzug
Assistenzpaket Parken	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi drive select	Folienbeklebung
Audi phone box	Frontantrieb
Audi pre sense basic	Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung drahtlos beheizbar
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Smartphone Interface	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Basis	Glanzpaket
Batterie 380A (68Ah)	Gurtanlagekontrolle
Batterie/Generator Kapazität Standard	Halteassistent
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Head-up-Display
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Heckblende (ECE)
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Interieurelemente in Kunstleder
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Businesspaket	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dach in Wagenfarbe	Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Keine Aktionsausführung	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kennzeichenträger vorn	Ohne Nackengebläse
Kindersicherung	Ohne Spurwechselassistent
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kofferraumbodenmatte	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortfahrwerk mit Dämpferregelung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Windschott
Komfortschlüssel mit Safelock	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraum-kl. elektr. öff. u. schl. m. Diebstahlw.	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Panorama-Glasdach
Kraftstoffsystem Diesel	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Ländergruppe A	PKW-Ausführung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Räder der Serie
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Räder, 5-Arm-Aero, graphitgrau, glanzgedreht, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Linkslenker	Radschrauben Standard
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Rechtsverkehr
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Regionscode " ECE " für Radio
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Reifen rollwiderstandsoptimiert 225/50 R 17
Mild-Hybrid	Reifendruck-Kontrollanzeige
Mit Multifunktionskamera	Reifenreparaturset
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Motorabdeckung	S tronic
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne besondere Farbausstattung	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schienensystem mit Fixierset
Ohne Car2X	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität
Ohne Frontspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Garagentoröffner	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Heckspoiler	Sitzbelüftung vorn
Ohne Hinterachsgetriebe	Sitzheizung vorn
Ohne integriertes Mautsystem	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
	spezielles Typschild EU
	Sportsitze mit Sitzbelüftung vorne

Sportsitze vorn  
Spurverlassenswarnung  
Standard  
Standardabgasanlage  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Standheizung und -lüftung  
Start-Stop-System  
Steuerung (werksintern)  
Steuerungsnummer 8  
Stoßfänger verstärkt  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Türgriffe verchromt (glatt)  
Typprüfland Deutschland  
Umgebungskameras  
variable Kopfstützen für die Vordersitze  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz  
Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	3,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	225/50 R 17 94 H	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 04.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Reifen hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Kofferraumverkleidung rechts	Verschmutzt	Reinigen
6	Kofferraumverkleidung links	Verschmutzt	Reinigen

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.535,33
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.880,42
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.772,29
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 7.188,04</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF41NA043711

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend, Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

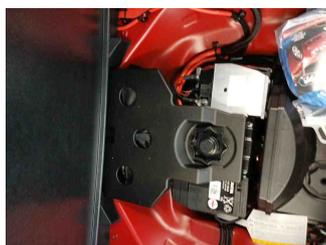

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar	starke Lackläufer, starke Schleifspuren, keine Fachgerechte Instandsetzung, fehlende Konturen
-----------	---



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Reifen hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar	Achswise Abweichung
-----------	---------------------




4 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich

Kommentar	Prüfen, nur eingeschränkte Sicht auf Bremsbeläge
-----------	--



5 - Kofferraumverkleidung rechts - Verschmutzt - Reinigen

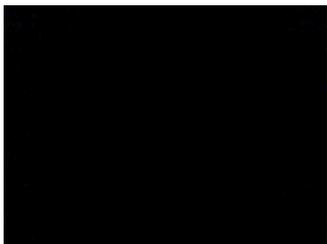

6 - Kofferraumverkleidung links - Verschmutzt - Reinigen

