

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002027873
Besichtigt am: 15.07.2025 08:50
Berichts-Nr: 8707050
FIN: WVGZZA1ZMV168613

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	25.06.2021
Laufleistung:	59.174 km
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit-Rot/Anthrazit/ Anthrazit
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	30.01.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	45.821 km
Restlauf bis Service:	16.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	ECO-Funktion
4 Leichtmetallräder "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Türen	Einton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
6 Lautsprecher	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
6-Gang-Schaltgetriebe	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr seitlich, hinten	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht
Abgasnorm EU6 AP	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Ambientebeleuchtung rot	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fensterheber elektrisch
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fertigungsablauf Standard
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgängererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Außenspiegel rechts, konvex	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Halogen-Scheinwerfer
Batterie 320A (59Ah)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel abblendbar
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Berganfahrassistent	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Betriebsspannung 12 V	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Bremsbelagverschleißanzeige	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dachhimmel schwarz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung vorn	Kurzheck
Dekoreinlagen "Shadow Steel" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Individualeinbau	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse	Progressivlenkung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radio
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionsanzeige "Plus"	Radstand
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Rückstrahler in allen Türen
Notbremsassistent "Front Assist"	Schaltgetriebe MQ 281
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Dachreling	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Gem"
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sport-Ausstattung
Ohne Ladedose	Sportfahrwerk
Ohne Ladekabel	Sportsitze vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Lichtassistent	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Standard-Klimazonen
Ohne Sprachsteuerung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Stabilisator hinten	Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur
Ohne Steckdose	Telefonschnittstelle
Ohne Trennwand	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfstand Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H, Radvollblenden

Winterräder Stahl (zusätzlich), 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R
16 H

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
2	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
3	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	B-Säule rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.201,94
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.201,94

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	157,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	203,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	242,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	162,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZMV168613

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

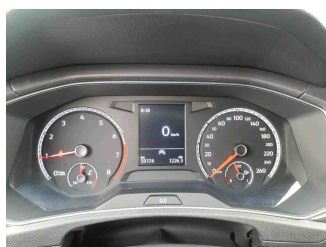


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

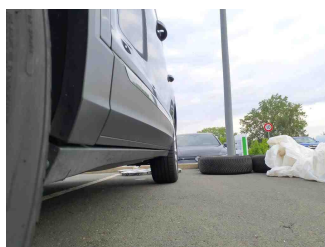


Seitenansicht - Schweller links

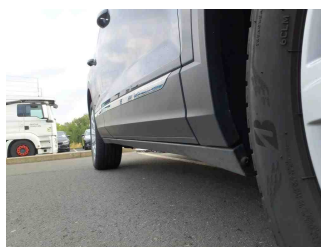


Seitenansicht - Schweller rechts

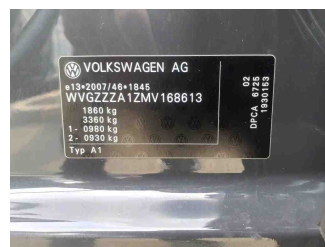


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

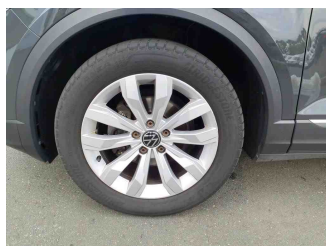


Räder - Rad montiert vorne
links

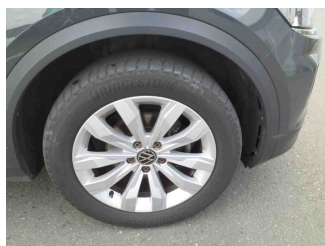


Räder - Rad montiert vorne
rechts

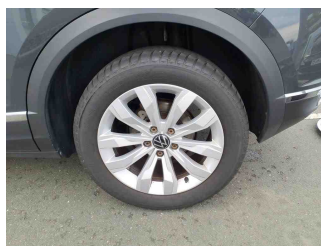

Räder - Rad montiert hinten
links

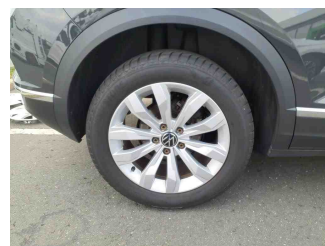

Räder - Rad montiert hinten
rechts

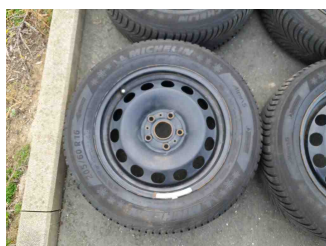


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

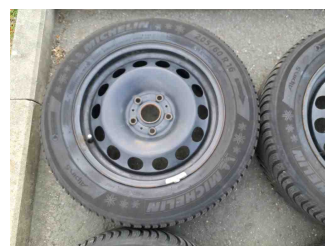


Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

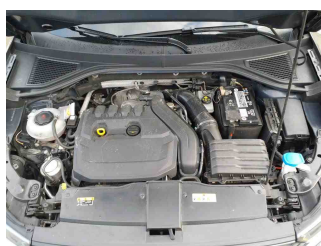

Fahrzeug - Motorraum offen

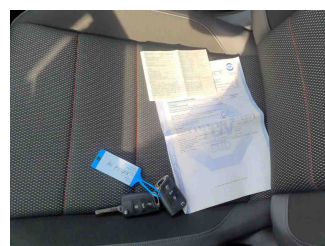

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025




Innenraum - Kofferraum

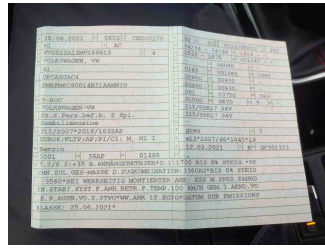

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

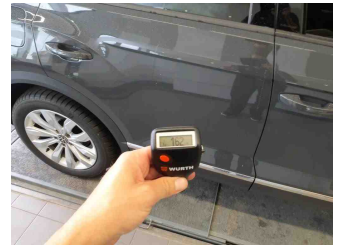


Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links

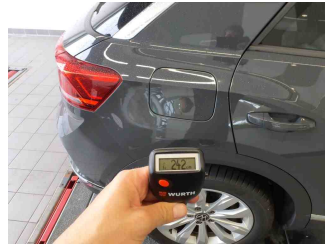


Lackstärke Seitenwand hinten rechts

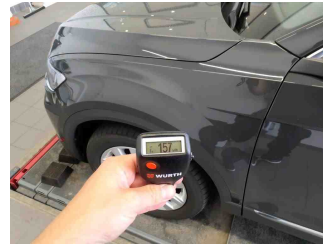

Lackstärke Kotflügel vorne links

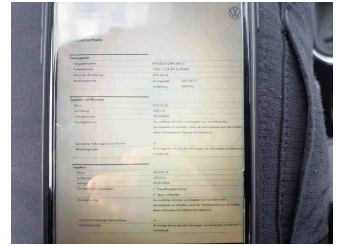


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

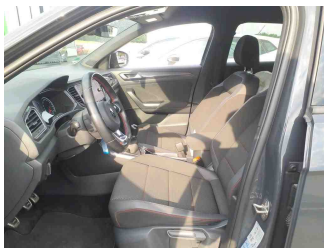


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

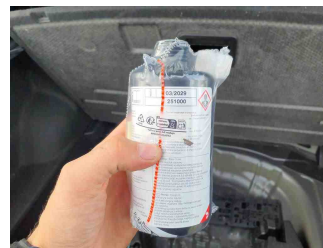

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

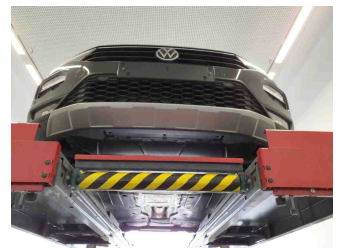

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Batteriezertifikat



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair





2 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen





3 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

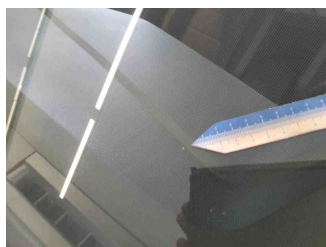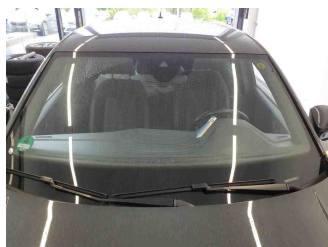

2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

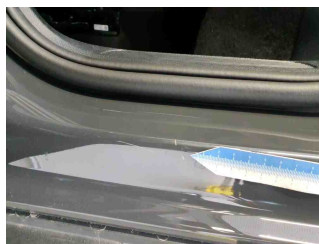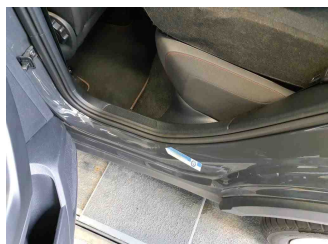



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8707050
vom: 16.07.2025

3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar



Innenseite

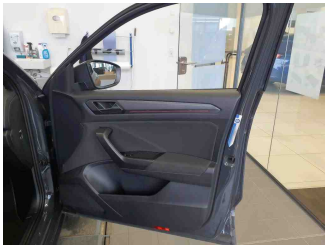

4 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - B-Säule rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

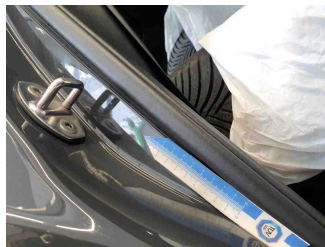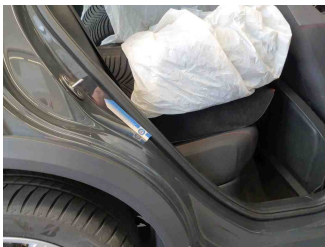

6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

