

WWZZZAAZJD133014

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	199.597 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	22.300 km
Typ/Modell	UP!	HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZAAZJD133014	Leistung / Hubraum	55 kW / 999 ccm
Erstzulassung	17.10.2017	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - beschädigt - erneuern
5	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung
6	Lenkanlage	Lenkrad - beschädigt - erneuern
7	Fahrzeugdach	Antennenstab - beschädigt - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12	Verglasung	Frontscheibe - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 85T	Continental	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	165/70 R14 85T	Continental	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	UP!	Laufleistung (abgelesen)	199.597 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZJD133014	Erstzulassung	17.10.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	128 µm
2	Dachholm links	135 µm
3	Dachholm rechts	140 µm
4	Kotflügel links	145 µm
5	Kotflügel rechts	158 µm
6	Motorhaube	127 µm
7	Seitenwand links	142 µm
8	Seitenwand rechts	133 µm
9	Tür vorne links	133 µm
10	Tür vorne rechts	132 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimm... beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung




Beschädigung #5: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern

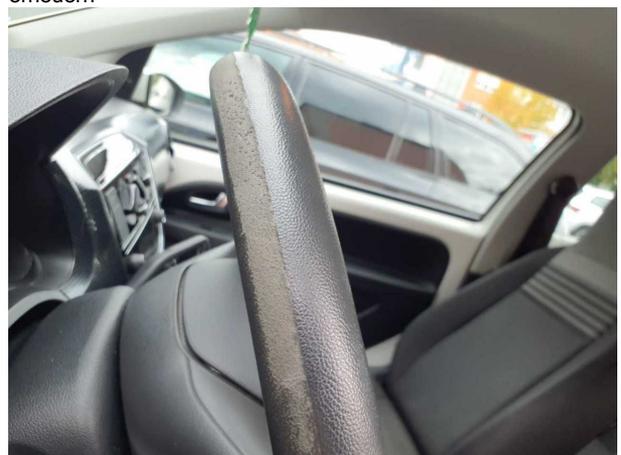

Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Antennenstab - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Antennenstab - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern