



WF0DXXGAKDGL77659

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	302.524 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	Fiesta	HU (Bericht lag nicht vor)	11/2025
Fahrgestellnummer	WF0DXXGAKDGL77659	Leistung / Hubraum	70 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	28.10.2016	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
3	Motor	Kupplung (Kommt früh) - verschlissen - erneuern
4	Fahrzeugdach	Dach - Kratzer - lackieren
5	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
6	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
8	Verglasung	Frontscheibe - beschädigt - erneuern
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
13	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
14	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
15	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Fahrzeugdach - Antennenstab
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerreifen)



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, Tür hinten links

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	175/65 R14 82T	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	175/65 R14 82T	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	175/65 R14 82T	Continental	Sommerreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Fiesta	Laufleistung (abgelesen)	302.524 km
Fahrgestellnummer	WF0DXXGAKDGL77659	Erstzulassung	28.10.2016

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	142 µm
2	Dachholm links	129 µm
3	Dachholm rechts	137 µm
4	Heckklappe/-tür	141 µm
5	Kotflügel links	140 µm
6	Kotflügel rechts	137 µm
7	Motorhaube	291 µm
8	Seitenwand links	146 µm
9	Seitenwand rechts	136 µm
10	Tür hinten links	199 µm
11	Tür hinten rechts	123 µm
12	Tür vorne links	134 µm
13	Tür vorne rechts	137 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

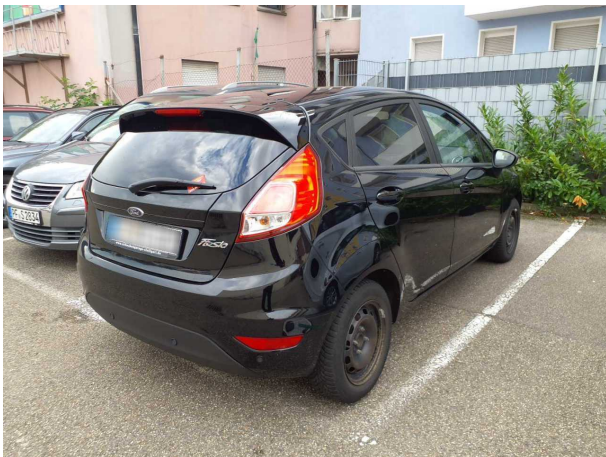


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Navigation



Abbildung 13: Entertainment

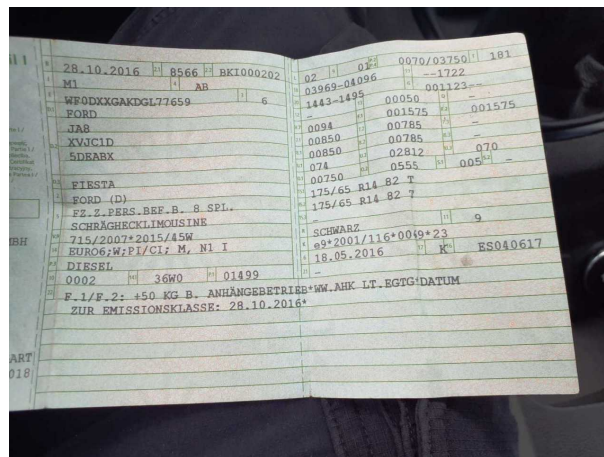


Abbildung 14: Dokumente

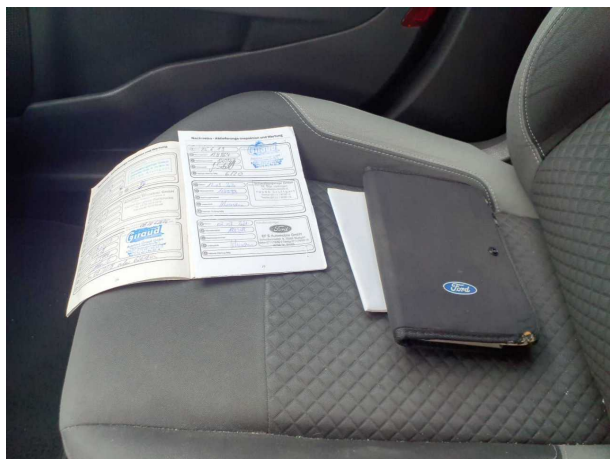


Abbildung 15: Dokumente

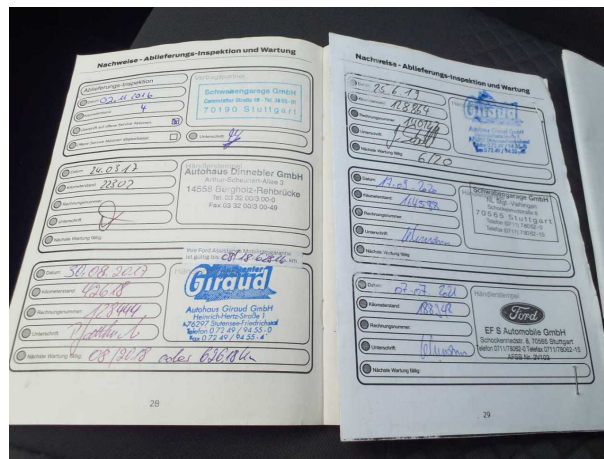


Abbildung 16: Dokumente

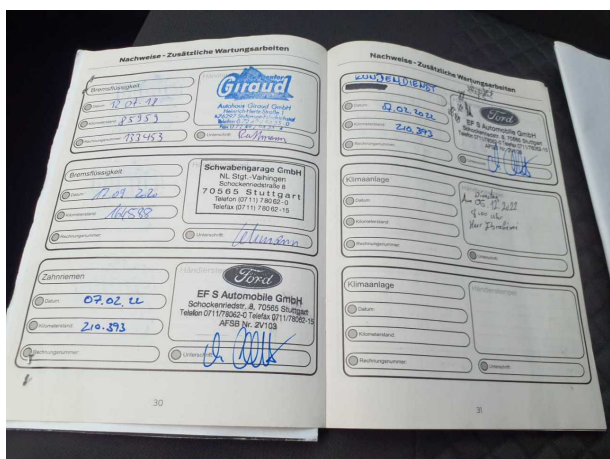


Abbildung 17: Dokumente

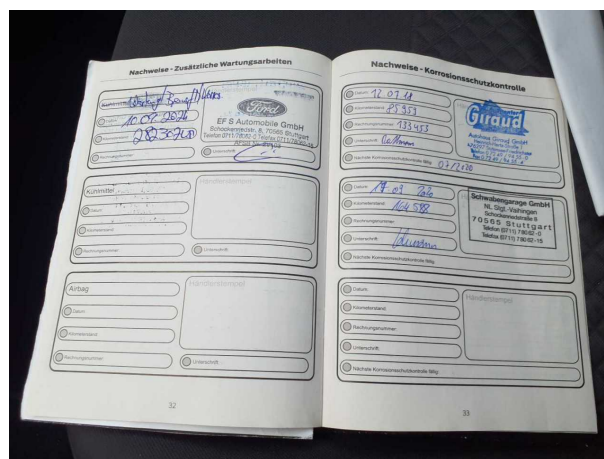


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung

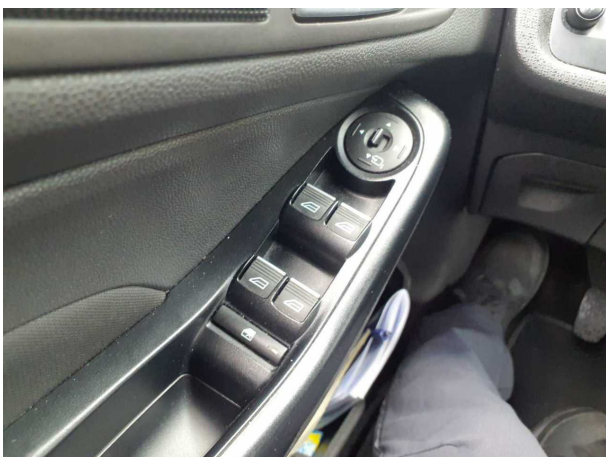


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

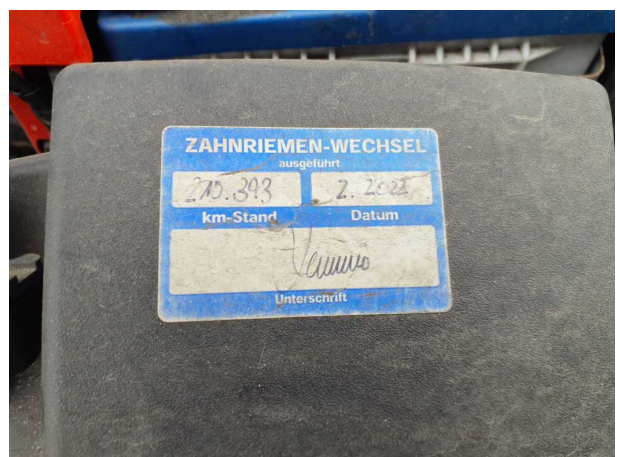


Abbildung 30: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

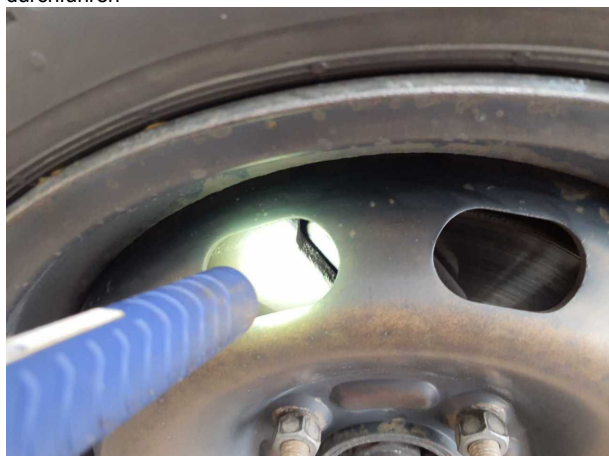

Beschädigung #2: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #2: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

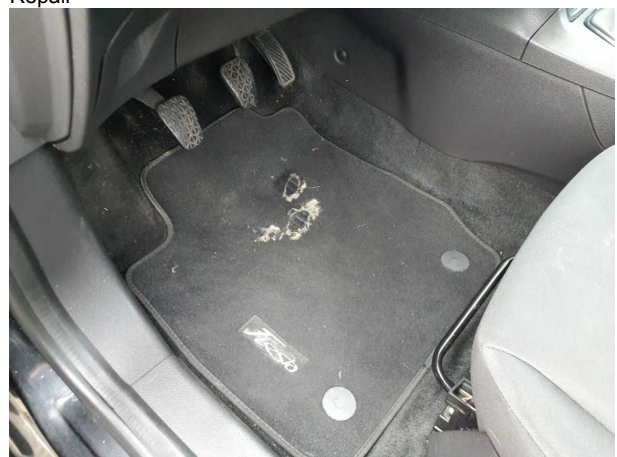

Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern




Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern




Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

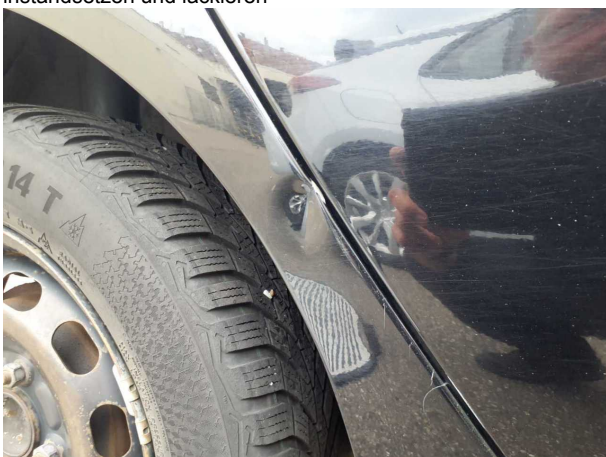

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

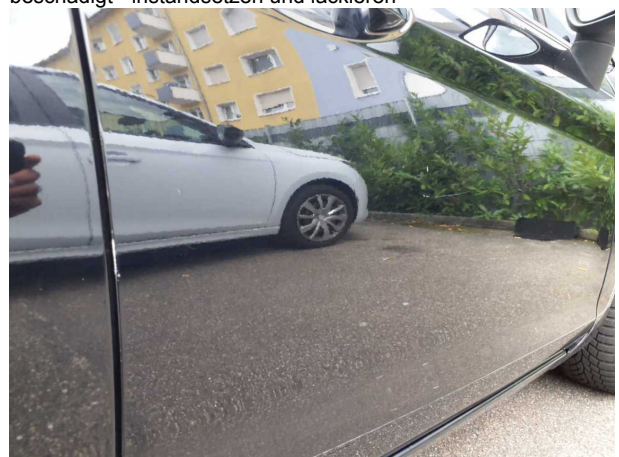

Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verfor...
- instandsetzen und lackieren

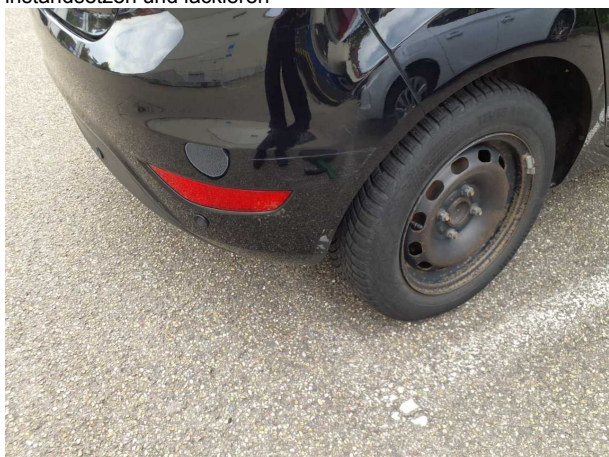

Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

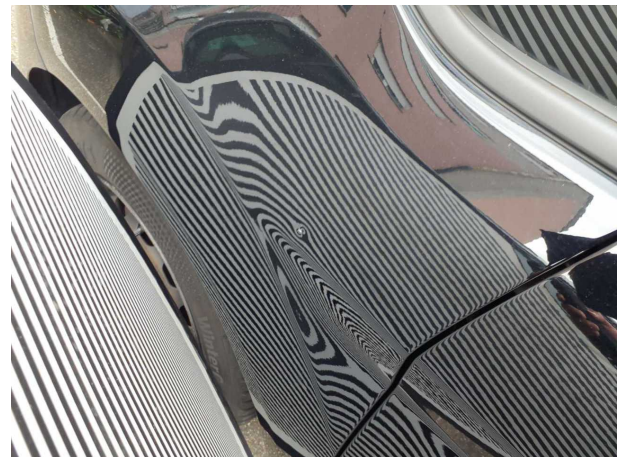

Beschädigung #15: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren