Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 09.09.2025 **Protokollnummer:** 41433021





WVWZZZAAZJD132460

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	149.176 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-1 Tag(e)
Typ/Modell	UP!	HU (Bericht lag vor)	11/2026
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZJD132460	Leistung / Hubraum	55 kW / 999 ccm
Erstzulassung	17.10.2017	Polster/Farbe	1
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn (Münze im Spalt) - ohne Funktion - entfernen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Radkappe) - beschädigt - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Radkappe) - beschädigt - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verschmutzt - reinigen
6	Lenkanlage	Lenkrad - gebrochen / gerissen - Wertminderung
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Sitz vorn	Sitzpolster links - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb beschädigt - erneuern
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
11	Tür vorn links	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren
12	Schweller rechts	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren
13	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Kundenrechnung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 09.09.2025 Protokollnummer: 41433021



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 81T	Hankook	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	165/70 R14 81T	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 09.09.2025 Protokollnummer: 41433021



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	UP!	Laufleistung (abgelesen)	149.176 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZJD132460	Erstzulassung	17.10.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	111 µm
2	Kotflügel links	157 µm
3	Kotflügel rechts	114 µm
4	Motorhaube	113 µm
5	Seitenwand links	119 µm
6	Seitenwand rechts	116 µm
7	Tür vorne links	228 µm
8	Tür vorne rechts	115 µm

Angaben zum Auftrag: Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 09.09.2025 Protokollnummer: 41433021



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 6: Innenraum vorne

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: Protokollnummer:

09.09.2025 41433021





Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 10: FIN



Abbildung 12: Dokumente

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: Protokollnummer:

09.09.2025 41433021





Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 09.09.2025 **Protokollnummer:** 41433021



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Münze im Spalt) - ohne Funktion - entfernen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Radkappe) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Radkappe) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Radkappe) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Radkappe) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links beschädigt - erneuern

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 09.09.2025 **Protokollnummer:** 41433021






Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen

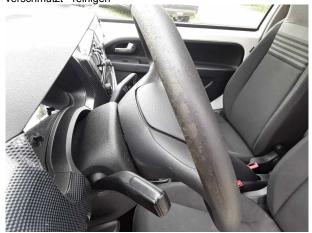

Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - gebrochen / gerissen - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimm...



Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - gebrochen / gerissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsdatum: 09.0 Protokollnummer: 414

09.09.2025 **41433021**





Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

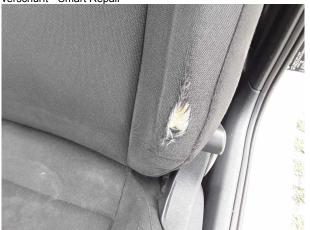

Beschädigung #8: Sitz vorn: Sitzpolster links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Sitz vorn: Sitzpolster links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Sitz vorn: Sitzpolster links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #10: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 09.09.2025 **Protokollnummer:** 41433021



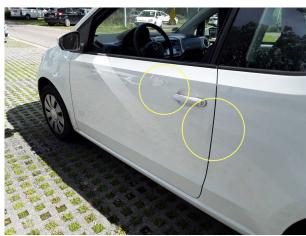

Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 09.09.2025 Protokollnummer: 41433021





Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten verformt - erneuern