

WF0RXXWPGRGS11225

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 138.218 km |
| Hersteller | Ford | Restlauf bis Service | 36 Monat(e) |
| Typ/Modell | Transit Connect | HU (Abgelesen aus ZBI) | 02/2025 |
| Fahrgestellnummer | WF0RXXWPGRGS11225 | Leistung / Hubraum | 74 kW / 1.499 ccm |
| Erstzulassung | 26.01.2017 | Polster/Farbe | Stoff / Schwarz |
| Letzte Wartung | 01/2021, 68.874 km | Lackierung | Weiß |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Automatik |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------------------|--|
| 1 | Sonstiges | Inspektion/Wartung - fällig - durchführen |
| 2 | Fahrzeugdach | Antennenstab - beschädigt - erneuern |
| 3 | Tür vorn links | Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen |
| 4 | Seitenwand links | Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen |
| 5 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern |
| 6 | Heckklappe/-tür | Verkl. Hecktür Hartfaser unten - beschädigt - erneuern |
| 7 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 8 | Heckklappe/-tür | Hecktür links - verkratzt / verschürft - lackieren |
| 9 | Verkleidungen/Abdeckungen | Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 10 | Fahrzeugdach | Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 11 | Tür vorn rechts | Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 12 | Karosserie | Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren |
| 13 | Scheinwerfer | Scheinwerfer links - Teilfunktion - befunden ggf. instandsetzen |
| 14 | Rad/Reifen | Felge hinten rechts - verformt - erneuern |
| 15 | Schweller links | Einstieg - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 16 | Heckklappe/-tür | Hecktür links - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen |
| 17 | Stoßfänger vorn | Stoßfänger vorn - verformt - erneuern |
| 18 | Schweller rechts | Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------|--|
| | | Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |

Fehlteile



Fehlteil

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar | |

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 205/60 R16 96W | Uniroyal | Sommerreifen | 3mm - 3mm | i.O. | |
| 2 | 205/60 R16 96W | Uniroyal | Sommerreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Hersteller | Ford | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Typ/Modell | Transit Connect | Laufleistung (abgelesen) | 138.218 km |
| Fahrgestellnummer | WF0RXXWPGRGS11225 | Erstzulassung | 26.01.2017 |

Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Dach | 130 µm |
| 2 | Dachholm links | 119 µm |
| 3 | Dachholm rechts | 125 µm |
| 4 | Heckklappe/-tür | 125 µm |
| 5 | Kotflügel links | 123 µm |
| 6 | Kotflügel rechts | 129 µm |
| 7 | Motorhaube | 136 µm |
| 8 | Seitenwand links | 127 µm |
| 9 | Seitenwand rechts | 132 µm |
| 10 | Tür hinten rechts | 121 µm |
| 11 | Tür vorne links | 121 µm |
| 12 | Tür vorne rechts | 119 µm |

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN

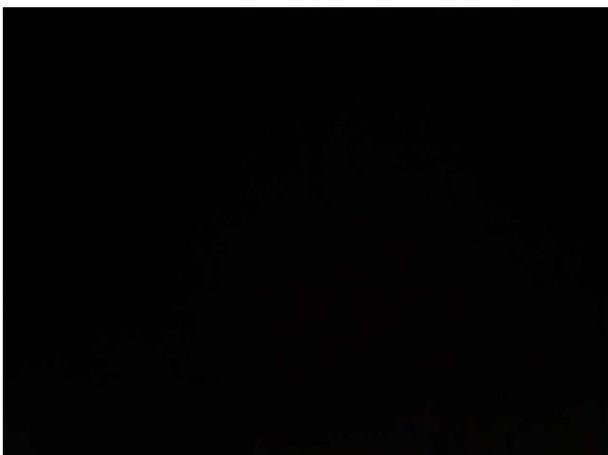


Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

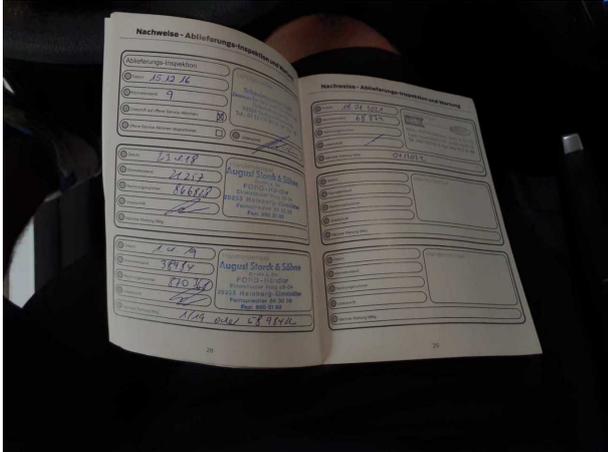


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges


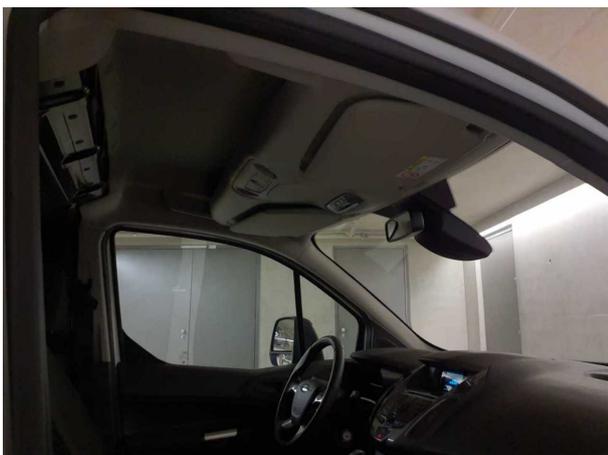


Abbildung 29: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

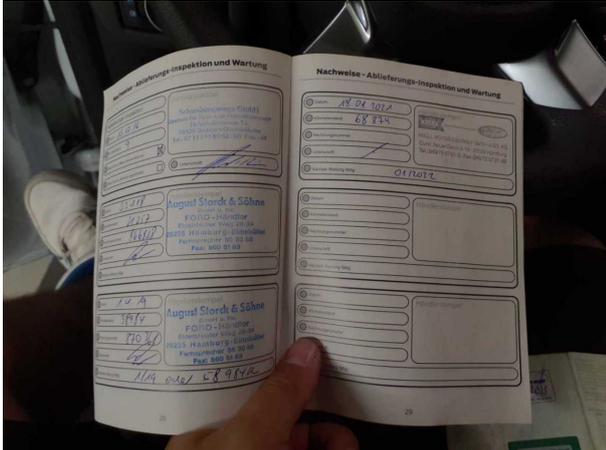

Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Antennenstab - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Antennenstab - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern

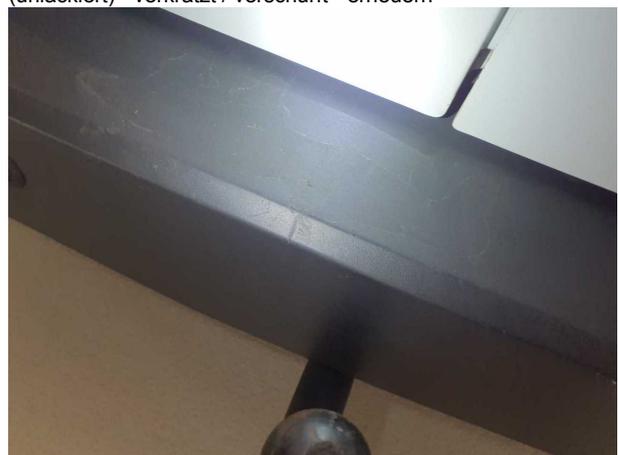

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten
- beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten
- beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten
- beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

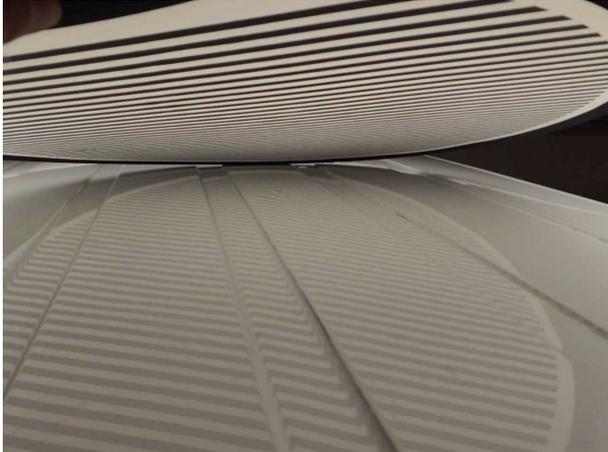

Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #13: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - Teilfunktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #14: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle /
Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #18: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren