

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216298/9/25-11401	Data raportu	10-09-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/64457/25/08/29	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEJ6NH5F4535900
Marka, model	SKODA Rapid Spaceback 13-17
Typ, wersja	Rapid Spb. 1.6 TDI DPF Active...
Numer rejestracyjny	WD0258K
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/66 kW
Stan licznika	251 141 km
Data 1. rej./rok prod.	02-03-2015/2015
Data nast. bad. techn.	16-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4/5 zagłówki, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowana obwódka atrapy chłodnicy, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/60, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Klamki wewnętrzne czarne, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Lakier uni, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze czarnym, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Radio Skoda Auto Blues CD/MP3, Schowek na okulary, Szyby barwione, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło STOP, Tylnie oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy diennej, Koło zapasowe pełnowymiarowe, rezygnacja z zestawu naprawczego, Lakier uni specjalny, Zamek centralny z pilotem, Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR D4	195/65 15 91T	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR D4	195/65 15 91T	5,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR D4	195/65 15 91T	5,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR D4	195/65 15 91T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	WY	0.1
2	Ochrona przeciwsłoneczna L	rozerwanie	WY	0.2
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.5

4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	1
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
10	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
11	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
14	Kołpak koła przód R	zarysowanie		
15	Krata wlotu powietrza góra	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

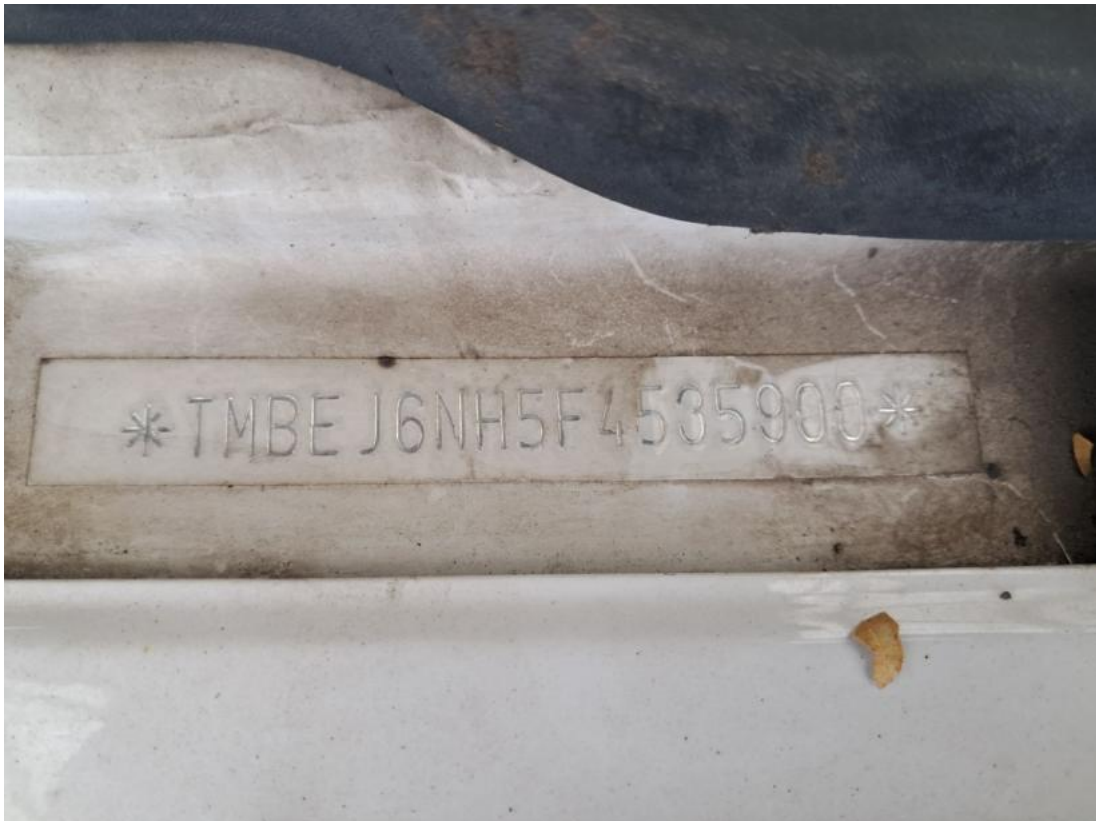

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dokumentacja przekazania samochodu

TMBEJ6NH5F4535900 CAYB

NH1254 RAPID SPB ACT

MZL LF9E-9P9P EQ 66KW CAYB

EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KL 6FA 1AT 3FA
1N3 1NJ H8D 4UF 4R2 3NZ 4GU 4X3
4A0 BL3 JON G16 8GU 9AB 8RE
7G0 8AK 8GD 8X0 4I2 B17 7MJ GNO
3L1 9P3 G1A 7X0 9W0 8WA 3GA
7AA G45 L40 7P0 FOA

Tutaj nakleić tabliczkę identyfikacyjną pojazdu

Data wydania / pierwszej rejestracji

05 / 03 / 2015

SKODA AUTO WIMAR
Sp. z o.o. Sp. k.
Warszawa

Dealer **PL** A01 20170

Partner handlowy SKODA
Pieczęć i podpis sprzedawcy

Potwierdzam, że pojazd został przeze mnie odebrany w prawidłowym stanie oraz że zostały mi przekazane informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunki gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję? Tak ☐ Nie ☐


Ograniczenie przedłużenia gwarancji* SKODA

lat: _____ lub km: _____
lub mile: _____

* W zależności od tego, co nastąpi najpierw.

Fot. 31

Książka serwisowa – dane

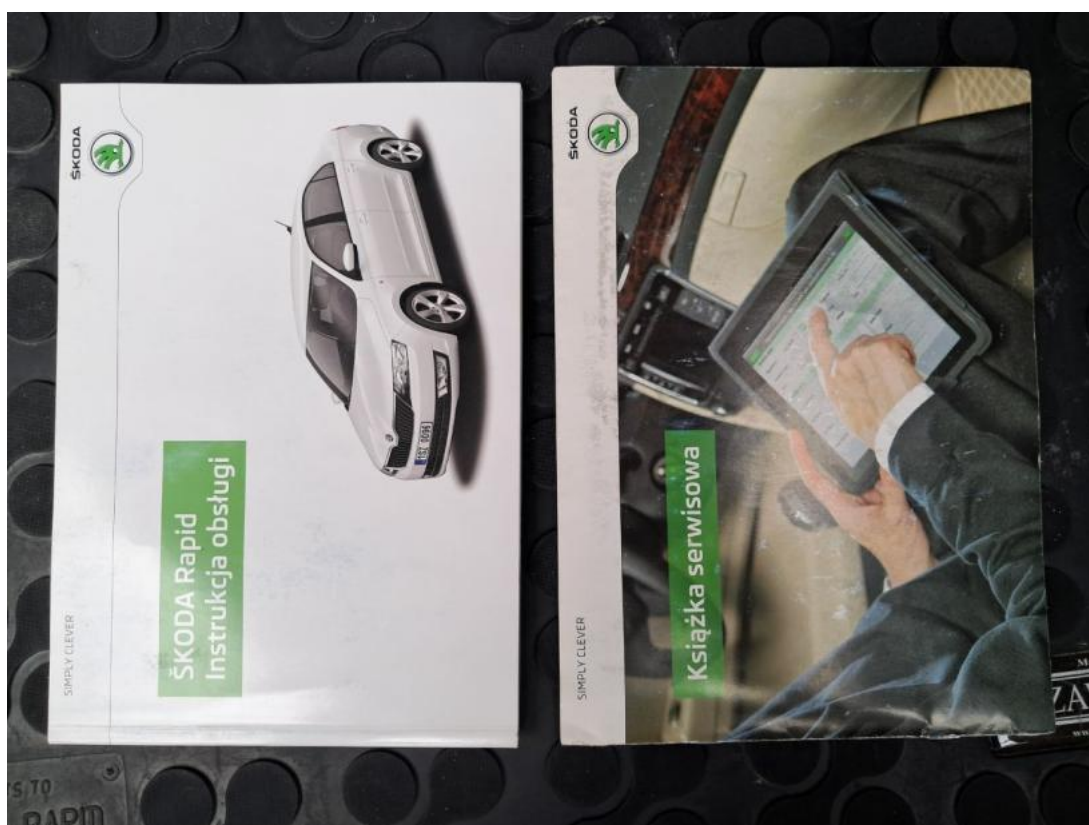

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Kółpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kołpak tylny P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

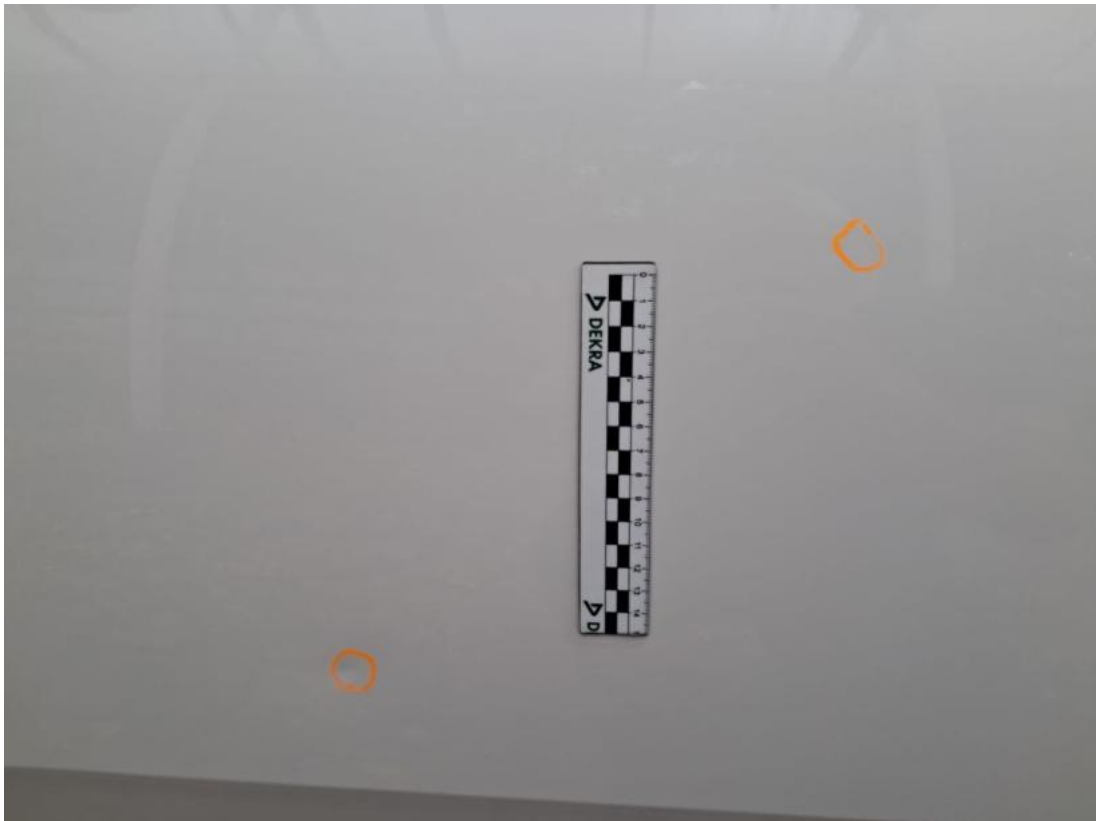

Fot. 63

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 70

Koło kierownicy - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 74

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Ostona p/słoneczna lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76

Ostona p/słoneczna lewa - Pęknięcie/rozerwanie 2