

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002061144  
**Besichtigt am:** 01.08.2025 12:24  
**Berichts-Nr:** 8875583  
**FIN:** VSSZZKJZMR122218



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8875583  
vom: 15.08.2025

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen    |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                   |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat                  |
| <b>Modell:</b>                      | Arona                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ARJ            |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 22.06.2021            |
| <b>Laufleistung:</b>                | 41.228 km             |
| <b>Farbe:</b>                       | "Mystery" Blau        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Mitternachtsschwarz   |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb          |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm             |
| <b>Leistung:</b>                    | 81 kW (111 PS)        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                       |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                       |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                       |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                       |
| <b>Radstand:</b>                    |                       |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                     |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                     |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                     |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                     |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                 |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | TITANSCHWARZ          |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                     |

## » Dokumente & Wartung

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>  | 06.2026     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein        |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         | 14.04.2025  |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      | 38.905 km   |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 23.700 KM   |

## » Fahrzeugausstattung

|  |   |
|--|---|
| "Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera              | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                     |
| 18"-Leichtmetallräder "Performance" 20/1, bearbeitet, in Schwarz, "R"  | Digitaler Radioempfang  |
| 2 Leseleuchten vorn  | Drehstromgenerator 140 A  |
| 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A                                       | Drei.-Automatikgurte vorn   |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5           | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                           |
| 4 Türen  | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                            |
| 6 Lautsprecher (passiv)  | Ebener Ladeboden hinten   |
| 6-Gang-Schaltgetriebe "M6"   | ECO-Funktion  |
| Abgasrohr hinten (Standard)  | Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --        |
| Abgaskonzept, EU6 AP   | Einton-Signalhorn   |
| Ablagen-Paket  | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                              |
| Abwicklung Serie   | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                      |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung              | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                       |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)  | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                     |
| Ambientelicht Ausführung 1   | Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-                                     |
| Anhängevorrichtung   | Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                 |
| Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar                         | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch       |
| Antenne für AM/FM Empfang, Diversity                                   | Fertigungsablauf Standard   |
| Armaturentafel Standard  | Formteilhimmel ungeteilt  |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                    | Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter                                   |
| Aufnahmevorrichtung im Kofferraum                                      | Front Assist inkl. City ANB für ACC high                                  |
| Außenspiegel links, konvex   | Frontantrieb  |
| Außenspiegel rechts, konvex  | Frontscheibe, Wärmeschutzglas   |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C                  |
| Außenspiegelgehäuse lackiert   | FULL LINK   |
| Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter   | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend                     |
| Batterie 320A (59Ah)   | Fußhebelwerk "Standard"   |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                      | Gepäckraumabdeckung, klappbar   |
| Berganfahrassistent  | Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)  |
| Besondere Innengeräuschdämpfung  | Getönte Seitenscheiben  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag   | Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose              |
| Bordliteratur in Deutsch   | Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung |
| Bordwerkzeug und Wagenheber  | Handbremshebelgriff in Leder  |
| Chrom-Paket  | Handschuhfachklappe,ohne Leuchte  |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                            | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung                     |
| Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon               | Hinterachse "Standard"  |
| Dachreling, blank  | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                                  |
| Dämpfung hinten  | Innenleuchte im Fußraum   |
| Dämpfung vorn  | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                      |
| Datenträger für EU, integriert   | Kältemittel R1234yf   |



# Zustandsbericht

 Berichts-Nr: 8875583  
 vom: 15.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

|   |   |
|---|---|
| Kartenmaterial: SD-Karte mit Mapcare (Update des Navigationssystems)      | Ohne erweitertem Sicherheitssystem  |
| Kategorie 0   | Ohne Feuerlöscher   |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                  | Ohne Fußmatten  |
| Keine Aktionsausführung   | Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen   |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                        | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche  |
| Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung                             | Ohne Heckspoiler  |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)  | Ohne Individualeinbau   |
| Kopfstützen vorn  | Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung  |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                        | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze   |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland  | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen   |
| LED- Hauptscheinwerfer  | Ohne Lichtassistent   |
| Ledersportmultifunktionslenkrad   | Ohne Multifunktionskamera   |
| LED-Kennzeichenbeleuchtung  | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage   |
| Leichtmetallräder 7J x 18   | Ohne Sonderspezifikationen  |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar                                  | Ohne Überführungsausrüstung   |
| Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck  |
| Linkslenker   | Ohne Verkehrszeichenerkennung   |
| Mirror Link   | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung  |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)  | Ohne Waschwasser-Standanzeige   |
| Mittelarmlehne vorn   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  |
| Modul Boden hinten Ausführung 1   | Ohne Zusatz-/Standheizung   |
| MPV   | Ohne zusätzliche Bereifung  |
| Müdigkeitserkennung   | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                   |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"                               | Optionsinfotainment (MIB3)  |
| Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket                    | Parklenkassistent   |
| Navigationssystem   | Preisnachlass-Paket   |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte                                      | Preisnachlass-Paket   |
| Nebelschlussleuchte   | Privater Notruf   |
| Nicht Heissland   | Radabdeckung Mitte  |
| Nichtraucherausführung  | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                            |
| Normalausführung  | Radstand  |
| Normalluftfilter  | Rechtsverkehr   |
| Normalsitze vorn  | Regionscode " ECE " für Radio   |
| Ohne 2. Batterie  | Reifen 215/45 R18 89V   |
| Ohne alternativ-Antriebssystem  | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  |
| Ohne Applikationen  | Reifendruckkontrolle  |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen  | Reserverad, platzsparend  |
| Ohne besondere Farbausstattung  | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar                                      |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  | Safe & Driving M  |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player  | SBBR-Leuchte in LED-Technik   |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)   | Schalthebelknopf/-Griff in Leder  |
| Ohne eCall / bCall  | Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8875583  
vom: 15.08.2025

Scheibenbremsen hinten (Geomet D)  
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)  
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
Schlüssel für Schließsystem  
Schriftzugsatz  
Schubladen unter den Vordersitzen  
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)  
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment  
SEAT Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten, LED-Kennzeichenbeleuchtung  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
Seitenschutzleiste  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonder-Lackierung  
Sonderpreis  
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell  
Top-Sport-Ausstattung  
Totwinkelassistent (BSD)  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typrüfland Deutschland  
Überhang hinten, kurz  
Variante  
Version Standard plus  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Winter Paket I: Vordersitze, Rückspiegel, Scheibenwaschdüsen und Scheinwerferreinigungsanlage beheizbar  
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten blank  
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8875583  
vom: 15.08.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/45 R 18 93 V | 3,5 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/45 R 18 93 V | 3,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/45 R 18 93 V | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/45 R 18 93 V | 5,5 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Pannenbergung zulässig:** Ja

**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja

**Notrad vorhanden:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8875583  
vom: 15.08.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung                           | Reparaturempfehlung                       |
|----|-------------------------------------|--|---|
| 1  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts  | Kratzer  | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 2  | Reifen                              | Abweichend vom<br>Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen                                  |
| 3  | Alufelge glanzgedreht vorne links   | Kratzer  | Optische Wertminderung                    |
| 4  | Alufelge glanzgedreht hinten rechts | Kratzer  | Optische Wertminderung                    |
| 5  | Alufelge glanzgedreht hinten links  | Kratzer  | Optische Wertminderung                    |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Einstiegsschweller hinten links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Türverkleidung vorne rechts     | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8875583  
vom: 15.08.2025

## » Merkantile Wertminderung

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                    |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil   | Lack ( $\mu\text{m}$ ) |
|---|------------------------|
| Lackschichtdicke Kofferraumdeckel ( $\mu\text{m}$ ) | 280,0                  |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8875583  
vom: 15.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZKJZMR122218

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8875583  
vom: 15.08.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

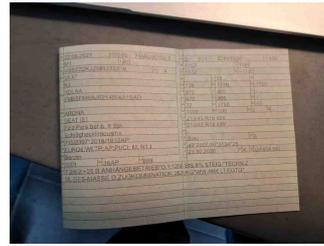


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe

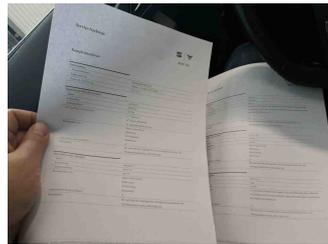

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Materialabtrag zu groß, sicherheitsrelevante Beschädigung, ersetzen

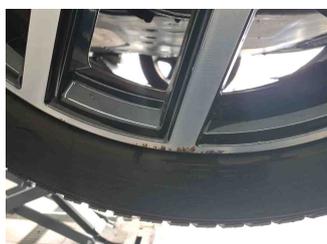

2 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Fzg. auf Ganzjahresbereifung, zun. nach Leasingkriterien i.O.. GJR vorn 3mm und 3,5mm Restprofiltiefe, 4mm Min.-Profiltiefe erforderlich. Berechnung Sommerreifenmontage aus Kofferraum zzgl. 1 Reifen, da ein Reifen im Bereich Dichtfläche m Materialausbruch



3 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



## GEBRAUCHSPUREN

1 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

