

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002042883
Besichtigt am: 31.07.2025 13:49
Berichts-Nr: 8797682
FIN: WVGZZZ5NZNW408455



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8797682
vom: 31.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNC
Erstzulassungsdatum:	28.07.2022
Laufleistung:	55.707 km
Farbe:	Nightshade Blue Metallic
Farbe Dach:	Nightshade Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.350 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dachhimmel
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Nizza" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
8 Lautsprecher	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Ablagefach am Dachhimmel	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	ECO-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ambientebeleuchtung 30-farbig	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	ergoActive Sitze vorn
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Außenspiegel rechts, konvex	e-Sound
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrerassistenz "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Batterie 340A (58Ah)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Betriebsspannung 12 V	Fertigungsablauf Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Frontantrieb
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8797682
vom: 31.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Fußgängererkennung	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Fußhebelwerk "Standard"	Ohne Anhängervorrichtung
Gepäckraumboden	Ohne Aufkleber und Embleme
Gepäckraumleuchte	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne Feuerlöscher
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Generator
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kältemittel R1234yf	Ohne Head-Up Display
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Heckspoiler
Keine Aktionsausführung	Ohne Individualeinbau
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	ohne Kennzeichenträger
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Multifunktionskamera	Progressivlenkung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Regensensor
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nizza 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, AirStop®-Reifen 235/55 R 18 mit Rollwiderstandsklasse A	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8797682
vom: 31.07.2025

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typrüfland Deutschland

Umweltbonus

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8797682
vom: 31.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8797682
vom: 31.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (μm)	288,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (μm)	259,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8797682
vom: 31.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW408455

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8797682
vom: 31.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

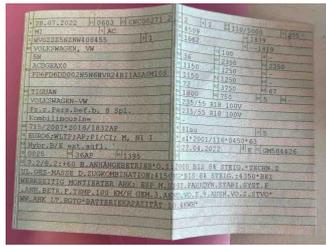

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen