



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002002840  
**Besichtigt am:** 30.06.2025 15:58  
**Berichts-Nr:** 8606966  
**FIN:** WVVZZZAWZNU058707



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Polo
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CPW
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	24.06.2022
<b>Laufleistung:</b>	41.522 km
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	152 kW (207 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.074 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.451 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.751 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.650 kg
<b>Radstand:</b>	2.552 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Classic Grey/Schwarz/Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	06.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	11.07.2024
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	30.981 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	377 Tag(e)



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Milton Keynes" 7,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 152 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6 Lautsprecher	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgas-Doppelendrohr verchromt, links	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit GTI-Schriftzug
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Differenzialsperre XDS
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung	Fahrprofilauswahl
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Außenspiegel rechts, konvex	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 380A (68Ah)	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumboden
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	GTI
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Handbremshebelgriff in Leder
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmernvorn auf Fahrer- und Beifahrerseite	Hinterachse verstärkt
Dachhimmel schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	Instrumententafel geschäumt
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	IQ.DRIVE-Paket inkl. "Travel Assist"
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Digitaler Radioempfang DAB+	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kältemittel R1234yf



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Sprachsteuerung
Keine Aktionsausführung	Ohne Spurwechselassistent
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne zusätzliche Bereifung
Kurzheck	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Pedale in Edelstahl gebürstet
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Radio
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Radstand
Lendenwirbelstützen vorn	Rechtsverkehr
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Regensensor
Leuchte im Fußraum vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Reifen 215/45 R 17
Licht-und-Sicht-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Linkslenker	Reifenkontrollanzeige
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rückfahrkamera "Rear View"
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Modul Boden hinten Ausführung 1	Schalthebelknopf in Alu-Leder-Kombination
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Rot
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Rot
Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Schaltwippen	Schriftzugsatz "GTI"
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nicht Heissland	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Servolenkung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Clark"
Ohne Anhängervorrichtung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Aufkleber und Embleme	Sportfahrwerk
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Stabilisator vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Standard-Klimazonen
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Stoßfänger im sportlichen Design, Lufteinlässe in Wabenstruktur, Schwellerverbreiterung schwarz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Folienbeklebung	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Individualeinbau	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Nebelscheinwerfer	Top-Sportsitze vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze  
Überhang hinten, kurz  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Version Standard plus  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion  
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fußmatten	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.801,69
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.700,00
			<b>Summe (ohne MwSt.):</b>	<b>€ 7.501,69</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	228,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	178,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAWZNU058707

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

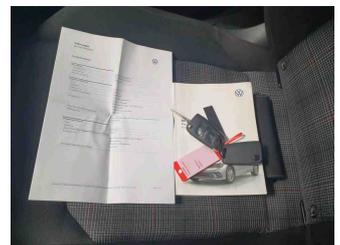

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8606966  
vom: 30.06.2025



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts

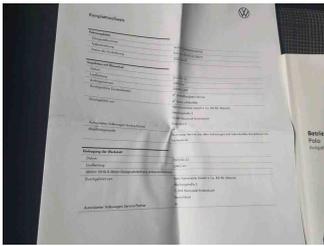


Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

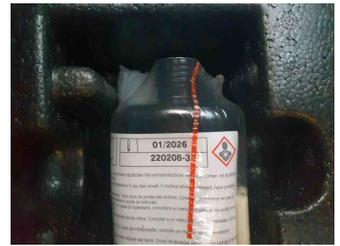

Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

Kommentar	verschürft
-----------	------------



2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair

Kommentar	verschürft
-----------	------------



### GEBRAUCHSPUREN

1 - Fußmatten - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

