

Nr zlecenia: 84/18/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VNKKJ0D3X0A367970
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WL4374H
Model pojazdu:	Yaris 1.33 MR`14 E5	Nr Info-Ekspert:	037-02629
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	317409 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/06/27		
Data ważności badania technicznego	2025/11/29		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1490 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1329 ccm / 73kW (99KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	16	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	17	Radioodtwarzacz CD + MP3 + 6 głośników
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	18	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Immobilizer	19	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
5	Kierownica pokryta skórą	20	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
6	Kierownica wielofunkcyjna	21	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Klimatyzacja	22	System wspomagania nagłego hamowania
8	Kolumna kierownicy regulowana	23	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	24	Światła do jazdy dziennej

10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	25	Tarcze kół stalowe 15"
11	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	26	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Obrotomierz	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	28	Zderzaki w kolorze nadwozia
14	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Zestaw naprawczy opon
15	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	30	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Systemy VSC + TRC
 System kontroli trakcji TRC
 System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRAZANO 175/65 R15 84T SW608 SNOWMASTER	6,5
Przednie prawe:	*TRAZANO 175/65 R15 84T SW608 SNOWMASTER	6,4
Tylne lewe:	*TRAZANO 175/65 R15 84T SW608 SNOWMASTER	6,2
Tylne prawe:	*TRAZANO 175/65 R15 84T SW608 SNOWMASTER	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Norma euro według bazy CEPiK: EURO 6

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Informacje przekazane od zleceniodawcy: W pojeździe uszkodzony alternator oraz pasek osprzętu.

Ze względu na uszkodzenia oraz rozładowany/uszkodzony akumulator nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

Stan techniczny pojazdu nieznan.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności po uruchomieniu.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Brak zaślepki/osłony	
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	Brak wygłuszenia	
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
7	Słupek środkowy	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
12	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
14	Wnęka koła tylna	L	Wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

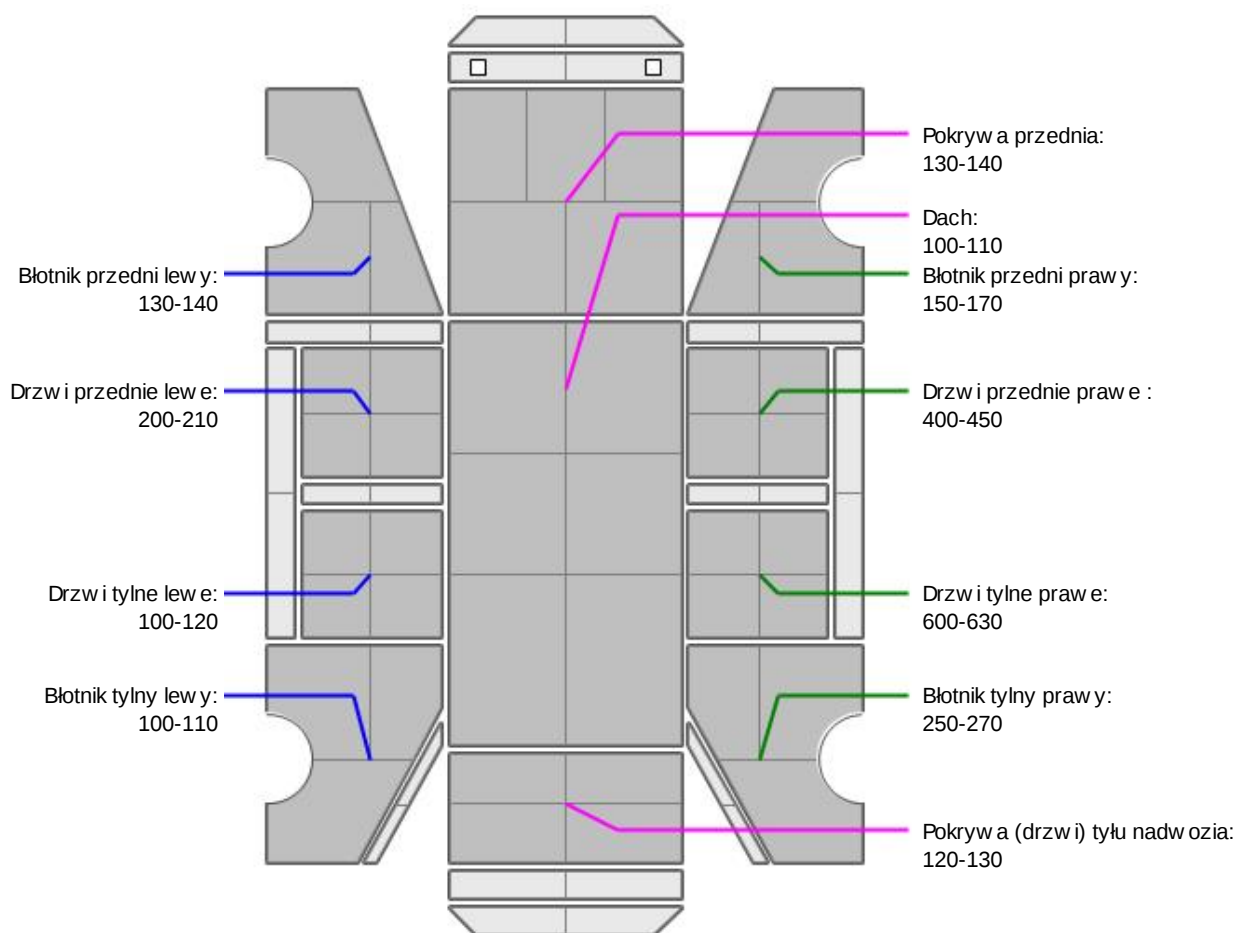

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-140	
2	Dach		100-110	
3	Błotnik przedni	L	130-140	
4	Drzwi przednie	L	200-210	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Błotnik przedni	P	150-170	
8	Drzwi przednie	P	400-450	
9	Drzwi tylne	P	600-630	
10	Błotnik tylny	P	250-270	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, popęklany		

2	Reflektor	L	Zmatowiały		
3	Reflektor	P	Zmatowiały		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięty klosz kierunkowskazu		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, niespasowany		
7	Szyba tylna		Brak podszybia cz.P		
8	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		
9	Kołpak koła tylny	L	Brak		
10	Kołpak koła tylny	P	Brak		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przepalone miejscowo poszycie, Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowane		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		
9	Dwyanik kierowcy		Rozerwany		
10	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone, zarysowane, pozostawione rzeczy użytkownika		
11	Tunel środkowy		Zaślepka/osłona - pęknięte mocowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Informacje przekazane od zleceniodawcy: W pojeździe uszkodzony alternator oraz pasek osprzętu. Ze względu na uszkodzenia oraz rozładowany/uszkodzony akumulator nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony. Stan techniczny pojazdu nieznany. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności po uruchomieniu. Konieczna weryfikacja serwisowa.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Ogniska korozji na podwoziu oraz elementach zawieszenia.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Wytarta		

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na uszkodzenia oraz rozładowany/uszkodzony akumulator nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.
Stan techniczny pojazdu nieznany.
Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności po uruchomieniu.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK SKAN DOWODU
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15

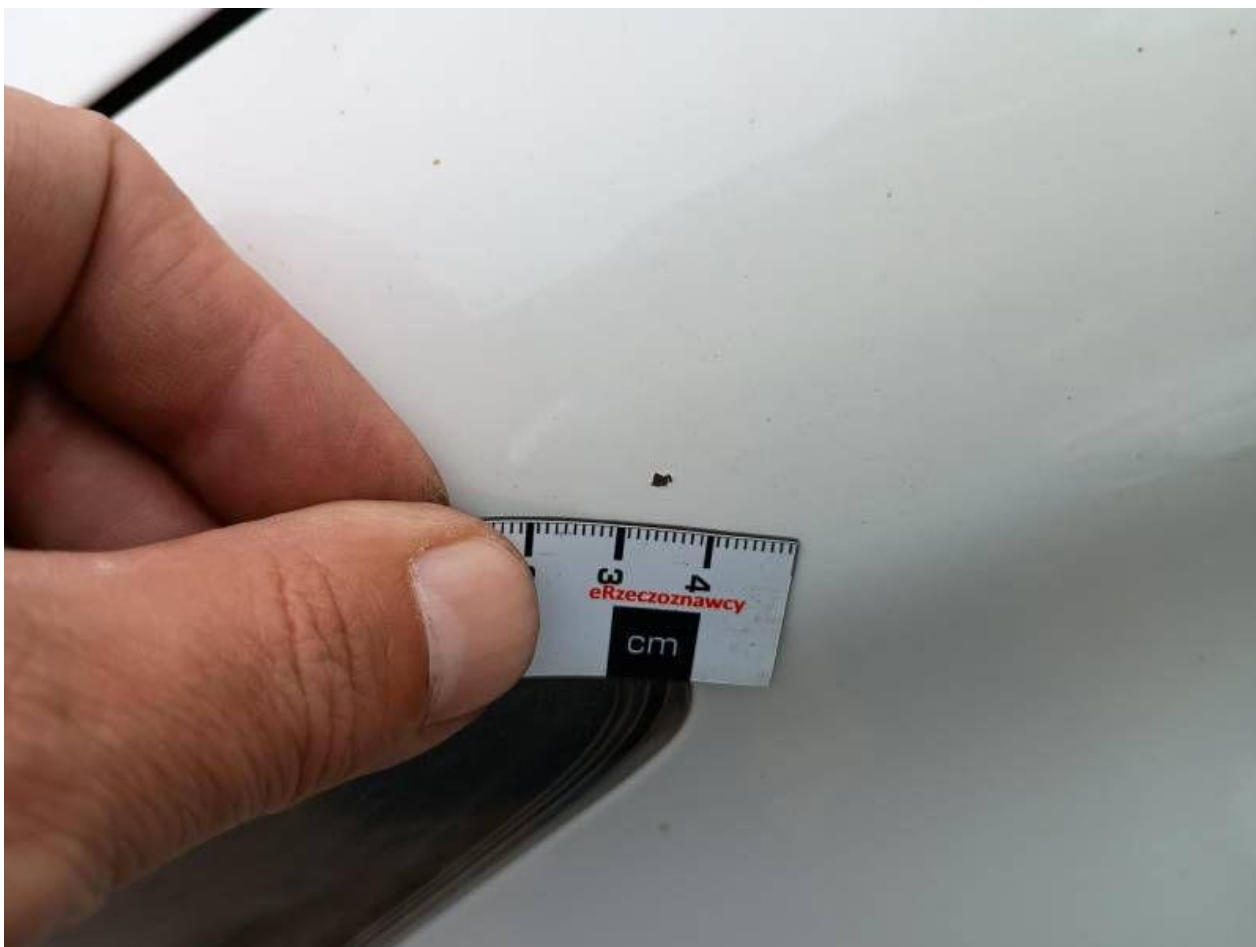

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

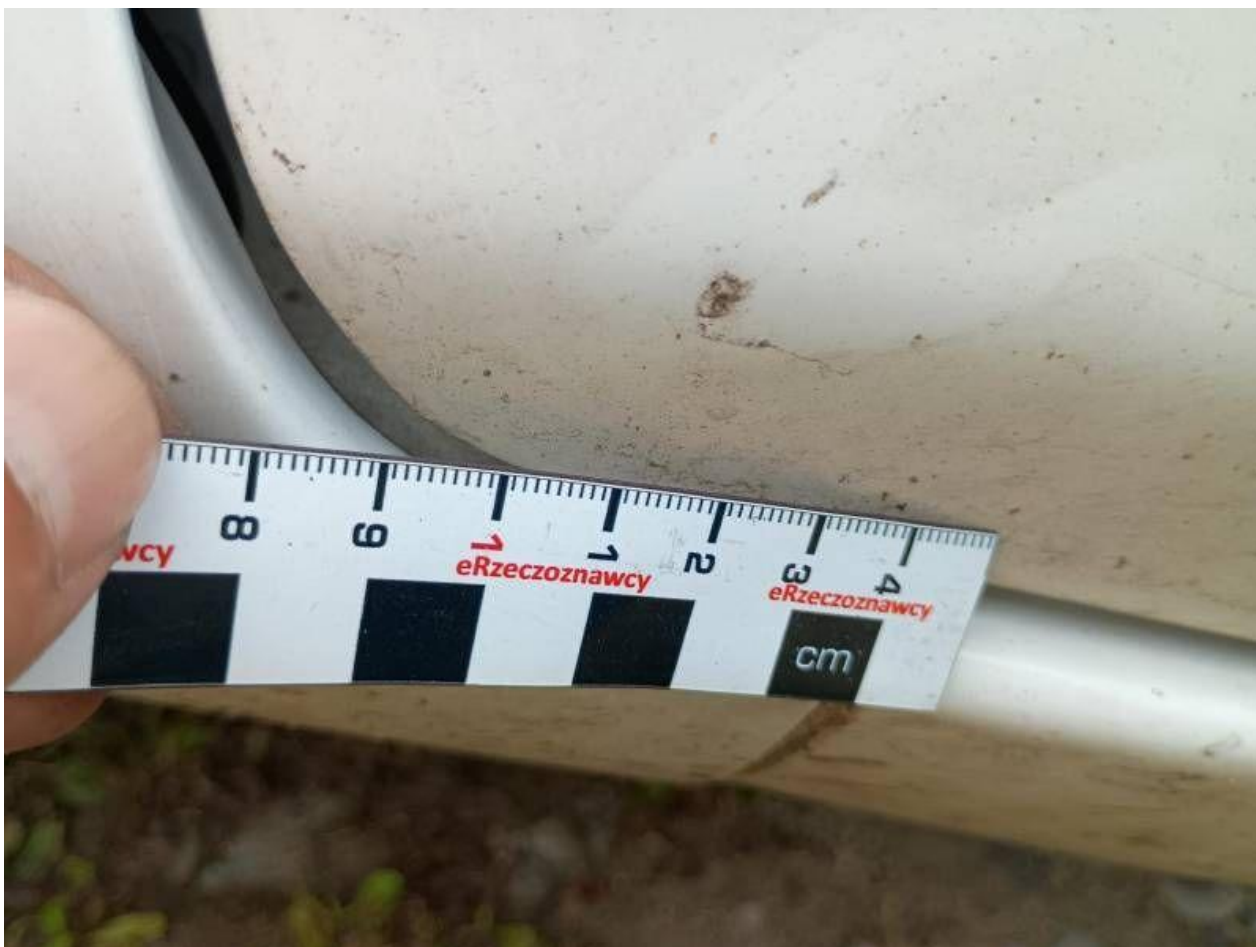

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

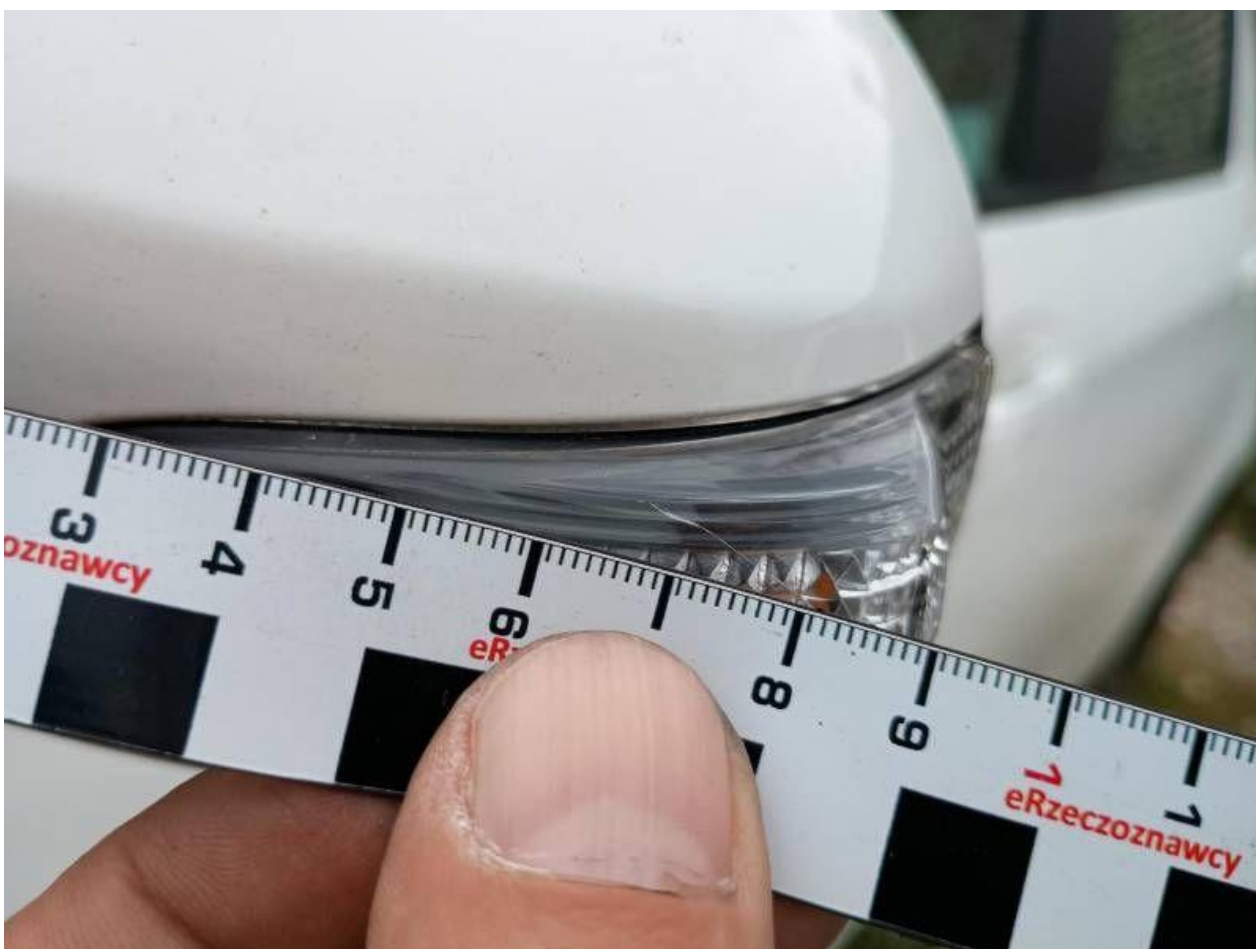

Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

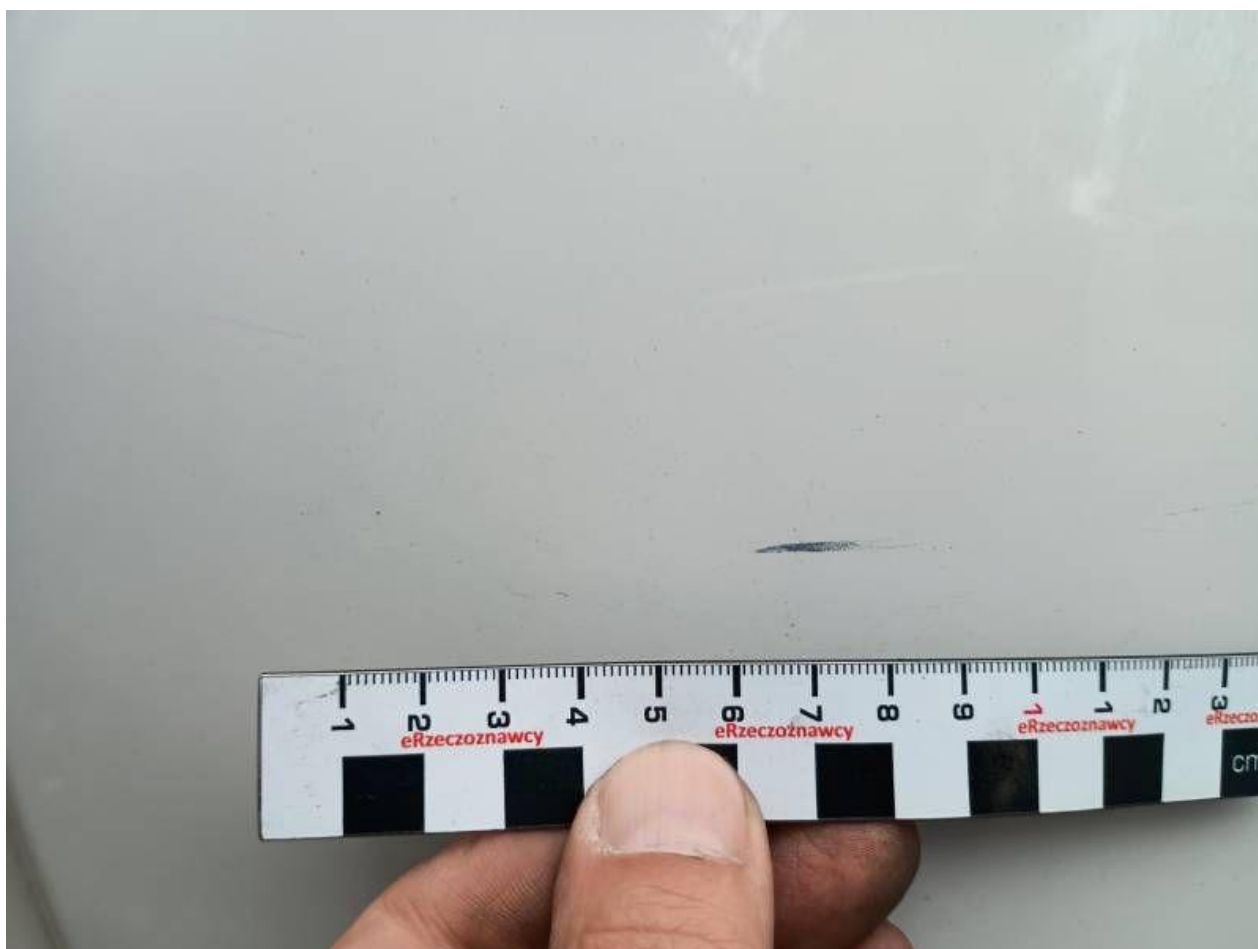

Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

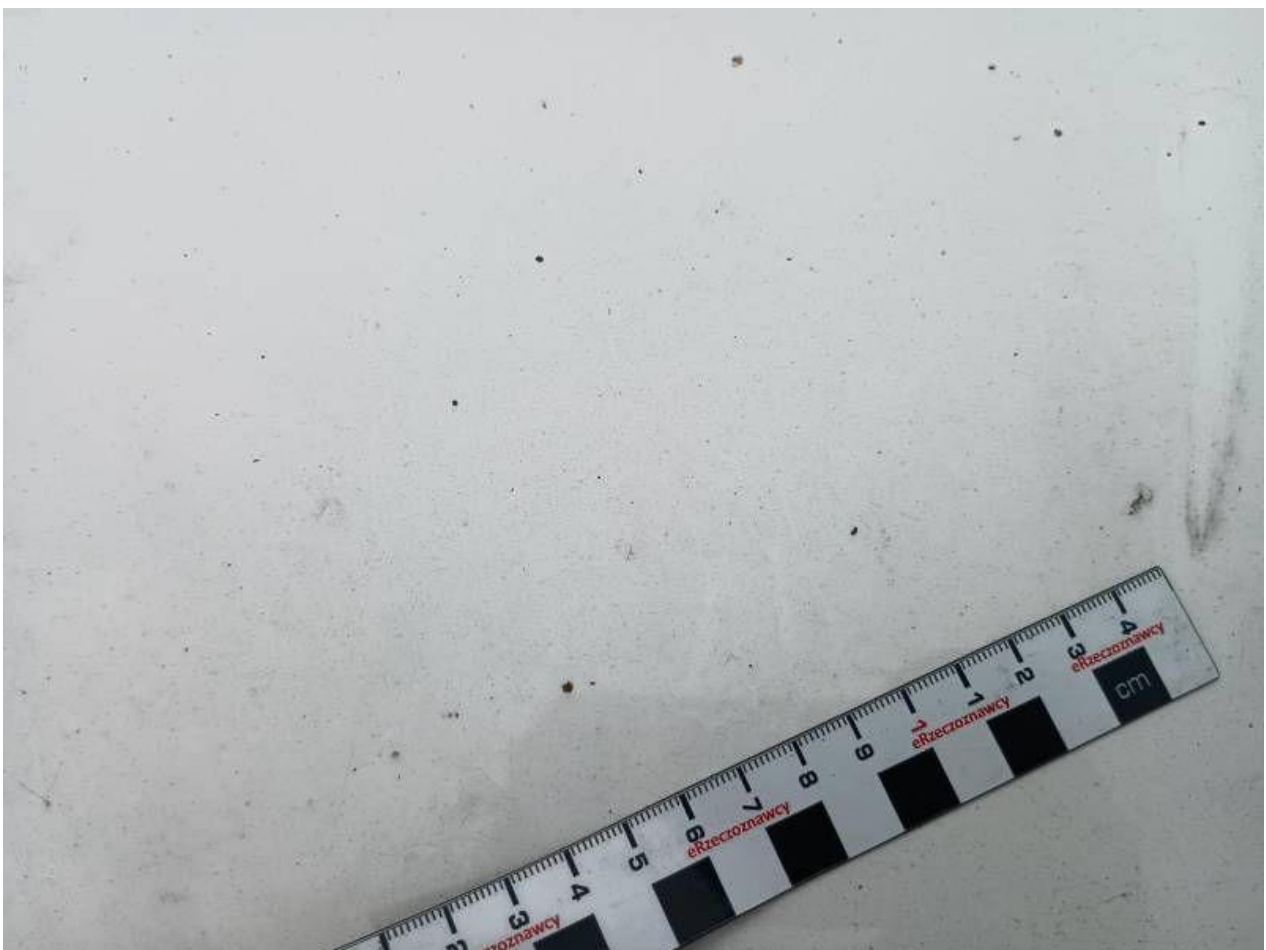

Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86

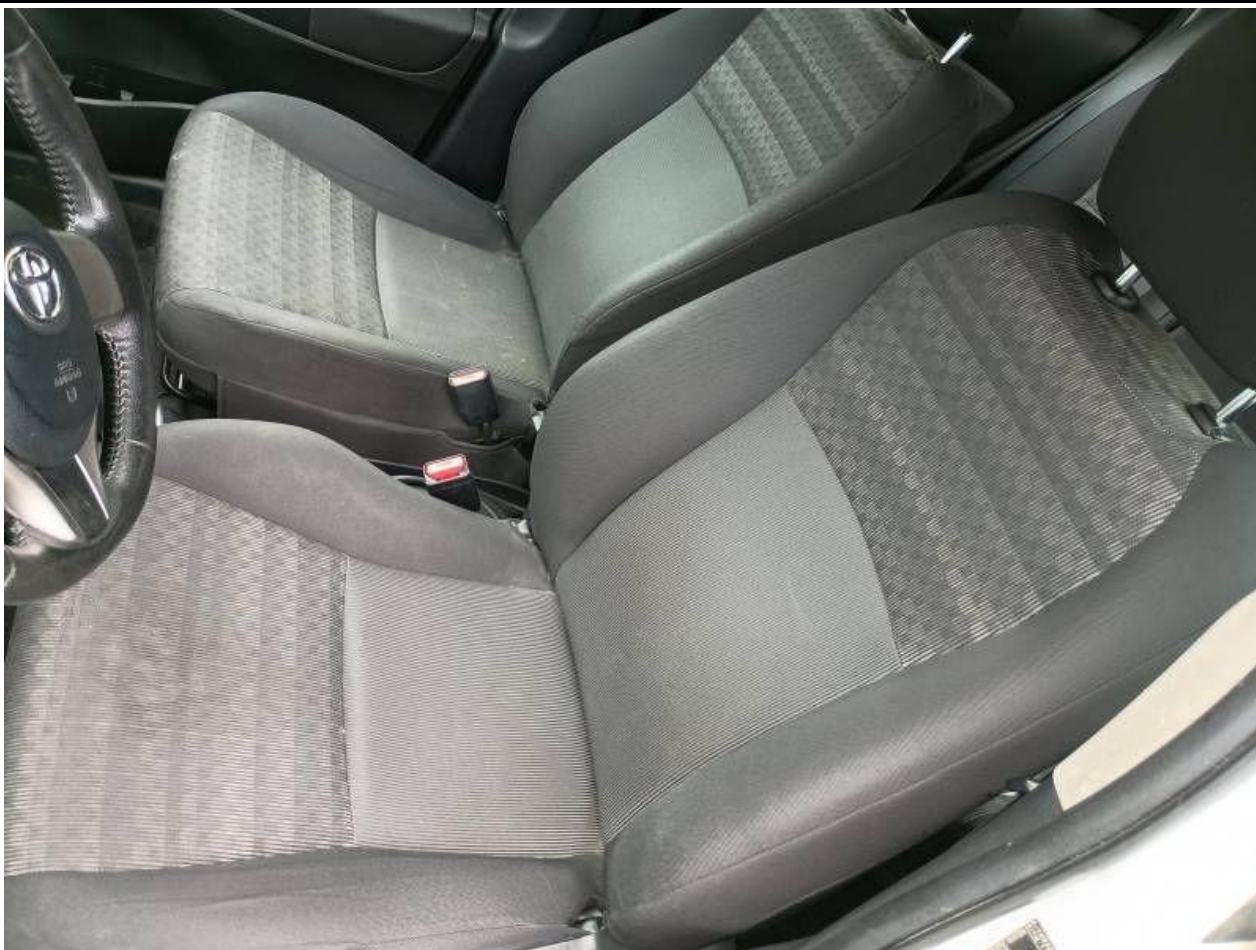


Fot. nr 87



Fot. nr 88

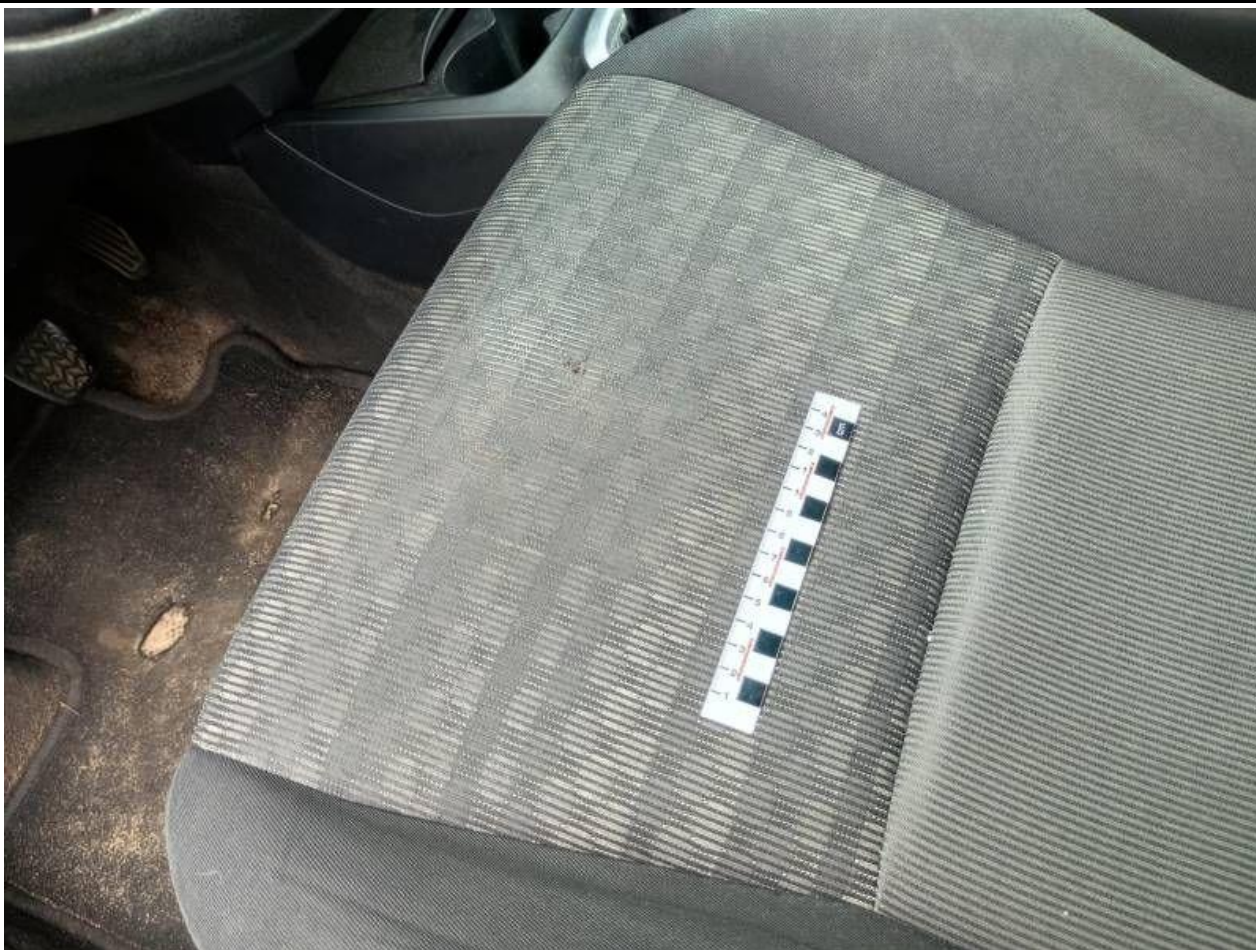

Fot. nr 89

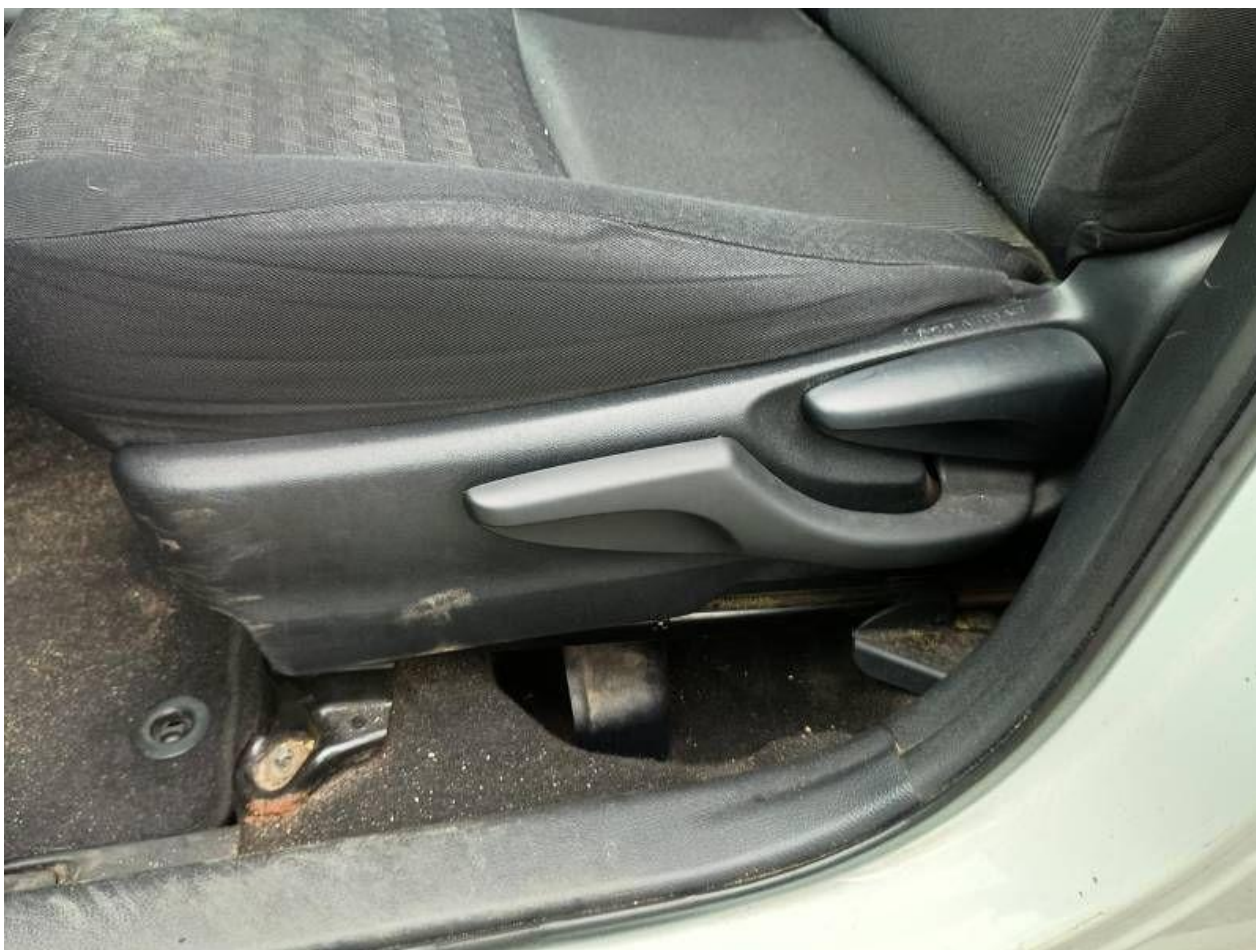

Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113

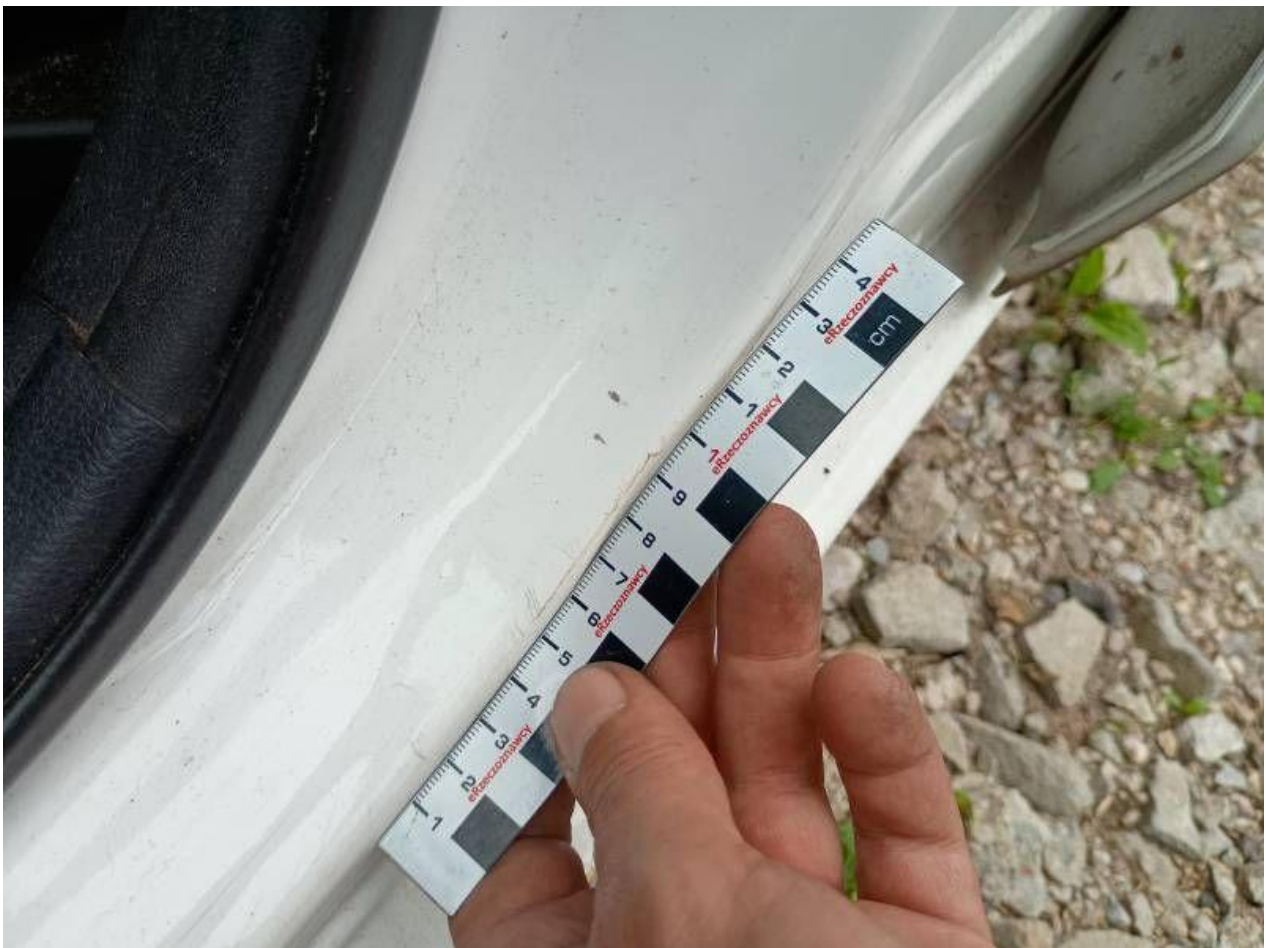

Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120

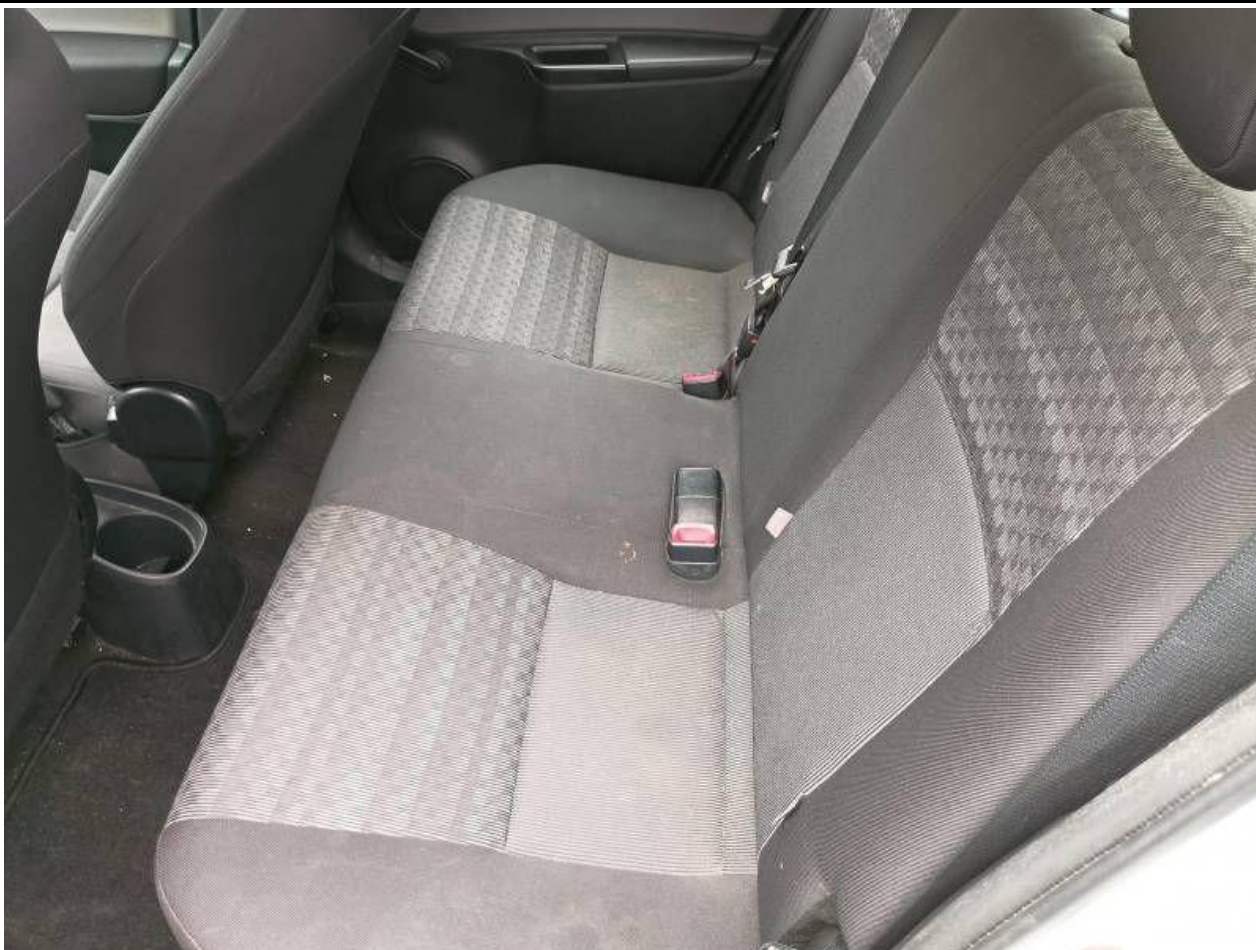

Fot. nr 121




Fot. nr 122

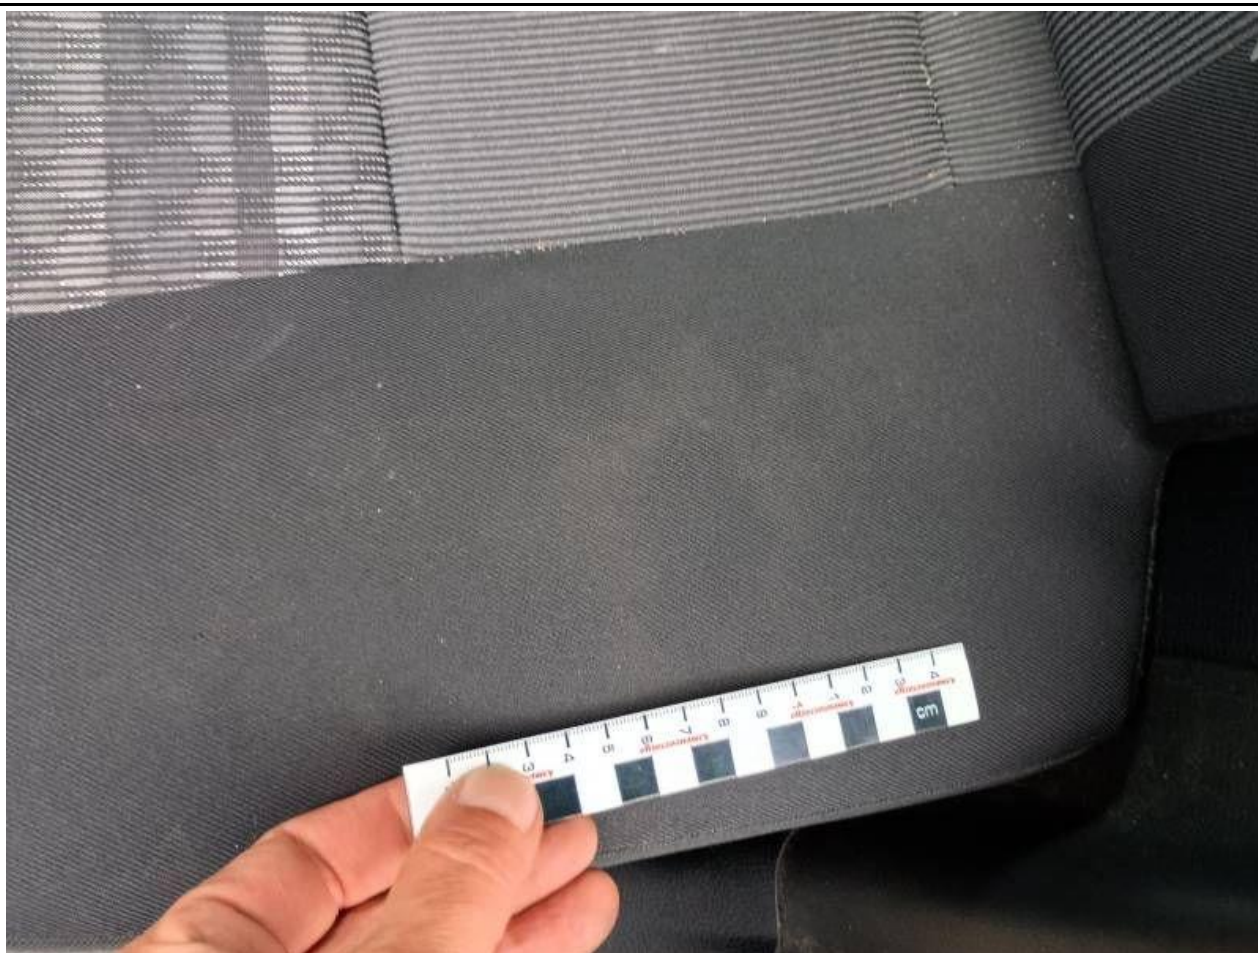

Fot. nr 123



Fot. nr 124

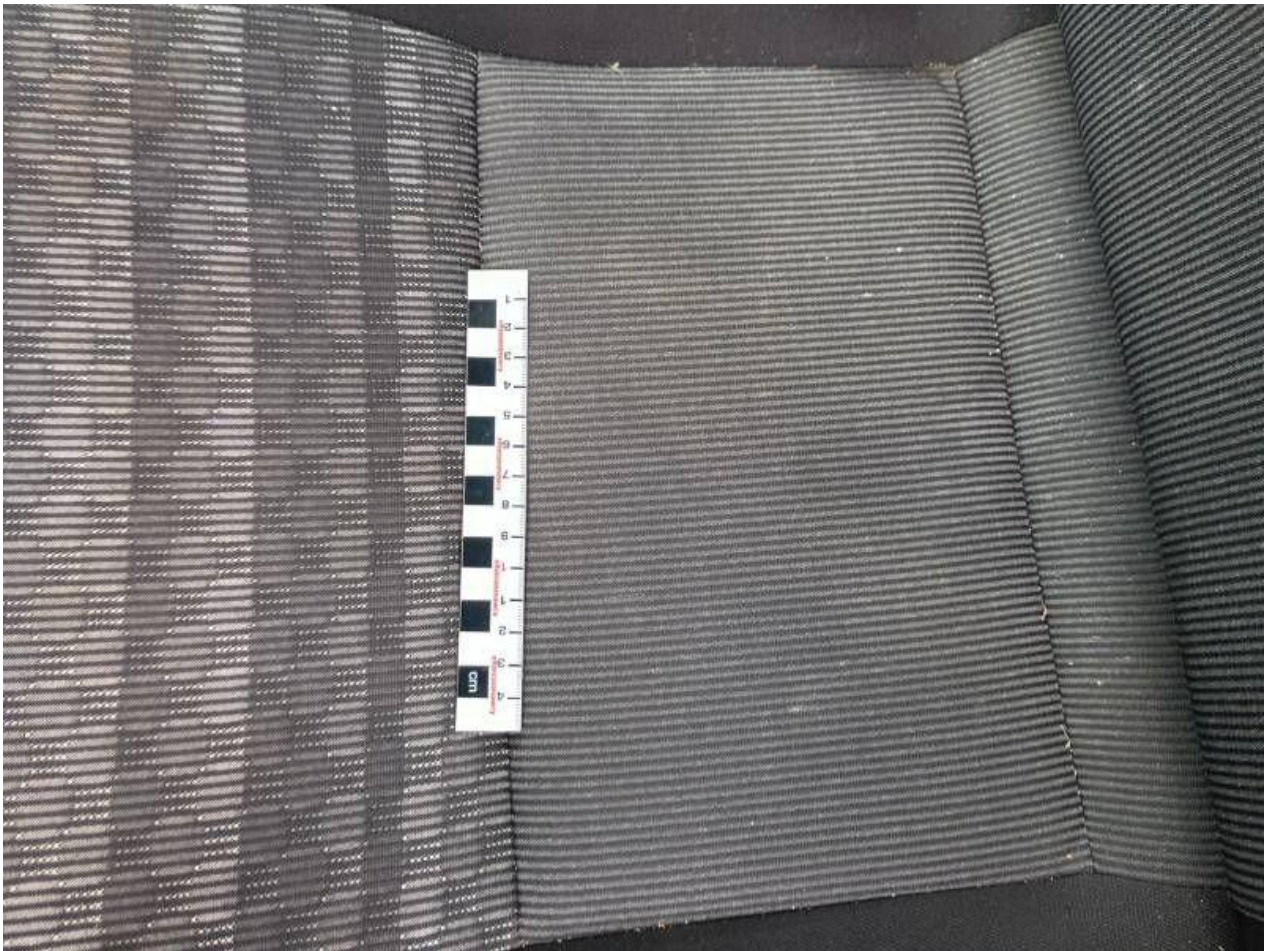

Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155




Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158

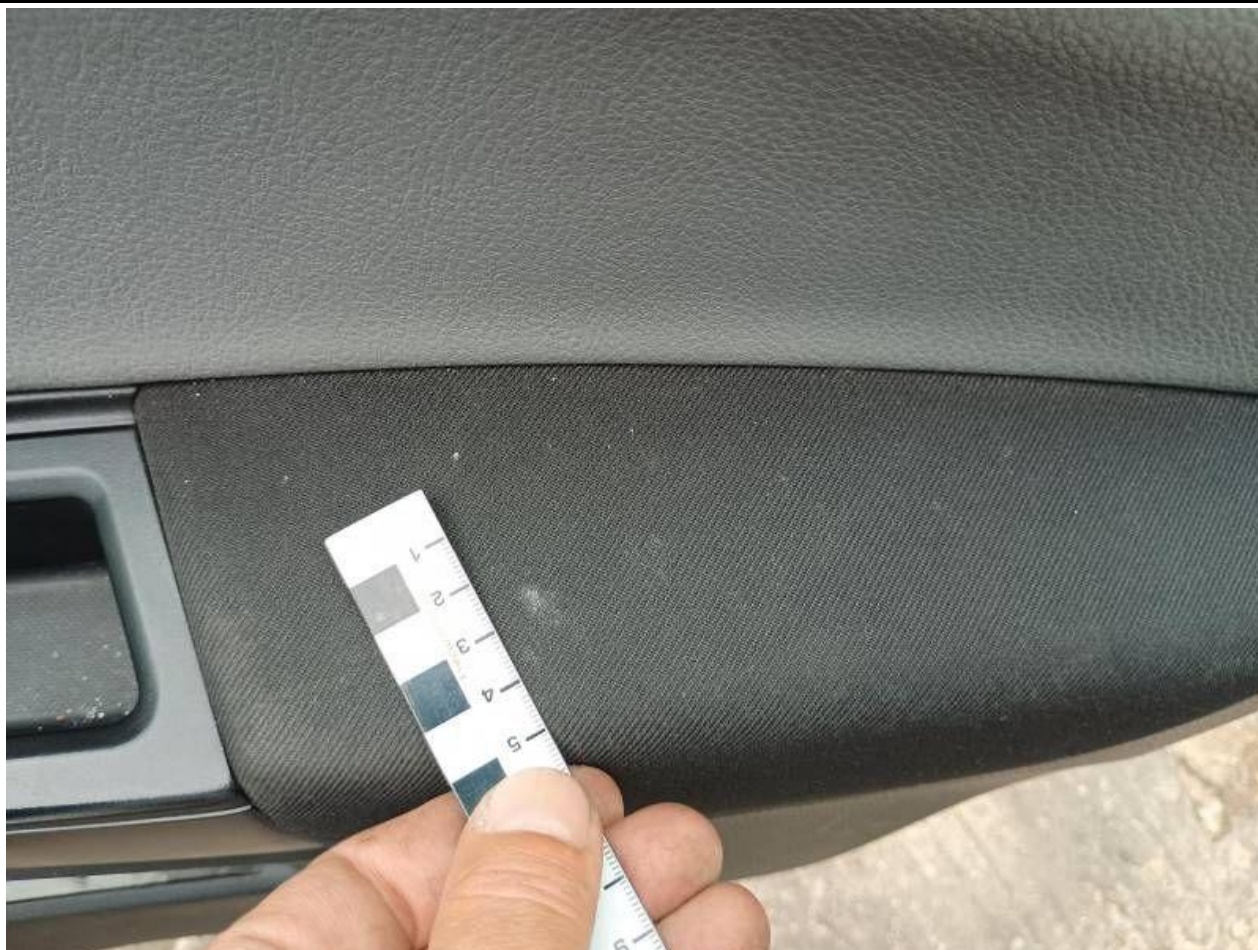

Fot. nr 159




Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162

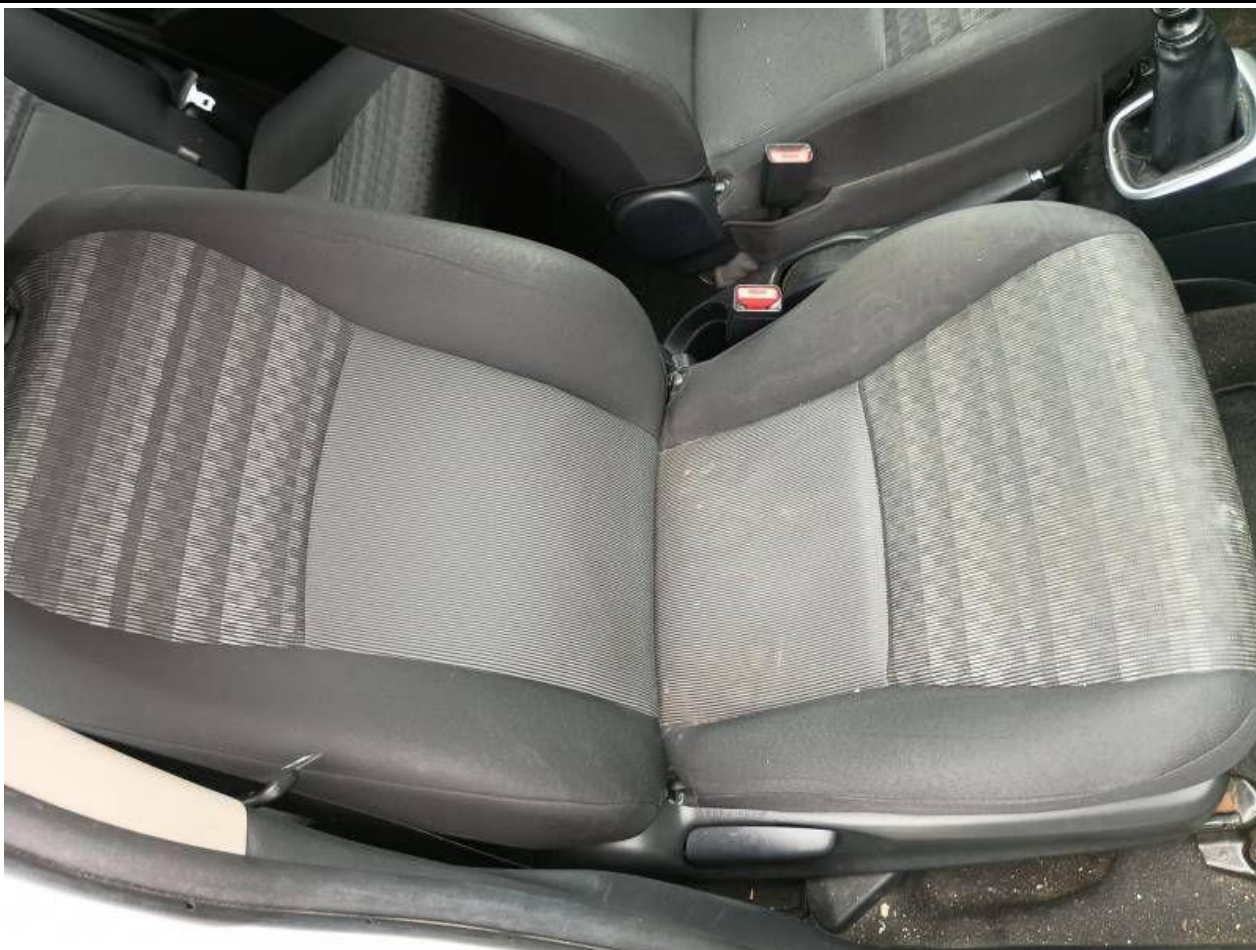


Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165

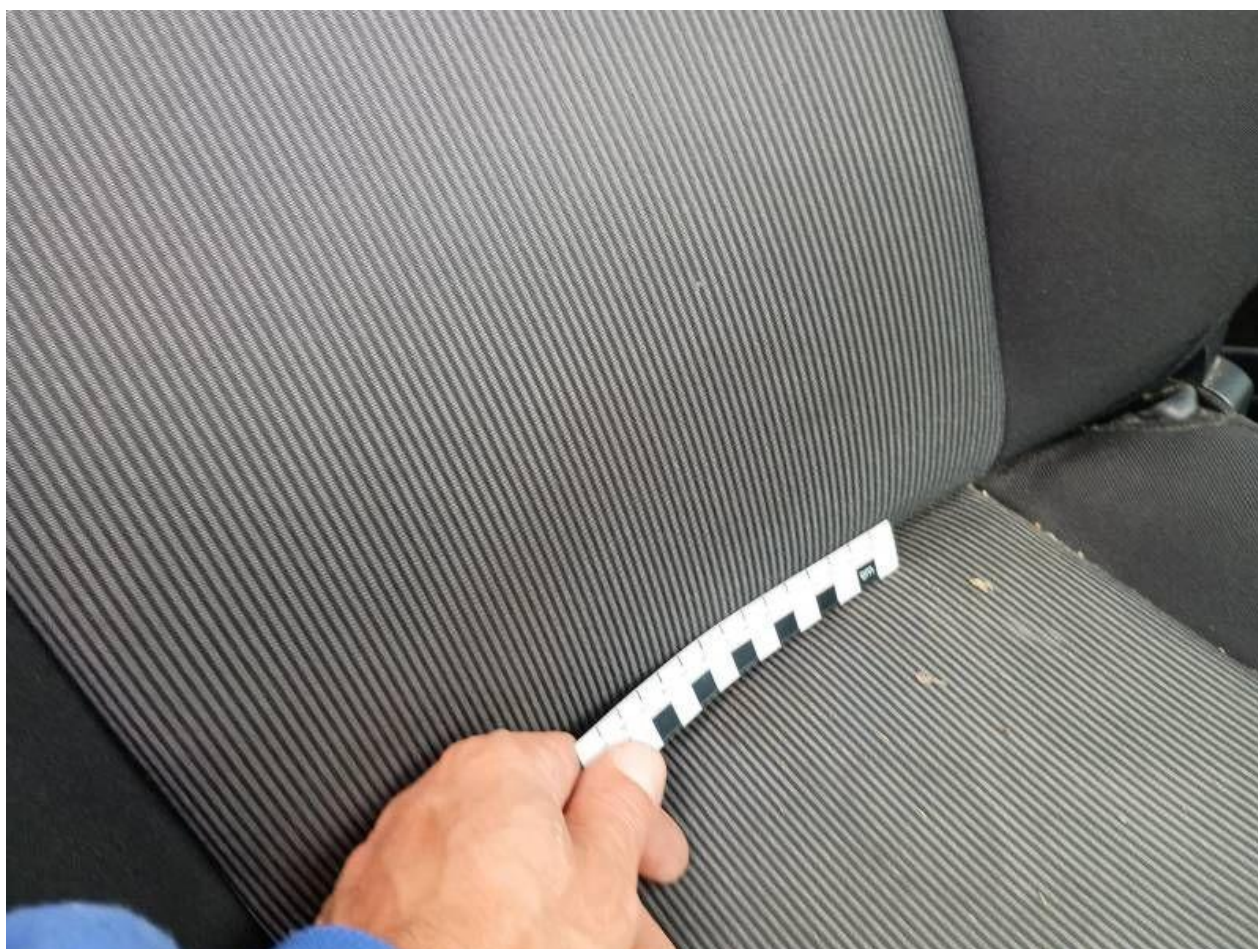

Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173




Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176

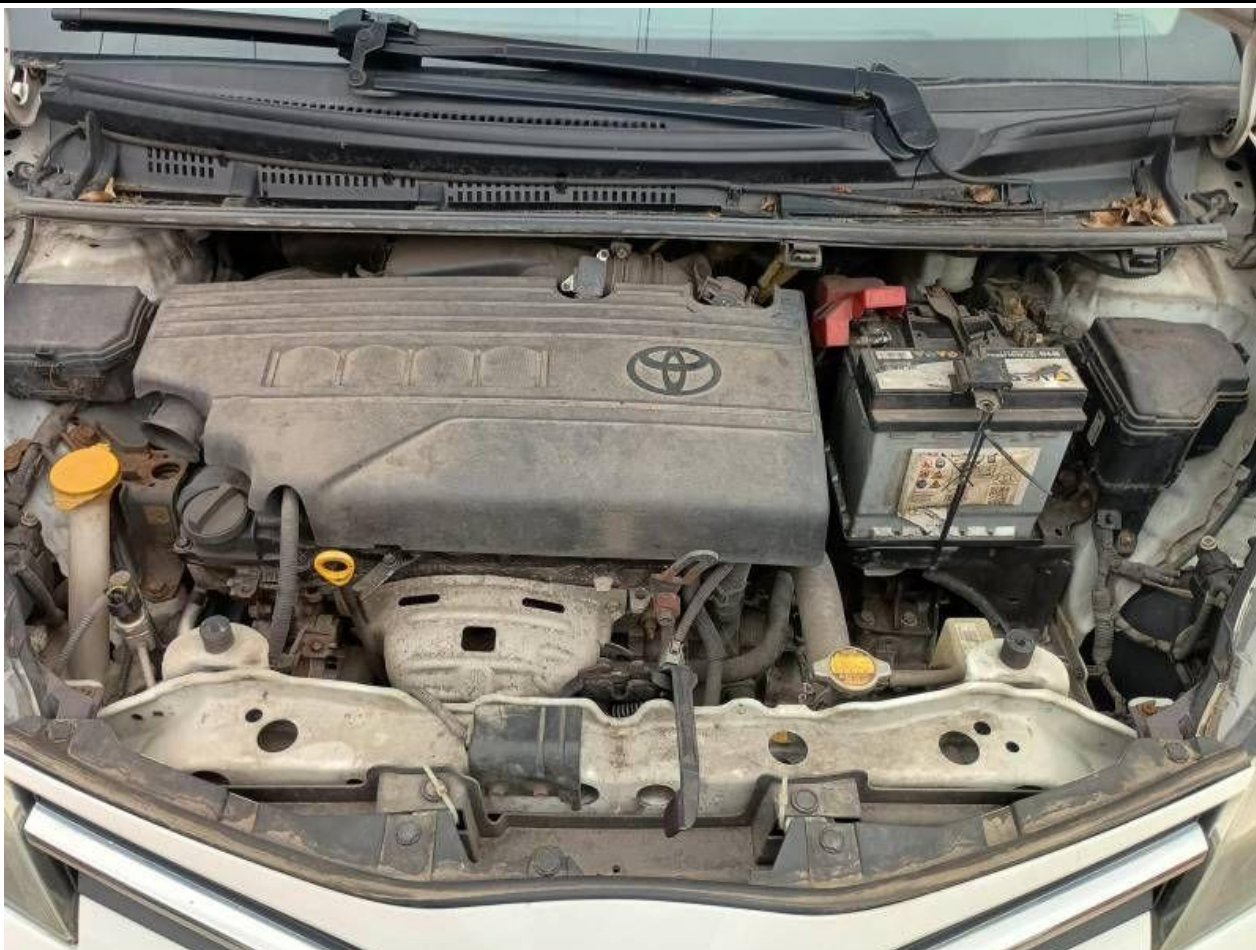

Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185




Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu