

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216192/9/25-11401	Data raportu	04-09-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/61997/25/08/21	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	UU1HSDJ9G58153271
Marka, model	DACIA Duster 13-18
Typ, wersja	Duster 1.5 dCi Laureate 4x4 S...
Numer rejestracyjny	WD8592P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/80 kW
Stan licznika	238 165 km
Data 1. rej./rok prod.	27-07-2017/2017
Data nast. bad. techn.	21-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), ESC + ASR - system stabilizacji toru jazdy + system antypoślizgowy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica i drążek zmiany biegów skórzane, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w pionie, Komputer pokładowy, Listwa ochronna na próg bagażnika, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Obrazowanie nawiewów w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Radio MP3, Bluetooth, wejście USB/SD i jack w panelu radia, pilot dosterowania przy kierownicy, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera, System Start/Stop, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Trzecie światło Stop, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka tylnej szyby, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia/czarne, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, EC 6	215/65 16 98H	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, EC 6	215/65 16 98H	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VAN CONTACT 4 SEASON	215/65 16 109T	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VAN CONTACT 4 SEASON	215/65 16 109T	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Nadkole wewn. R	rozerwanie	WY	0.5
2	Lusterko zewn. ustaw.mechanicz. L	ubytki materiału	WY	0.3
3	Okladzina zderzaka tylnego	rozerwanie	WY	0.7
4	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
5	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
11	Próg L	ślady korozji	NA	0.5
12	Próg R	ślady korozji	NA	0.5
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
14	Błotnik tylny R	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
15	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
17	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
18	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
19	Fotel L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

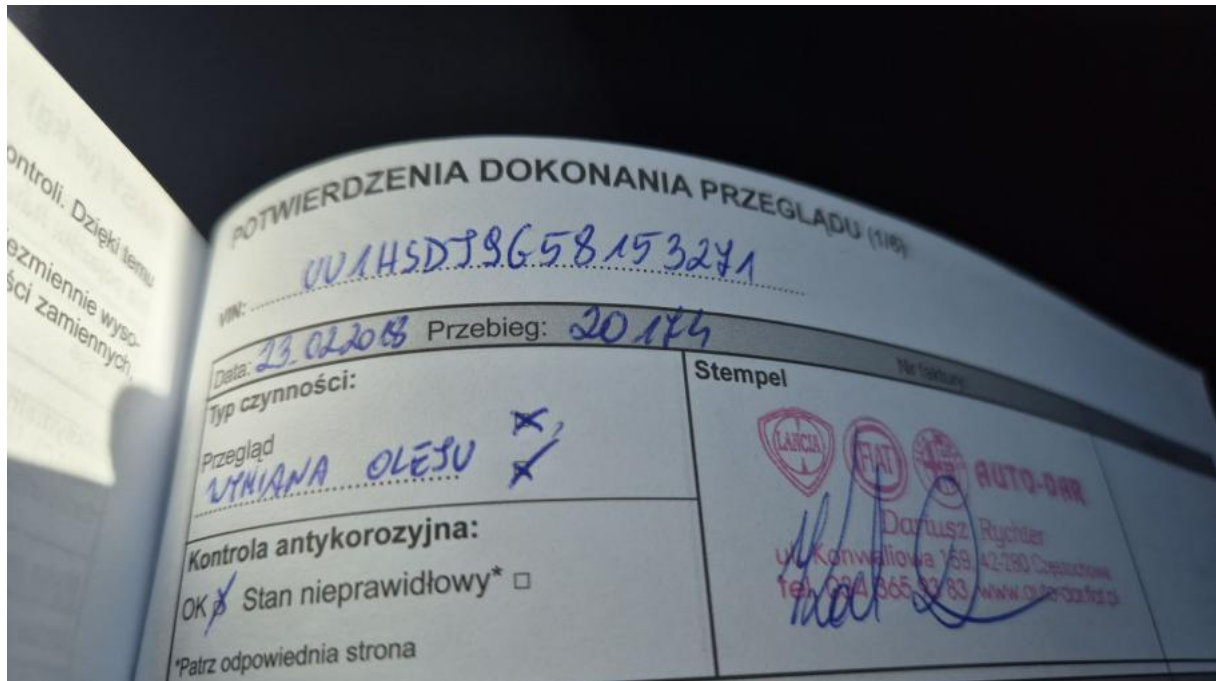

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

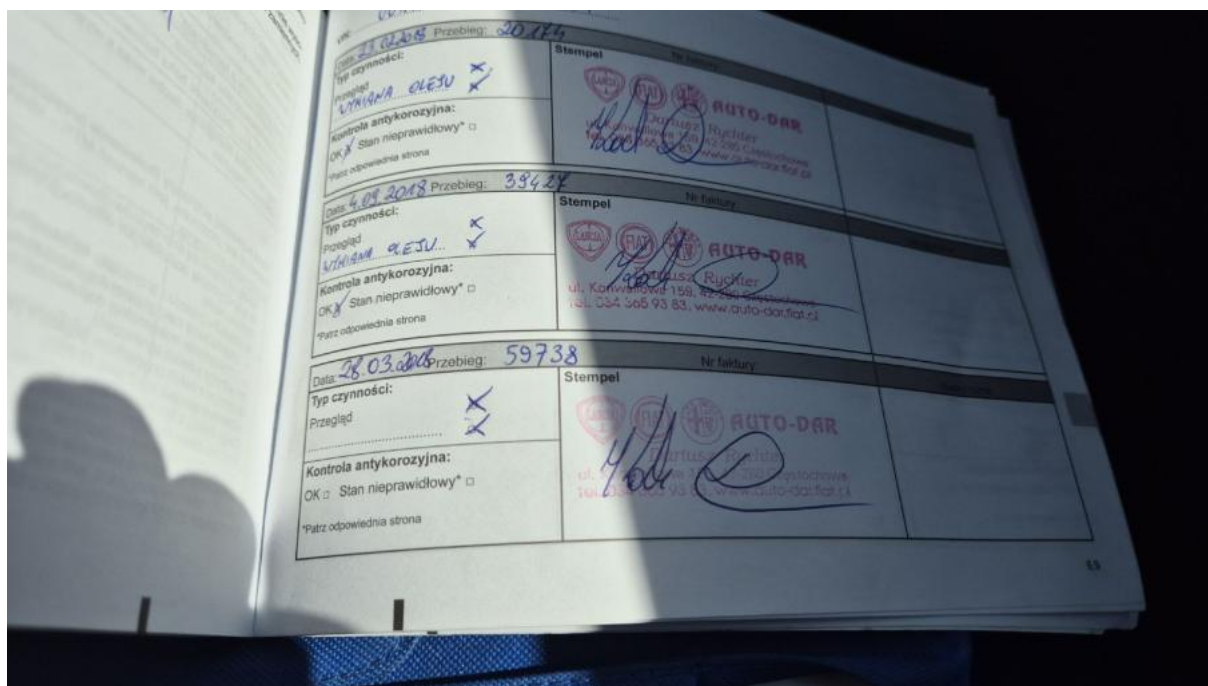

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

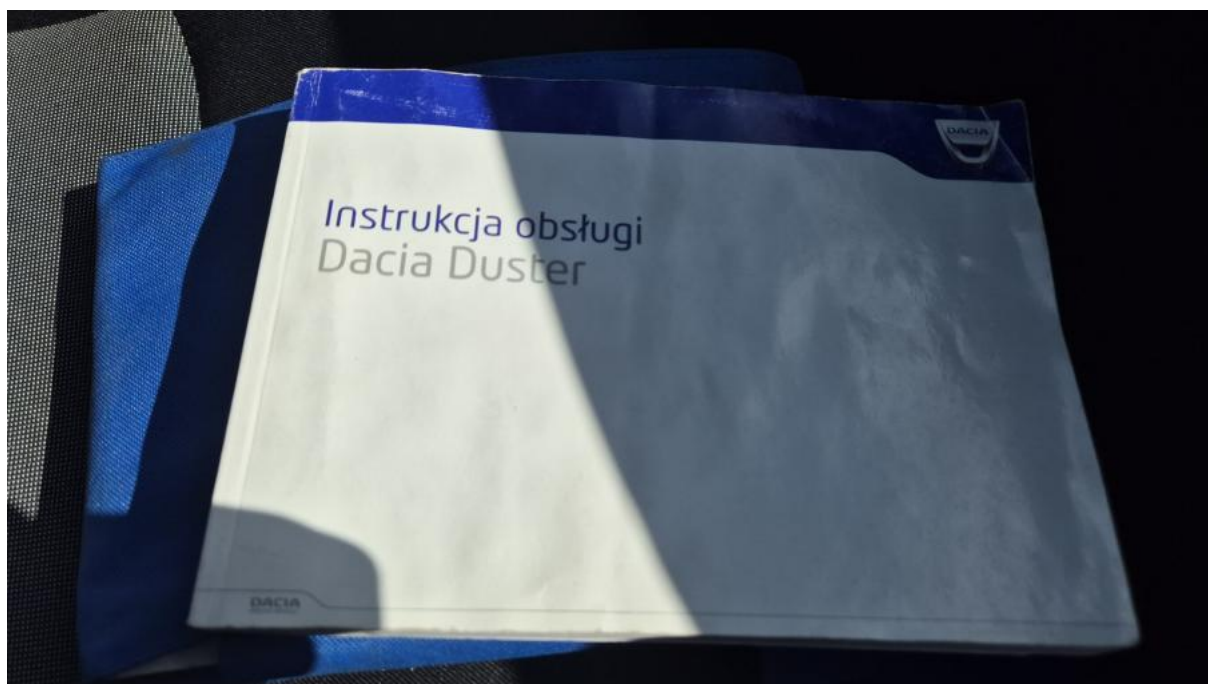

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pas tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Kołpak tylny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Obudowa lusterka zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72


Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

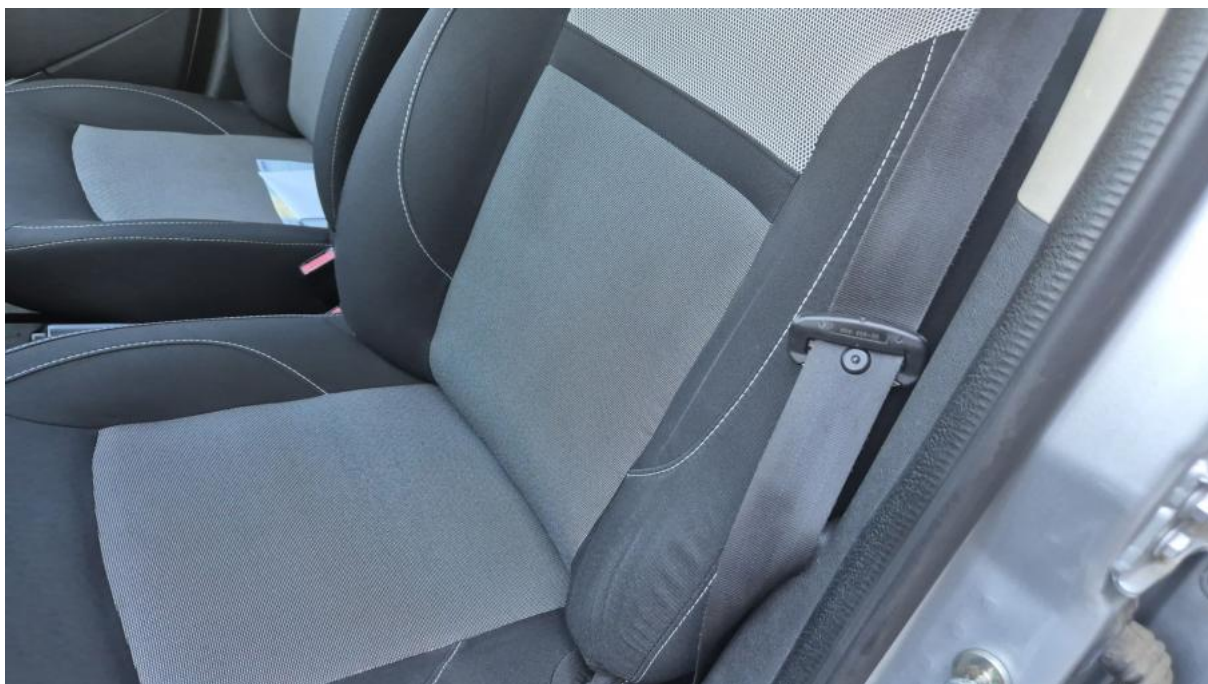

Fot. 74

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1