

Nr zlecenia: 29/18/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 18.09.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                | Dane: [D] IX-2025 |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                     | VIN:              | AHTFR29G007027298 |
| Marka:                                       | TOYOTA                                         | Nr rejestracyjny: | PZ990HS           |
| Model pojazdu:                               | Hilux TDi MR`07 E4 2.7t                        | Nr Info-Ekspert:  | 037-01913         |
| Wersja:                                      | SR5 4WD                                        | Rok produkcji:    | 2011              |
| Wskaźnik drogowości                          | 411879 km                                      |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 13.05.2011                                     |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 19.06.2025                                     |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy |                   |                   |
| Rodzaj kabiny                                | podwójna                                       |                   |                   |
| Dop. masa całkowita / Ładowność              | 2690 kg* / 789 kg                              |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / 4WD (4x4) / manualna                       |                   |                   |
| Zawieszenie osi / Rozstaw osi                | drążki skrętne / 3085 mm                       |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                         |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2494 ccm / 106kW (144KM)                       |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                   |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                    |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E4                                             |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym      |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Antena radiowa
- 3 Fotele sportowe
- 4 Głośniki 2 szt.
- 5 Immobilizer

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 13 Stopnie boczne
- 14 Szyba tylna ogrzewana
- 15 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 16 Szyby tylne przyciemniane
- 17 Światła p/mgielne przednie

|    |                              |    |                                    |
|----|------------------------------|----|------------------------------------|
| 6  | Klimatyzacja                 | 18 | Tapicerka z weluru                 |
| 7  | Komputer pokładowy           | 19 | Tarcze kół stalowe                 |
| 8  | Lusterka chromowane          | 20 | Wspomaganie układu kierowniczego   |
| 9  | Obrotomierz                  | 21 | Zamek centralny                    |
| 10 | Poduszka powietrzna kierowcy | 22 | Zderzak przedni w kolorze nadwozia |
| 11 | Poduszka powietrzna pasażera | 23 | Zderzak tylny chromowany           |
| 12 | Radioodtwarzacz CD + MP3     |    |                                    |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                      | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FALKEN 255/70 R15 108S WILDPEAK A/T AT3WA TL MS | 5,5          |
| Przednie prawe: | FALKEN 255/70 R15 108S WILDPEAK A/T AT3WA TL MS | 5,5          |
| Tylne lewe:     | FALKEN 255/70 R15 108S WILDPEAK A/T AT3WA TL MS | 4,0          |
| Tylne prawe:    | FALKEN 255/70 R15 108S WILDPEAK A/T AT3WA TL MS | 4,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Aktualność badań technicznych                            | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Konieczne naprawy                                        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Konieczne naprawy pojazdu:

-Taśma kierownicy

-Zawieszenie

-Przekładnia kierownicza

- Hamulce tył + zestaw naprawczy regulatora siły hamowania
- Rozrząd
- Uszczelnienie dyferencjału

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu       | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                               | Opis | Fot.<br>nr |
|------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Przestrzeń ładunkowa |       | Zabrudzona, Porysowana                                           |      |            |
| 2    | Pokrywa tylna        |       | Wgniecenie, Zarysowania,<br>Korozja                              |      |            |
| 3    | Drzwi boczne tylne   | P     | Wgniezione z zarysowaniami<br>powłoki lakierowej, Korozja        |      |            |
| 4    | Burta                | L     | Zarysowania z ubytkami<br>lakieru, Wgniecenia                    |      |            |
| 5    | Burta                | P     | Zarysowania z ubytkami<br>lakieru, Wgniecenia                    |      |            |
| 6    | Słupek tylny         | P     | Wgnieciony z zarysowaniami<br>powłoki lakierowej, Korozja        |      |            |
| 7    | Próg                 | L     | Zarysowania powłoki lakierowej<br>do powierzchni metalu, Korozja |      |            |
| 8    | Próg                 | P     | Zarysowania powłoki lakierowej<br>do powierzchni metalu          |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

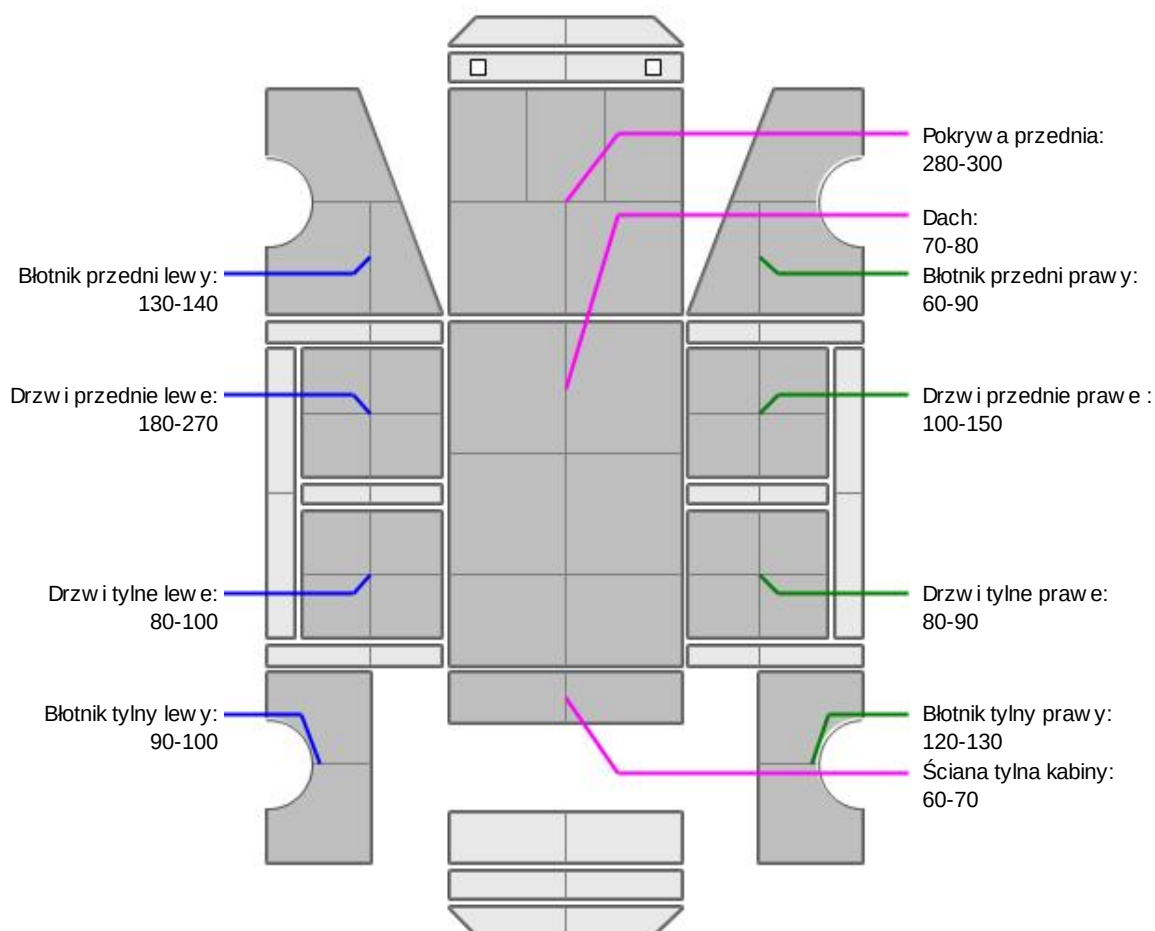

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|---------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 280-300                           |      |
| 2    | Dach                |       | 70-80                             |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 130-140                           |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 180-270                           |      |
| 5    | Drzwi tylne         | L     | 80-100                            |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 90-100                            |      |
| 7    | Błotnik przedni     | P     | 60-90                             |      |
| 8    | Drzwi przednie      | P     | 100-150                           |      |
| 9    | Drzwi tylne         | P     | 80-90                             |      |
| 10   | Błotnik tylny       | P     | 120-130                           |      |
| 11   | Ściana tylna kabiny |       | 60-70                             |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                      | Opis                               | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany                              | Listwa prawa zamontowana na wkręty |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Wgniecenie                              |                                    |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej, Pęknięcie |                                    |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Kluczyk                       |       | Jeden z kluczyków uszkodzony |      |         |
| 2    | Fotel przedni                 | L     | Zabrudzony                   |      |         |
| 3    | Poszycie tablicy rozdzielczej |       | Zarysowania                  |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona                   |      |         |
| 5    | Wykładzina boku przednia      | P     | Zabrudzona                   |      |         |
| 6    | Wykładzina podłogi            |       | Zabrudzona                   |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi liczne zabrudzenia oraz przetarcia wszystkich elementów  
Aktywna kontrolka poduszki powietrznej

**JAZDA KONTROLNA**

- 1 Głośność pracy silnika BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- 1 Książka serwisowa TAK  
2 Kluczyki (ilość sztuk) 2  
3 Dowód rejestracyjny TAK  
4 Instrukcja obsługi TAK

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 **Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2 **Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 **Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3




Fot. nr 4






Fot. nr 5

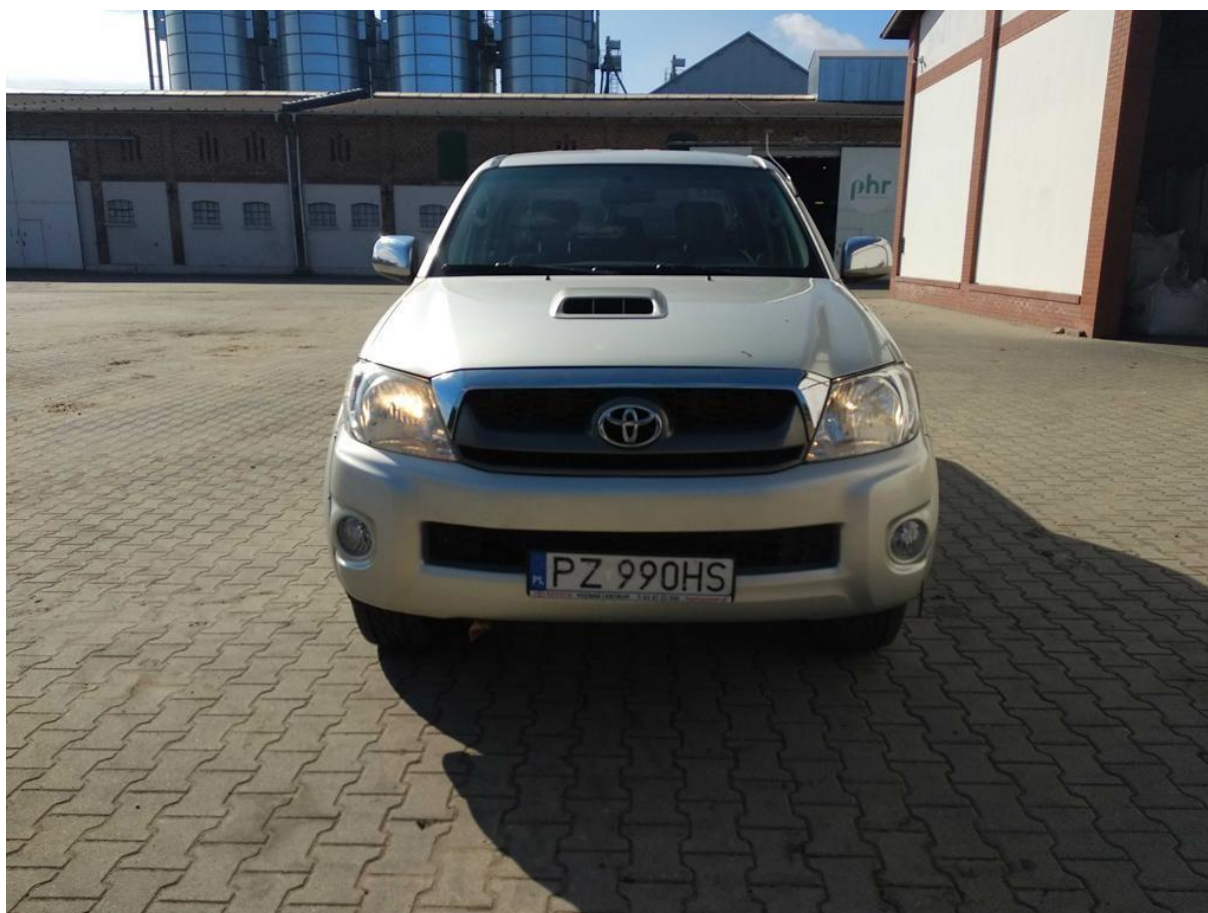


Fot. nr 6



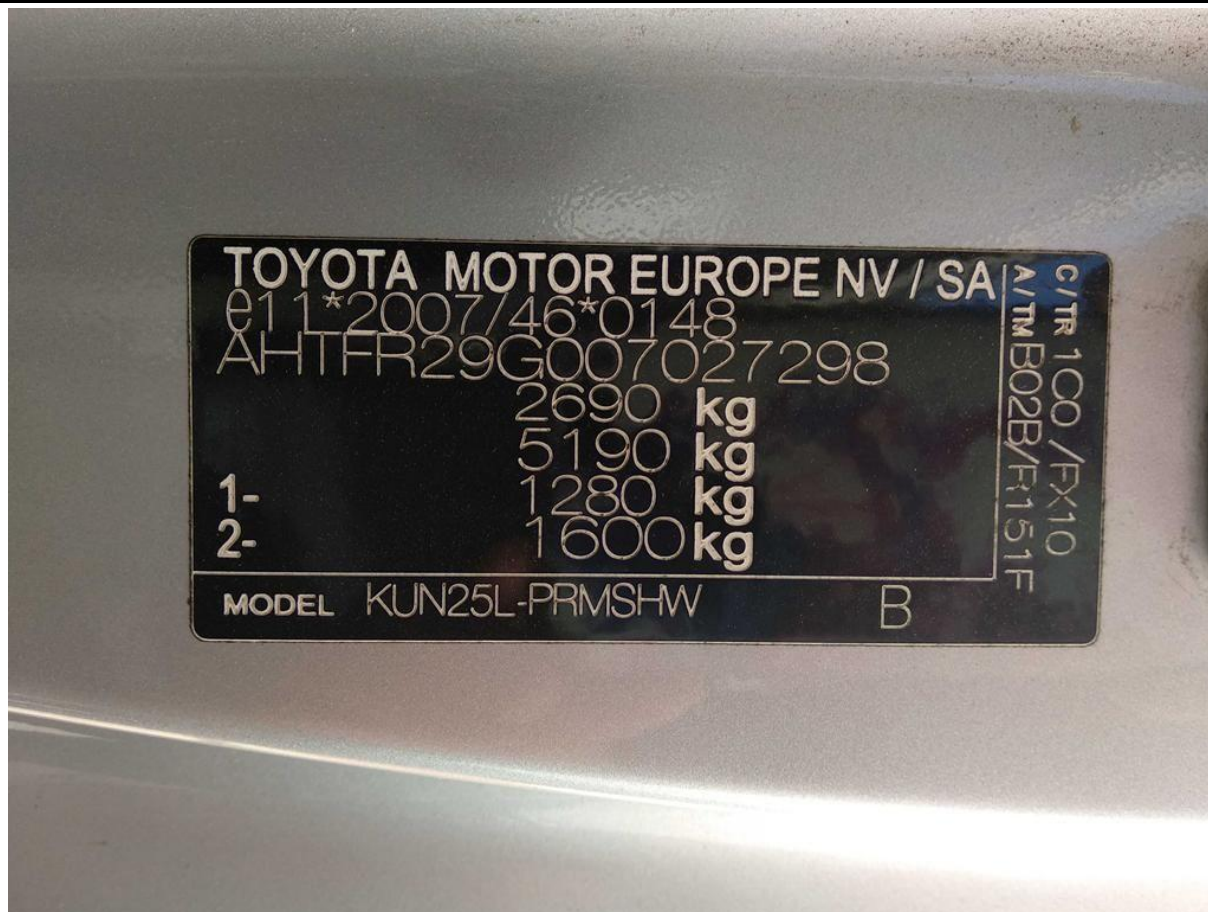

Fot. nr 7

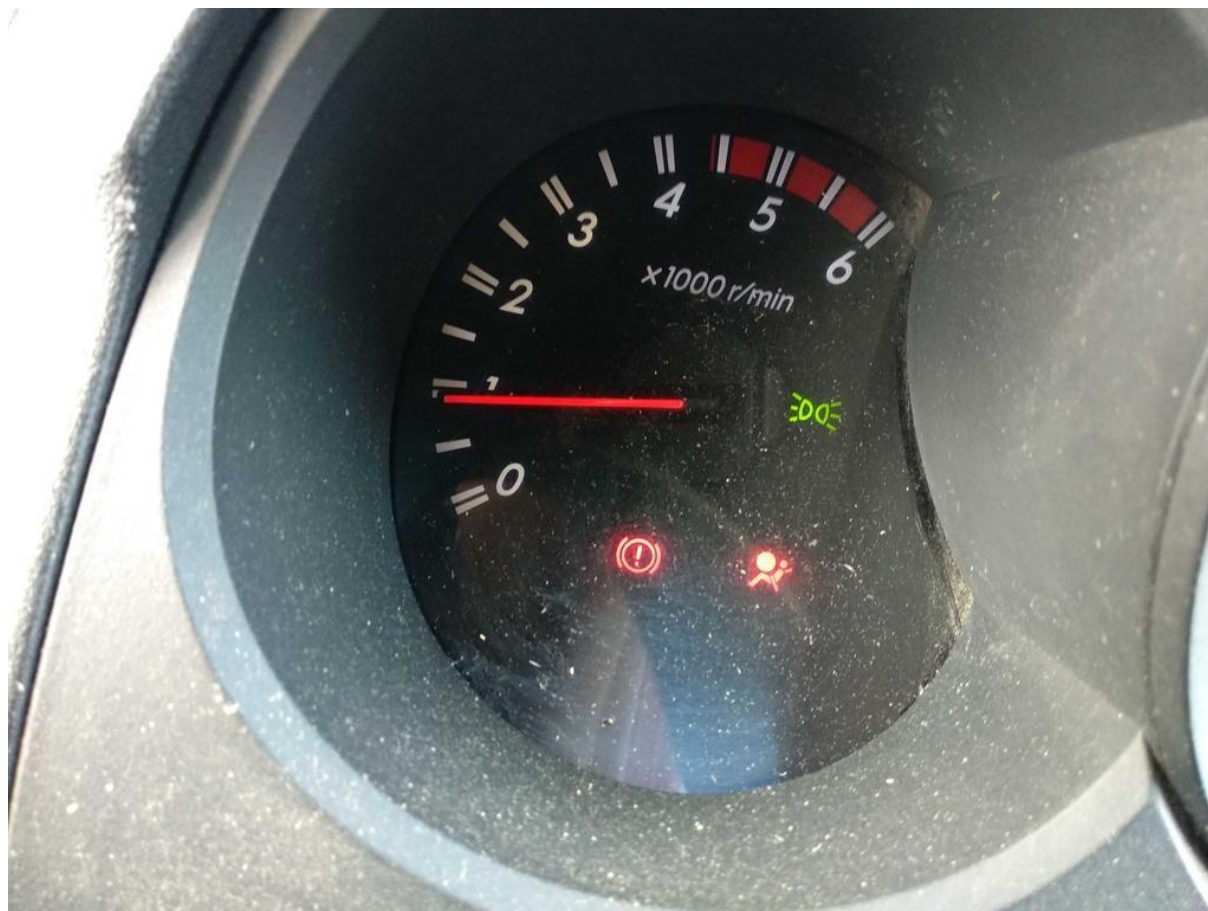


Fot. nr 8





Fot. nr 9

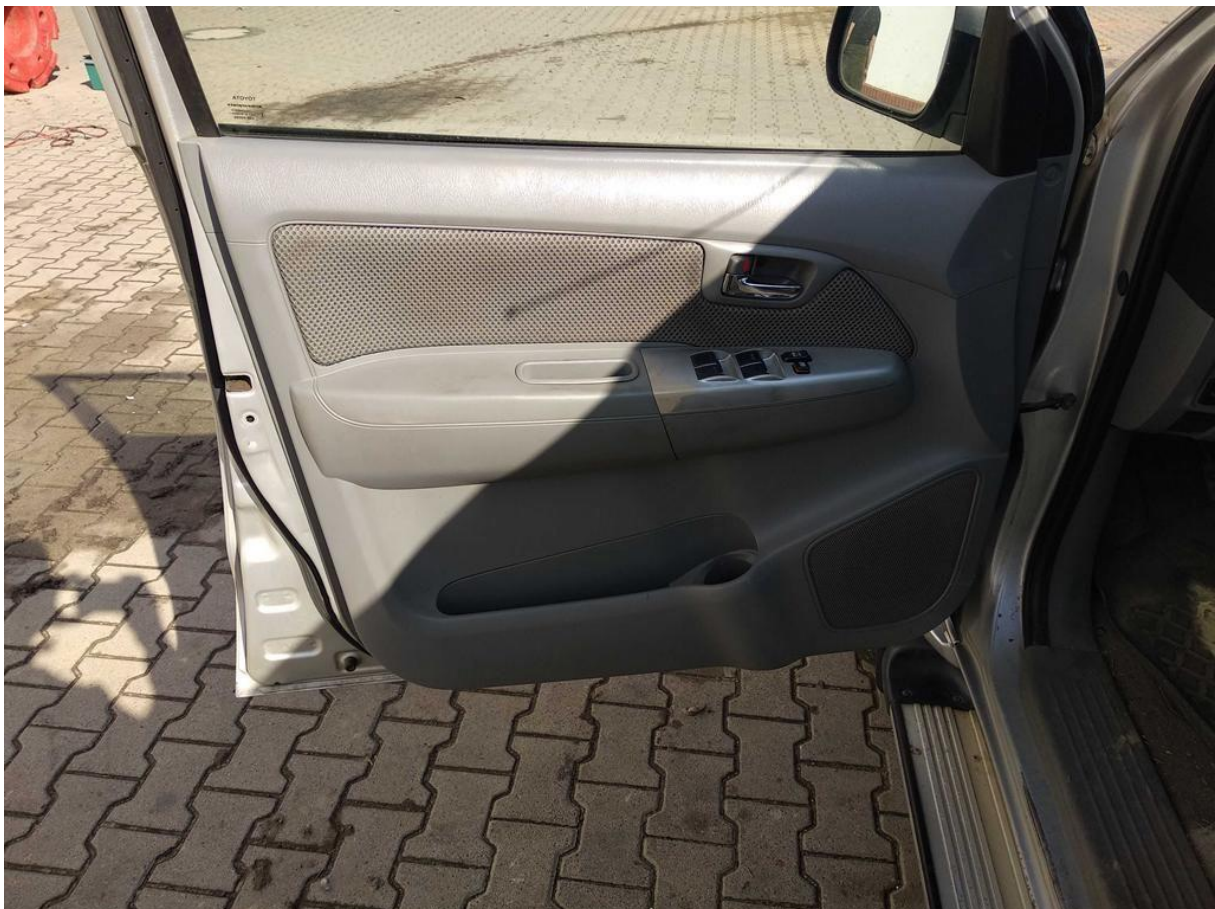

Fot. nr 10





Fot. nr 11




Fot. nr 12






Fot. nr 13

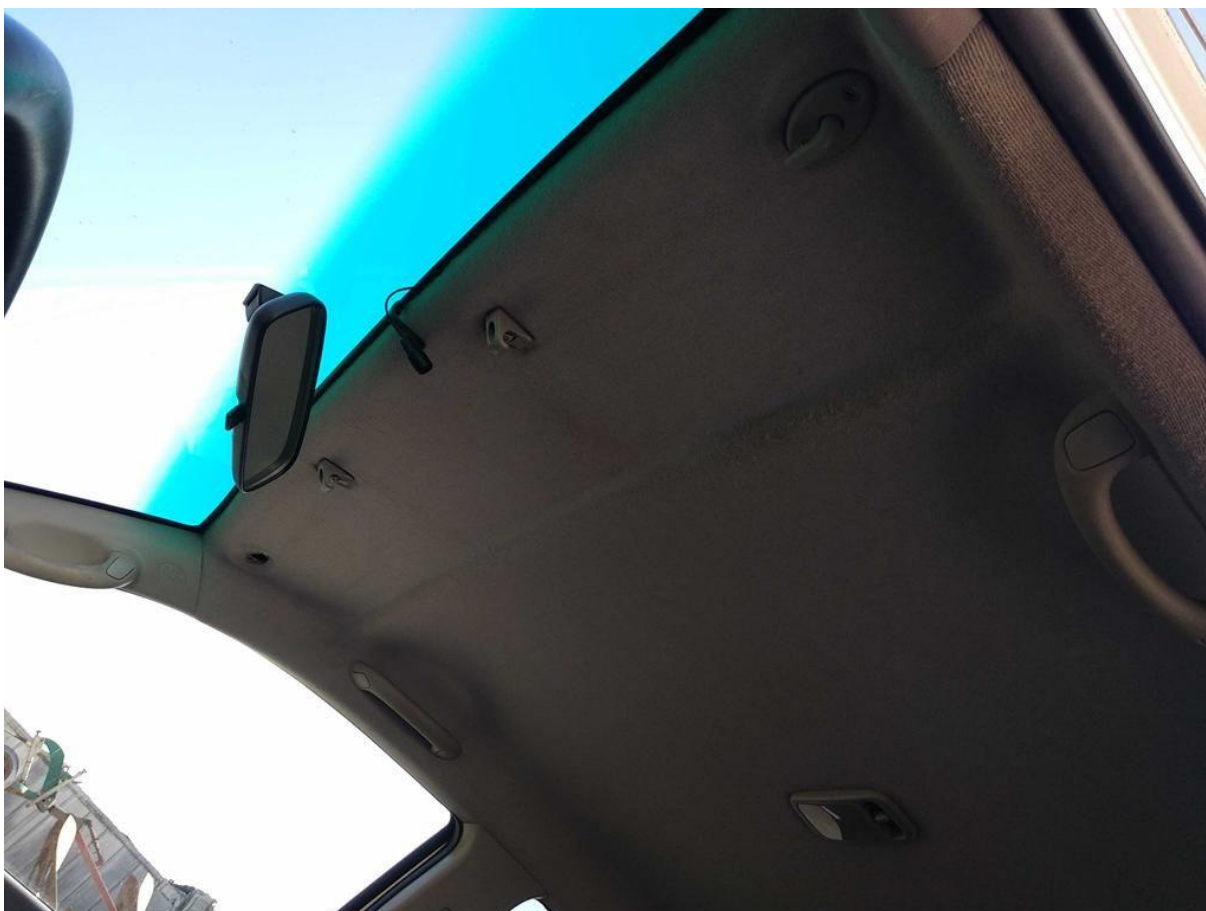

Fot. nr 14



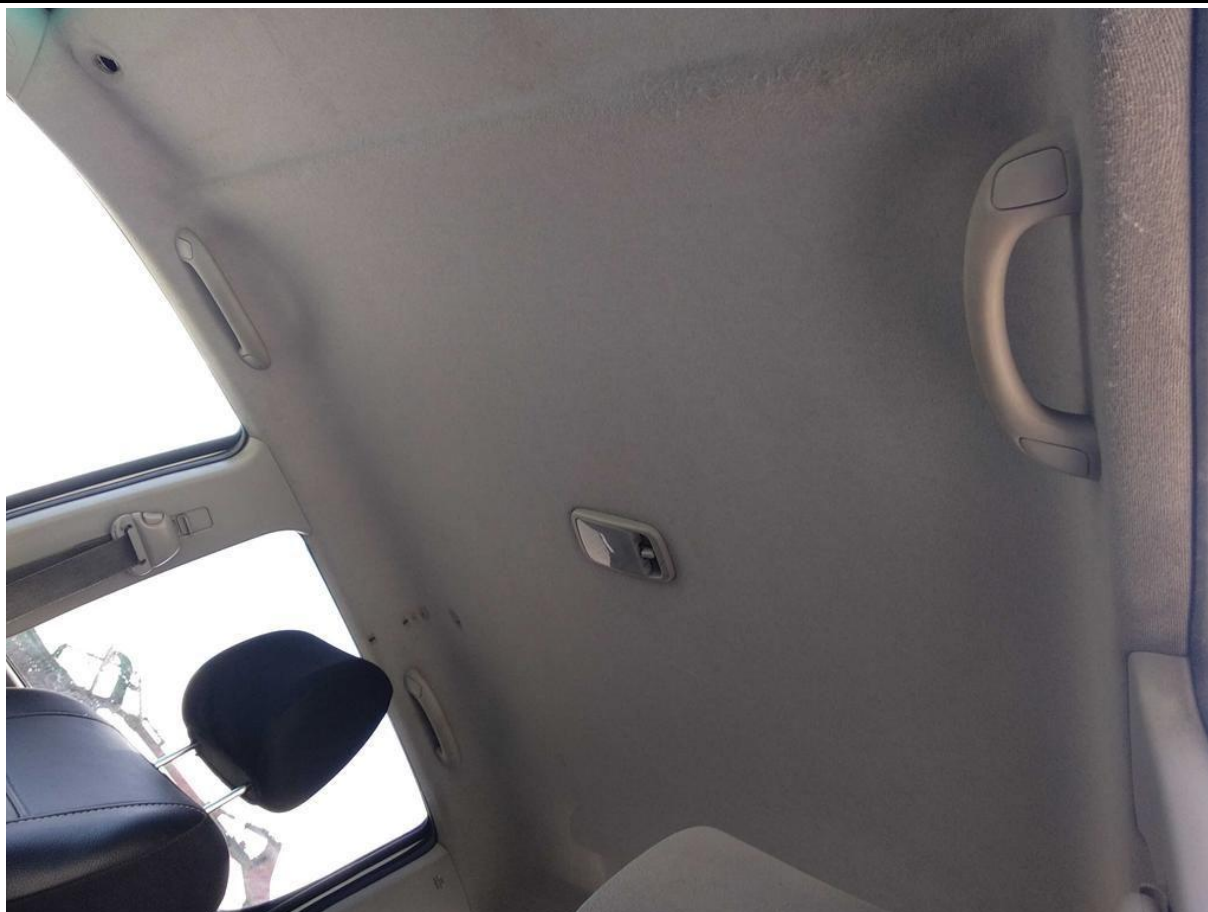

Fot. nr 15



Fot. nr 16






Fot. nr 17



Fot. nr 18



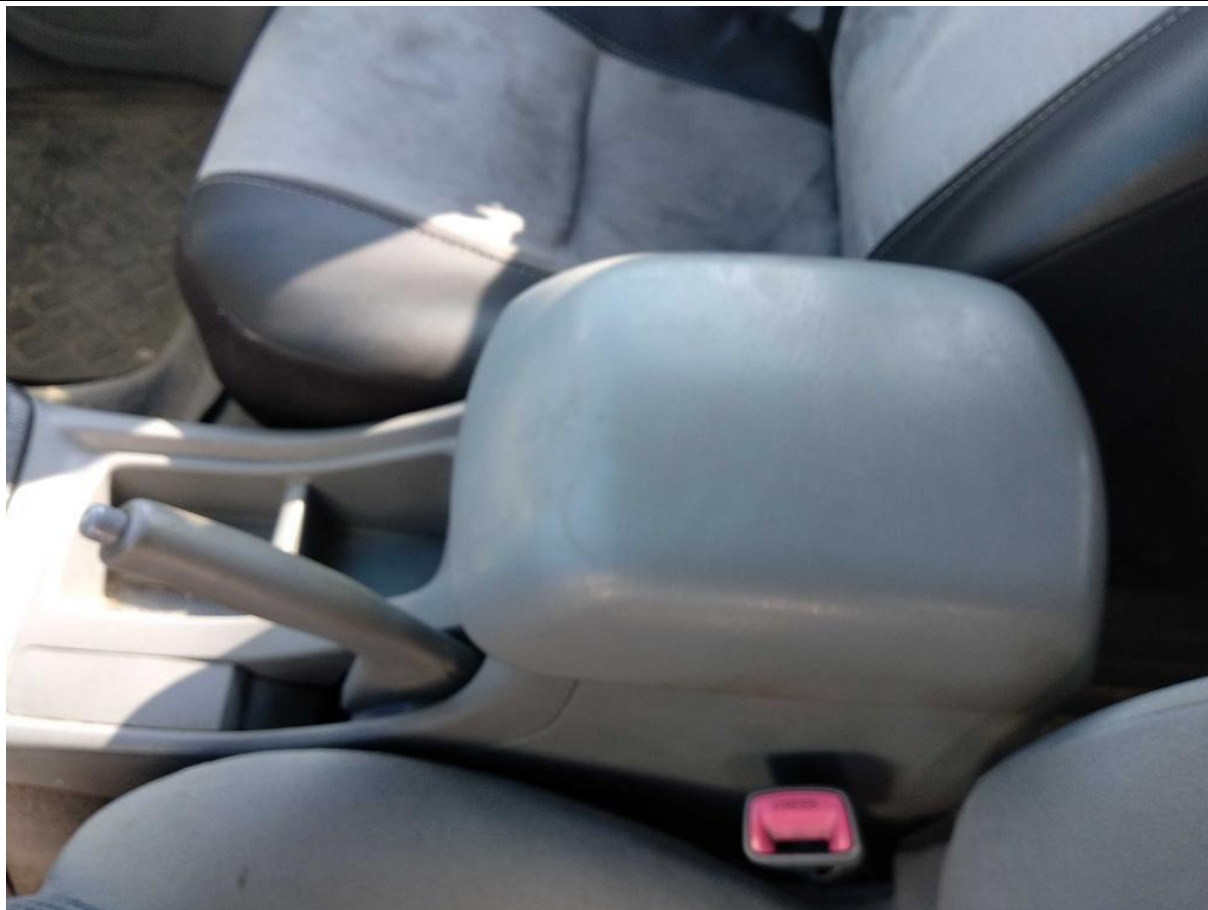

Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



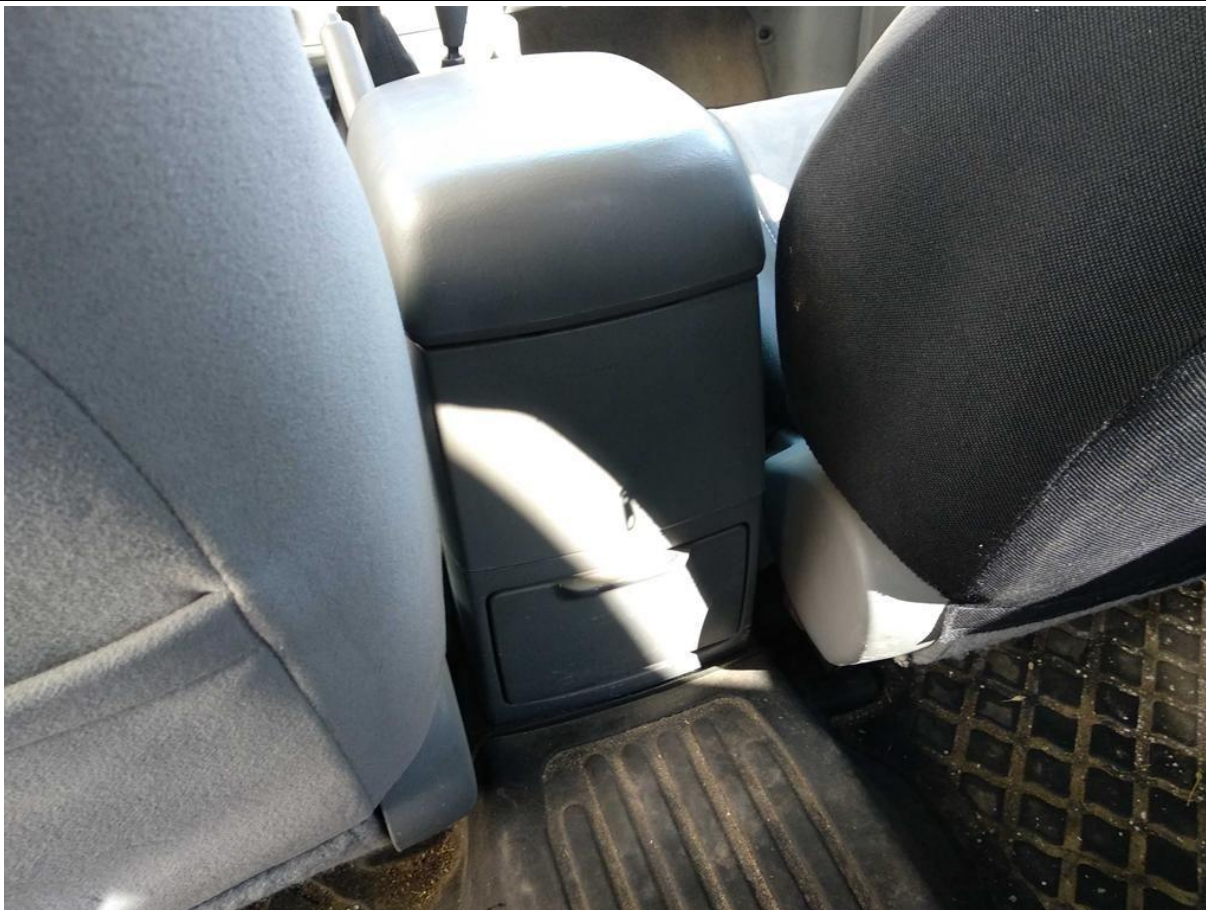

Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51




Fot. nr 52





Fot. nr 53

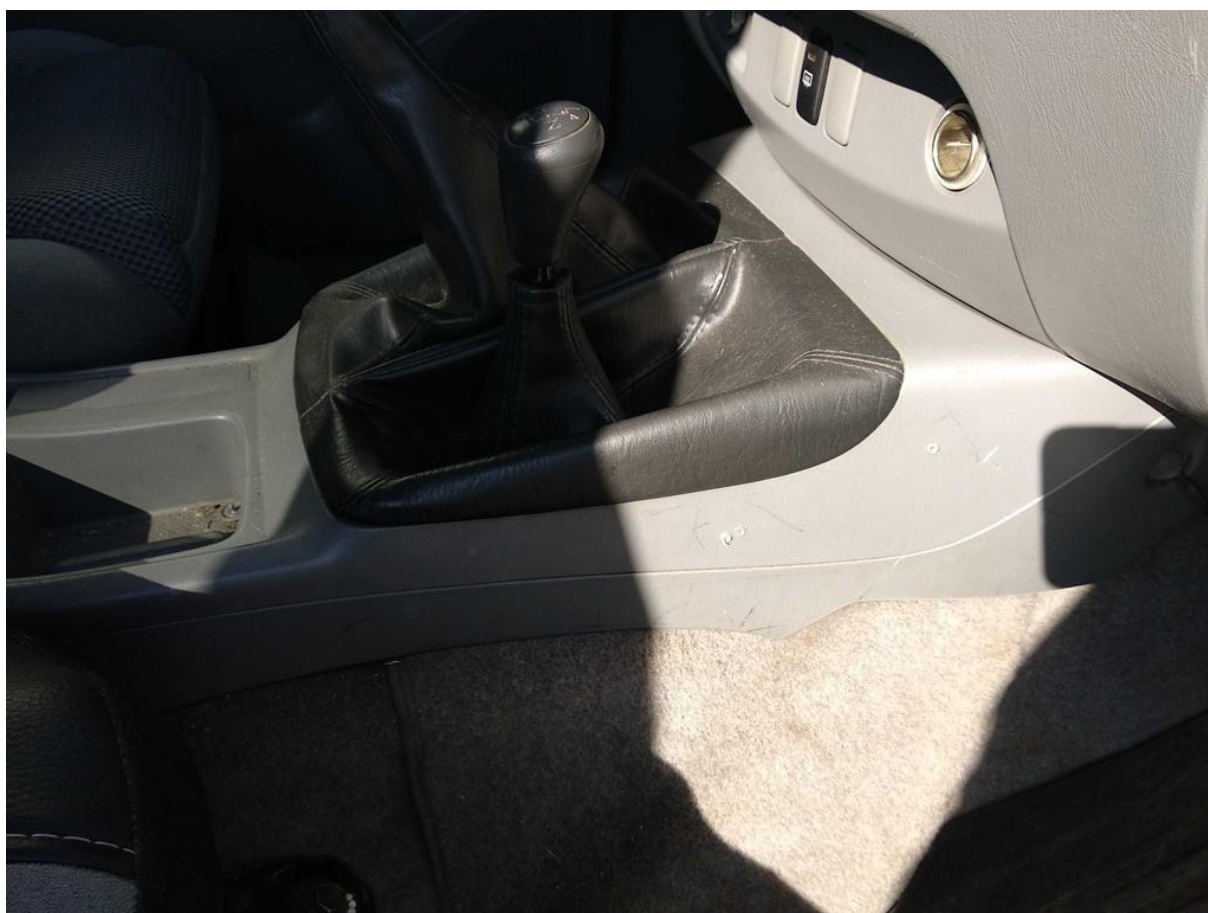

Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57




Fot. nr 58





Fot. nr 59

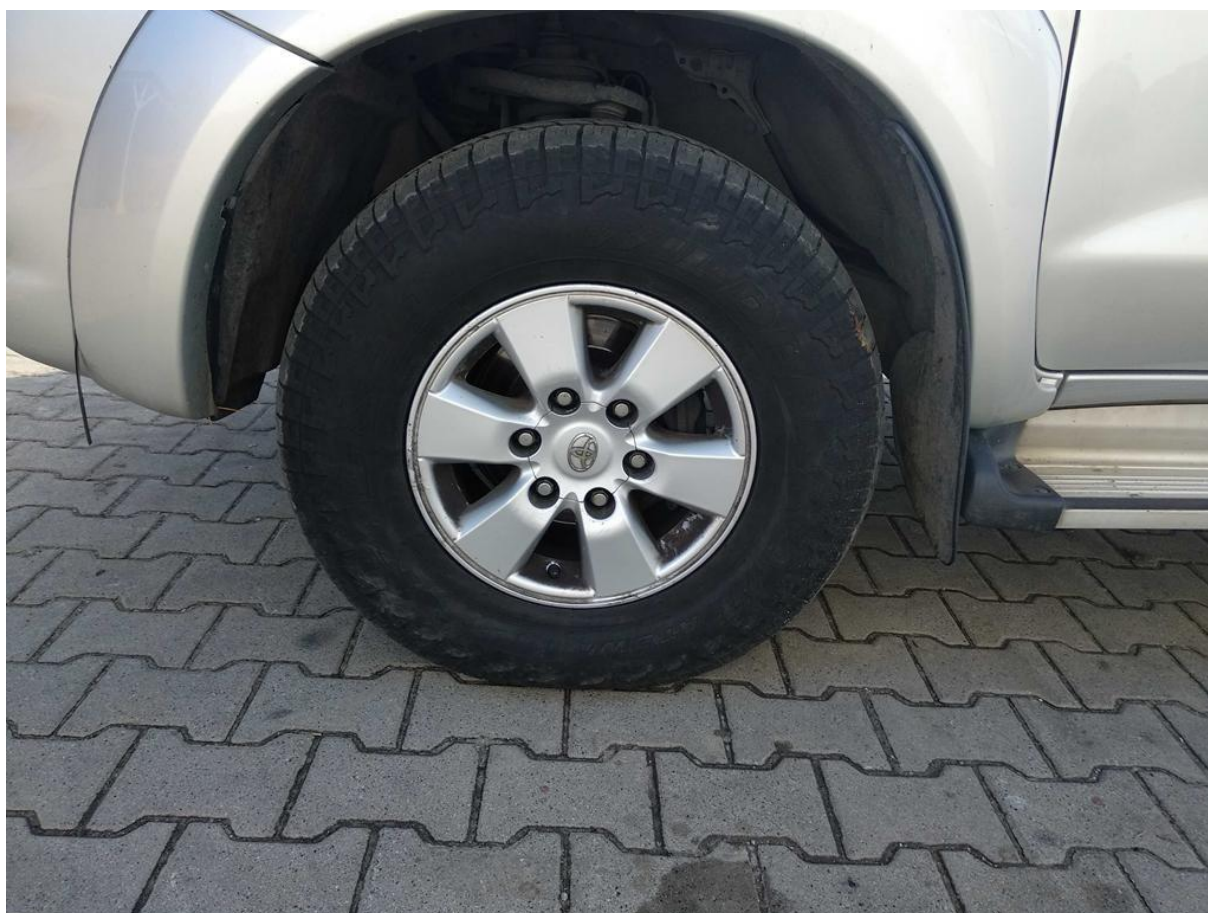

Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92





Fot. nr 93



Fot. nr 94





Fot. nr 95



Fot. nr 96





Fot. nr 97



Fot. nr 98





Fot. nr 99



Fot. nr 100





Fot. nr 101



Fot. nr 102





Fot. nr 103



Fot. nr 104





Fot. nr 105



Fot. nr 106





Fot. nr 107



Fot. nr 108





Fot. nr 109




Fot. nr 110





Fot. nr 111

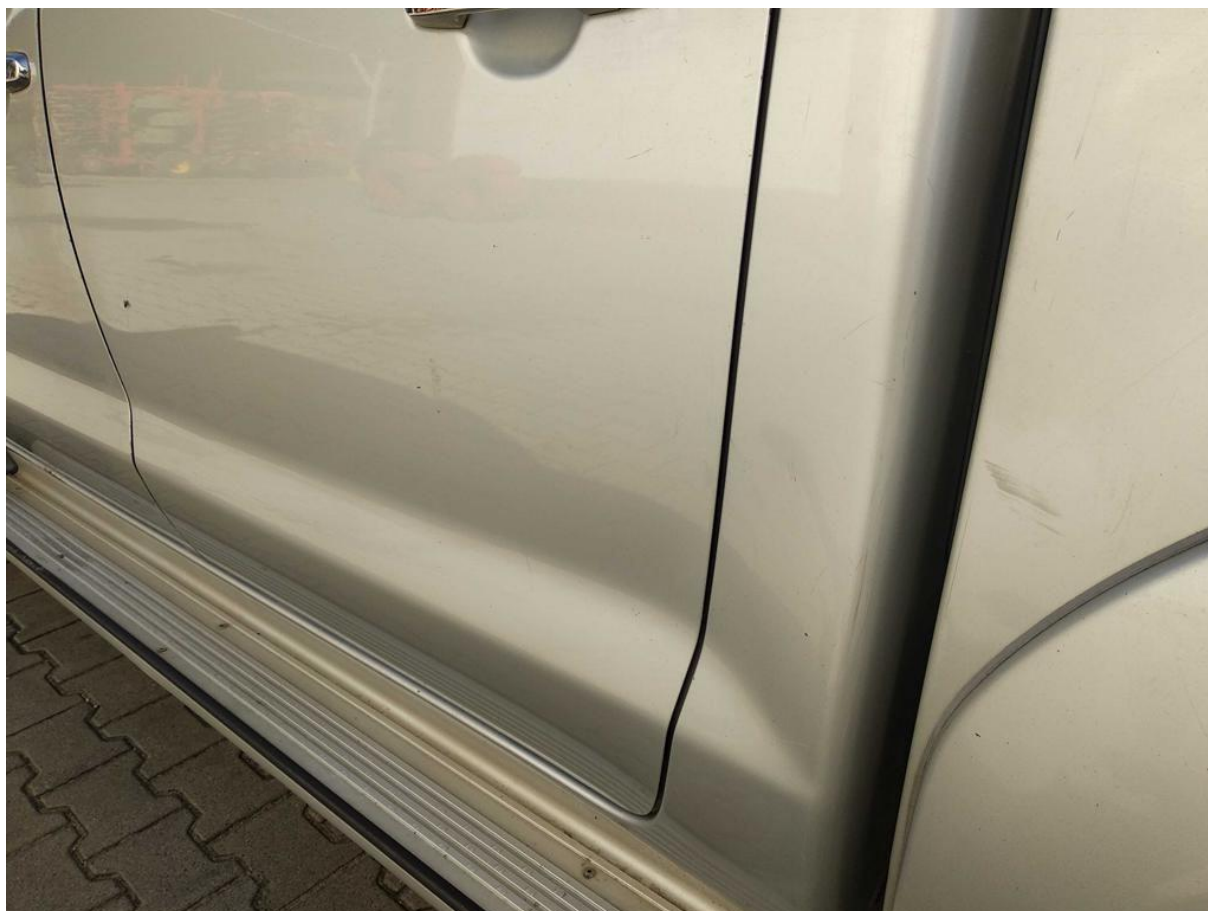

Fot. nr 112





Fot. nr 113



Fot. nr 114





Fot. nr 115



Fot. nr 116





Fot. nr 117



Fot. nr 118





Fot. nr 119




Fot. nr 120





Fot. nr 121

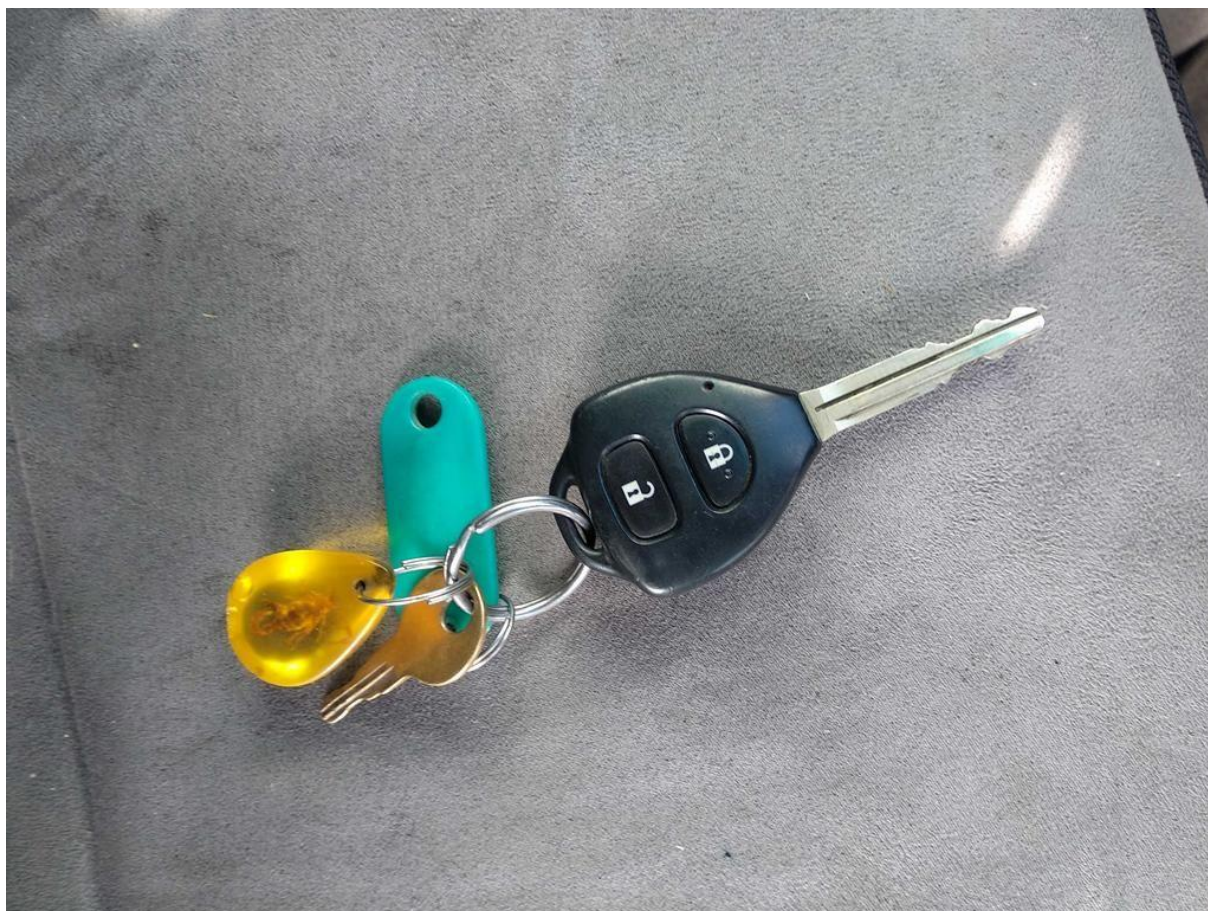


Fot. nr 122





Fot. nr 123

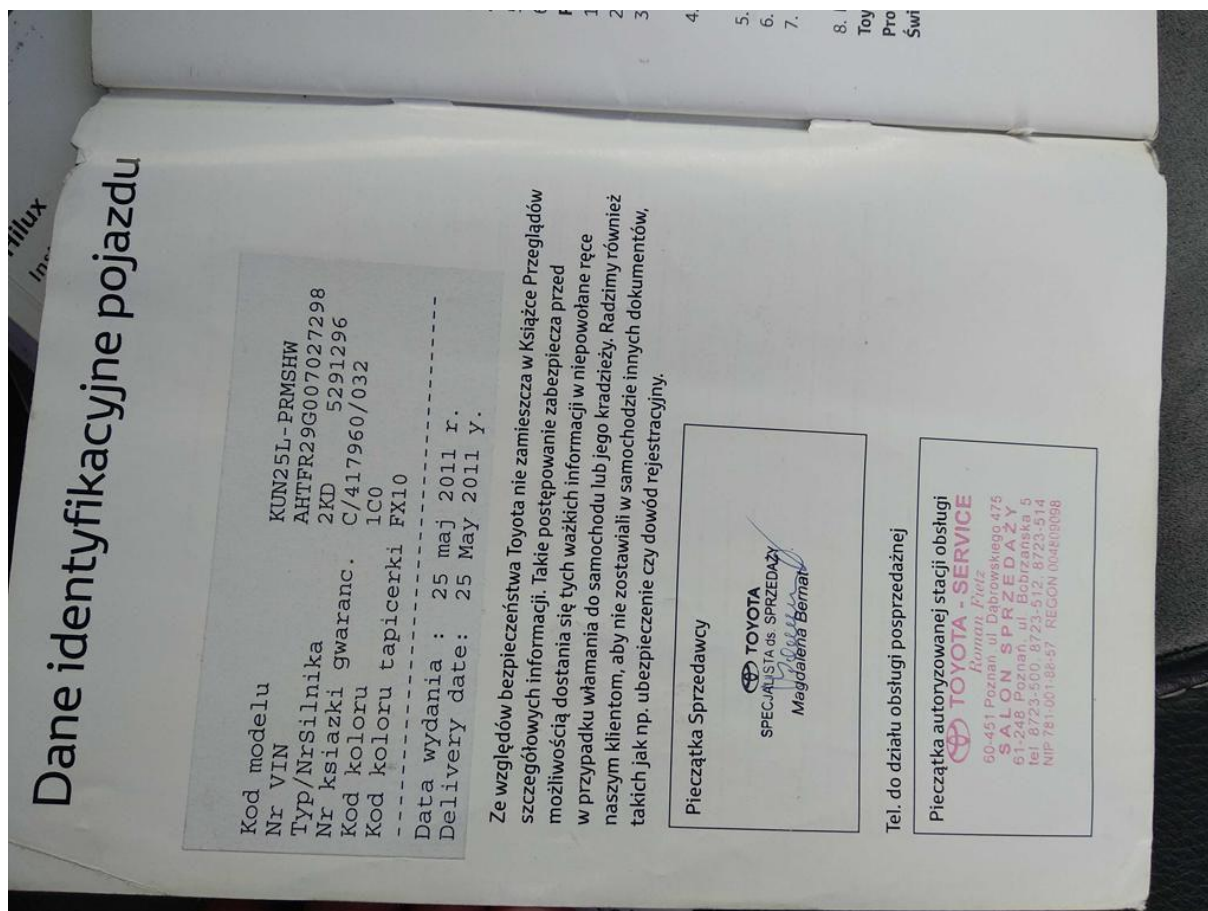

Fot. nr 124



**TOYOTA**

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przebieg: 24 515                                                                                                                                | Przebieg: 58 256 km                                                                                                                             | Przebieg: 90 271 km                                                                                                                             |
| Data wykonania: 16.03.2012                                                                                                                      | Data wykonania: 23.11.2012                                                                                                                      | Data wykonania: 09.11.2013                                                                                                                      |
| TOYOTA - SERVICE<br>Roman Pietz<br>60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 47/5<br>tel. 61 8723 500 fax 61 8723 514<br>NIP 781-001-89-57 REGON 00480908 | TOYOTA - SERVICE<br>Roman Pietz<br>60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 47/5<br>tel. 61 8723 500 fax 61 8723 514<br>NIP 781-001-89-57 REGON 00480908 | TOYOTA - SERVICE<br>Roman Pietz<br>60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 47/5<br>tel. 61 8723 500 fax 61 8723 514<br>NIP 781-001-89-57 REGON 00480908 |


Fot. nr 125

**PZ4**


|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przebieg: 105 475 km                                                                                                                            | Przebieg: 150 551 km                                                                                                                            | Przebieg: 166 437 km                                                                                                                            |
| Data wykonania: 30.05.2014                                                                                                                      | Data wykonania: 08.03.2016                                                                                                                      | Data wykonania: 09.03.2016                                                                                                                      |
| TOYOTA - SERVICE<br>Roman Pietz<br>60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 47/5<br>tel. 61 8723 500 fax 61 8723 514<br>NIP 781-001-89-57 REGON 00480908 | TOYOTA - SERVICE<br>Roman Pietz<br>60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 47/5<br>tel. 61 8723 500 fax 61 8723 514<br>NIP 781-001-89-57 REGON 00480908 | TOYOTA - SERVICE<br>Roman Pietz<br>60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 47/5<br>tel. 61 8723 500 fax 61 8723 514<br>NIP 781-001-89-57 REGON 00480908 |

Fot. nr 126



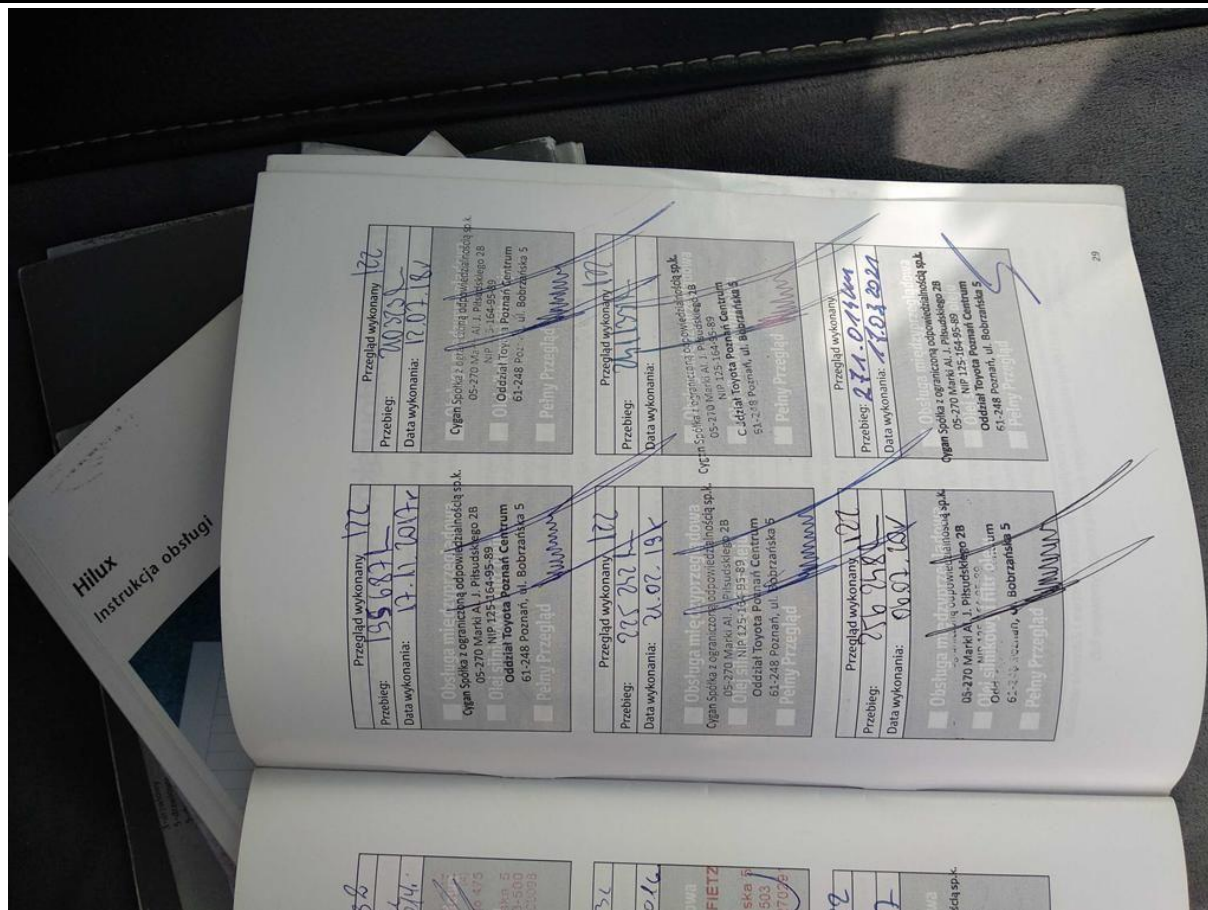


Fot. nr 127

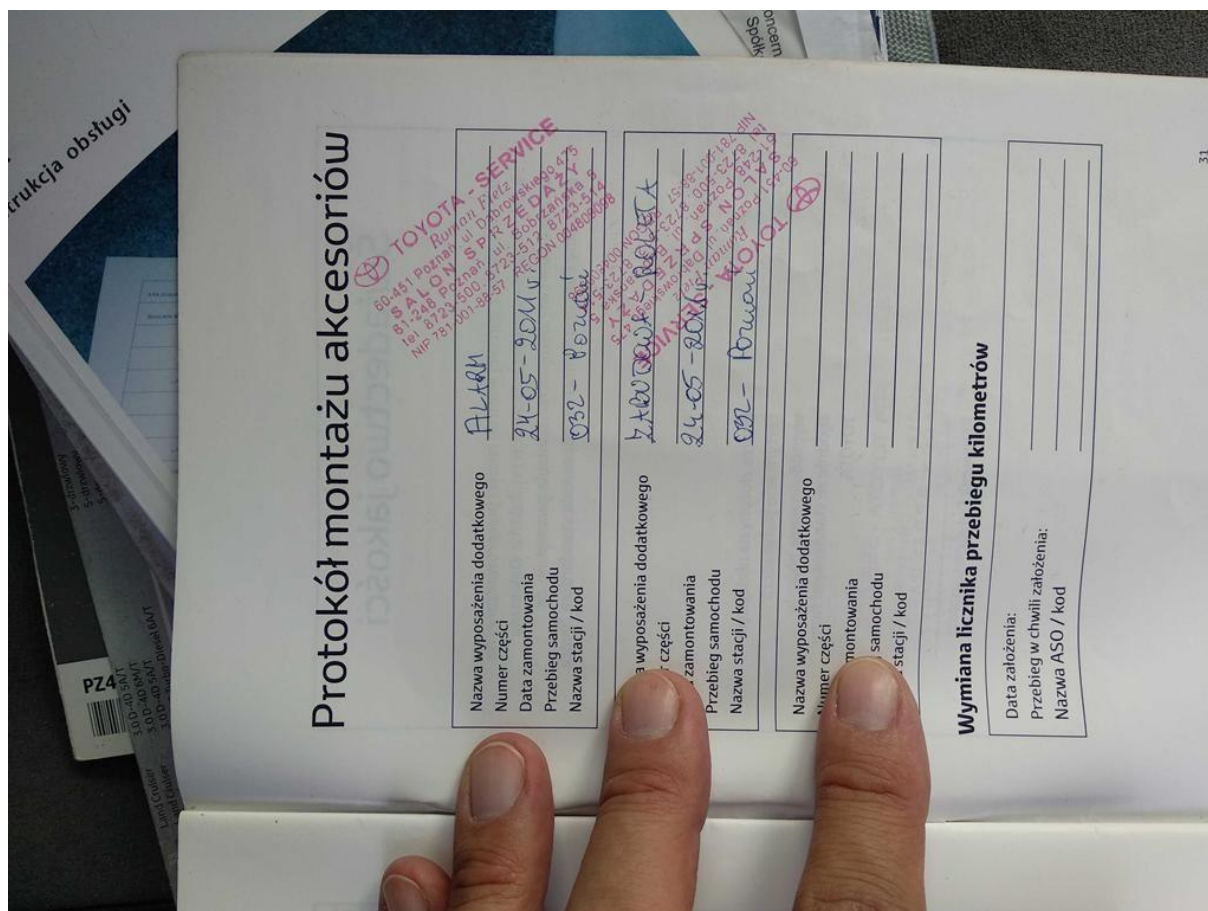

Fot. nr 128



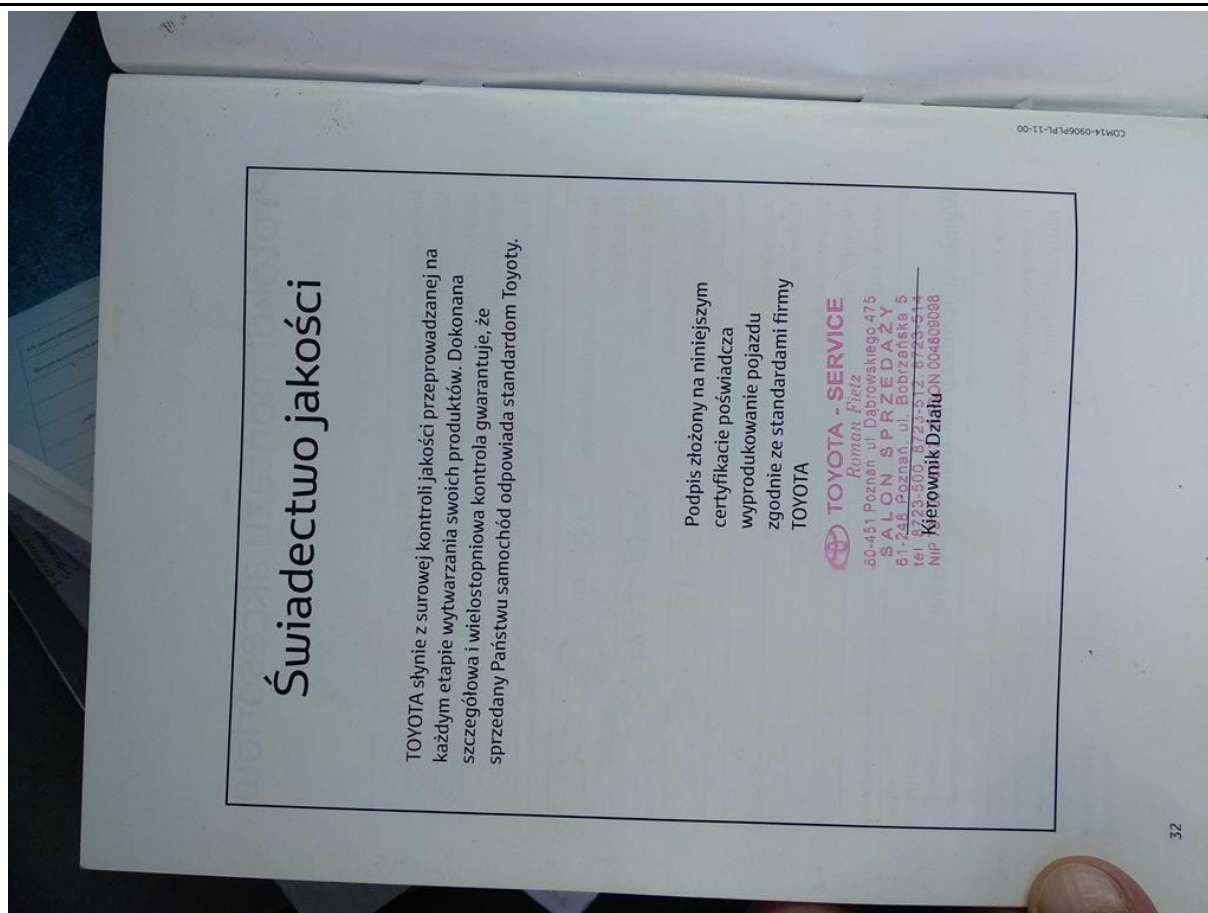

Fot. nr 129



Fot. nr 130





Fot. nr 131

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*