

Nr zlecenia: 27194CarArST_KR4GT85

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YBTMFA12565942
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR4GT85
Model pojazdu:	Boxer 330 2.2 HDI MR`14 E5 3.0t	Nr Info-Ekspert:	029-02947
Wersja:	L1H1	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji	2015/03/27		
Opis rodzaju pojazdu	Przewozy specjalne-konwoje		
Charakter wykorzystania	Przewóz specjal. bankowóz		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3+2 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3000 kg / 1155 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3000 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 1-warstwowy akrylowy		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Antena radiowa dachowa
- 2 Drzwi boczne lewe przesuwne
- 3 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 4 Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne
- 5 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 6 Immobilizer
- 7 Kolumna kierownicy regulowana
- 8 Koło zapasowe pełnowymiarowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 9 Komputer pokładowy
- 10 Poduszka powietrzna kierowcy
- 11 Przegroda przestrzeni bagażowej
- 12 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 13 System wspomagania ruszania pod górę
- 14 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 15 Wspomaganie układu kierowniczego
- 16 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokietnik
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 +Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 3 +Odtwarzacz płyt CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Fortune 215/70 R15C	7,5
Przednie prawe:	*Fortune 215/70 R15C	7,5
Tylne lewe:	*Michelin 215/70 R15C	7,5
Tylne prawe:	*Michelin 215/70 R15C	7,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Wcześniejsze naprawy blach-lak	(-)
Naprawy- szkoda komunikacyjna	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski,		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony, skorodowany		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, korozja		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
11	Próg	L	Zgnieciony		
12	Próg	P	Zarysowany,		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, korozja		
14	Błotnik tylny	L	Ostro wgnieciony - deformacje z konstrukcją		
15	Błotnik tylny	P	Wgnieciony w cz. dolnej		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zdeformowana-odkształcona przestrzennie		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Skrzydło łwe-wgniecenie .skrzydło pr. ogniska korzji		
19	Podłoga		Zabudowa specjalna		
20	Listwa pod reflektorem	L	Wyłamamna		
21	Listwa drzwi tyłu	P	Wyłamana, zdeformowana		
22	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		
23	Drzwi boczne	P	Odkształcone		
24	Ściana boczna tylna	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
25	Ściana boczna tylna	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
26	Rama szyby czołowej		Odpryski powłoki lakierowej		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
Liczne rozległe łuszczenia lakieru i korozja nadwozia



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		60	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	860	

5	Błotnik tylny	L	1820	
6	Drzwi tyłu nadwozia		70	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	70	
11	Drzwi tyłu nadwozia		150	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70	
13	Ściana tylna kabiny		120	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Część lewa -połamana		
2	Poszycie zderzaka przedniego		Cz. prawa-zarysowania		
3	Lusterko zewnętrzne	L	brak-wyłamane z mocowania		
4	Lusterko zewnętrzne	P	Połamane		
5	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Bez uwag		

Przestrzeń ładunkowa niedostępna - drzwi zablokowane



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Fotel tylny		Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		

Wnętrze specjalne- bankowóz-konwoje



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Silnik unieruchomiony- do weryfikacji - znaczny przebieg wg danych CEPIK



UKŁAD NAPĘDOWY

Pojazd unieruchomiony- do weryfikacji (znaczny przebieg)

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

Bez uwag

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

Brak możliwości weryfikacji - pojazd na placu skadowym-unieruchomiony

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Porysowane		

Brak możliwości weryfikacji. pojazd unieruchomiony

**UKŁAD HAMULCOWY**

Brak Możliwości uruchomienia pojazdu

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się,akumulator wyczerpany

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	TAK
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
8	Podnośnik samochodowy	TAK
9	Instrukcja obsługi	TAK
10	Gaśnica	TAK
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Sprawdzono z natury-zgodne

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Sprawdzono z Weryfikacją za pośrednictwem CEPIK, dokumentacja

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Sprawdzono z Weryfikacją za pośrednictwem CEPIK

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8

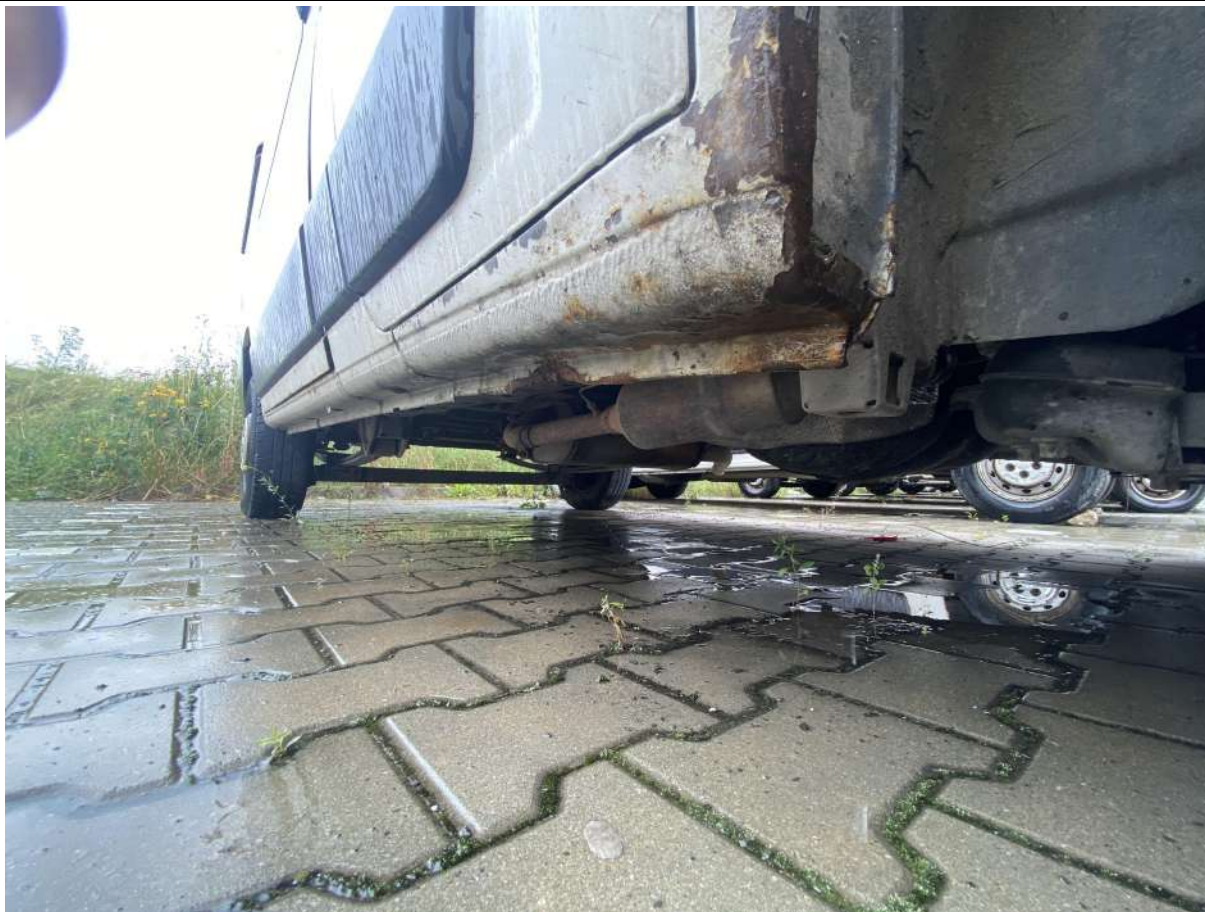

Fot. nr 9



Fot. nr 10

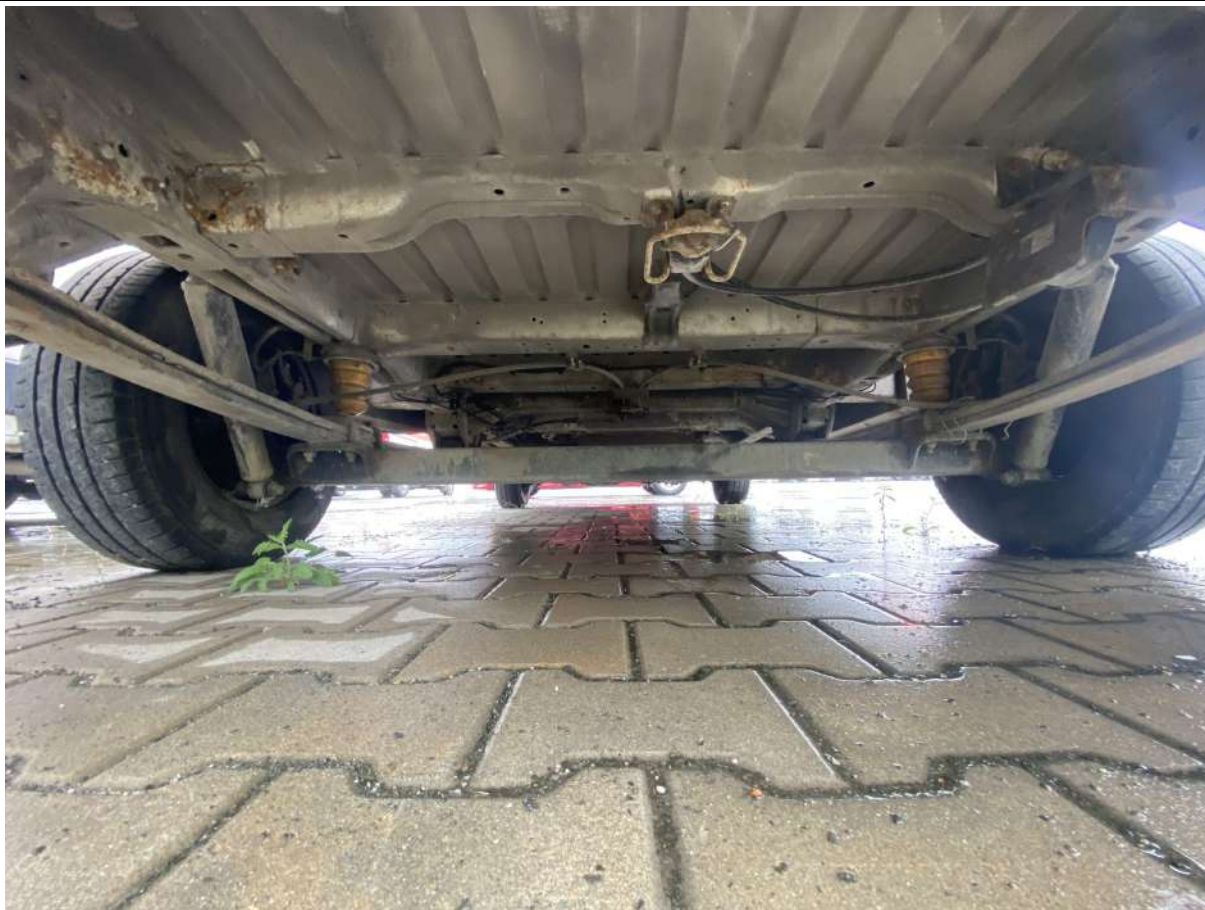

Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18

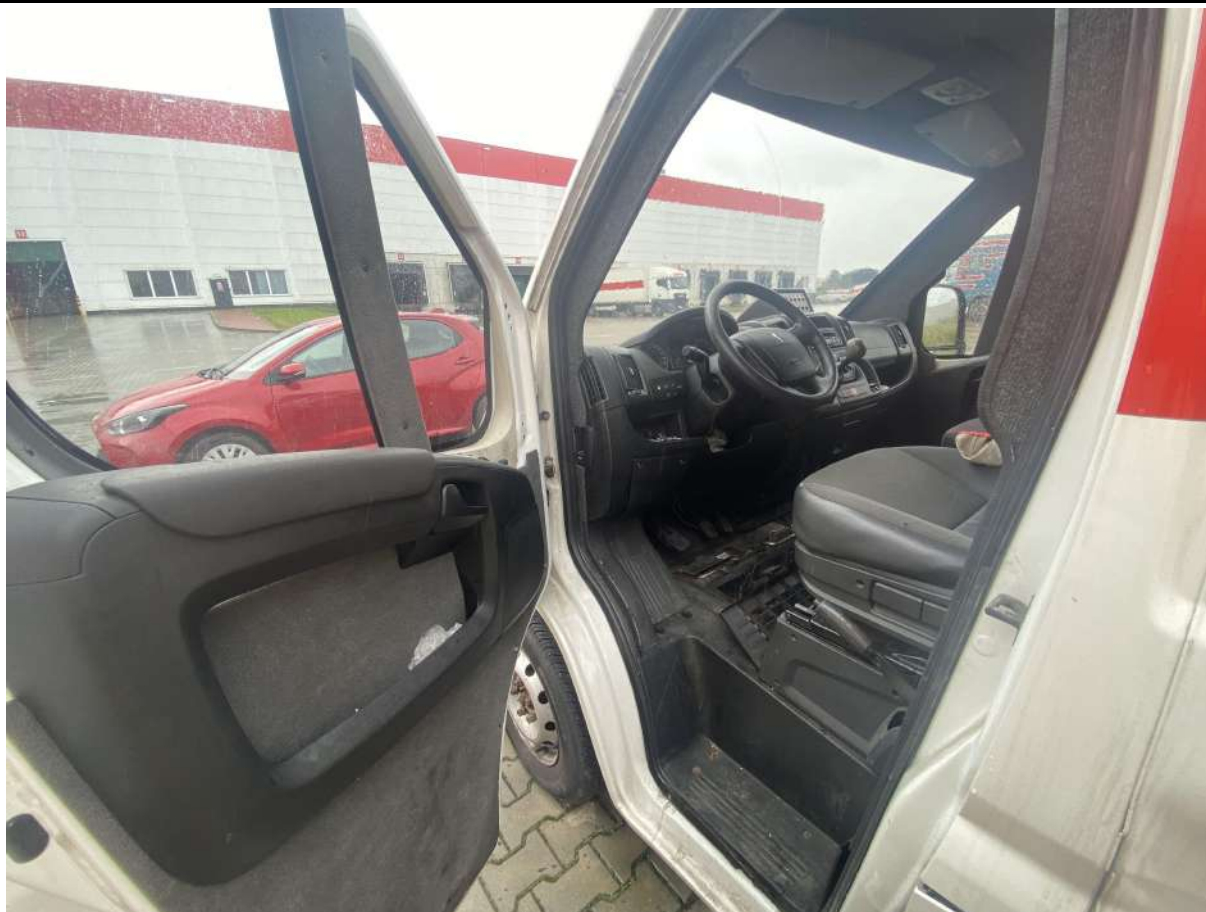


Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

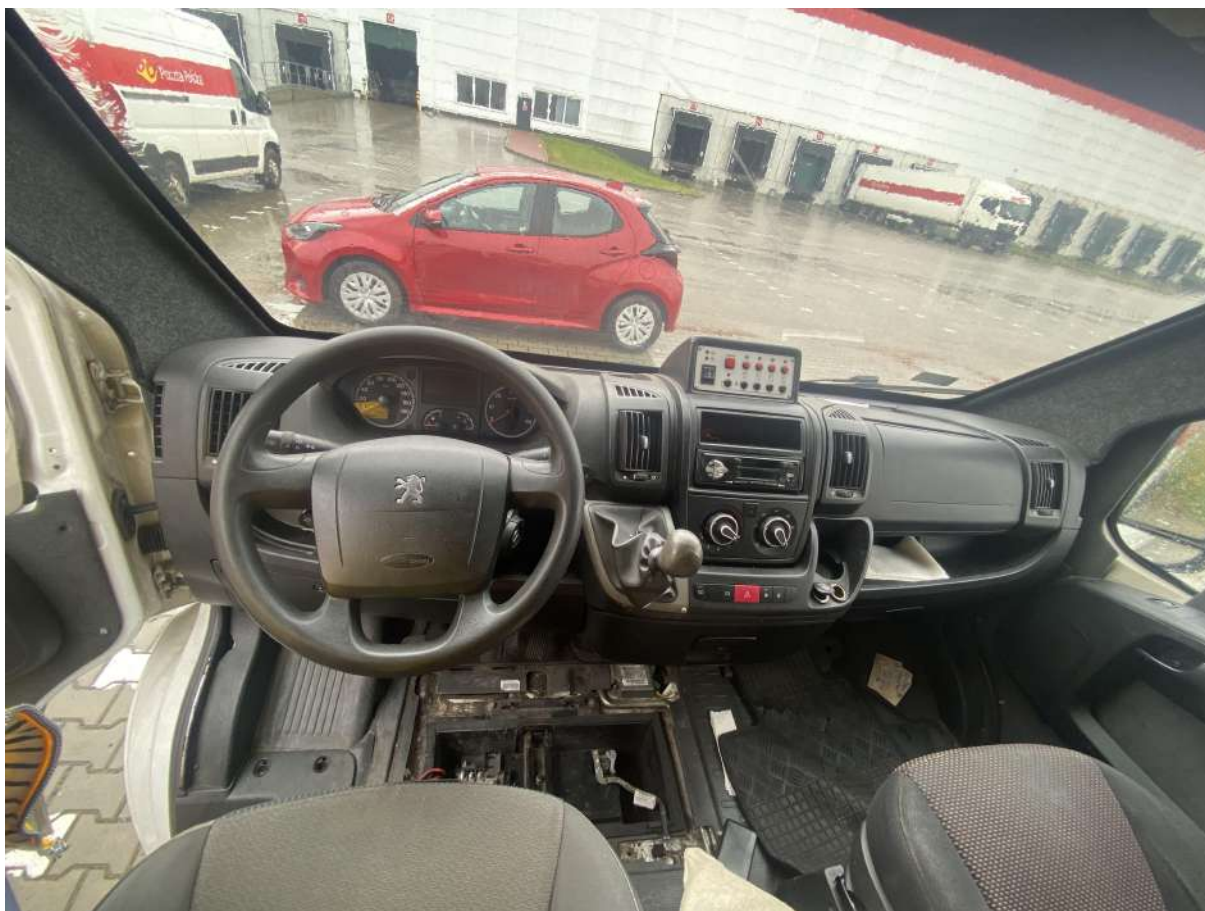

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27

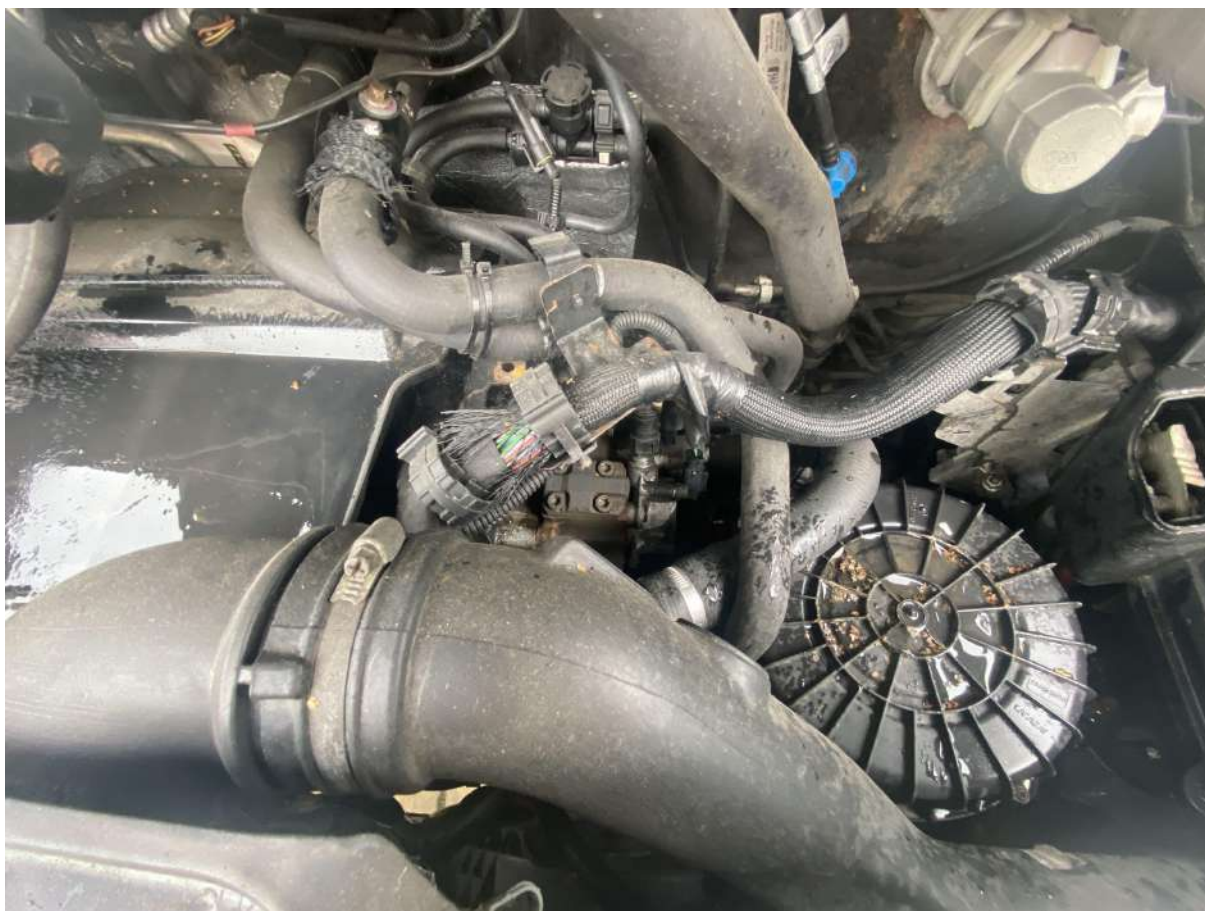


Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30

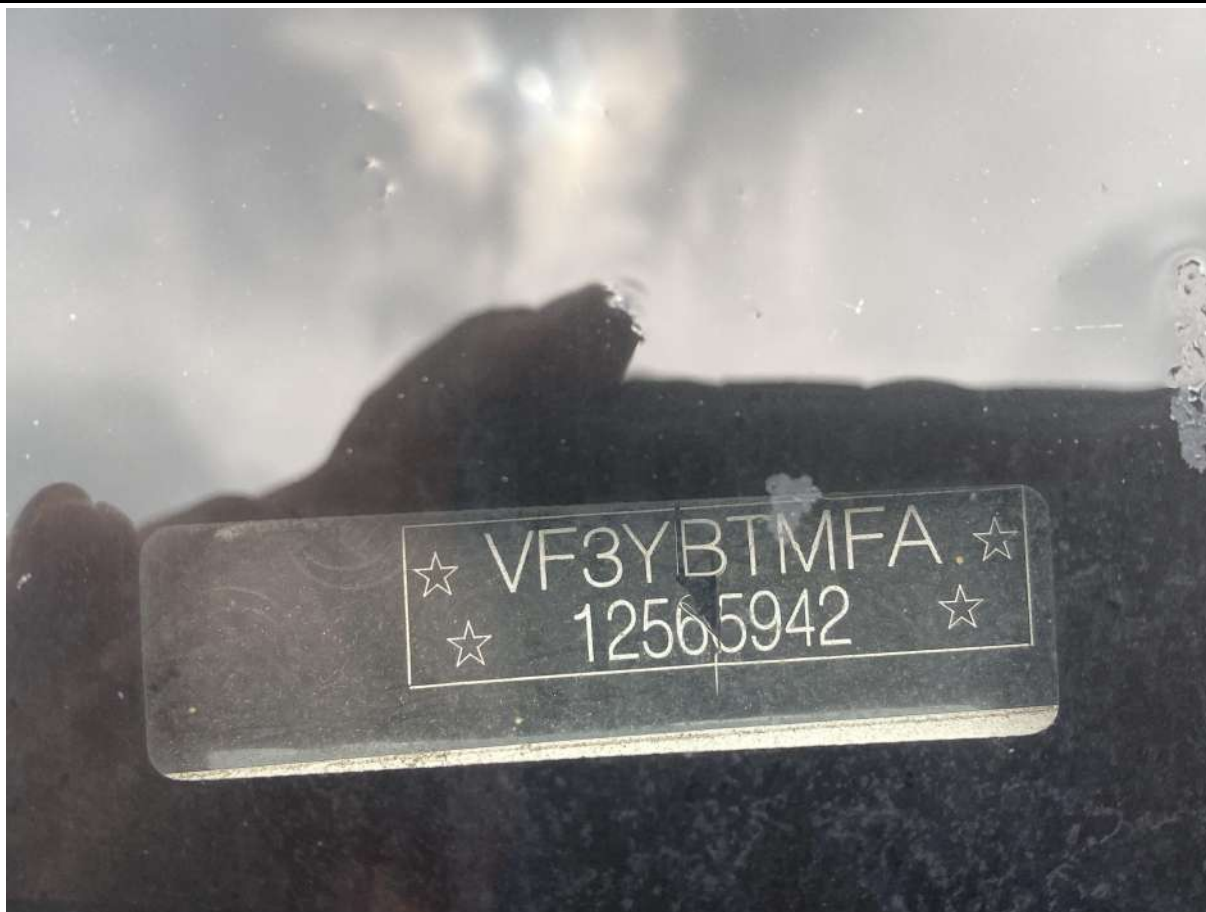

Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

SAMOCHÓD SPECJALNY

PRZEDNACZENIE: **BANKOWOZ**

ROK PRODUKCJI: **2014**

DOPIWIDZIALNA LALOWANOSĆ: **---**

NAPRĘŻENIE DOP. NACISKU: **18,62 kN**

NR KARTY POJAZDU: **AAB8265074**

SERIA DR/BAO 2901083

**WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny**

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4
31-004 KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY: **A KR 4GT85**

0.1 PEUGEOT/CARPOL
0.2 Y/CB
-BTMFA/BB
-DYL
0.3 BOXER

E VF3YBTMFA12565942

B 21.02.2014 | 05.07.2018 | H ---

SERIA DOWODU 2901083

C.1.1		C.1.2		C.1.3	
C.2.1		C.2.2		C.2.3	
F1	3300 kg	F2	3300 kg	F3	---
G	2505 kg	J	N1		
K	e20*NKS*0004*00				
L	2	O.1	---	O.2	---
P.1	2198,00 cm ³	P.2	96,00 kW		
P.3	D	Q	---		
S.1	4	S.2	---		

Fot. nr 45

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

08.03.2019

12.03.2020

12.03.2019

18.05.2021

2022-05-21

2023-05-09

2023-05-23

2022-05-23

2023-05-02

2023-05-02

SKP KR/105

SKP KR/089/P

ABT

KR/D/0278

KR/D/0183

KR/D/0357

KRA/D/0182

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 27194CarArST_KR4GT85

z dnia: 2025/07/30

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.