



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002043319  
**Besichtigt am:** 30.07.2025 11:30  
**Berichts-Nr:** 8795763  
**FIN:** WVVZZZ3HZPE500077



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Arteon
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / COR
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	14.07.2022
<b>Laufleistung:</b>	45.249 km
<b>Farbe:</b>	Oryxweiß Perlmuttereffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Oryxweiß Perlmuttereffekt
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	115 kW (157 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.866 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.462 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.871 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.290 kg
<b>Radstand:</b>	2.835 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	07.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	08.08.2023
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	16.408 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	14.000 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Pro"	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel in Titanschwarz
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dämpfung hinten
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Black Carbon" für Instrumententafel und Türverkleidungen
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Sebring" 8 J x 18 in Grau Metallic	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Diversity-Antenne für FM-Empfang
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasrohr seitlich, hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasnorm EU6 AP	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	ECO-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airstop®-Reifen 245/45 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl
Aktion	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Aktivkohlebehälter	Elektronische Differenzialsperre XDS
Akustik-Paket Standard	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ambientebeleuchtung 30-farbig	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT	ergoComfort Sitz mit 14-Wege Einstellungmit Memory-Funktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	e-Sound
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend,Umfeldbeleuchtungund Memory-Funktion	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-
Batterie 520A (92Ah)	Federbereich 47 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden
Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen,Lichtdreheschalter und Ausströmern vorn	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne CD/DVD für Navigation
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kategorie 0	Ohne Garagentoröffner
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Generator
Keine Aktionsausführung	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne integriertes Mautsystem
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Kindersitz
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn im Sitz integriert	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Überführungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lederpaket "Nappa"/"Nappa Carbon Style", Volkswagen R	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leergewichtsbereich Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Progressivlenkung
Mittelkonsole	Radio
Modelljahreswechsel 2023 II	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Modellpflege KW 22	Radstand
Motorenstart Standard	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regensensor
Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifendruck-Kontrollsystem
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schalthebelknauf in Leder
Netztrennwand	Scheibenbremsen hinten
Nicht Heissland	Scheibenbremsen vorn
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem Wechselstrom-Ladedose

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Zierleisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten vorn und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa" / "Nappa Carbon Style"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sportback

Sportsitze vorn

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger vorn im "R"-Styling, Trapezblenden in Chrom im Stoßfänger hinten

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Umweltbonus

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse; Ladeleistung bis zu 45 W

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2029

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Dachholm rechts	Anhaftung	Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten rechts	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack ( $\mu\text{m}$ )
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links ( $\mu\text{m}$ )	190,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts ( $\mu\text{m}$ )	180,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts ( $\mu\text{m}$ )	192,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3HZPE500077

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

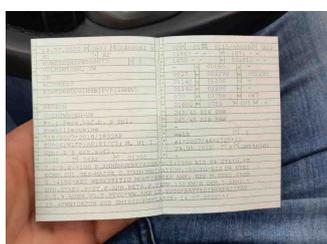

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit





Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

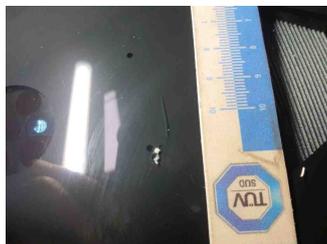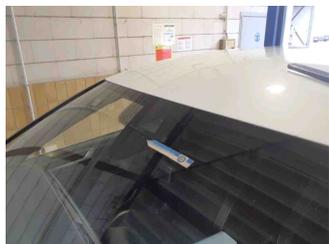

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

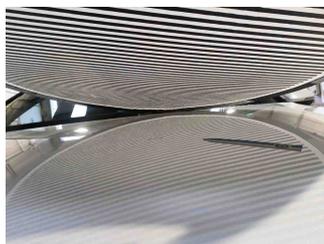



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## 6 - Dachholm rechts - Anhaftung - Polieren

Kommentar

Lackmangel.




## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Tür hinten rechts - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Seitenwand hinten rechts - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

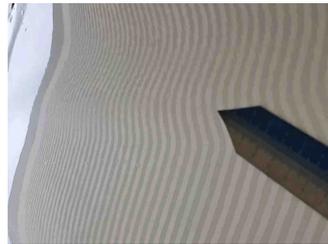

### 3 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8795763  
vom: 31.07.2025

## 4 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

