

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	406189/9/25-9573	Data raportu	05-09-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	02-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/61861/25/08/21	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3VBBHVBH008915
Marka, model	PEUGEOT Expert 1.6 BlueHDi...
Typ, wersja	Expert 1.6 BlueHDi Standard 2...
Numer rejestracyjny	KR7WH59
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1560 ccm/70 kW
Stan licznika	256 376 km
Data 1. rej./rok prod.	03-03-2017/2017
Data nast. bad. techn.	12-04-2026
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS z rozdziałem siły hamowania, AFU - system wspomagania nagłego hamowania, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane, kąt otwarcia 180 stopni, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylecia oparcia, Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedzeniem, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Kierownica regulowana na wysokość i głębokość, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy i podwójna pasażera z możliwością odłączenia, Przegródka stała blaszana, Radio z Bluetooth, USB i ekranem monochromatycznym C z białym wyświetlaczem, Schowek po stronie pasażera, podwójny, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby boczne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, Tempomat i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy, Uchwyty do mocowania ładunku, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła do jazdy dziennej

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/65 16 109107T	5,0 mm
	lewe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/65 16 109107T	5,0 mm
tylna	prawe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/65 16 109107T	6,0 mm
	lewe	BARUM, VANIS ALLSEASON	215/65 16 109107T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
3	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, łuszczenie powłoki lakierowej	WY	1.7
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.7
3	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk	WY	0.2

4	Lusterko zewn. ustaw.mechanicz. R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
5	Uszczelka zewn.przednia drzwi tylnych R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
6	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	1.1
7	Cylinder zamka	inneuszkodzony	WY	0.2
8	Nakładka dźwigni hamulca ręcznego	brak	WY	
9	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.1
10	Tapicerka siedziska 1.rząd R	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2
11	Blotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Obudowa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
13	Dach kabiny	ślady korozji	NA	0.5
14	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
15	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
16	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
17	Rama drzwi,przód L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
18	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
19	Rama drzwi tył z blotnikiem tylnym R	liczne, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
20	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
21	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
22	Blotnik tylny L	liczne, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
23	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
24	Rama dachu L	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
25	Rama dachu R	rysa/odprysk	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

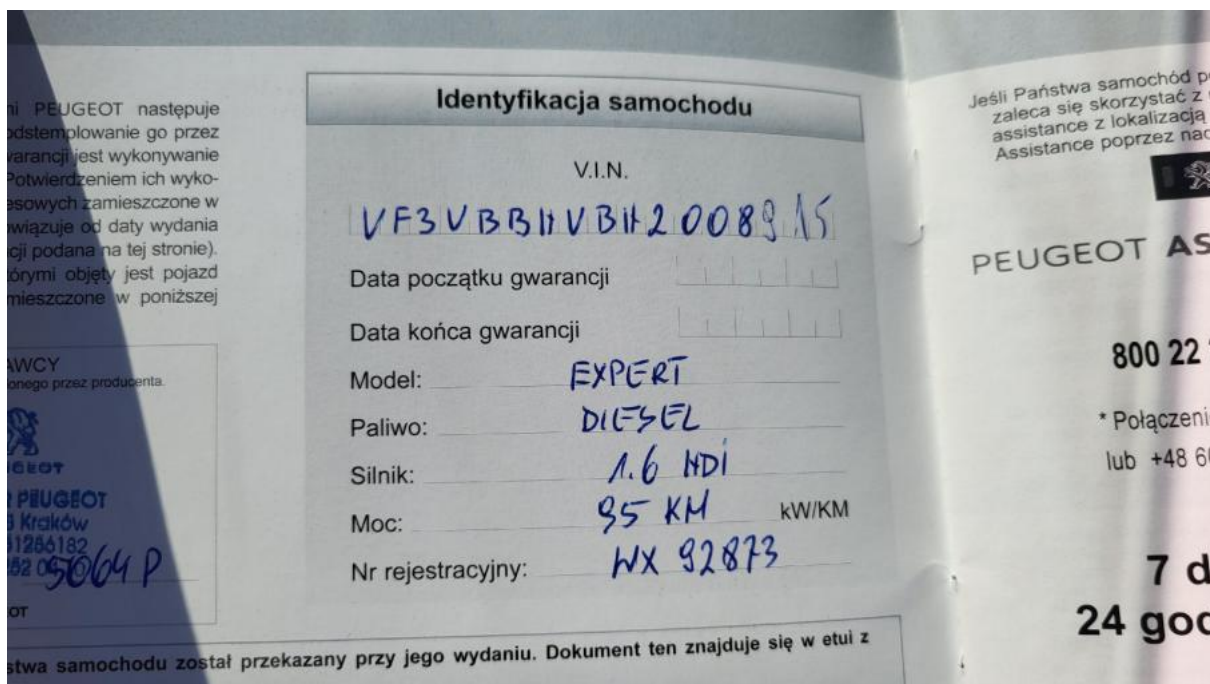

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

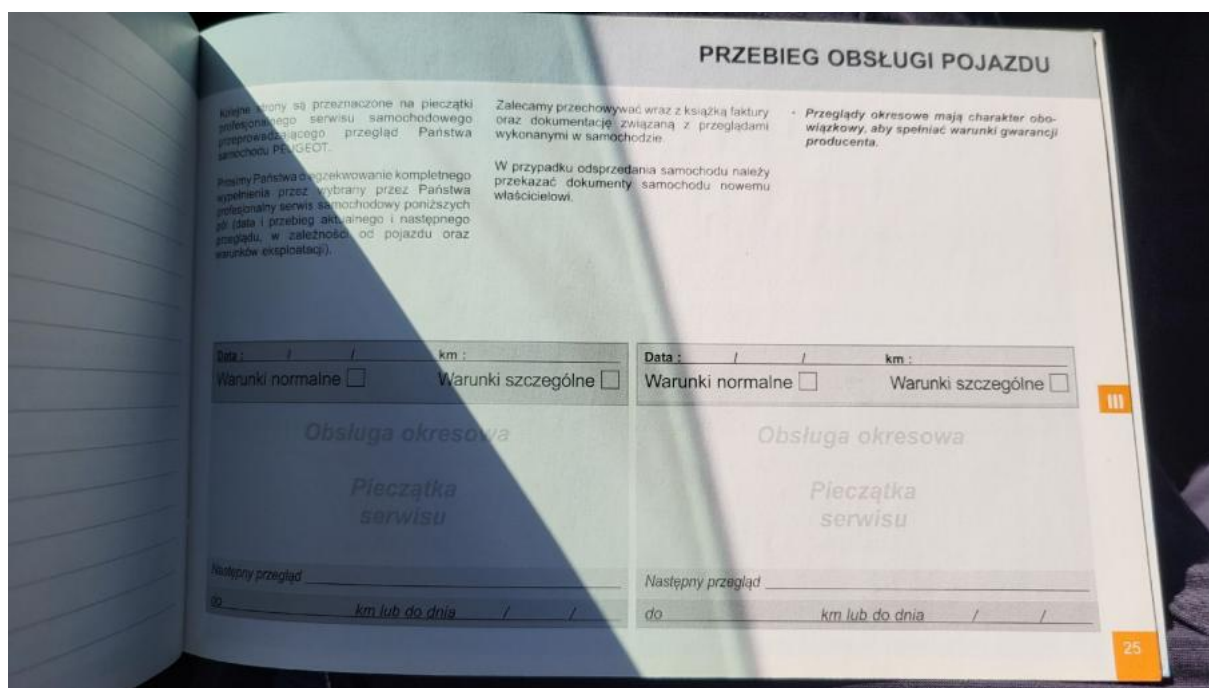

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz górna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz górna - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 48

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

A close-up photograph of a white car door panel. A hand holds a white ruler with black markings and green 'DEKRA' logos, positioned horizontally across the top of the door. Below the ruler, a small, rectangular, light-colored label is affixed to the door panel. The label contains text, including a barcode and the word 'DEKRA' at the bottom. The door panel itself is white and shows some signs of wear and discoloration. A black door handle is visible on the right side of the frame.

Słupki środkowe P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Blotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zamek pokrywy tył - Inne 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Dach - Inne 2



Fot. 66

Dach() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Rama dachu L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 72

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 76

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

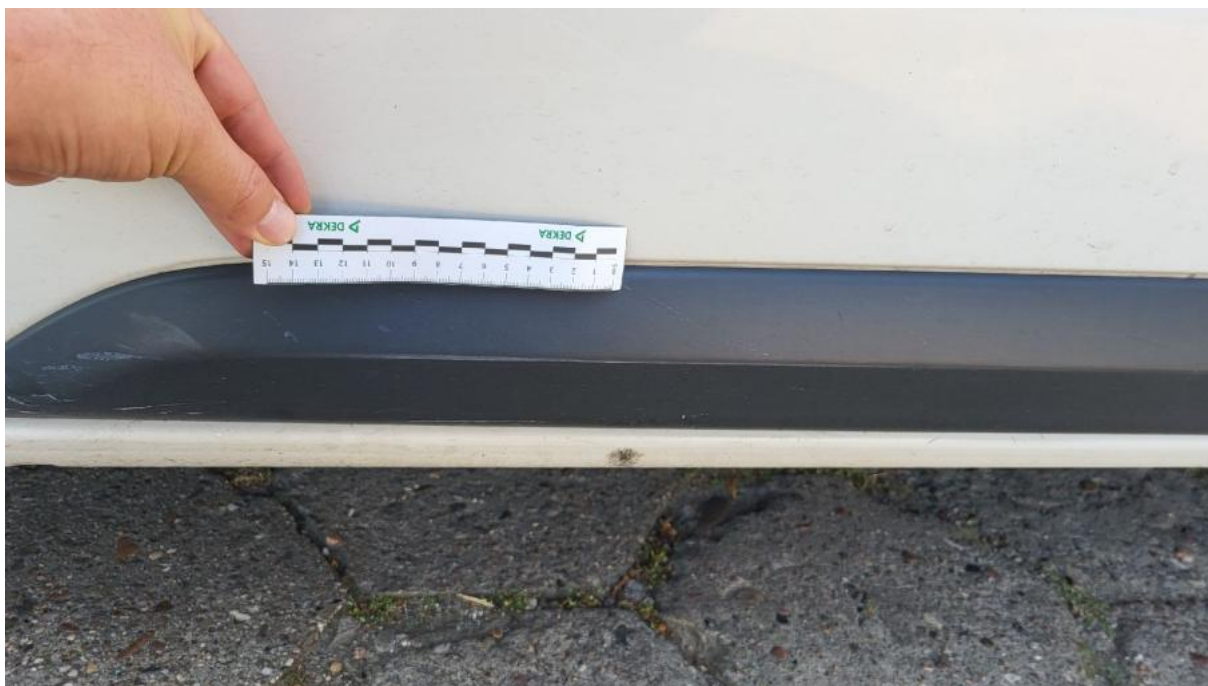

Fot. 77

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 82

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 86

Uszczelka drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 88

Drzwi tyłu lewe - Inne 1