


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002007090
Besichtigt am: 01.07.2025 14:39
Berichts-Nr: 8614913
FIN: TMBJR7NX8MY111783

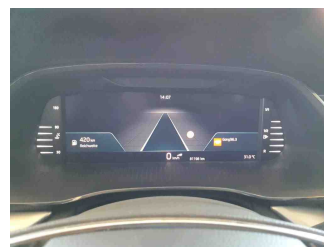Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVA
Erstzulassungsdatum:	10.03.2021
Laufleistung:	81.198 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.920 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	30.11.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	59.993 km
Restlauf bis Service:	136 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dämpfung hinten,Basis 1
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
6-Gang-Schaltgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefahrerairbag
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 320A (59Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordwerkzeug	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachse "Standard"
Chrompaket	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
DAB - Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling	Kältemittel R1234yf
	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfort	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Halter
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Ladedose
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Mode3 Ladekabel
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Licht & Sicht	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Luxusausstattung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trennwand
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multipler Matrix-Beam	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navi Columbus + Web Radio	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem "COLUMBUS" + Web Radio	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pannen-Set
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall	Region
Ohne 2. Batterie	Region
Ohne Ablagenpaket/box	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Adapter	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Anhängervorrichtung	Reise
	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundaufführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
Rahmen, mit Sensoren
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfstand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 Mhz
Variabler Ladeboden im Kofferraum, flexible Alu Schiene
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	8,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	8,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	9,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2024

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Ersetzen
6	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.789,35
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.545,83
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.911,54
4	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 19.246,72

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	152,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	635,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NX8MY111783

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- | | |
|--------------------|---|
| (01.07.2025 14:34) | Fahrzeug weist dem Alter/Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf, elektrische Verbraucher bedingt geprüft. Getriebe nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten. Der montierte Reifensatz ist nicht Bestandteil der vorliegenden Fahrzeugausstattung. |
| (01.07.2025 14:34) | Fahrzeug ungewaschen besichtigt. Vorbehaltlich Folgekosten. Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden. Vorbehaltlich Folgekosten |

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

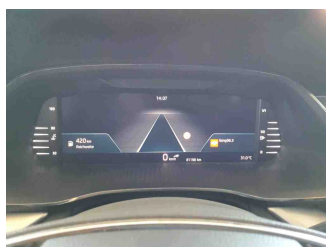


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

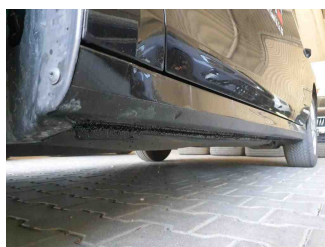


Seitenansicht - Schweller links

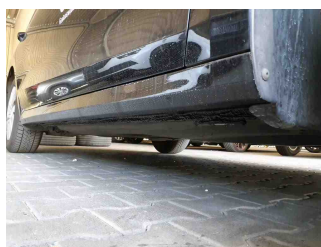


Seitenansicht - Schweller rechts

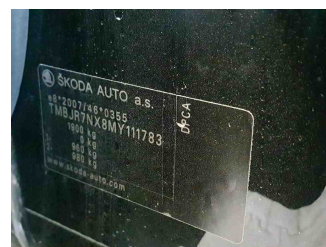


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

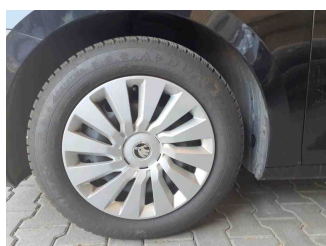


Räder - Rad montiert vorne
links

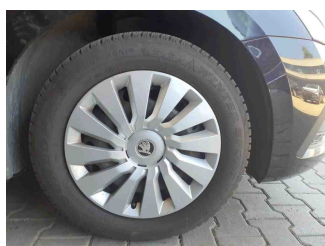


Räder - Rad montiert vorne
rechts

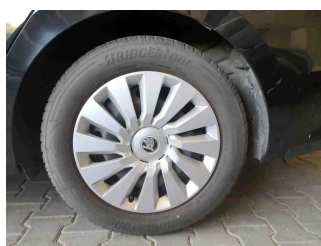


Räder - Rad montiert hinten
links

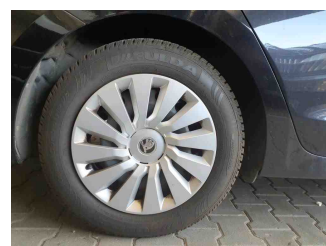


Räder - Rad montiert hinten
rechts

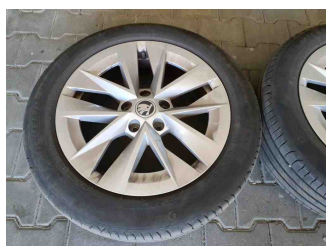


Räder - Rad beiliegend #1

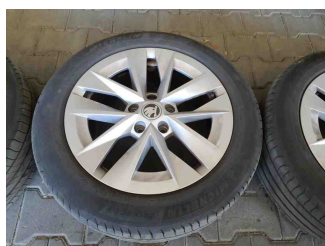

Räder - Rad beiliegend #2

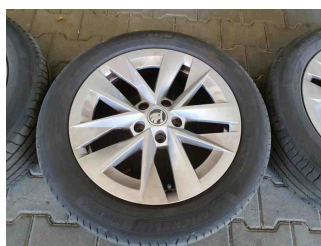

Räder - Rad beiliegend #3

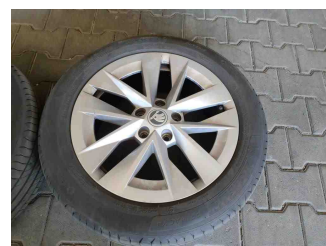


Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

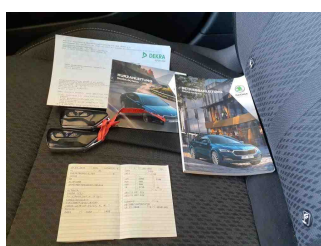

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025

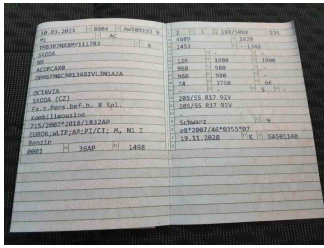


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

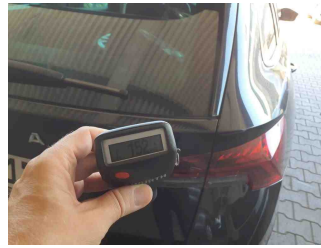


Lackstärke Heckklappe

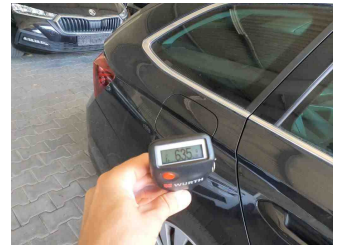


Lackstärke Seitenwand hinten rechts

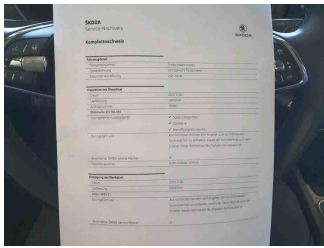

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

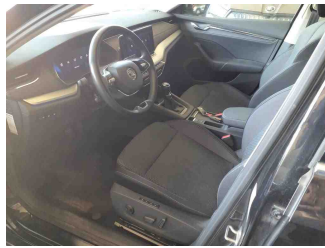


Innenraum - vorne

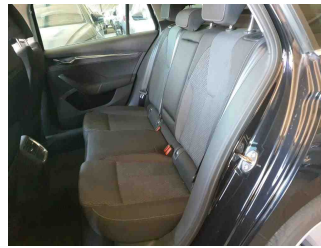

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

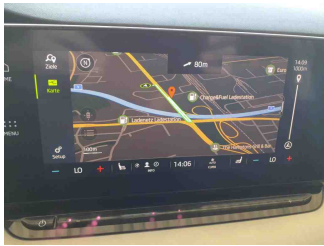

Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

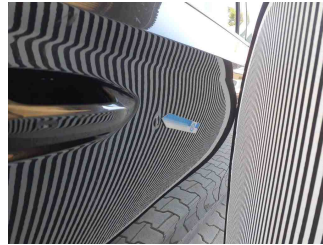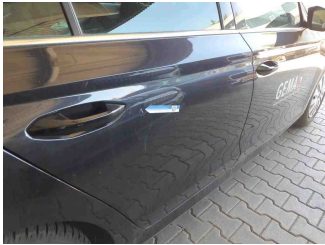

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

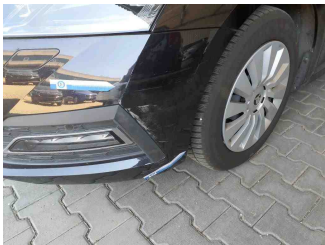


3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Ladekante

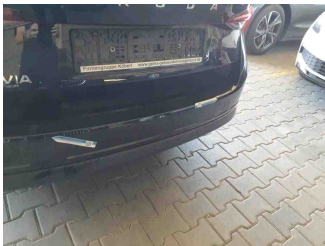

5 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Ersetzen

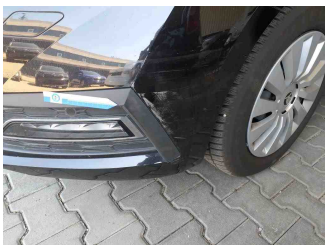



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8614913
vom: 01.07.2025


6 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



7 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

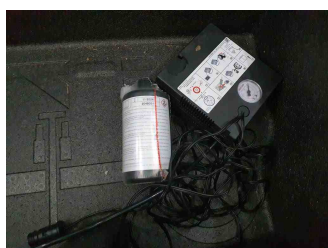

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

