



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002011444
Besichtigt am: 15.07.2025 14:23
Berichts-Nr: 8702208
FIN: WVVZZZAAZMD018873



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	22.03.2021
Laufleistung:	77.353 km
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	3.600 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.641 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.330 kg
Radstand:	2.407 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	233 Tag(e)



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Lautsprecher	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Türen	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Gepäckraumabdeckung
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumbeleuchtung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Abgasnorm EU6 AP	Geschwindigkeitsregelanlage
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Akustik-Paket Standard	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Allergenfilter	Handschuhfach mit Klappe
Antenne für FM-Empfang	Hochton-Signalhorn
Armaturentafel zweiteilig	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Keine Aktionsausführung
Außenspiegel rechts, konvex	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Batterie 320A (49Ah)	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bordliteratur in Deutsch	Kurzheck
Bordwerkzeug	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dachhimmel in light grey	Lenkrad
Dämpfung hinten, Basis 1	Linkslenker
Dämpfung vorn	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dash Pad "Black Cube"	Maps + More Dock
Digitaler Radioempfang DAB+	Mit Blende
Drehstromgenerator 140 A	move up!
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Multifunktionsanzeige "Plus"
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Multifunktionskamera
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Einstieghilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nicht Heissland
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Fahrerassistenzpaket	Normalausführung
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Ohne Ablagekasten



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Ohne alternativ-Antriebssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Aufkleber und Embleme	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Tagfahrlicht
Ohne Dachreling	Telefonschnittstelle
Ohne Dekorleisten	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Folienbeklebung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Fußmatten	Trommelbremsen hinten
Ohne Halter	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Individualeinbau	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Ohne Regenschirm(e)	Typprüfland Deutschland
Ohne Sicherungsdose	USB-Schnittstelle
Ohne Sonder-Maßnahmen	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Trennwand	Vordersitze beheizbar
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne zus. Dichtungen außen	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	We Connect Go
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Winterpaket
Ohne zusätzliche Bereifung	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Klimaanlage Funktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe vorne rechts	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZMD018873

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Batteriezerifikat


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

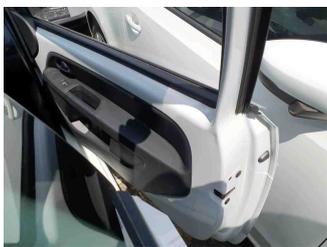

3 - Klimaanlage Funktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



4 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8702208
vom: 15.07.2025

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



FEHLTEILE

1 - Radkappe vorne rechts - Fehlt - Ersetzen

