

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	406892/9/25-9573	Data raportu	11-09-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	09-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/60452/25/08/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JN1TCAT32U0031649
Marka, model	NISSAN X-Trail 14-17
Typ, wersja	X-Trail 1.6 dCi Tekna 2WD EU6
Numer rejestracyjny	WD0054R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/96 kW
Stan licznika	213 399 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2016/2016
Data nast. bad. techn.	01-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki, kurtyny powietrzne), Asystent parkowania - inteligentny, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych, Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Dach szklany, elektryczny, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Elektryczne otwieranie/zamykanie bagażnika, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Gniazdo Aux-in, Gniazdo USB iPod, Hamulec awaryjny - elektryczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kamery ułatwiające parkowanie 360 (AVM), Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w obudowie lusterek bocznych, Kieszonki w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z uchwytami na kubki, Koło zapasowe, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie w technologii LED z automatyczną regulacją wysokości, Lusterka boczne - podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Ostrzeżenie o poruszających się obiektach, Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy, Podłokietnik kierowcy ze schowkiem, Radio CD/MP3, Relingi dachowe - srebrne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód, System Start/Stop, System aranżacji przestrzeni bagażowej, System inteligentnego kluczyka, System nawigacji satelitarnej Nissan Connect, System ostrzegania o pojeździe w martwym polu, System pomiaru ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, Tapicerka skórzana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa, przesuwana, Tylnie drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, Tylnie oparcie składane, dzielone w stosunku 60:40, Tylny podłokietnik, USS - system wspomaganie podjazdu na wzniesienie, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik przedniej poduszki pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie aktywne - system kontroli nadwozia, aktywna kontr. toru jazdy, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety Shield, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	225/55 19 99V	7,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	225/55 19 99V	7,0 mm
tylna	prawe	GRIPMAX, STATURE H/T	225/55 19 99W	3,0 mm
	lewe	GRIPMAX, STATURE H/T	225/55 19 99W	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
2	Szybka zestawu wskaźników	przepalenie	WY	0.4
3	Tapicerka siedziska 1.rząd R	przepalenie	WY	0.6
4	Tapicerka siedziska 2.rząd L	przepalenie	WY	0.4
5	Dywaniki podłogi komplet	przepalenie	WY	2.3
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Światnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Pokrywa przednia	innewady powłoki lakierowej	NA	0.5
9	Rama drzwi kpl. L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, innewady powłoki lakierowej	NA	1
13	Światnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
14	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie/odkształcenie		
15	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
16	Światnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
17	Felga tylna L	rysa/odprysk		
18	Felga przednia L	rysa/odprysk		
19	Śłupek środkowy B R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

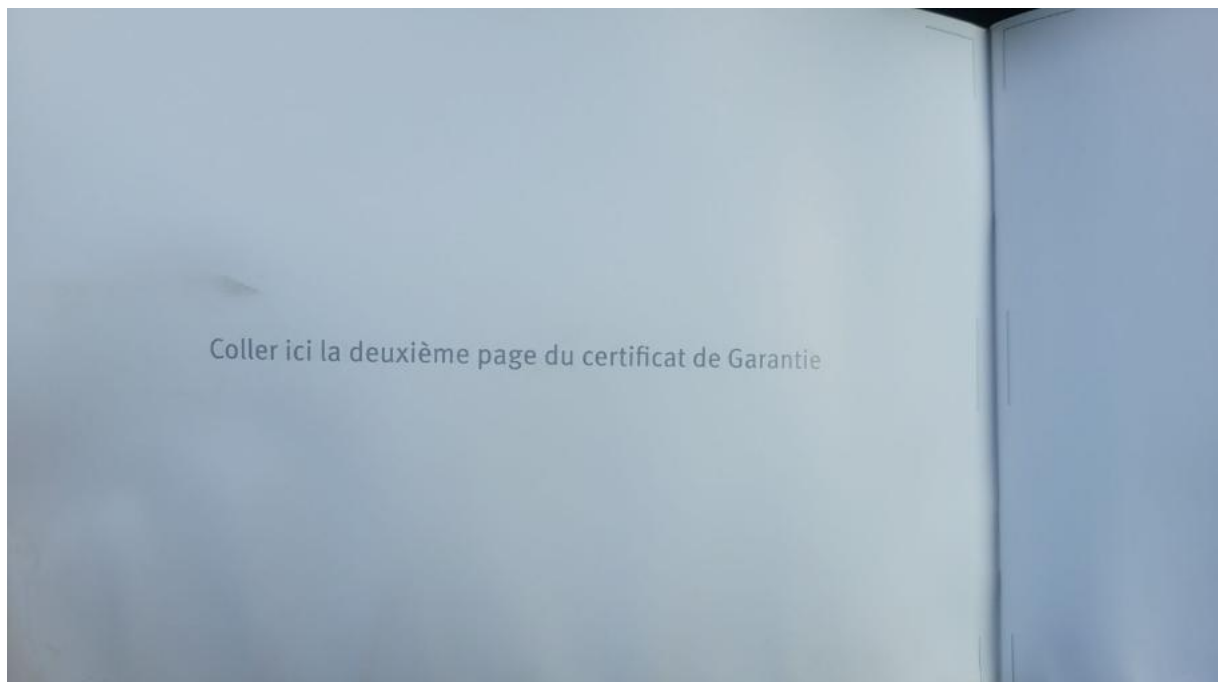

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

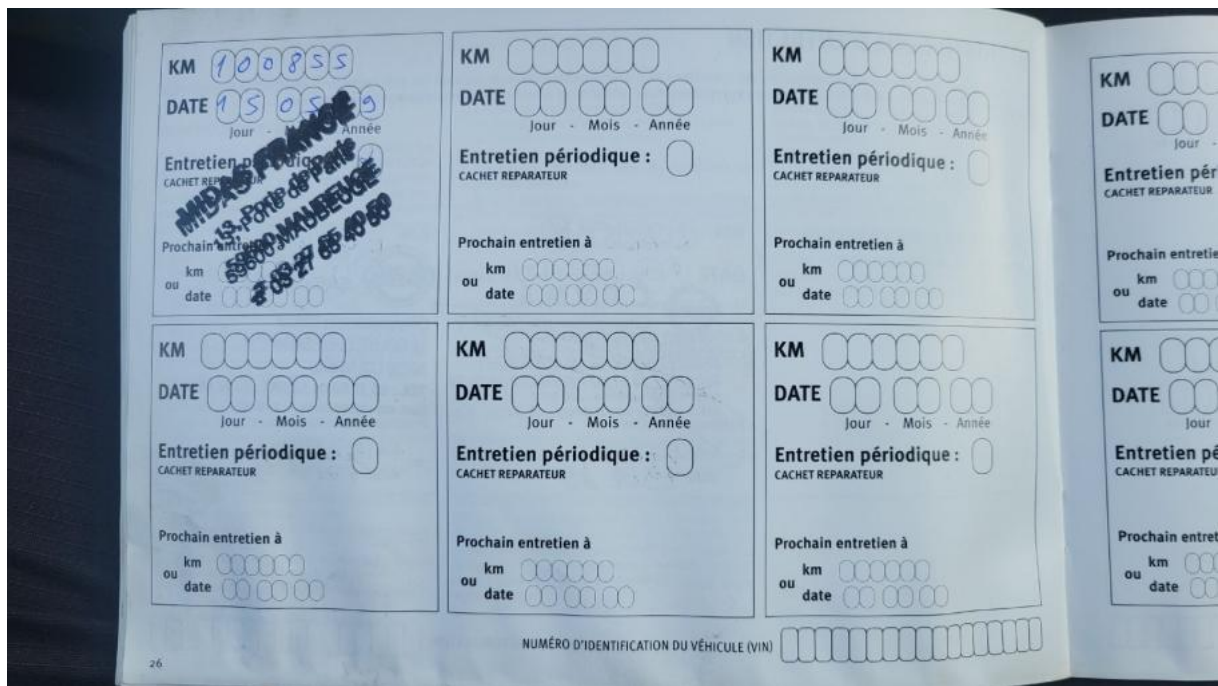

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

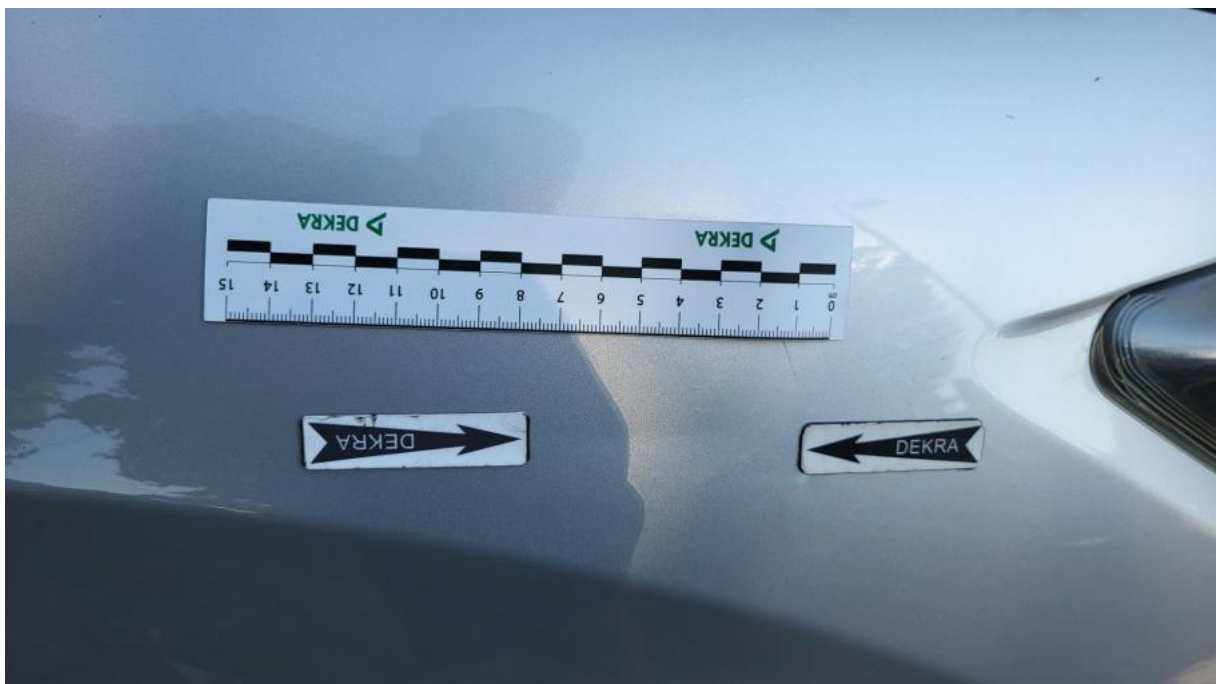

Fot. 42

Łótnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Inne 2



Fot. 52

Zderzak tylny() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Opona tylna L - Inne 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zestaw wskaźników - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1