

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07051/9/25-15201	Data raportu	09-09-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	04-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/64565/25/08/29	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF17RSN0A57234525
Marka, model	RENAULT Clio IV Grandtour 1...
Typ, wersja	Clio 1.2 16V Alize
Numer rejestracyjny	WD2834S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1149 ccm/54 kW
Stan licznika	140 168 km
Data 1. rej./rok prod.	05-05-2017/2017
Data nast. bad. techn.	08-10-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania, EBV-elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 Paradise z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Instalacja do montażu radioodtwarzacza, Instalacja radiowa, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault, Kierownica skórzana, Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault, Listwy boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z zamykanym lustrem, Radio R&GO ze zintegrowanym wyświetlaczem (bez CD) 4X20W, Bluetooth/USB/jack/uchwyt smartphome/, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Renault BASS REFLEX, System Renault Bass Reflex, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne spojler dachowy, Uchwyt do smartfona do radioodtwarzacza R&GO, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wycieraczki o zmiennej częstotliwości, Zagłówki przednie regulowane na wysokość, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Lakier metalik, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, ADVANTAGE ALLSEASON	185/60 R15 84T	5,5 mm
	lewe	BFGOODRICH, ADVANTAGE ALLSEASON	185/60 R15 84T	5,5 mm
tylna	prawe	BFGOODRICH, ADVANTAGE ALLSEASON	185/60 R15 84T	6,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, ADVANTAGE ALLSEASON	185/60 R15 84T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem L	inne	WY	
2	Reflektor z kierunkowskazem R	inne	WY	
3	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Zderzak, róg L	pęknięcie	WY	1.2
6	Lampa tylna zewnętrzna L	pęknięcie	WY	
7	Wytlumienie podłogi śr. bocznej, przód L	przepalenie	WY	0.3
8	Okładzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	NA	
9	Błotnik przedni R	zarysowanie	NA	
10	Pokrywa przednia	wgniecenie	NA	2.5
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	liczne, wgniecenie	NA	2
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	liczne, wgniecenie	NA	2
13	Błotnik tylny L	zarysowanie, liczne, wgniecenie	NA	2
14	Błotnik tylny R	zarysowanie	NA	
15	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
16	Słupek przed A z progiem wym.czes R	zarysowanie		
17	Dach	wgniecenie		
18	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
19	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	odpryski lakieru		
20	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
21	Poszycie słupka środkowego R	wgniecenie		
22	Zderzak, róg R	zarysowanie		
23	Przysłona pokrywy tylnej	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

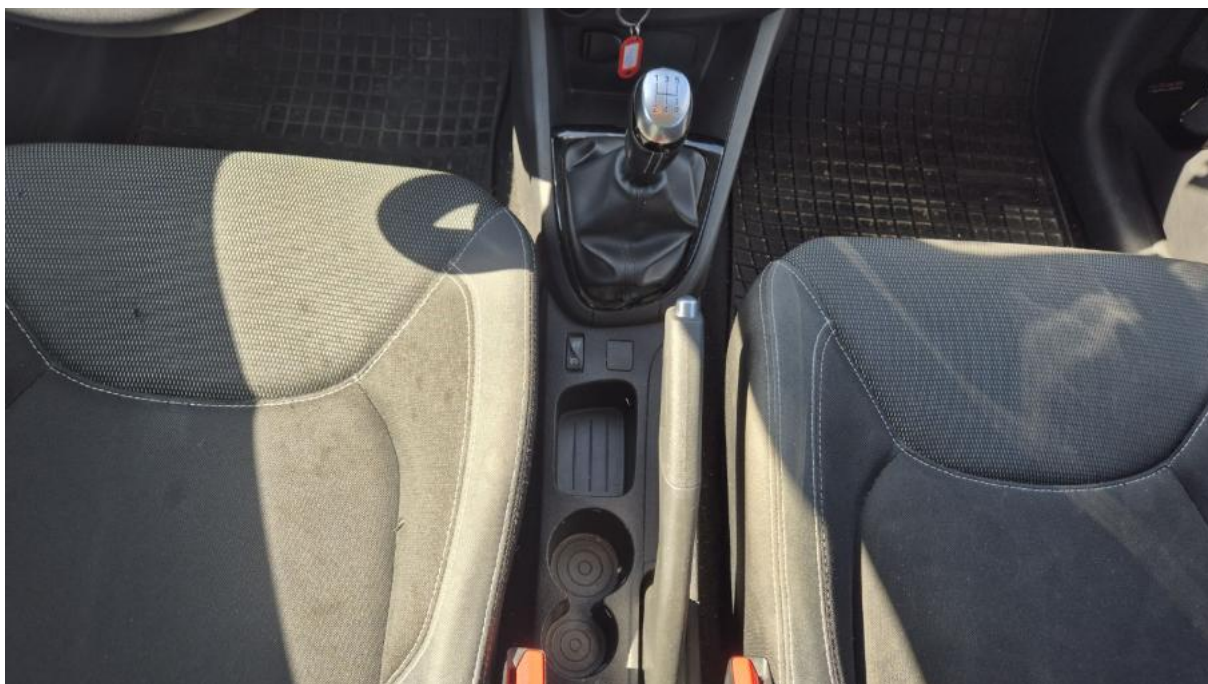

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

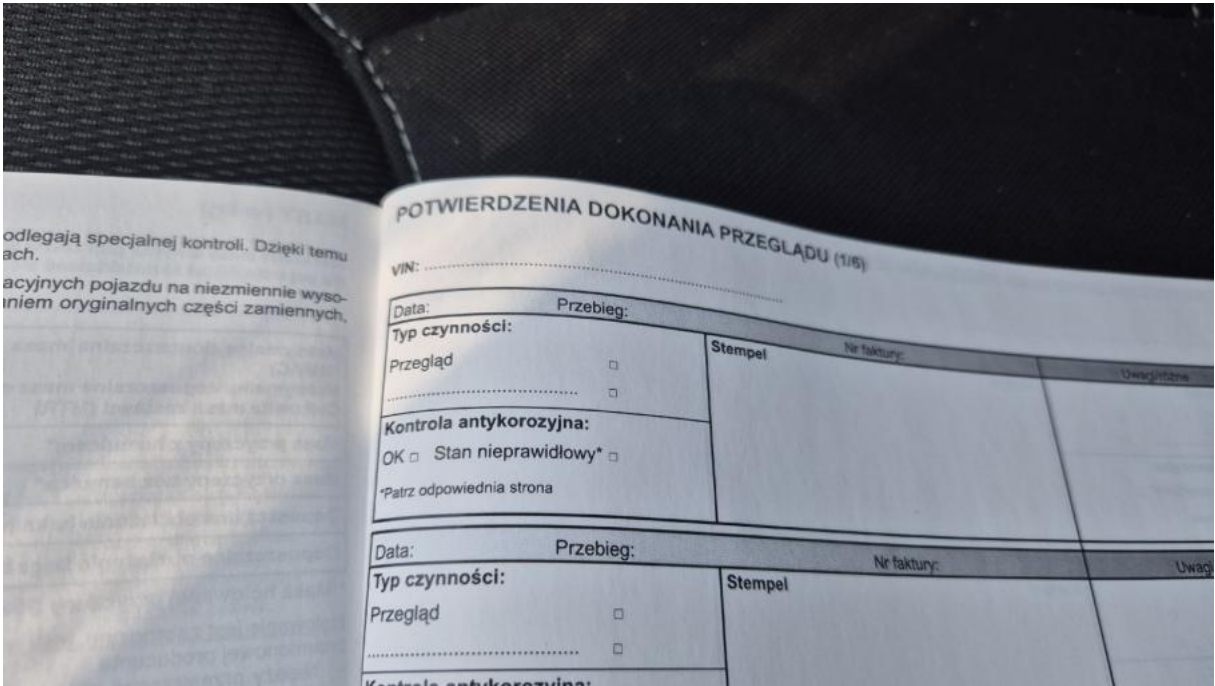

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

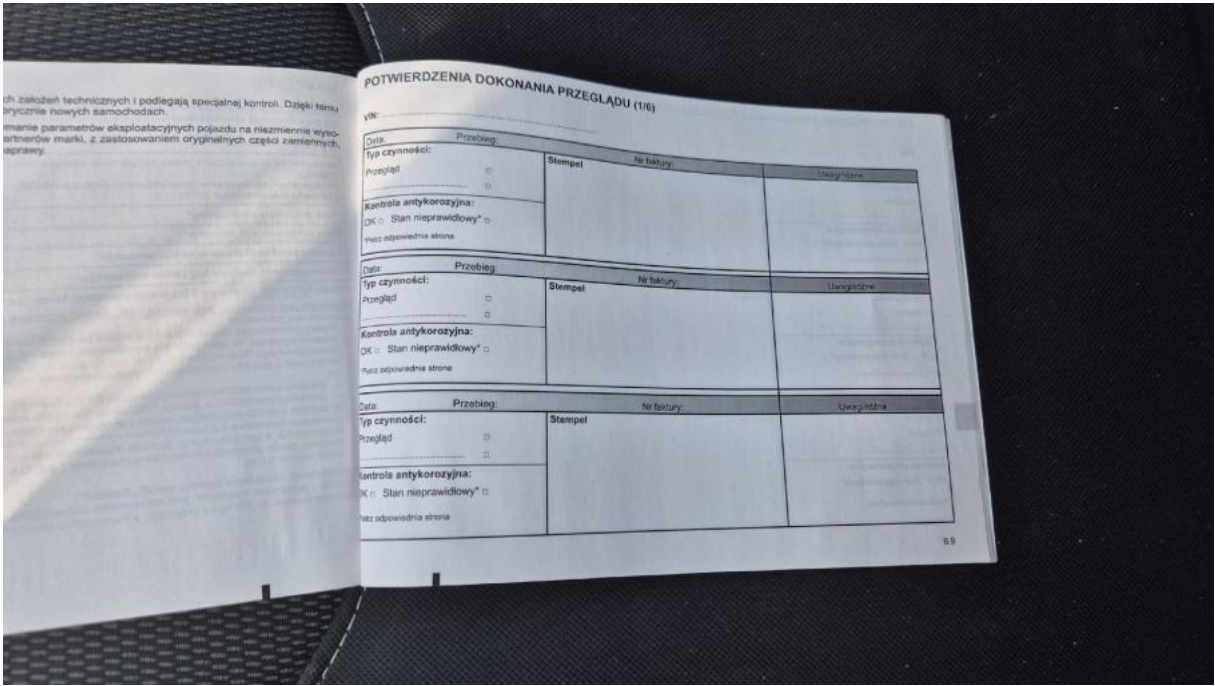

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 36

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

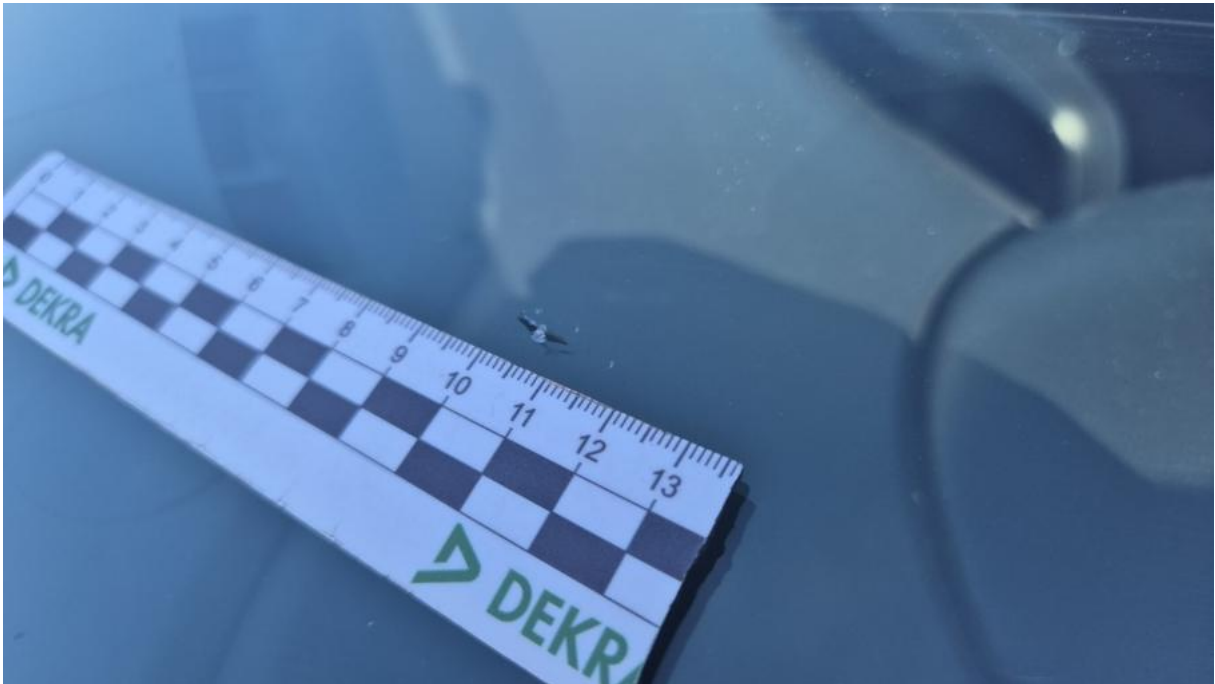

Fot. 37

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Inne 2



Fot. 42

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Reflektor P - Inne 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Inne 2



Fot. 48

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Reflektor L - Inne 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Wykładzina podłogi - Inne 1