

Nr zlecenia: 63/23/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 23.09.2025

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	MMCYKB40FD009890
Marka:	MITSUBISHI	Nr rejestracyjny:	GD608MY
Model pojazdu:	L 200 DID MR`14 E5 2.9t	Nr Info-Ekspert:	023-01255
Wersja:	Intense Plus HP Aut.	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	162333 km		
Data pierwszej rejestracji	20.02.2015		
Data ważności badania technicznego	25.04.2025		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	2850 kg / 925 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / automatyczna		
Rozstaw osi	3000 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2477 ccm / 131kW (178KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 6 szt.	12	Stopnie boczne
2	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	13	System kontroli trakcji ASTC
3	Klamki zewnętrzne chromowane	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie

4	Klimatyzacja automatyczna	15	Szyby tylne przyciemniane
5	Kurtyny powietrzne boczne	16	Szyby tylne regulowane elektrycznie
6	Lusterka chromowane	17	Światła p/mgielne przednie
7	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Tarcze kół aluminiowe 17"
8	Poduszka powietrzna pasażera	19	Tempomat
9	Poduszki powietrzne boczne	20	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
10	Spryskiwacze reflektorów	21	Wyświetlacz wielofunkcyjny
11	Sterowanie radiem w kierownicy	22	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz CD+MP3
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "USB"
System Bluetooth

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 265/65 R17 112T DUELER AT 001 TL	4,6
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 265/65 R17 112T DUELER AT 001 TL	3,3
Tylne lewe:	DUNLOP 265/65 R17 112S GRANDTREK AT 20 TL	2,6
Tylne prawe:	DUNLOP 265/65 R17 112S GRANDTREK AT 20 TL	5,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Jerzy Dudek
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

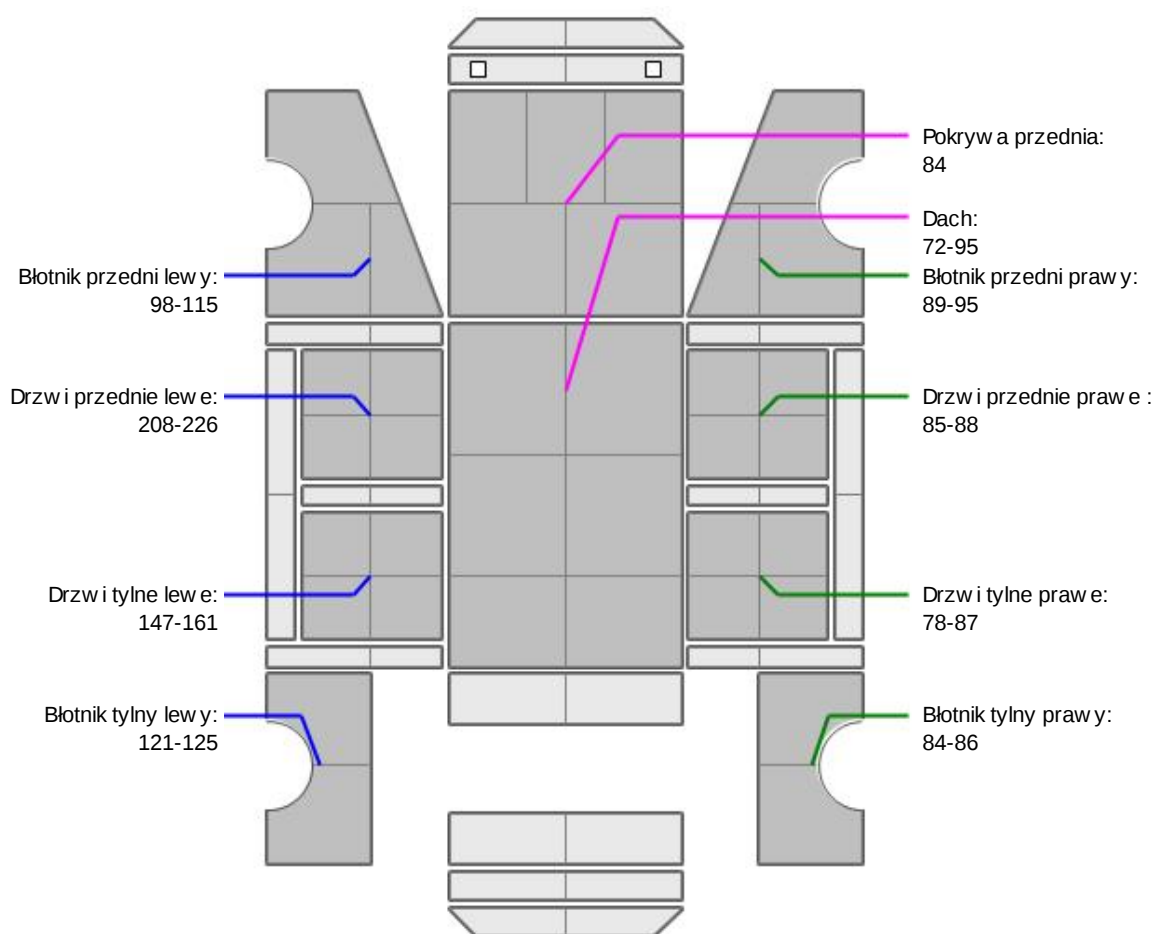

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		84	
2	Dach		72-95	
3	Błotnik przedni	L	98-115	
4	Drzwi przednie	L	208-226	
5	Drzwi tylne	L	147-161	
6	Błotnik tylny	L	121-125	
7	Błotnik przedni	P	89-95	
8	Drzwi przednie	P	85-88	

9	Drzwi tylne	P	78-87	
10	Błotnik tylny	P	84-86	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
3	Wykładzina boku przednia	P	Rozdarcie materiału		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie dźwigni zmiany biegów		Przetarcie materiału		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Resor tylny	P	Pęknięty		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |

3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy rozdzielczej świecą się kontrolki ABS oraz systemu kontroli trakcji. Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20

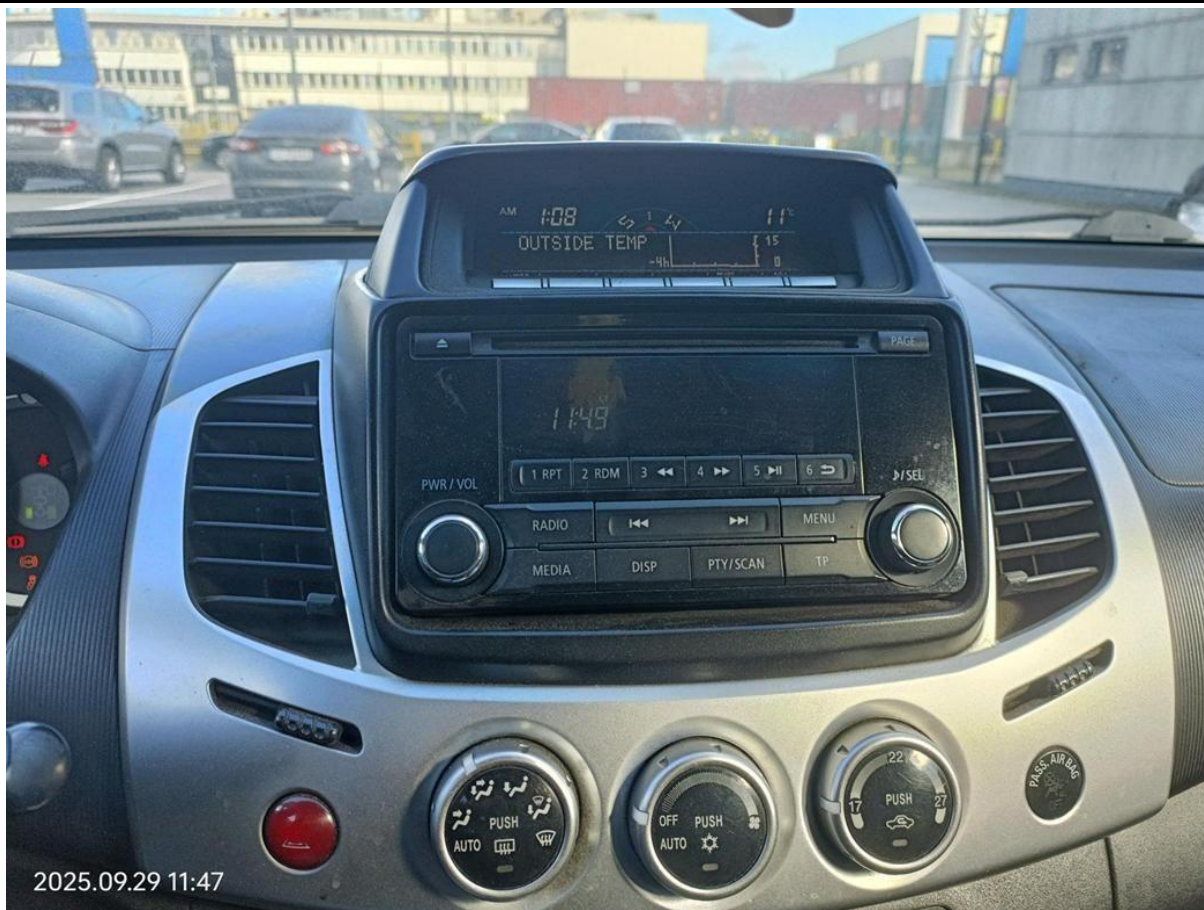

Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

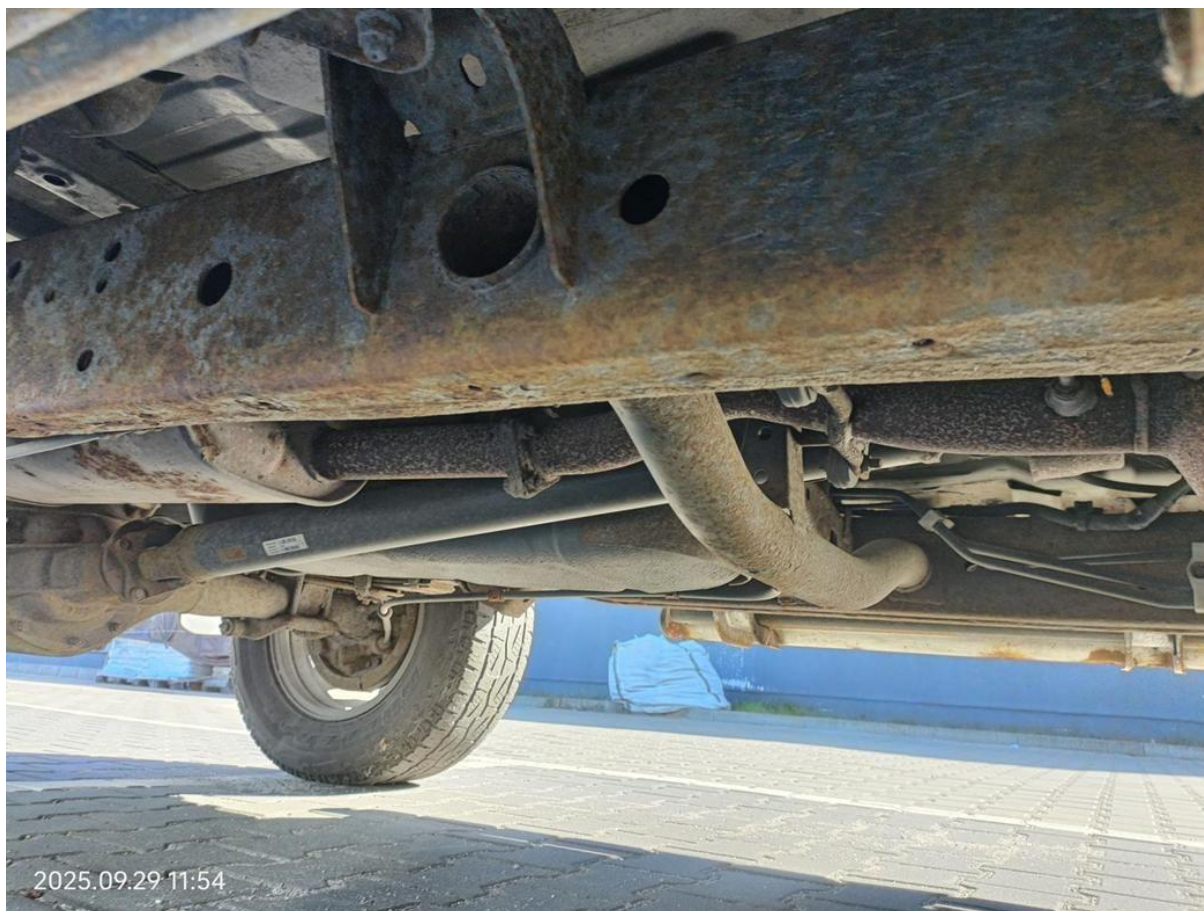

Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44

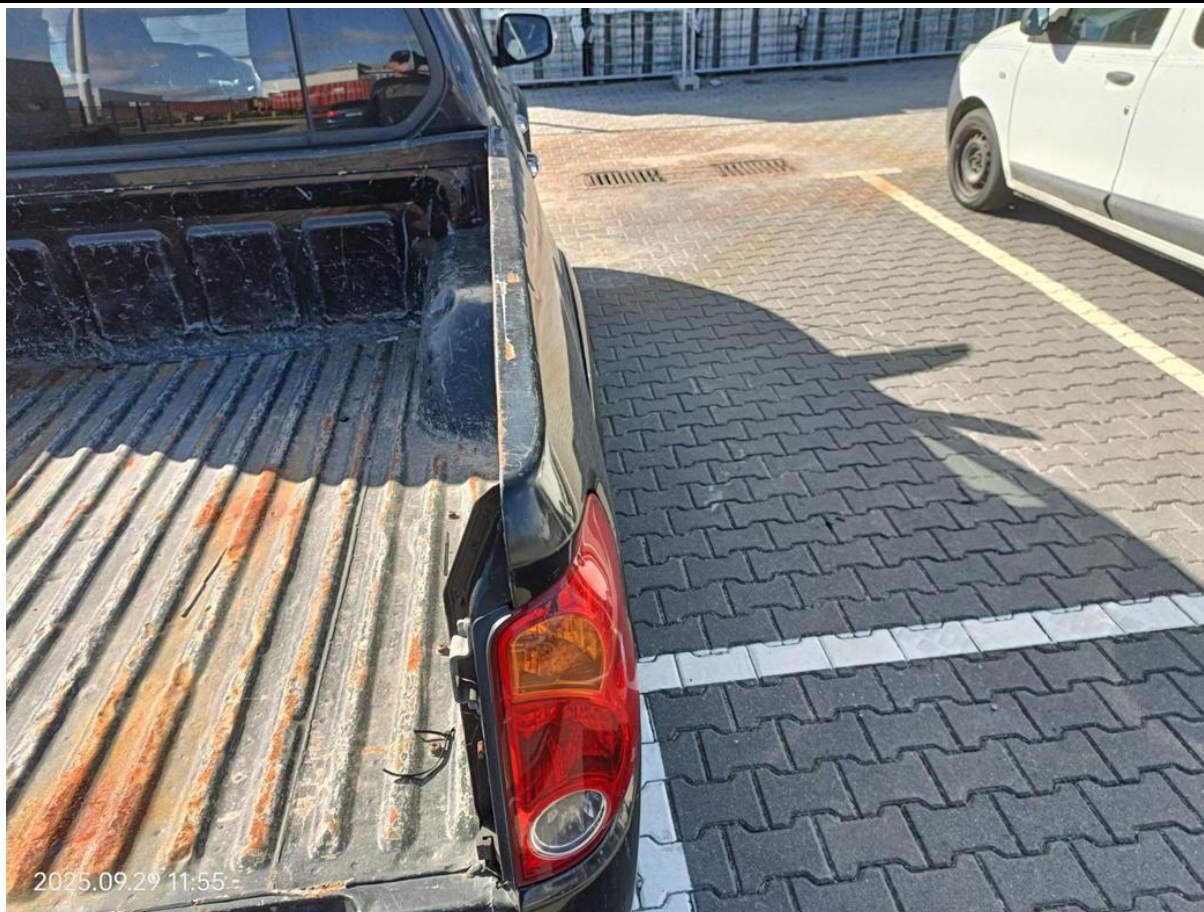

Fot. nr 45

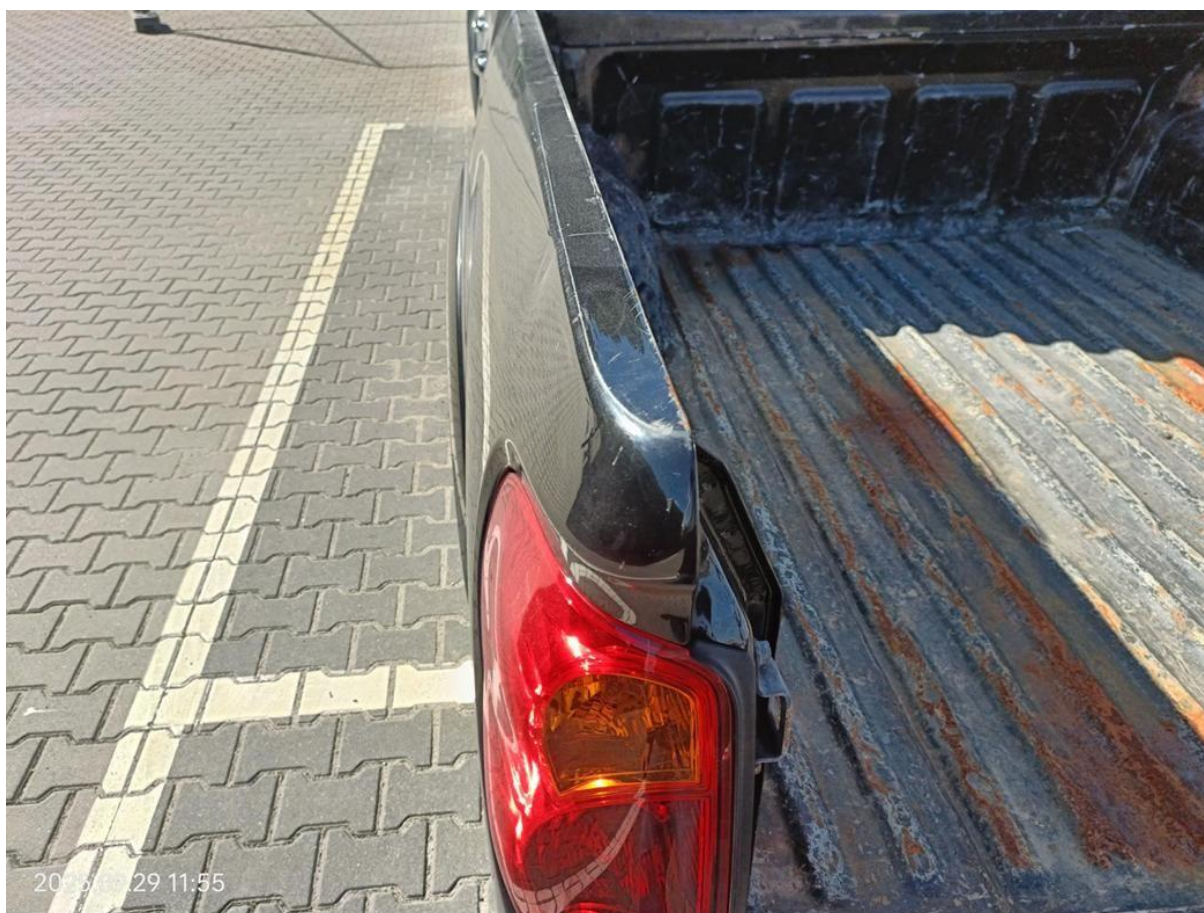

Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

L200 DIESEL (4D56 D1-D DPF)
LISTA CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH WY 13/15

MITSUBISHI MOTORS

Numer VIN: MMC7K6J8J000000
Numer rejestracyjny: 0058MY

Czynności w przedziale silnikowym
1. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego
2. Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego
3. Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego
4. Sprawdzenie poziomu płynu kierownicy
5. Sprawdzenie poziomu płynu sprężarki klimatyzacji
6. Sprawdzenie poziomu płynu układu kierowniczego
7. Sprawdzenie poziomu płynu układu hamulcowego
8. Sprawdzenie poziomu płynu układu napędowego
9. Sprawdzenie poziomu płynu układu rozrządu
10. Sprawdzenie poziomu płynu układu turbinowego
11. Sprawdzenie poziomu płynu układu wtryskowego
12. Sprawdzenie poziomu płynu układu elektrycznego

RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA

Przeгляд nadwozia 11. rok
Data przeglądu: _____
Pozycja / Kod szkody: _____
Opis: _____
Data naprawy: _____
Pieczęć serwisu i podpis: _____

Przeгляд nadwozia 12. rok
Data przeglądu: _____
Pozycja / Kod szkody: _____
Opis: _____
Data naprawy: _____
Pieczęć serwisu i podpis: _____

OP. OP. 191P WYMIANA SILNIKA
przebieg 60 554 km WYMIANA ROZRZĄDU
WYMIANA TURBOSPRĘŻARKI

1-30

2025.09.29 11:59

Fot. nr 63

RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA

Kod szkody:
1. Odpryski
2. Zarysowania
3. Uszkodzenie karoserii
4. Uszkodzenie lakieru
5. Inne

Przeгляд nadwozia 1. rok
Data przeglądu: 12.01.2016
Pozycja / Kod szkody: _____
Opis: _____
Data naprawy: _____
Pieczęć serwisu i podpis: _____



Przeгляд nadwozia 2. rok
Data przeglądu: 14.01.2016
Pozycja / Kod szkody: _____
Opis: _____
Data naprawy: _____
Pieczęć serwisu i podpis: _____

318473

1-27

2025.09.29 11:59

Fot. nr 64





Fot. nr 67



Fot. nr 68

318473

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dane samochodu

Numer identyfikacyjny samochodu (VIN):

H	M	C	J	Y	K	B	4	O	F	D	O	O	S	8	S	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego: 26.02.2015
 Data zakończenia okresu gwarancyjnego: 25.02.2020
 Kod modelu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Nr silnika: 4DS6UCFA8142
 Kod koloru: X08 Gwarancja na korozję perforacyjną: 12 lat ☒
 Częstotliwość przeglądów: 15.000 km ☒ 20.000 km ☐ (lub 1 rok, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej)

Informacje o dealerze

Nazwa: AUTO-COMPLEX
 Adres: WIELOGŁOWY 188
 Miasto: WIELOGŁOWY
 Podpis: 

Stempel autoryzowanego punktu P.U.H. Auto-Complex
 Autoryzowany Dystrybutor
 33-311 Wielogłowy 188
 tel./fax 18 443 28 00
 tel. 24 44 735 REGON 437822719

Niniejszym potwierdzam, że w trakcie procedury przekazania samochodu w pełni przedstawiono i wyjaśniono mi warunki gwarancji na nowe samochody, pakiet MAP (Mitsubishi Assistance Package - pakiet asystancji), wymagania w trakcie obsługi samochodu (książka serwisowa), sposób korzystania z samochodu oraz sposób funkcjonowania jego elementów sterujących.

podpis

1-2

2025.09.29 12:00

Fot. nr 69

RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA

318473

Kod szkody:

1. Odpryski
2. Zarysowania
3. Uszkodzenie karoserii
4. Uszkodzenie lakieru
5. Inne

Przebieg nadwozia 1. rok

Data przeglądu: 12.04.2016
 Pozycja / Kod szkody:
 Opis:
 Data naprawy:
 Pieczęć serwisu i podpis: 

Przebieg nadwozia 2. rok


Data przeglądu: 14.04.2016
 Pozycja / Kod szkody:
 Opis:
 Data naprawy:
 Pieczęć serwisu i podpis: 

1-27


2025.09.29 12:00

Fot. nr 70

RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA

Przegląd nadwozia 3. rok
 Data przeglądu: 22.11.2017
 Pozycja / Kod szkody: —
 Opis: —
 Data naprawy: —
 Pieczęć serwisu i podpis: 

Przegląd nadwozia 4. rok
 Data przeglądu: 20.11.2019
 Pozycja / Kod szkody: —
 Opis: —
 Data naprawy: —
 Pieczęć serwisu i podpis: 

Przegląd nadwozia 5. rok
 Data przeglądu: 18.11.2019
 Pozycja / Kod szkody: —
 Opis: —
 Data naprawy: —
 Pieczęć serwisu i podpis: 

Przegląd nadwozia 6. rok
 Data przeglądu: 17.11.2020
 Pozycja / Kod szkody: —
 Opis: —
 Data naprawy: —
 Pieczęć serwisu i podpis: 


1-28
1-20
S0E714E4

2025.09.29 12:00

Fot. nr 71

RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA

Przegląd nadwozia 7. rok
 Data przeglądu: 04.08.2021
 Pozycja / Kod szkody: —
 Opis: —
 Data naprawy: —
 Pieczęć serwisu i podpis: 

Przegląd nadwozia 8. rok
 Data przeglądu: 10.03.2022
 Pozycja / Kod szkody: —
 Opis: —
 Data naprawy: —
 Pieczęć serwisu i podpis: 


Przegląd nadwozia 9. rok
 Data przeglądu: —
 Pozycja / Kod szkody: —
 Opis: —
 Data naprawy: —
 Pieczęć serwisu i podpis: —

Przegląd nadwozia 10. rok
 Data przeglądu: —
 Pozycja / Kod szkody: —
 Opis: —
 Data naprawy: —
 Pieczęć serwisu i podpis: —

1-29
S0E714E4

2025.09.29 12:00

Fot. nr 72

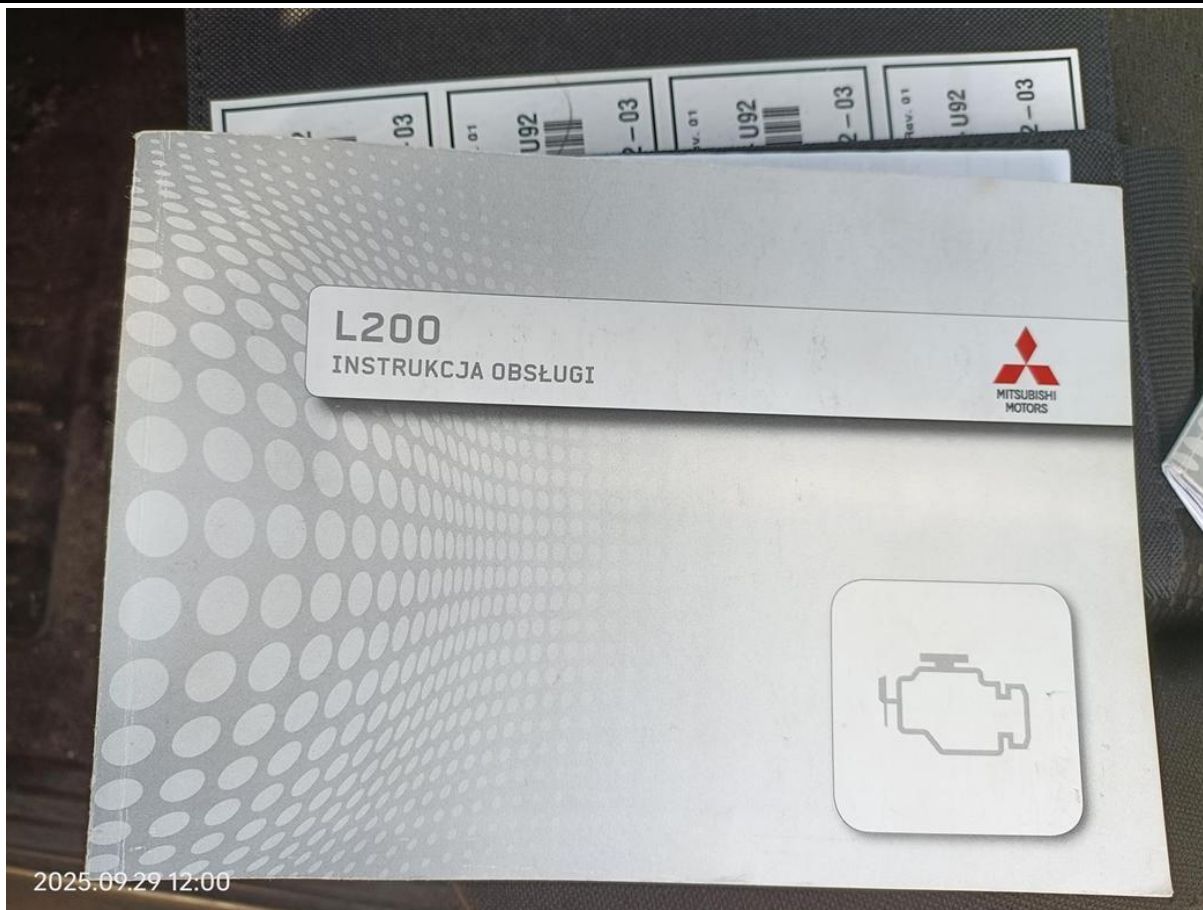

Fot. nr 73

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu