

WWZZZ3CZKE092011

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	193.414 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	22.800 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZKE092011	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	29.04.2019	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer
2	Instrumententafel	Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Digitaler Nachweis) - kein Nachweis - kein Abzug
4	2.Radsatz	1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
5	2.Radsatz	2 Reifen (In Kürze) - verschlissen
6	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag
7	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer
11	Sitz vorn	Lehnenbezug links (und Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Interieur	Innenraum - Kratzer
13	Tür hinten links	Tür - Kratzer
14	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98W	Sonstige	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	215/55 R17 94H	Continental	Winterreifen	8mm	i.O.	
	215/55 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	193.414 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZKE092011	Erstzulassung	29.04.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	118 µm
2	Dachholm links	126 µm
3	Dachholm rechts	129 µm
4	Heckklappe/-tür	123 µm
5	Kotflügel links	124 µm
6	Kotflügel rechts	138 µm
7	Motorhaube	128 µm
8	Schweller links	78 µm
9	Schweller rechts	116 µm
10	Seitenwand links	220 µm
11	Seitenwand rechts	130 µm
12	Tür hinten links	133 µm
13	Tür hinten rechts	148 µm
14	Tür vorne links	117 µm
15	Tür vorne rechts	121 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

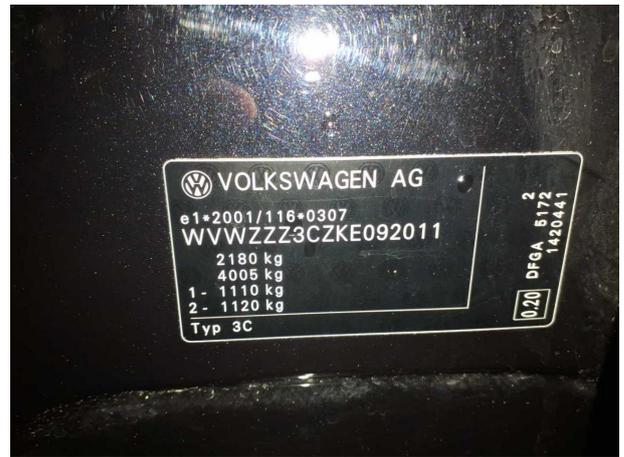


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente

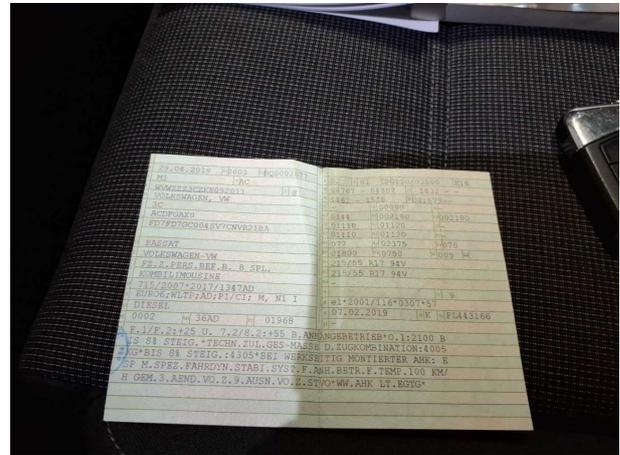


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente

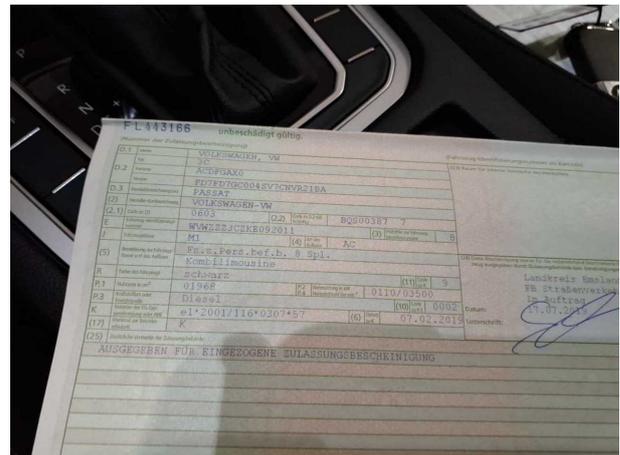


Abbildung 16: Dokumente

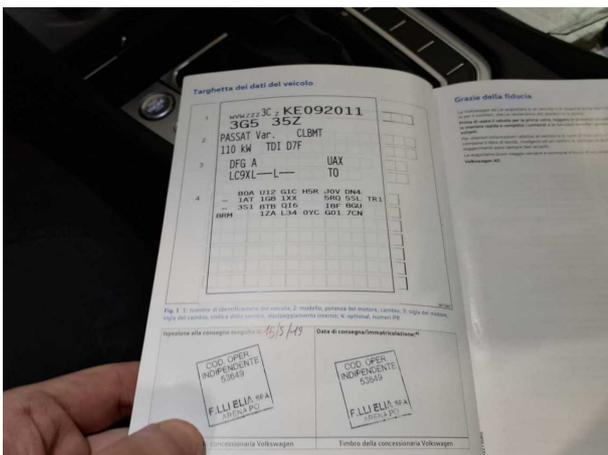


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #2: Instrumententafel: Luftdüse Mitte - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Instrumententafel: Luftdüse Mitte -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen (In Kürze) - verschlissen



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen (In Kürze) - verschlissen



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen (In Kürze) - verschlissen



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag




Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

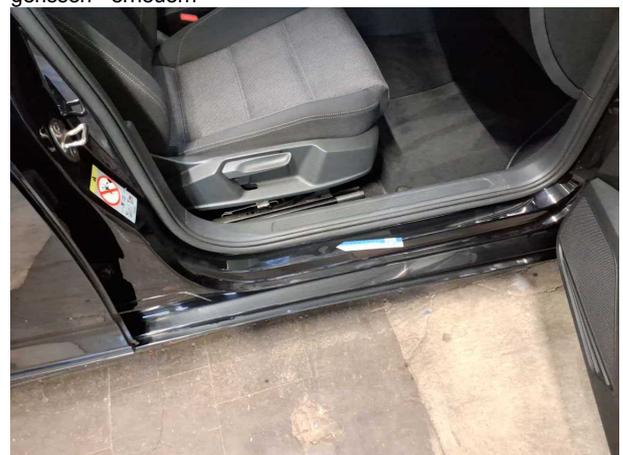

Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #11: Sitz vorn: Lehnenbezug links (und Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Sitz vorn: Lehnenbezug links (und Polst... - gebrochen / gerissen - erneuern

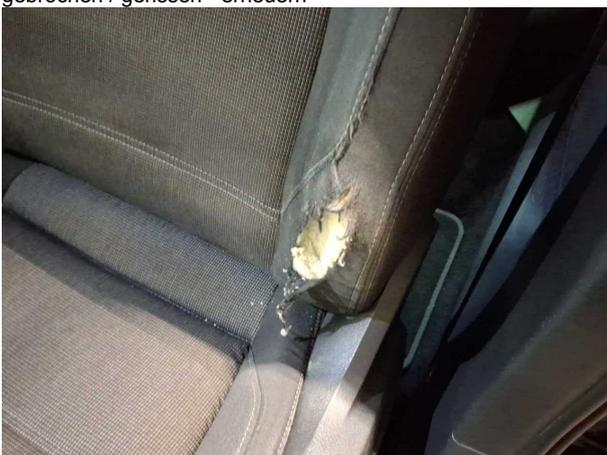

Beschädigung #11: Sitz vorn: Lehnenbezug links (und Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #12: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #12: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #12: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #12: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer




Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer




Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen

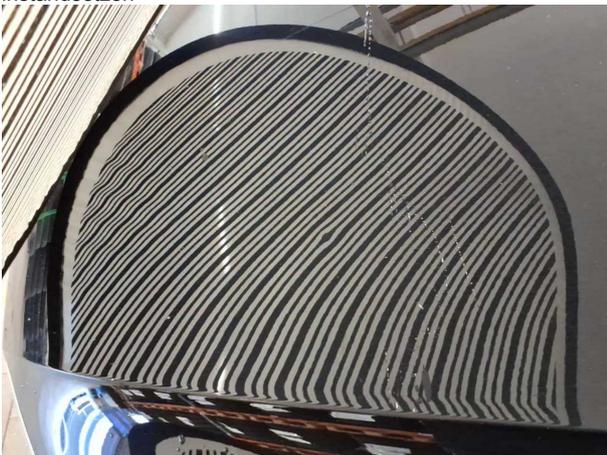

Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen

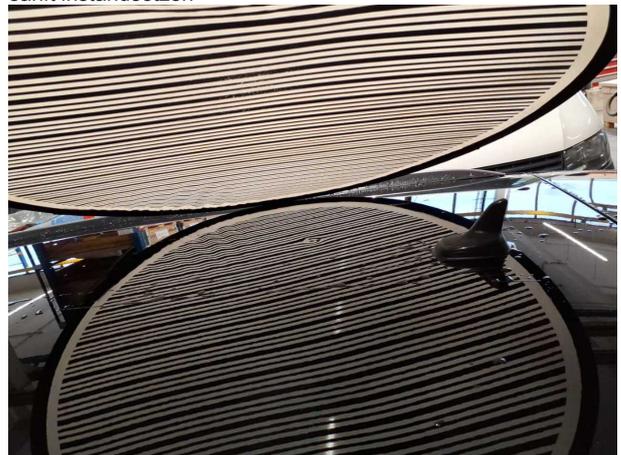

Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links
- Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Wertminderung

Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Seitenwand links



Nacklackierung 1: Seitenwand links