

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216600/10/25-11401	Data raportu	03-10-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/69043/25/09/15	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NLHB251BAHZ246987
Marka, model	HYUNDAI i20 15-18
Typ, wersja	i20 1.2 Classic +
Numer rejestracyjny	WD8758J
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1248 ccm/62 kW
Stan licznika	164 912 km
Data 1. rej./rok prod.	28-09-2017/2017
Data nast. bad. techn.	06-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Felgi stalowe 15", z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja eskortująca światła (funkcja oświetlenia drogi do domu), Gniazdo USB + iPod, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 2 głośniki, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Radio CD z MP3, Schowek po stronie pasażera, chłodzony, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na miejscach przednich, Szyby barwione, Szyby regulowane elektrycznie, przód, Tapicerka materiałowa, Tylnie drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylnie oparcie składane, dzielone, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	COMPASAL, BLAZER HP	185/65 15 92T	6,0 mm
	lewe	COMPASAL, BLAZER HP	185/65 15 92T	6,0 mm
tylna	prawe	COMPASAL, BLAZER HP	185/65 15 92T	6,0 mm
	lewe	COMPASAL, BLAZER HP	185/65 15 92T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lusterko zewn. ustaw.mechanicz. L	pęknięcie	WY	0.2
2	Prowadnica okna drzwi tylnych L	rysa/odprysk, ślady korozji	WY	0.5
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
7	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
8	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		

9	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
---	-------------------------------------	--------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

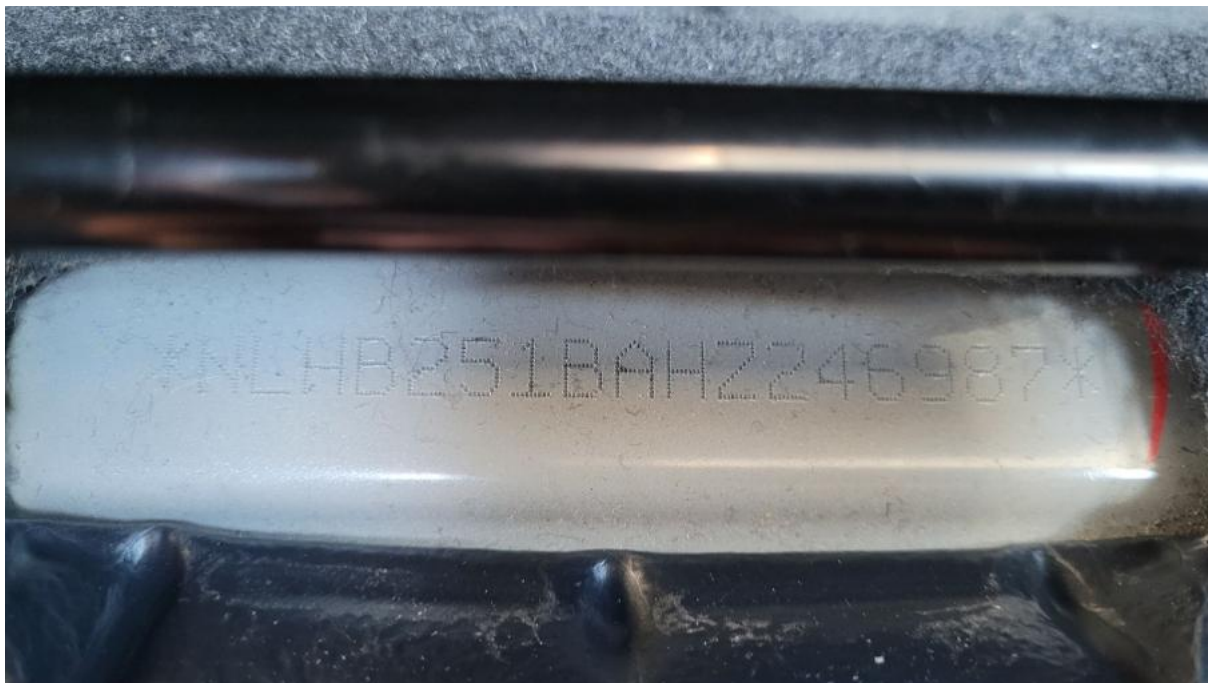

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

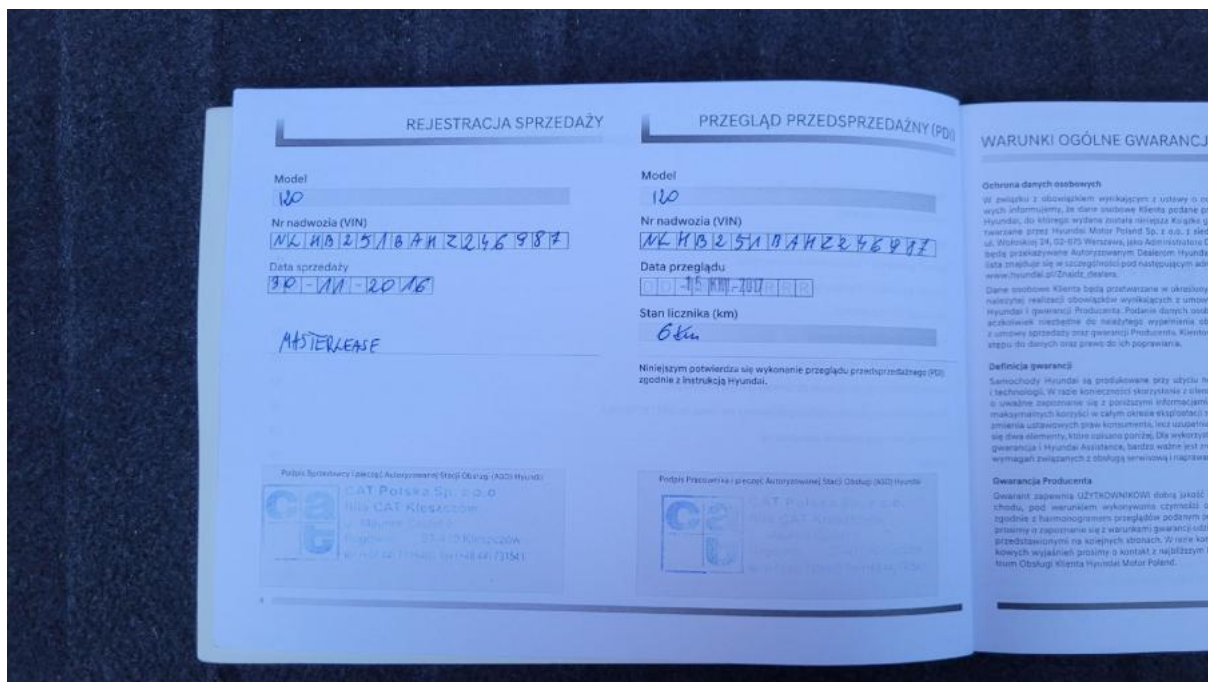

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

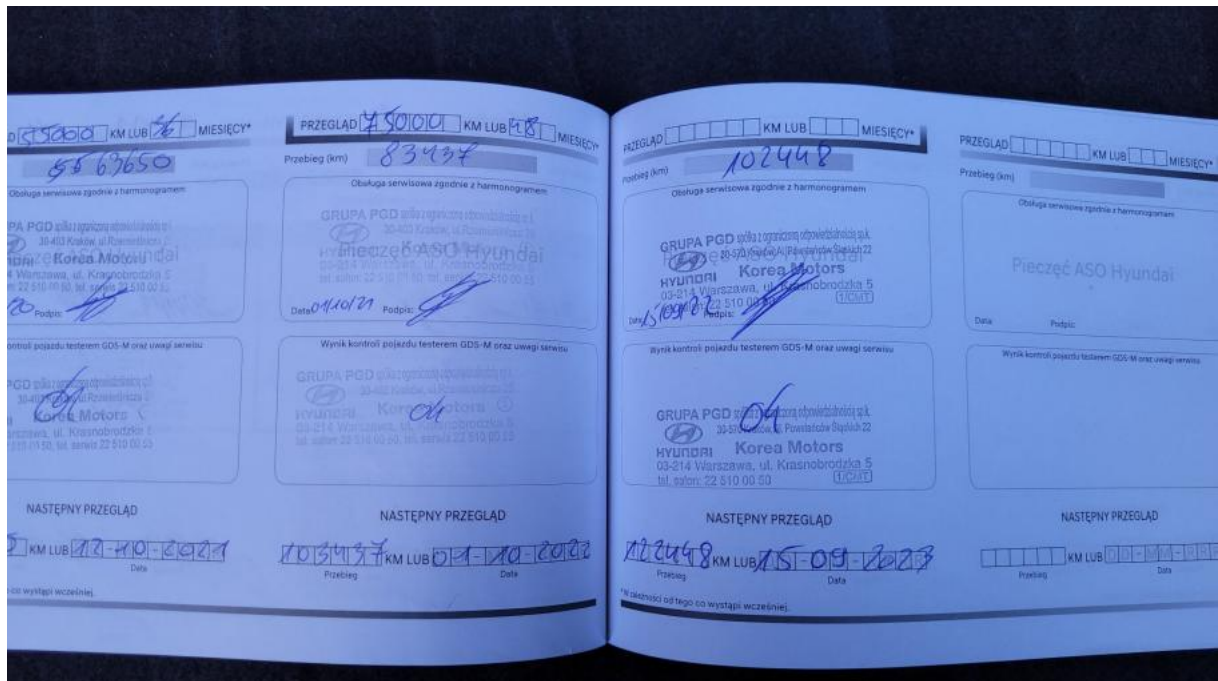

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70


Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 2

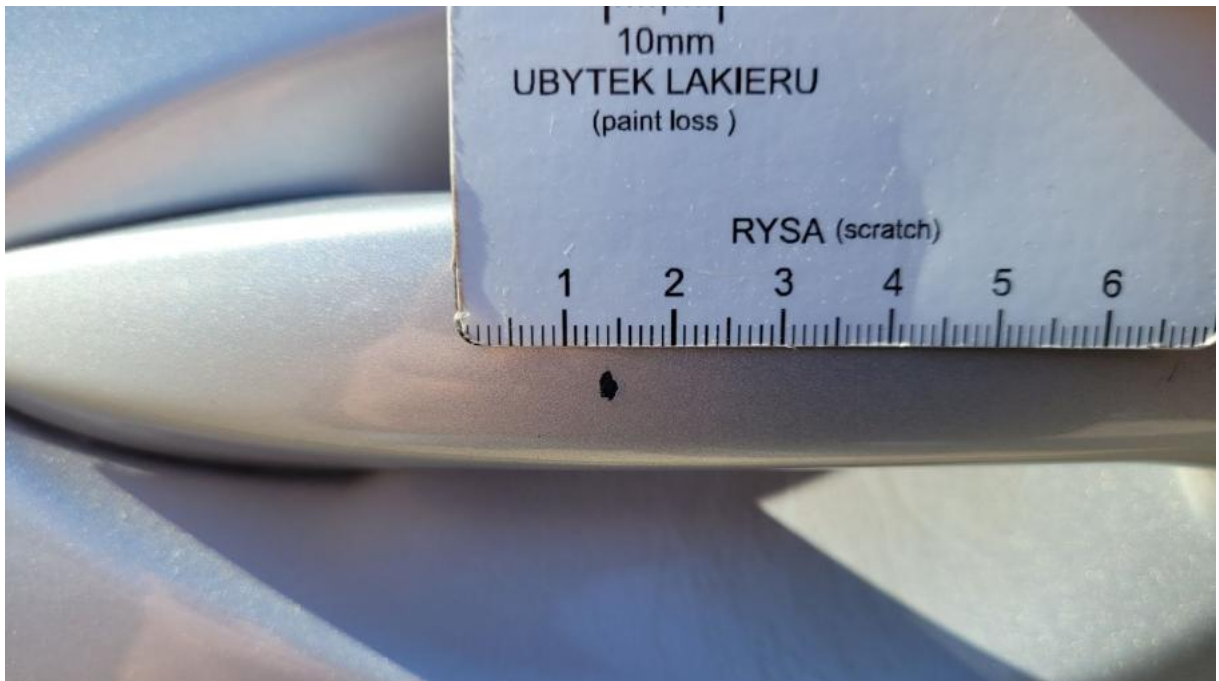

Fot. 72

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 78

Lusterko zew L() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Uszczelka szyby drzwi tyl L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Uszczelka szyby drzwi tyl L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Uszczelka szyby drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1