

Nr zlecenia: 117/09/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/09

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] IX-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy             | VIN:              | T M B E M 6 N J 1 H Z 1 2 3 1 1 7 |
| Marka:                                              | SKODA                        | Nr rejestracyjny: | WE657PJ                           |
| Model pojazdu:                                      | Fabia III 1.2 TSI MR`15 E6   | Nr Info-Ekspert:  | 034-02809                         |
| Wersja:                                             | Ambition                     | Rok produkcji:    | 2017                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 139581 km                    |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2017/04/21                   |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/04/04                   |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy         |                   |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1564 kg                      |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1197 ccm / 66kW (90KM)       |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                    | 20   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 2    | Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL | 21   | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 3    | Blokada mechanizmu różnicowego XDS                           | 22   | System p/poślizgowy MSR                       |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                         | 23   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR   |
| 5    | Gniazdo 12V                                                  | 24   | System pokolizyjny ACS                        |
| 6    | Immobilizer                                                  | 25   | System Start/Stop                             |
| 7    | Kieszenie w oparciach foteli przednich                       | 26   | System wspomagania nagłego hamowania          |

|    |                                                       |    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 8  | Klimatyzacja                                          | 27 | Szyby przednie regulowane elektrycznie          |
| 9  | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 28 | Szyby przyciemniane                             |
| 10 | Komputer pokładowy                                    | 29 | Światła do jazdy dziennej                       |
| 11 | Konsola centralna                                     | 30 | Światła p/mgielne przednie                      |
| 12 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 31 | Światło dodatkowe STOP                          |
| 13 | Ogranicznik prędkości                                 | 32 | Tarcze kół stalowe 6Jx15                        |
| 14 | Pakiet Chrom                                          | 33 | Uchwyt na napoje dla pasażerów I rzędu siedzeń  |
| 15 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 34 | Uchwyt na napoje dla pasażerów II rzędu siedzeń |
| 16 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 35 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne        |
| 17 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 36 | Zamek centralny zdalnie sterowany               |
| 18 | Schówek na okulary                                    | 37 | Zestaw naprawczy opon                           |
| 19 | Schowki pod przednimi fotelami                        |    |                                                 |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in  
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *DĘBICA 185/50 R15 84T FRIGO 2 TL | 4,3          |
| Przednie prawe: | *DĘBICA 185/50 R15 84T FRIGO 2 TL | 4,3          |
| Tylne lewe:     | *DĘBICA 185/50 R15 84T FRIGO 2 TL | 5,2          |
| Tylne prawe:    | *DĘBICA 185/50 R15 84T FRIGO 2 TL | 5,2          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Kamil Parzonka

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis                | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |                     |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |                     |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            | Rozerwana uszczelka |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     |                                                        | Rozerwana uszczelka |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                     |         |
| 6    | Próg                  | L     | Ogniska korozji, Zarysowania powłoki lakierowej        |                     |         |
| 7    | Próg                  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                     |         |
| 8    | Dach                  |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                     |         |
| 9    | Błotnik tylny         | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |                     |         |
| 10   | Błotnik tylny         | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |                     |         |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, wgniecenia itp.)

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. (zarysowania, odpryski, wgniecenia itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

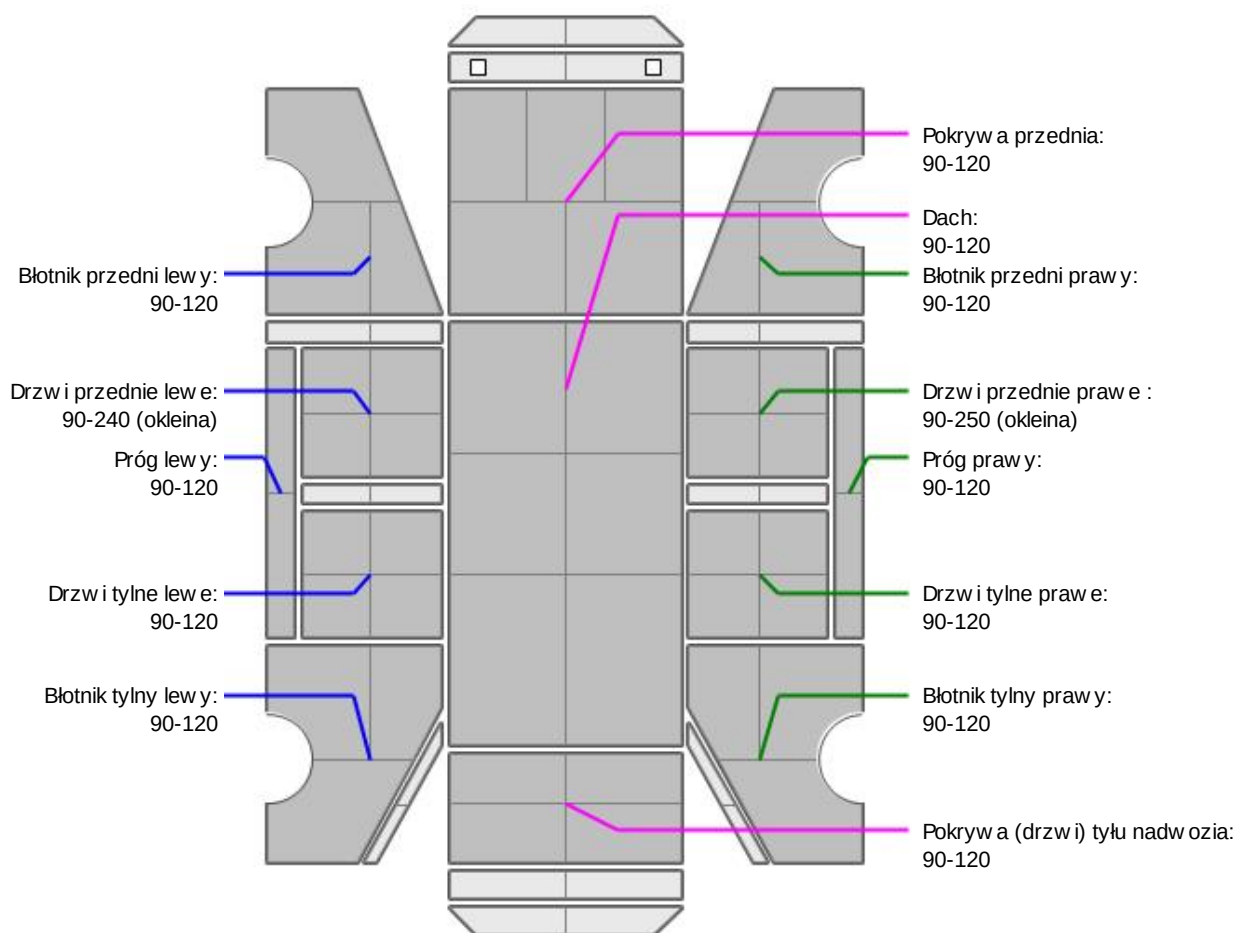

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90-120               |      |
| 2    | Dach                          |       | 90-120               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90-120               |      |
| 4    | Próg                          | L     | 90-120               |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 90-240 (okleina)     |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 90-120               |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 90-120               |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 90-120               |      |
| 9    | Próg                          | P     | 90-120               |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 90-250 (okleina)     |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 90-120               |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 90-120               |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90-120               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                  | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni       |       | Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowany             |      |         |
| 2    | Zderzak tylny         |       | Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowany, Wgniecenie |      |         |
| 3    | Lampa zespolona tylna | P     | Zarysowana                                          |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Schówek                                       |       | Zarysowany         |      |         |
| 3    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowane         |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowane         |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zarysowane         |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zarysowane         |      |         |
| 8    | Wykładzina podłogi                            |       | Uszkodzona         |      |         |

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji ślady użytkowania. Wnętrze mocno zabrudzone, wyeksploatowane.

Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

Zawartość przestrzeni bagażowej nie została uwzględniona w wycenie pojazdu

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Wytarte            |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                          |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG                 |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | Przekrzywiona kierownica |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | Słyszalne stuki          |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                 |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG                 |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                 |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | Okazano 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK            |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK            |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK            |

|   |                      |     |
|---|----------------------|-----|
| 5 | Instrukcja obsługi   | TAK |
| 6 | Gaśnica              | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 8 | Apteczka             | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8







Fot. nr 9



Fot. nr 10

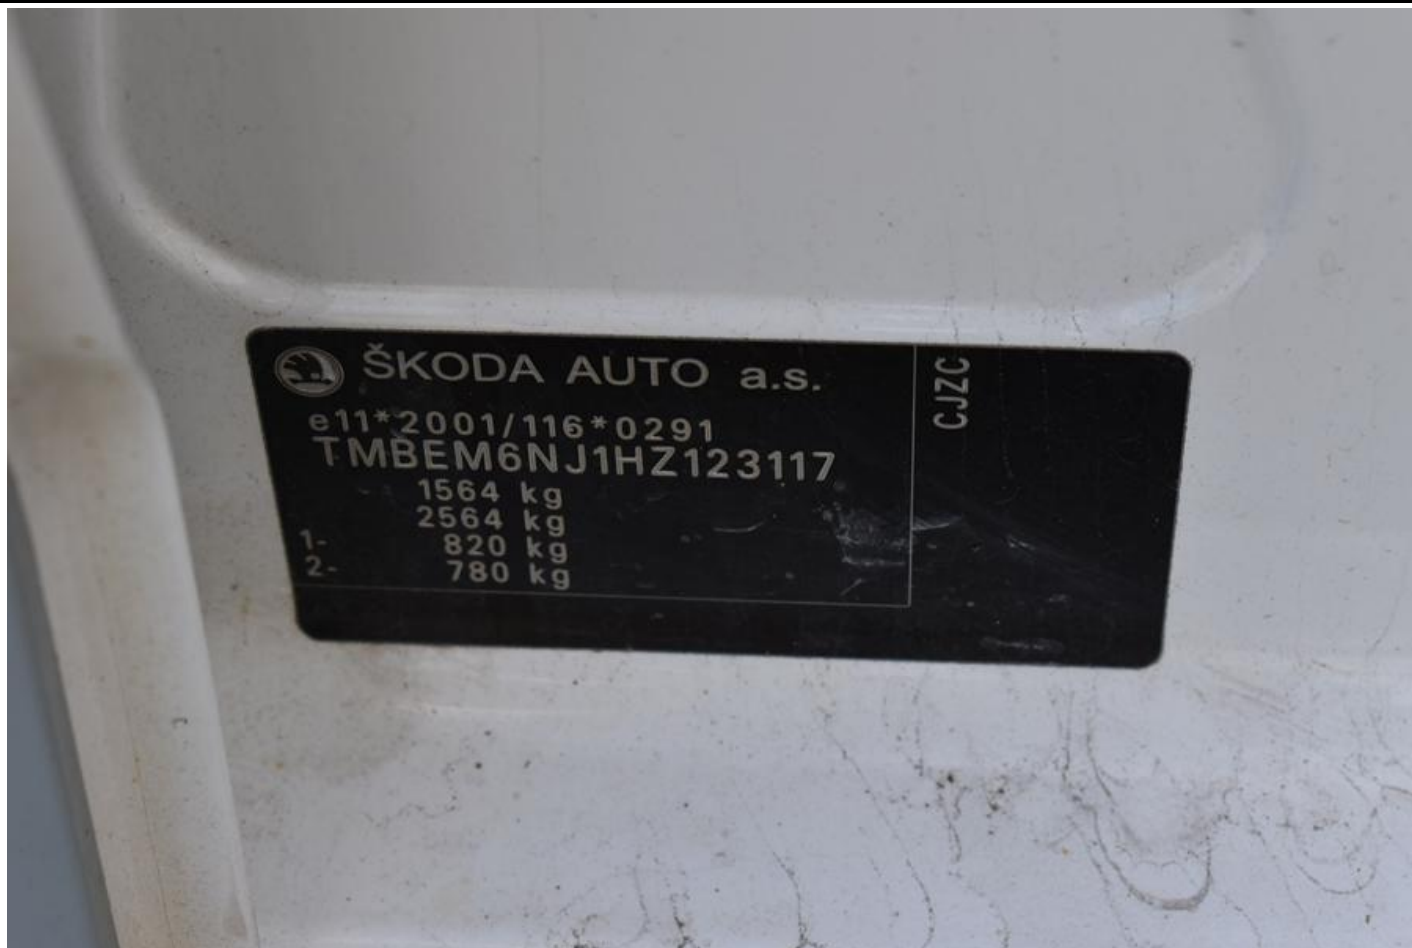

Fot. nr 11

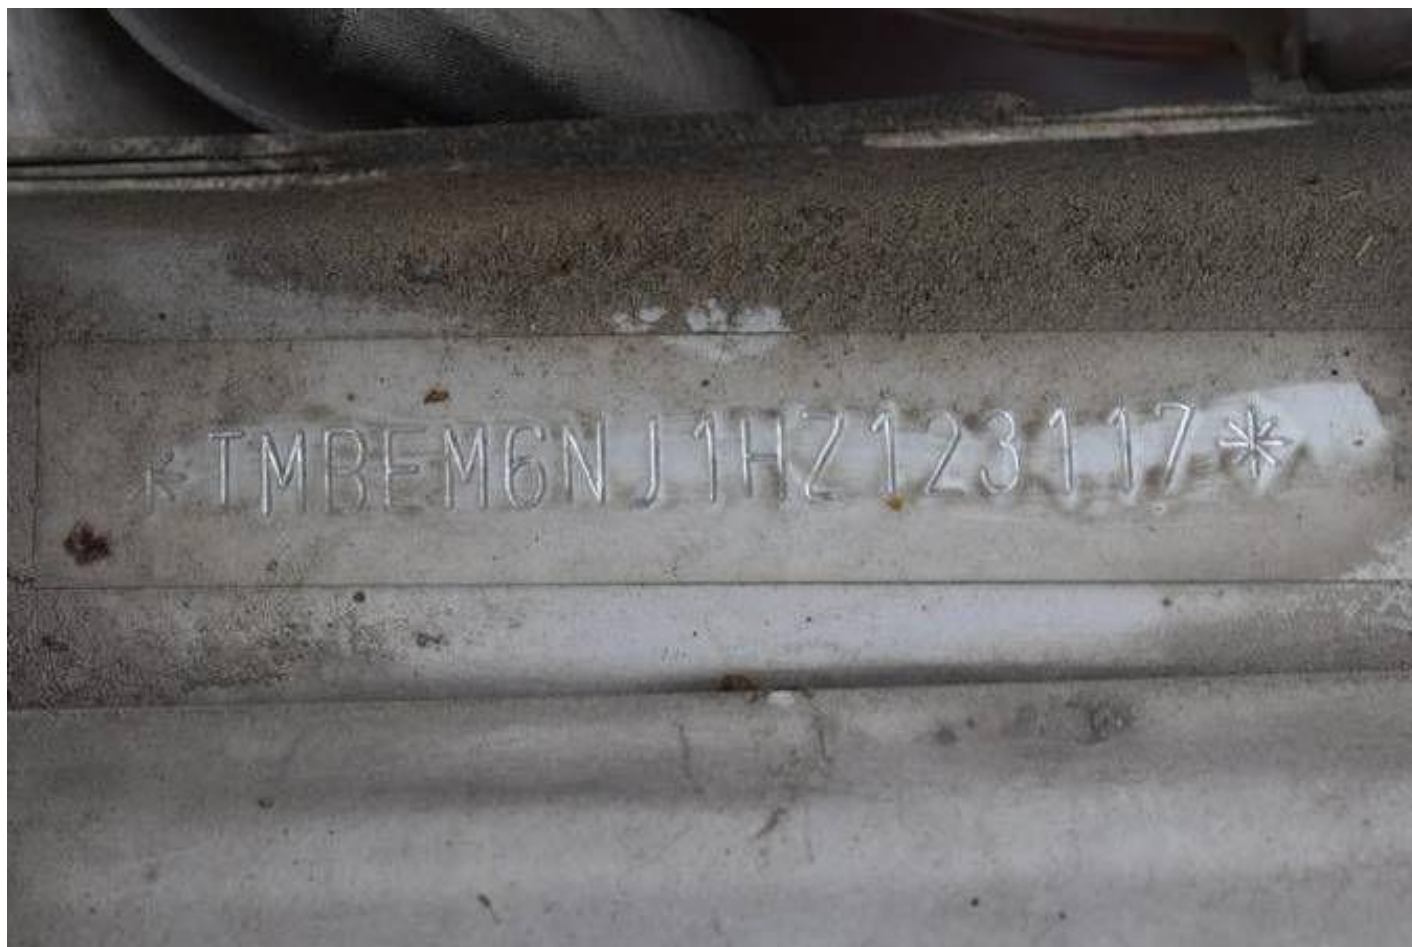

Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



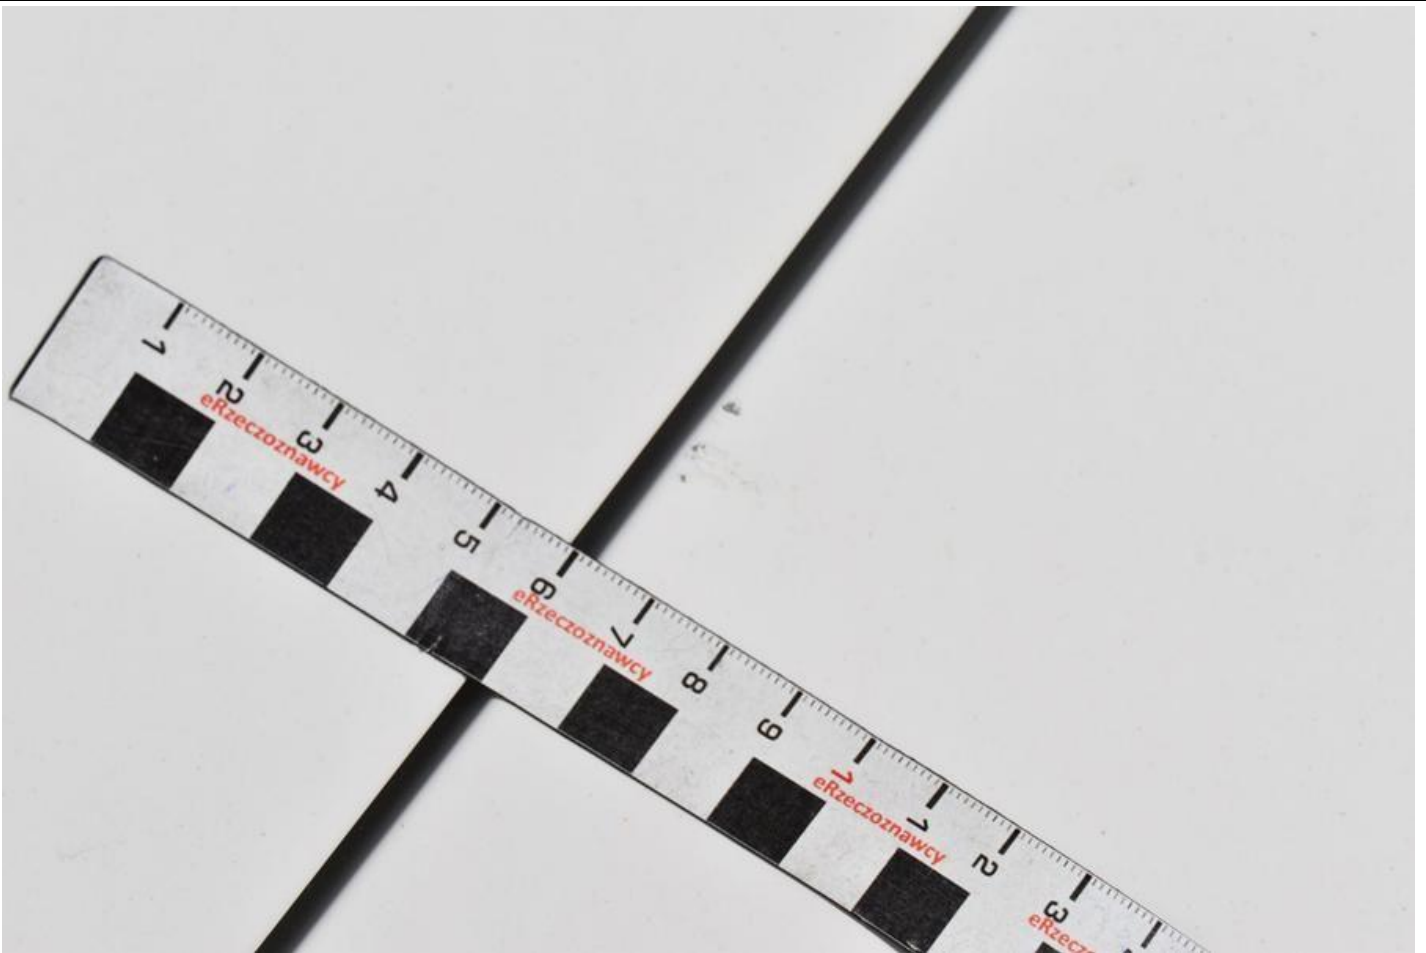

Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44





Fot. nr 45

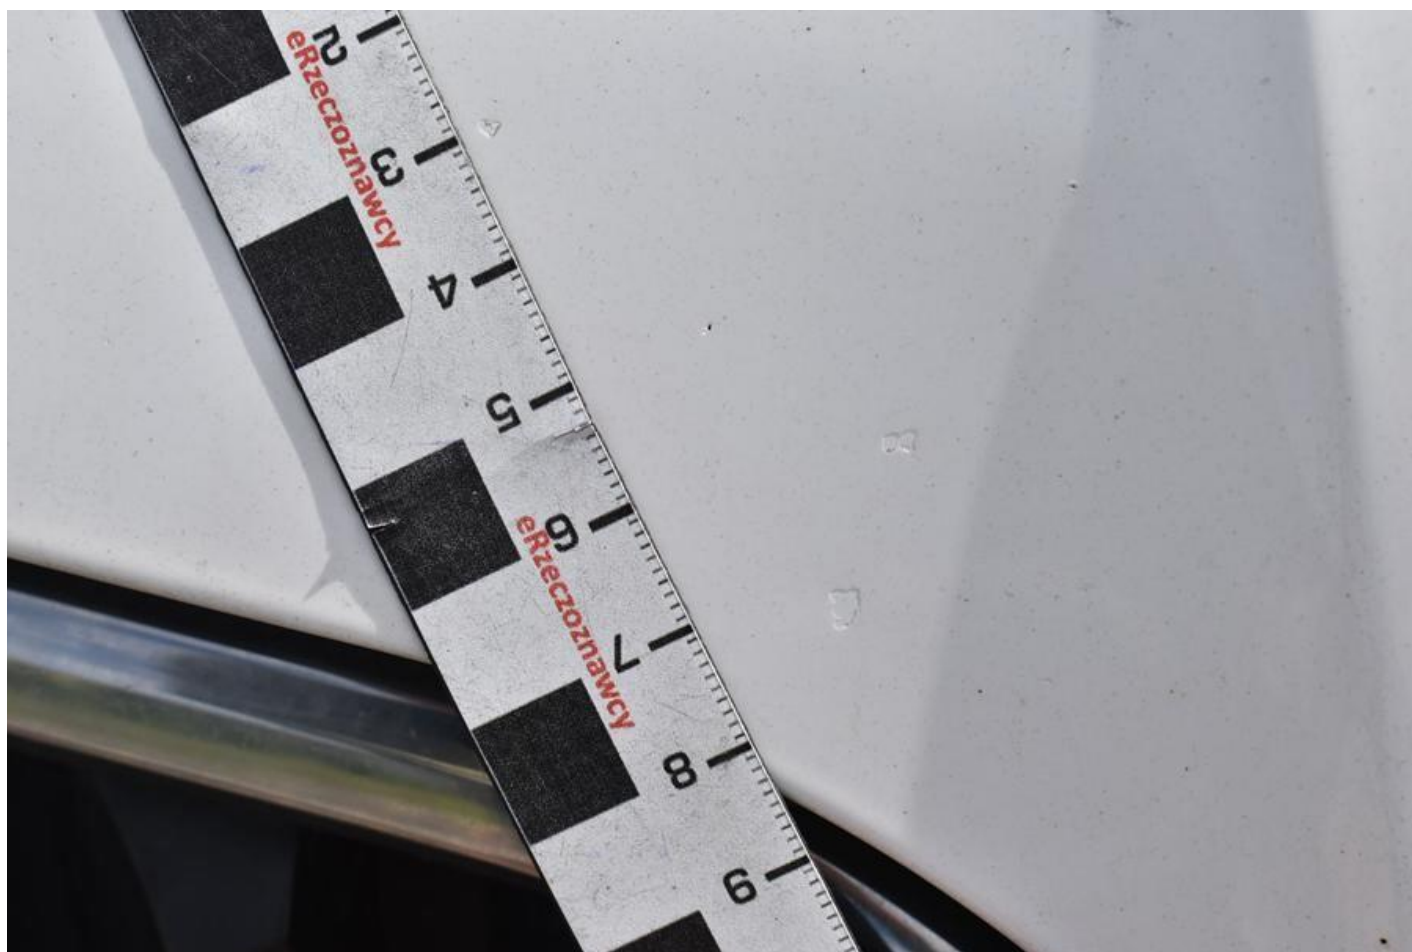

Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48





Fot. nr 49

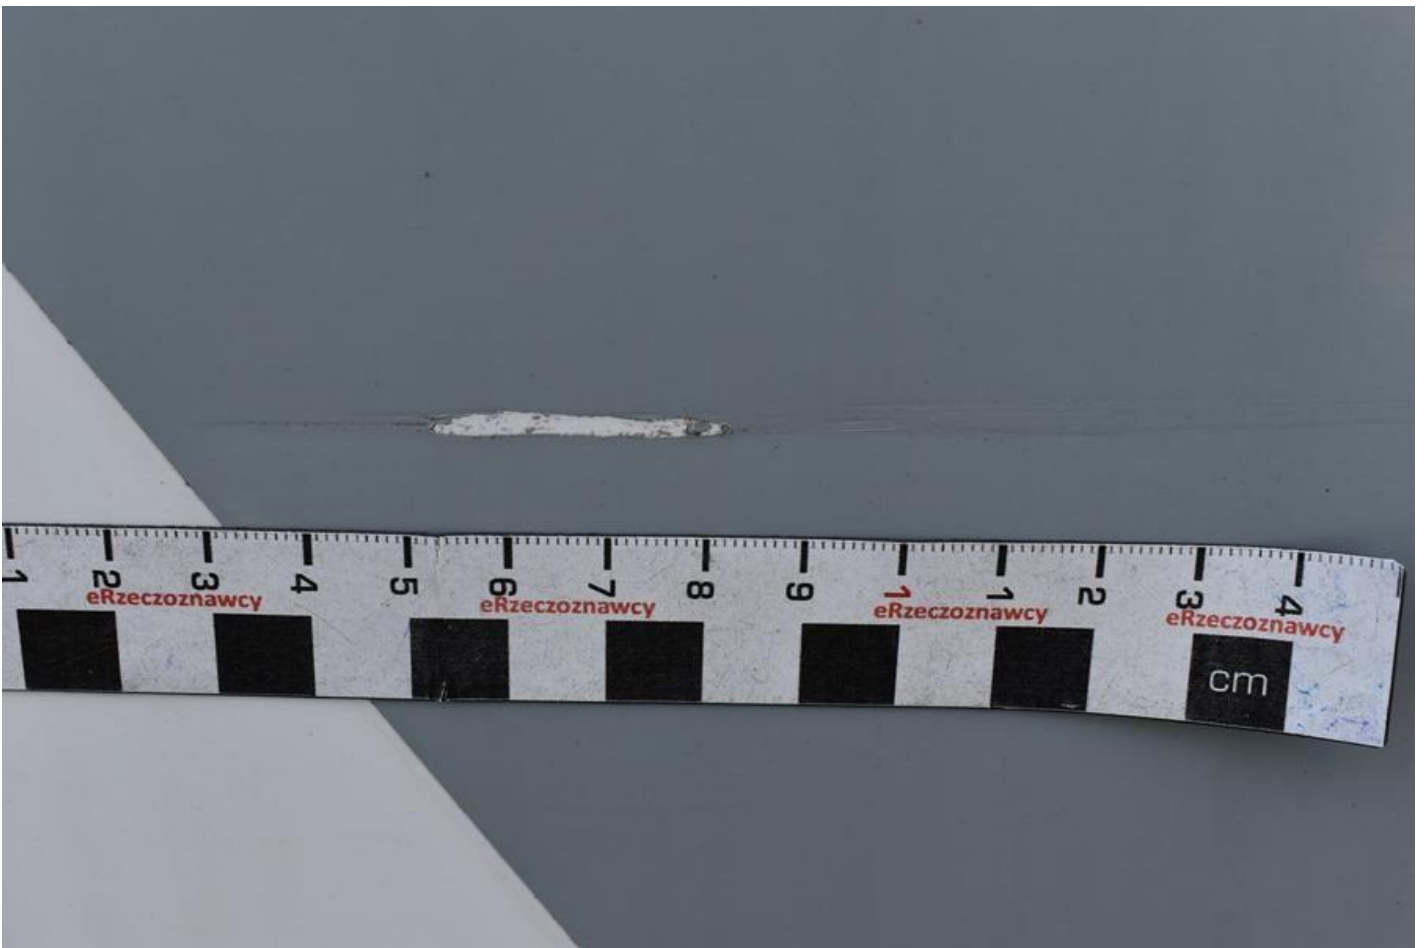

Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52





Fot. nr 53

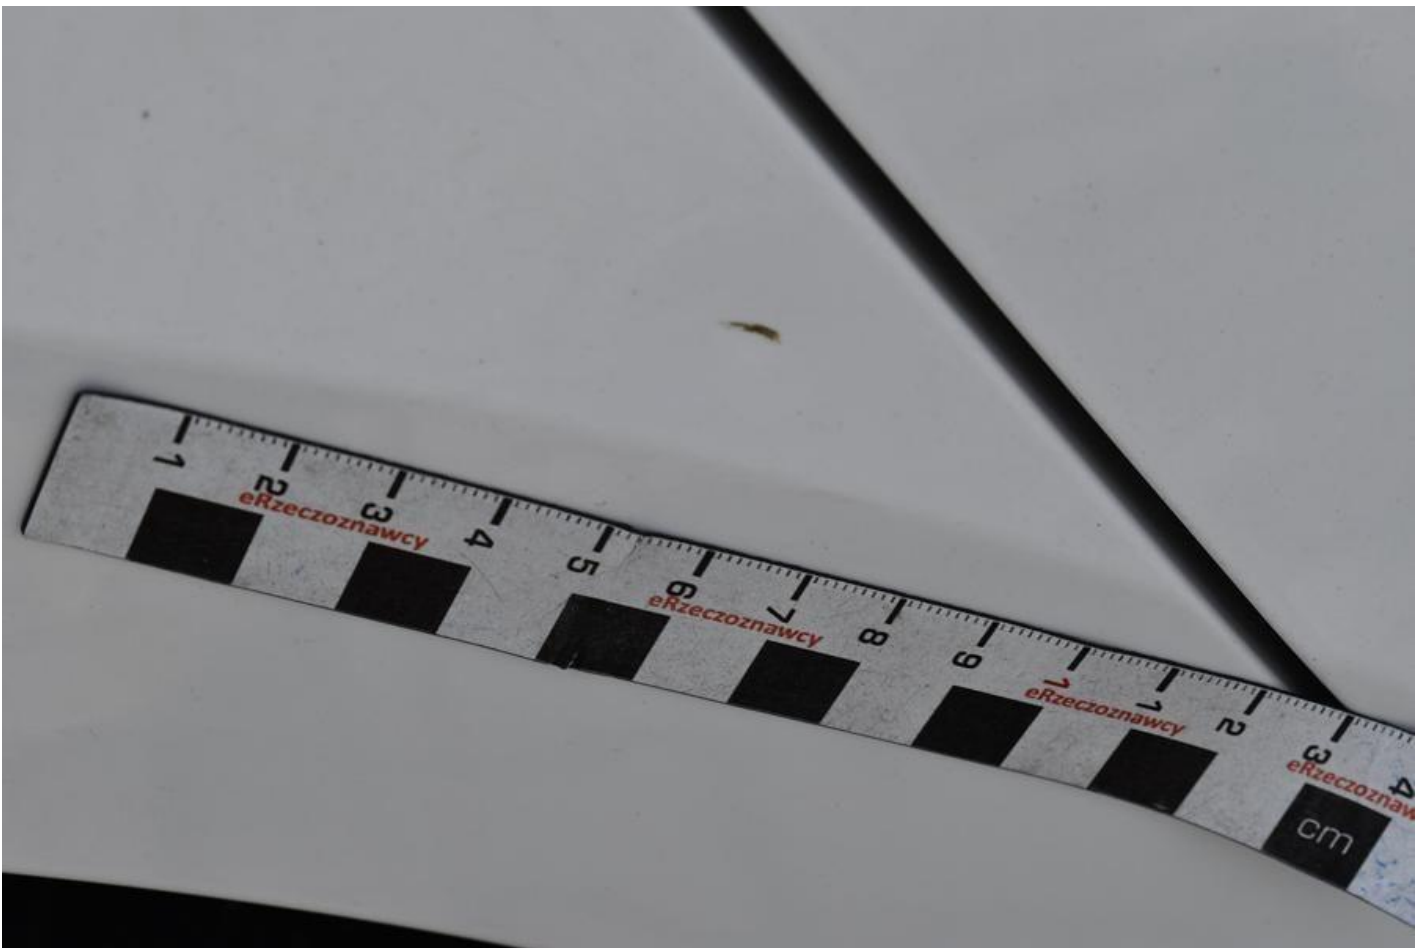

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88






Fot. nr 89



Fot. nr 90

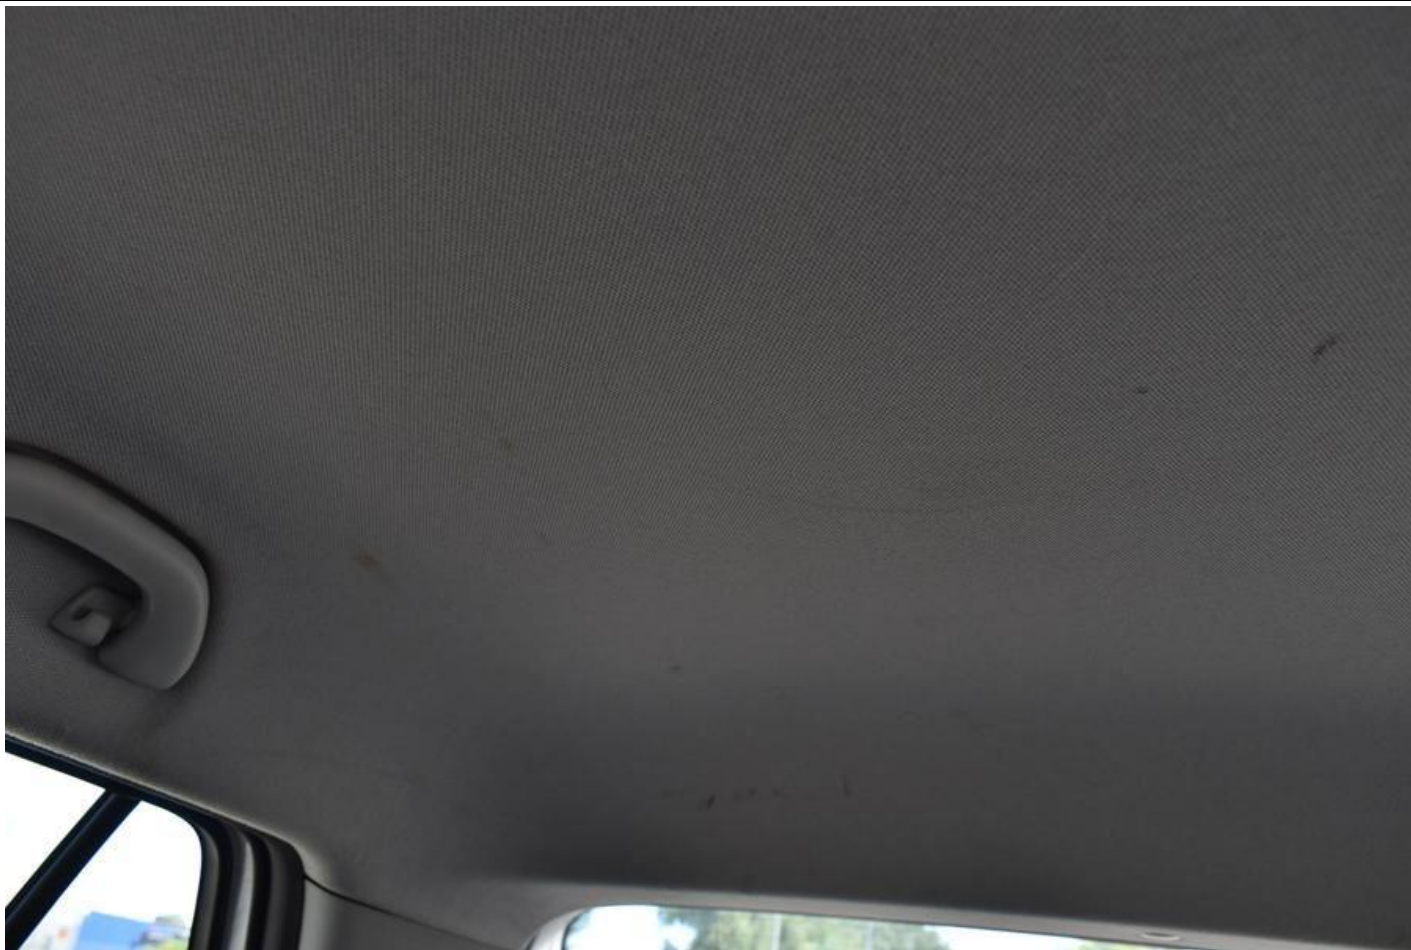


Fot. nr 91



Fot. nr 92



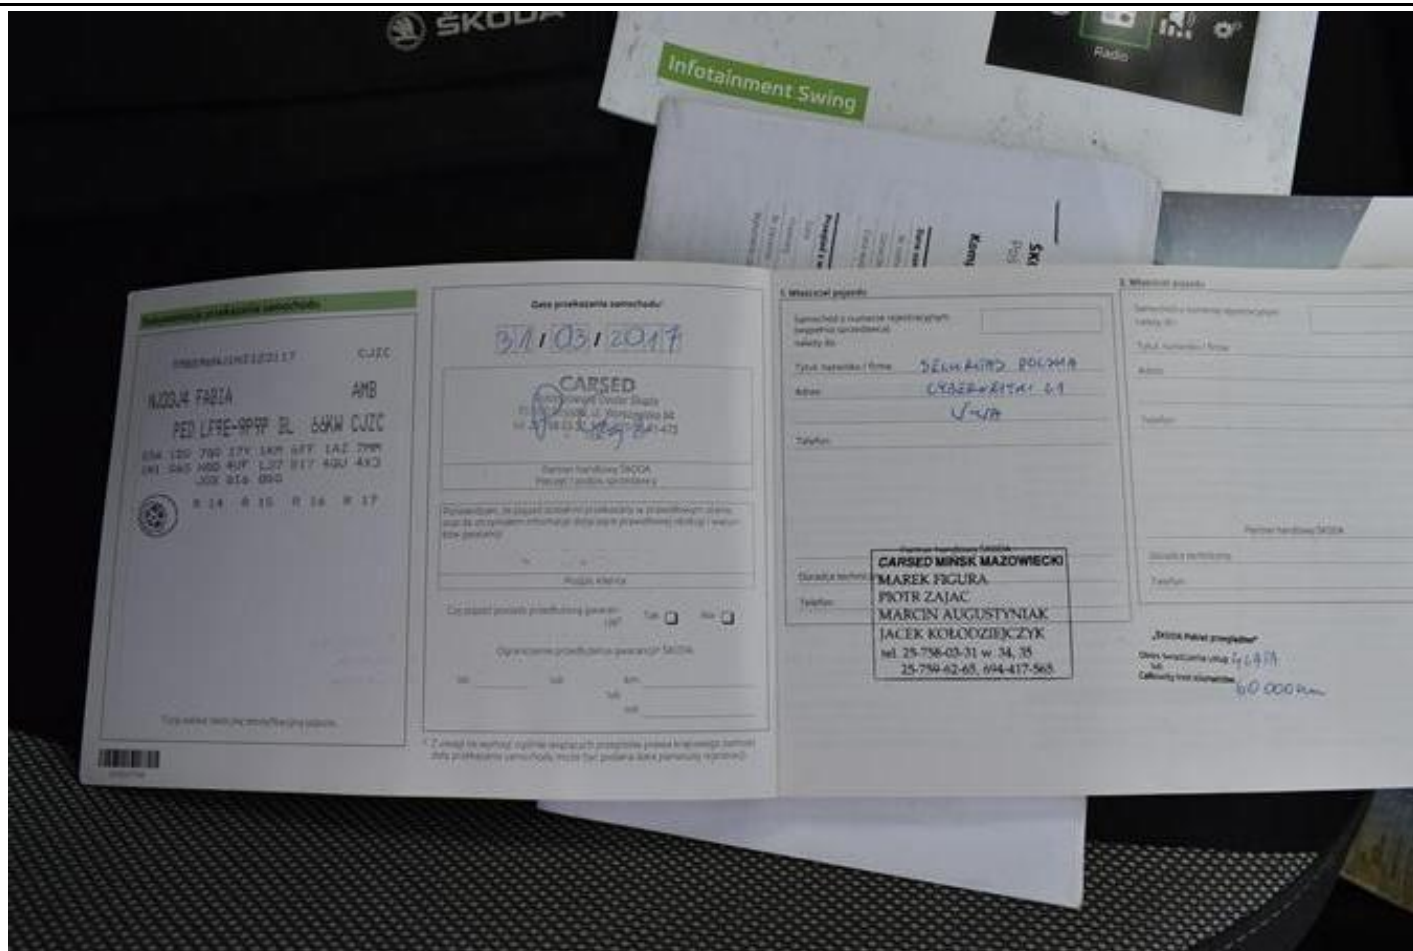

Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*