

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216398/9/25-11401	Data raportu	18-09-2025
Rzeczoznawcy	inż. Mateusz Mikołajczak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/67100/25/09/09	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA35600006N77880
Marka, model	FIAT Tipo Kombi 16-20
Typ, wersja	Tipo 1.4 16v Pop EU6d
Numer rejestracyjny	WD8159M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/70 kW
Stan licznika	136 755 km
Data 1. rej./rok prod.	31-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	14-07-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Czujnik temperatury zewnętrznej, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Kierownica ze sterowaniem radia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Podłoga bagażnika Cargo Magic Space, Radio Uconnect (bez CD) z portem USB, Bluetooth, System ESC (zawiera PBA, TCS, ERM, HSA, TSC), System Stop & Start, System kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tylnie oparcie składane, dzielone 60/40, Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive, Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny, Zamek centralny, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej (DRL), Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Lakier metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, SINCERA SN 110	195/65 15 91H	4,0 mm
	lewe	FALKEN, SINCERA SN 110	195/65 15 91H	4,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, SINCERA SN 110	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	FALKEN, SINCERA SN 110	195/65 15 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 500
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Mieszek dźwigni	pęknięcie	WY	0.1
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	
3	Tapicerka oparcia 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.9
4	Oslona podwozia R	polamana(y)	WY	0.3
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.2
6	Próg L	rysa/odprysk, ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
7	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.2
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
9	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
10	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

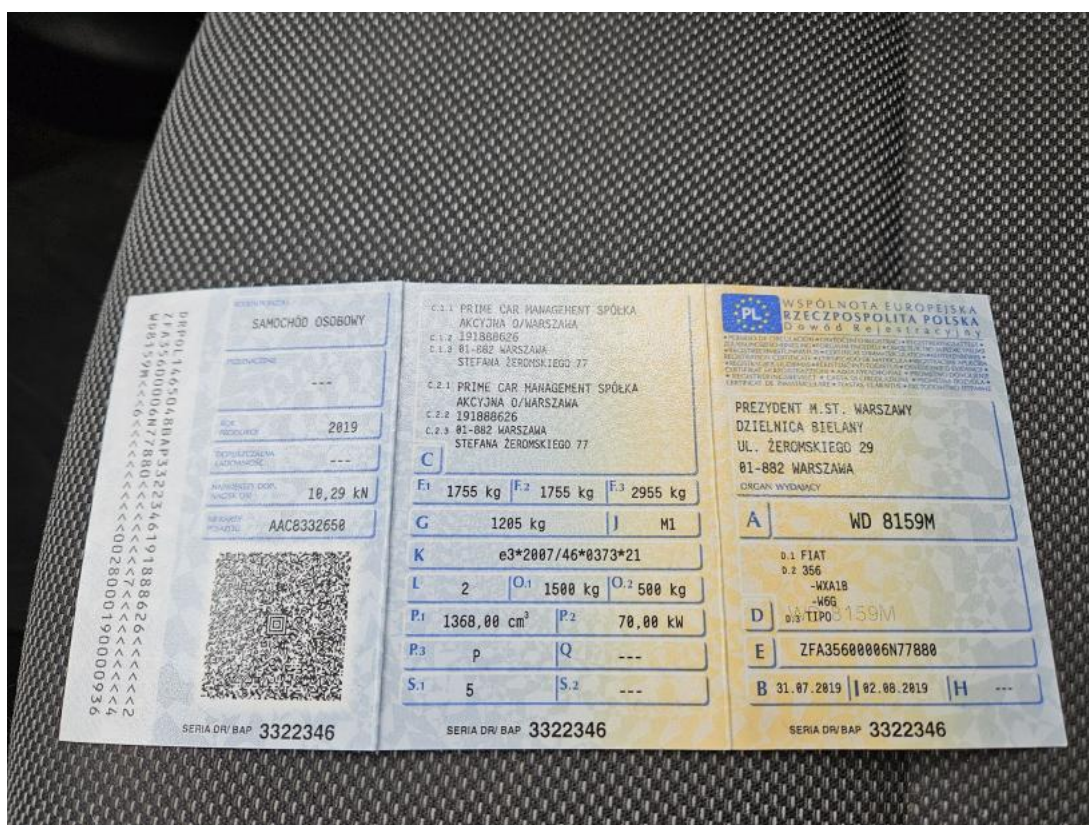

Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

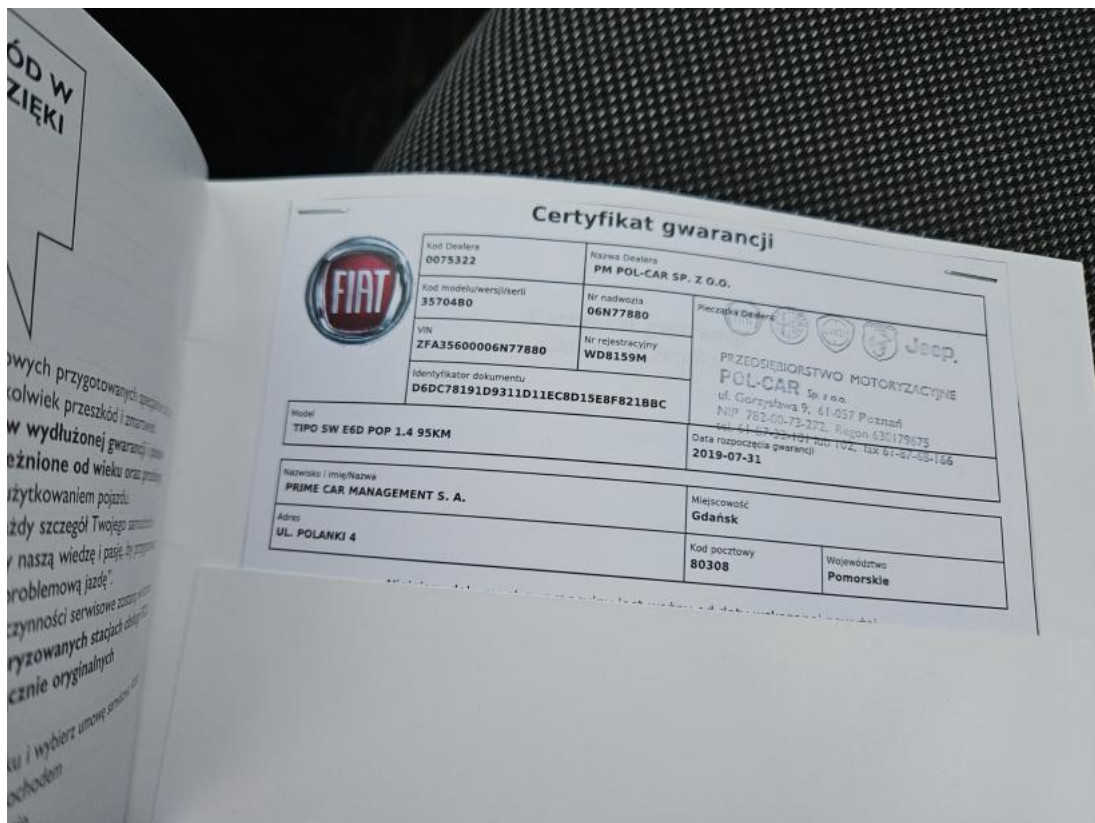DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Fot. 32**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 34

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Inne 1



Fot. 44


Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

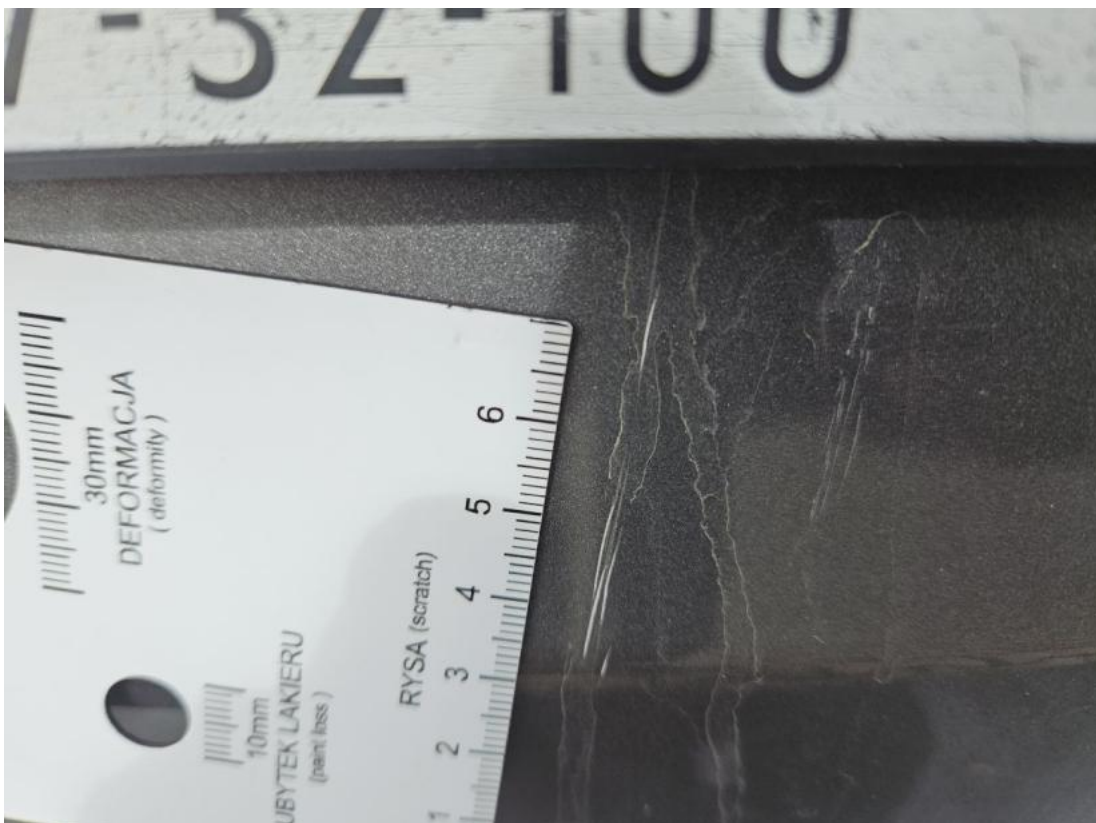

Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - Inne 1



Fot. 56

Kółpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. lew.(.) - Pęknięcie/rozerwanie 3