

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1001784119
Besichtigt am: 13.12.2024 13:57
Berichts-Nr: 7500941
FIN: WVGZZZ5NZMW409223



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

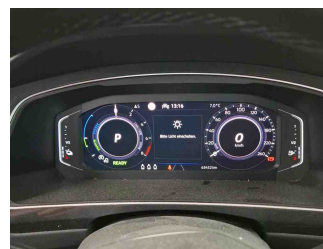

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNC
Erstzulassungsdatum:	23.08.2021
Laufleistung:	63.452 km
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Kings Red Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.350 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	27.11.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	62.700 km
Restlauf bis Service:	9.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelauslenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 340A (58Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr. 0ED.B / 0EK.A

Entfall Ablagefach im Dachhimmel

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

ergoActive Sitze vorn

ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Head-up-Display



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Hybrid-Antriebssystem PHEV
Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kurzheck
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" und Head-up-Display
Nebelschlussleuchte
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Generator
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Radio
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückleuchten
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfstand Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Umweltbonus
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
7	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZMW409223

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

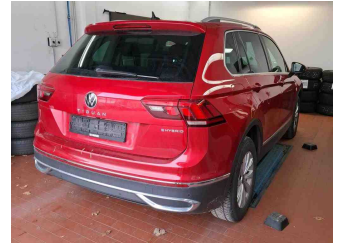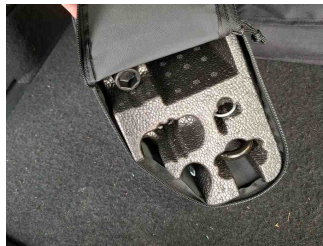Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung





Equipment - Bordwerkzeug

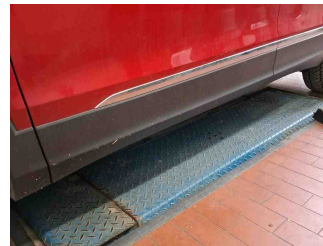

Seitenansicht - Schweller links

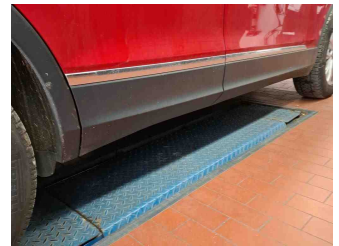

Seitenansicht - Schweller rechts

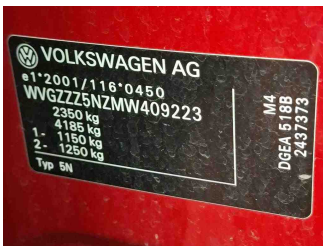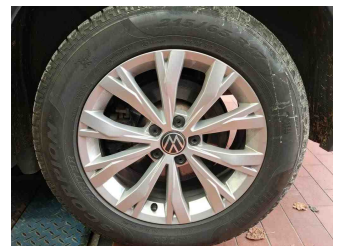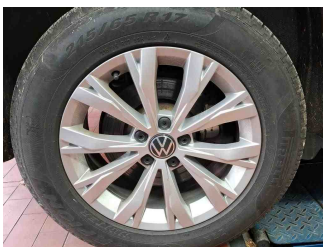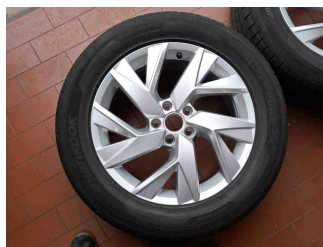Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3


Berichts-Nr: 7500941
vom: 20.12.2024

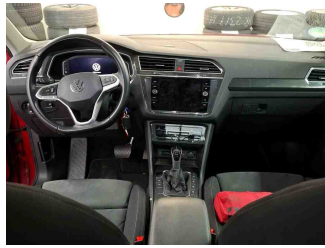


Innenraum - Mittelkonsole

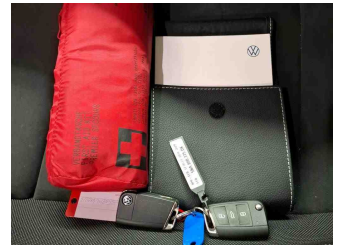


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

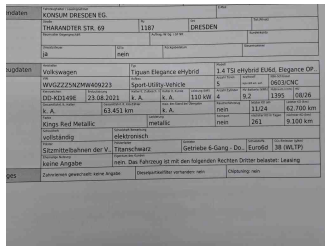

Fahrzeug - abgegebene ZB1

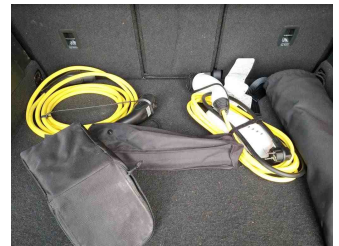

Equipment - Ladeequipment

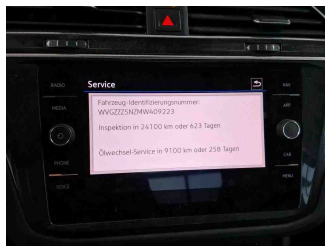







Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis





Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

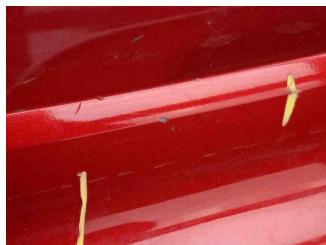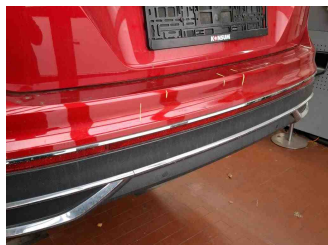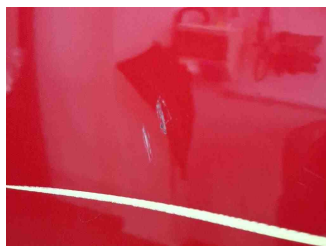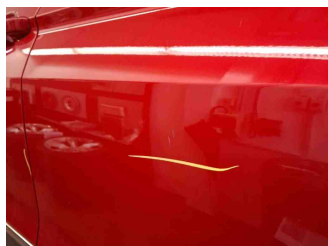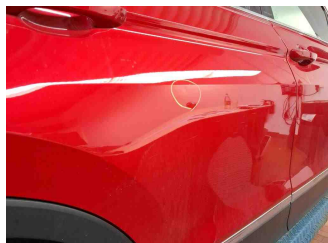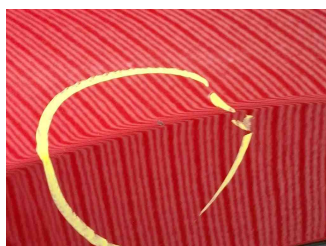» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren****2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren****3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair****4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Spotrepair**

6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

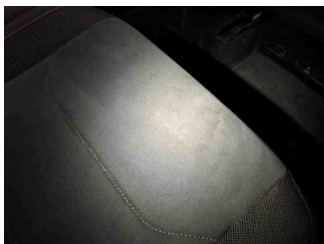
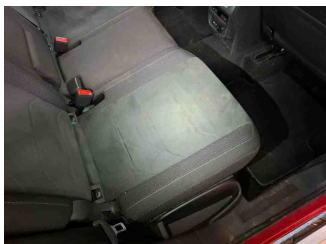


7 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

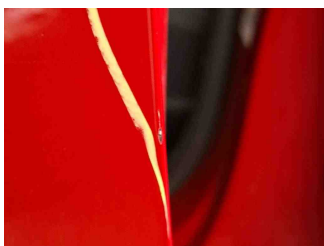
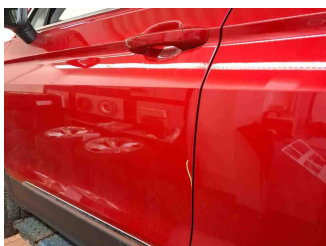


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

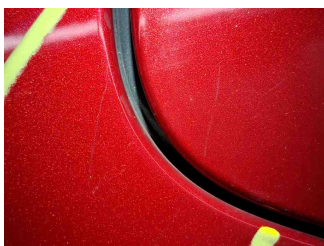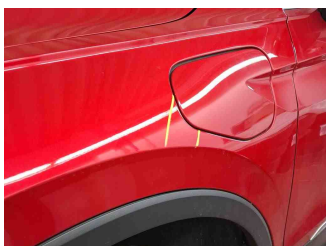

2 - Kotflügel vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

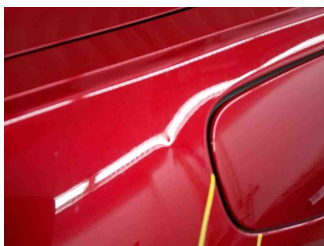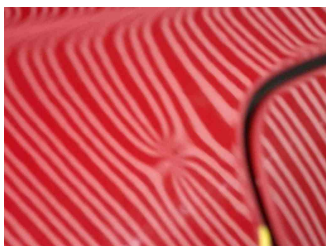

3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

