

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                      |                  |                                |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 07283/9/25-15201                                     | Data raportu     | 24-09-2025                     |
| Rzeczoznawcy  | Krzysztof Kalbarczyk<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 19-09-2025                     |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/69576/25/09/16                          | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YARVEHTMGZ205210               |
| Marka, model                | TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...  |
| Typ, wersja                 | Proace Kombi 2.0 D-4D Long ... |
| Numer rejestracyjny         | WD9010P                        |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1997 ccm/106 kW         |
| Stan licznika               | 175 295 km                     |
| Data 1. rej./rok prod.      | 16-08-2021/2021                |
| Data nast. bad. techn.      | 08-08-2026                     |
| Nadwozie                    | KOM 4/9                        |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni          |
| Skrzynia biegów             | manualna                       |



### Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ     | Rozmiar            | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------|--------------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, AGILIS 3 | 215/65 R16 106104T | 5,5 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, AGILIS 3 | 215/65 R16 106104T | 5,5 mm           |
| tylna    | prawe | MICHELIN, AGILIS 3 | 215/65 R16 106104T | 5,5 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, AGILIS 3 | 215/65 R16 106104T | 5,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 16   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                 | Opis uszkodzeń                  | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Zderzak, środek               | liczne, zarysowanie             | WY        | 1,3           |
| 2    | Podsufitka kabiny             | przepalenie                     | WY        | 1,7           |
| 3    | Nakładka pokrywy tylnej dół L | pęknięcie/rozerwanie            | WY        | 0,2           |
| 4    | Nakładka pokrywy tylnej dół R | zarysowanie                     | WY        | 0,2           |
| 5    | Poszycie drzwi tylnych R      | odpryski lakieru, ślady korozji | NA        |               |
| 6    | Rama drzwi, przód L           | zarysowanie, wgniecenie         | NA        | 2,5           |

|    |                                            |                                 |    |     |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------|----|-----|
| 7  | Rama drzwi,przód R                         | liczne, zarysowanie, wgniecenie | NA | 0.7 |
| 8  | Ośłona lusterka zewnętrznego L             | zarysowanie                     |    |     |
| 9  | Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L | zarysowanie                     |    |     |
| 10 | Kierownica przystosowana do Airbag         | zarysowania eksploatacyjne      |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



 Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 18**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Tunel środkowy



**Fot. 20**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 22**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Bagażnik



**Fot. 24**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu tył



**Fot. 26**


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

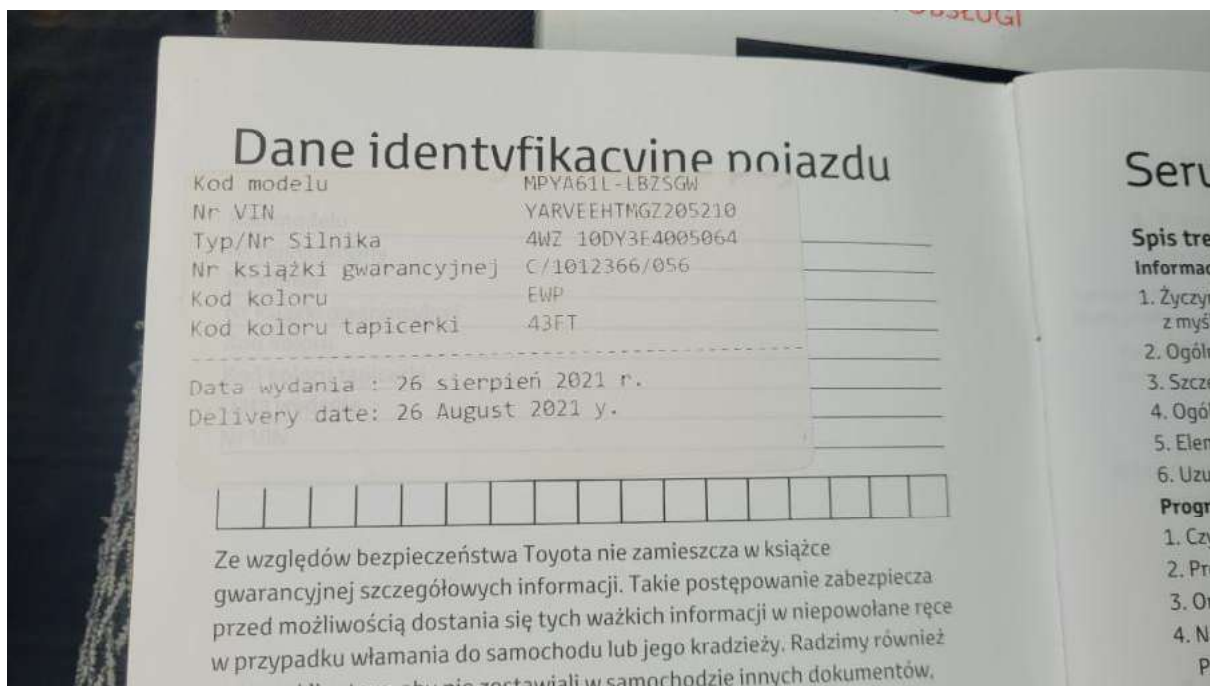

**Fot. 28**


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

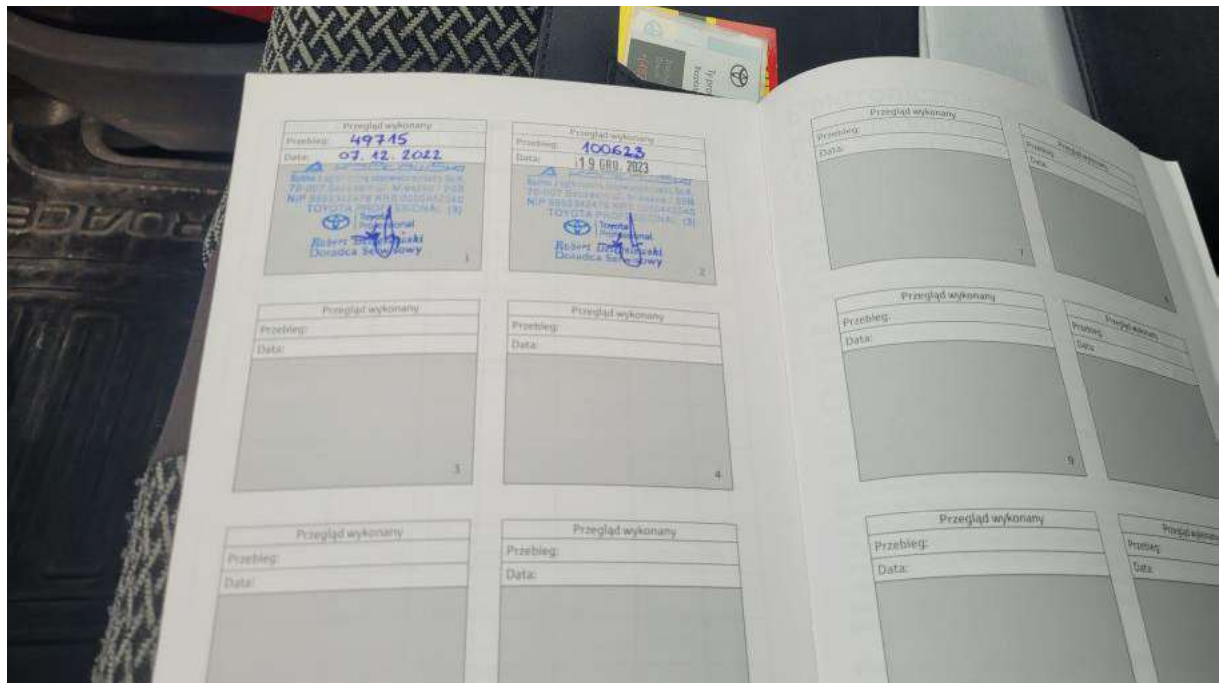

**Fot. 29**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

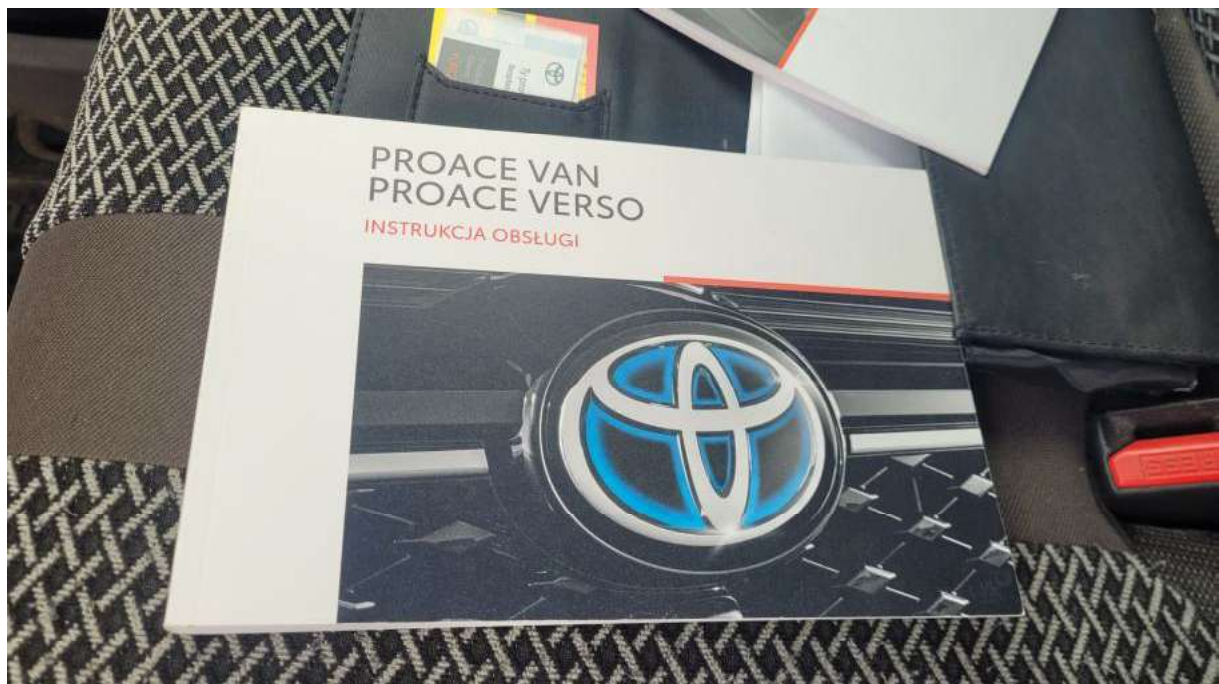

**Fot. 30**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 32**

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Próg P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 34**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 46**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1